


به نام خدا

# تکنولوژی قالب سازی

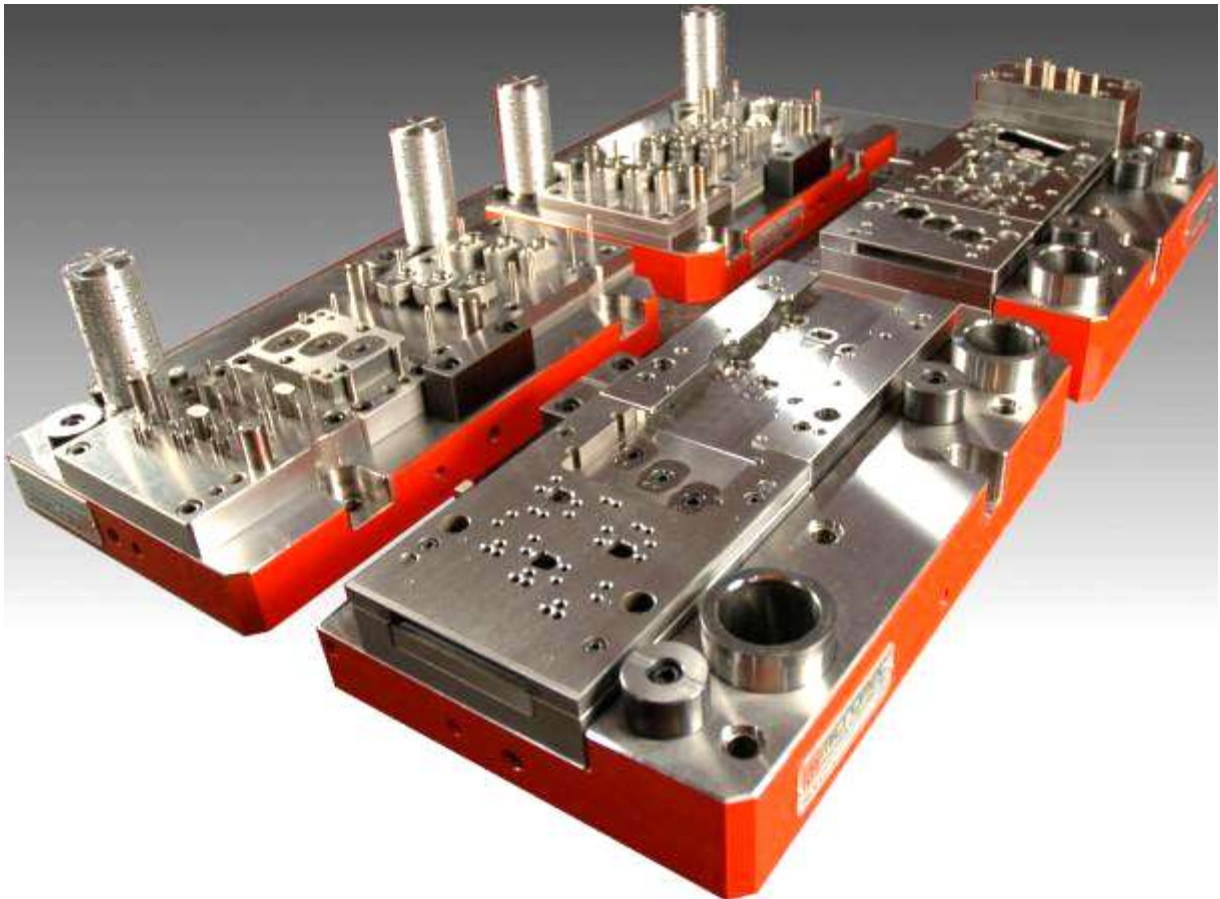

## سرفصل مطالب

۱- اصول تولید با قالب پرس

۲- اصول طراحی قالب‌های برش

۳- انواع قالب پرس

۴- پیوست

۵- مراجع

فصل اول

# اصول تولید با


# قالب پرس



## به نام خدا

### ۱-۱- اصول تولید با قالب پرس

فرایندهای ساخت و تولید قطعات صنعتی به دو گروه **براده برداری** و **بدون براده برداری** تقسیم می گردند. تولید قطعات به کمک **قالب** از جمله قدیمی ترین روش های تولید **بدون براده برداری** است. در این روش بطور کلی حفره ای به شکل قطعه ای که قرار است تولید شود ایجاد می گردد و سپس ماده خام به صورت های مختلف مانند تزریق ماده در حفره یا فشردن آن در حفره درون قالب شکل می گیرد.

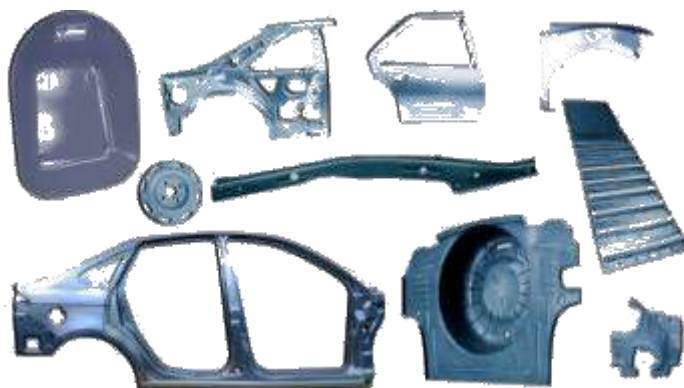

قالب جزء ابزارهای دقیق به حساب می آید و استفاده از آن در تولید دارای مزایای زیر است:

- ۱- صرفه جویی در مصرف مواد خام
- ۲- امکان تولید انبوه قطعات
- ۳- پایین بودن بهای تمام شده قطعات تولید شده
- ۴- یکنواخت بودن قطعات تولید شده و بالا بودن قابلیت تعویض آنها

یکی از مهمترین گروه فرایندهای بدون براده برداری، شکل دهی فلزات است که قالب های پرس و قالب های فورجینگ یا آهنگری در این دسته از روش های تولید بدون براده برداری قرار می گیرند. قالب ها را از جنبه های مختلف می توان دسته بندی کرد اما بر اساس جنس قطعه کار تولید شده، قالب ها به انواع فلزی، پلاستیک، لاستیک، شیشه و فایبرگلاس تقسیم می شوند.

از جمله قالب های فلزی می توان به این موارد اشاره نمود:


- ۱- قالب های پرس (Stamping Die)
- ۲- قالب های دای کست (ریخته گری تحت فشار = Die Cast)
- ۳- قالب های فورجینگ (آهنگری = Forging)
- ۴- قالب های اکستروژن (حدیده کاری = Extrusion).

یکی از صنایعی که در حال حاضر به وفور از قطعات تولید شده توسط قالب های فلزی استفاده می کند صنعت خودروسازی است. صنایع دیگر نظیر تأسیسات، نفت، حمل و نقل و ... را نیز می توان از مصرف کنندگان این قالب ها دانست.

قالب های پرس یا سنبه و ماتریس از جمله قالب های فلزی هستند که توسط آنها ورق های فلزی شکل داده می شوند. این قالب ها به سه گروه زیر تقسیم می شوند:


- ۱- قالب های پرس برش (Cutting Die)
- ۲- قالب های پرس فرم (Forming Die)
- ۳- قالب های پرس کشش عمیق (Deep Drawing Die)

اساس تولید در این قالب‌ها، شکل دهی ورق‌های فلزی در اثر اعمال فشار به آن بین یک میله و حفره فرم‌دار است. به میله، پانچ (Punch) یا سنبه و به حفره، ماتریس یا قالب (Die) می‌گویند. عموماً سنبه به بخش متحرک یک ماشین پرس بسته می‌شود و ماتریس دقیقاً زیر آن و روی میز پرس محکم می‌گردد. ورق بروی ماتریس قرار داده می‌شود و با حرکت پرس، سنبه به سمت ماتریس می‌آید و برای وارد شدن به ماتریس ورق را در سر راه خود برش یا شکل می‌دهد. هنگامی که سنبه به ورق می‌رسد آن قدر به آن نیرو وارد می‌کند تا نیروی اعمالی از استحکام تسلیم ورق نیز فراتر رود و در نتیجه ورق در مقابل سنبه تسلیم شده به صورت پلاستیک تغییر شکل می‌دهد. بدیهی است که باید بین سنبه و ماتریس لقی وجود داشته‌باشد تا ورق به درون ماتریس جاری گردد.

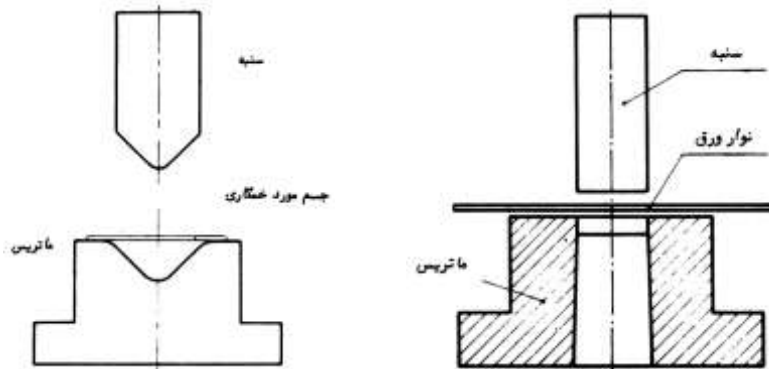

## ۱-۲- آشنایی با انواع پرس‌ها

پرس، ماشینی است که انرژی و نیروی بزرگی را برای جداسازی، شکل‌دادن و اتصال قطعات فراهم می‌کند. نیروی پرس و دقت راهنماهای آن عوامل تعیین‌کننده در انتخاب پرس‌ها هستند. نیروی لازم برای انجام کار، به روش مکانیکی، هیدرولیکی یا با تبدیل انرژی جنبشی به انرژی شکل‌دهی تأمین می‌شود. به این ترتیب پرس‌ها در سه گروه زیر تقسیم بندی می‌گردند:

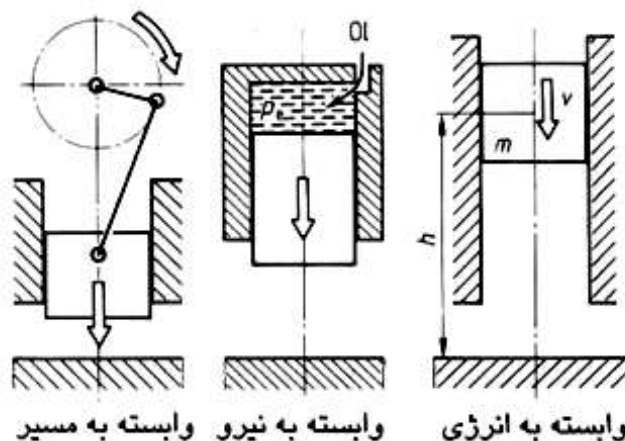

پرس‌های وابسته به مسیر (مکانیکی): پرس‌های لنگ، میل‌لنگی، گوه‌ای و زانویی از این گروه هستند. تأمین نیروی این پرس‌ها به ساختمان طراحی آنها بستگی دارد.

پرس‌های وابسته به نیرو (هیدرولیکی): نیروی خود را از روغن یا هوای فشرده در حال حرکت به دست می‌آورند و توانایی آنها به توان پمپ و سطح پیستون بستگی دارد.


پرس‌های وابسته به انرژی: از قدیمی‌ترین انواع پرس‌ها به شمار می‌روند که در آنها انرژی حاصل از سقوط یک چکش یا دوران یک جسم (پرس اصطکاکی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر پرس‌ها نیروی خود را از روش مکانیکی یا هیدرولیکی بدست می‌آورند (پرس‌های نیوماتیکی به علت نیروی پرس کم، کاربرد زیادی ندارند).

## ۱-۳- انواع پرس ها

## الف) پرس های وابسته به مسیر


## ۱- پرس لنگ

در پرس های لنگ، محور محرک توسط موتور و از طریق یک چرخ لنگر توسط کلاچ به حرکت در می آید که دارای تجهیزات ترمز است. مقدار کورس پرس لنگ از یک مقدار حداقل تا یک مقدار حداکثر به صورت غیر پله ای قابل تنظیم است.

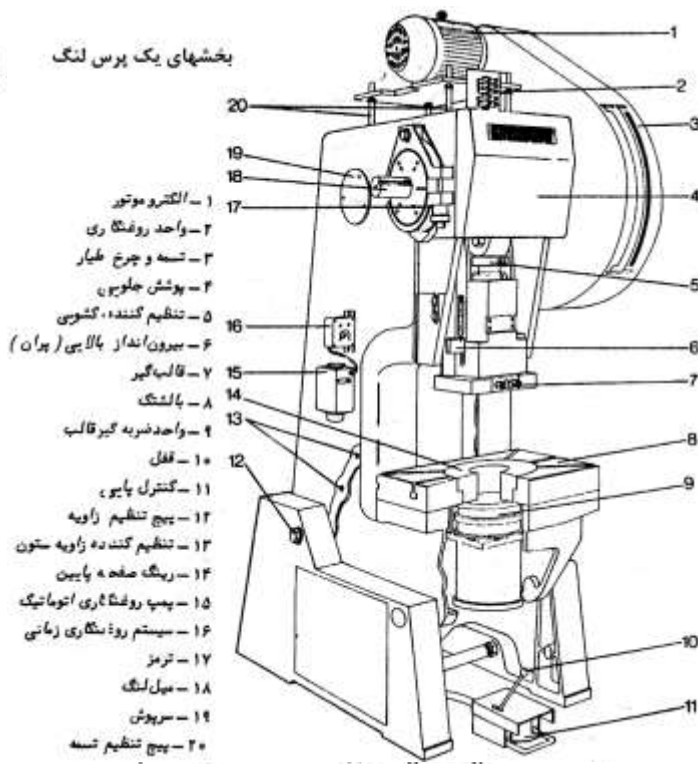


## ۲- پرس میل لنگی

حرکت سینه پرس توسط یک محرک میل لنگی تأمین می شود. این حرکت از میل لنگ دوار از طریق یک دسته شاتون قوی به سینه پرس منتقل می گردد. مقدار کورس قابل تنظیم نیست اما می توان سینه پرس را توسط یک میل پیچ ساچمه ای تنظیم کرد (شکل زیر).

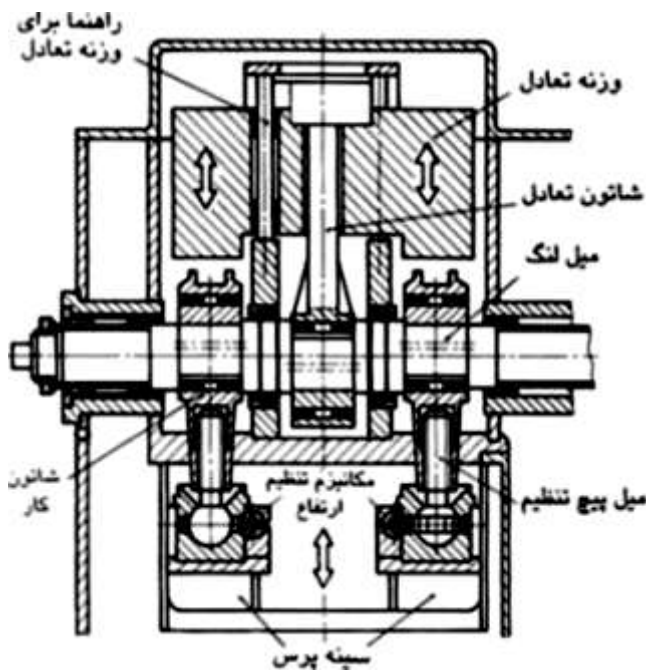


## ۳- پرس زانویی

سیستم کار پرس زانویی در شکل زیر دیده می شود. این پرس برای کارهای ضرب و ظریف مناسب می باشد چرا که نیروی پرس در آنها به طور آهسته تا بیشترین مقدار افزایش می یابد.

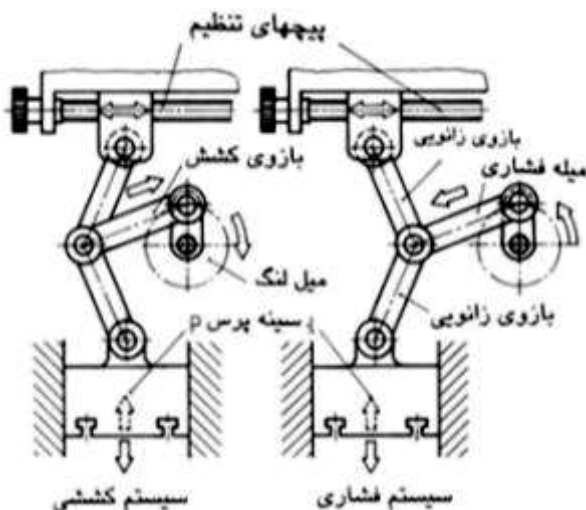


## ۴- پرس پیچی

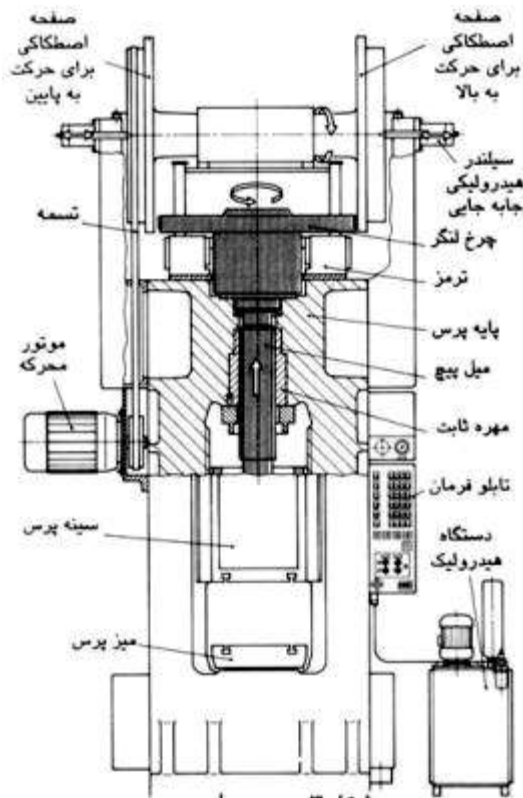

در تولید قطعات سرد و گرم کار و کارهای ضرب به کار می‌رود. پس از آزاد کردن پرس، پیچ چند راهه ای توسط یک صفحه اصطکاکی به چرخش در می‌آید. به این ترتیب پیچ، درون مهره ثابت پایه پرس دوران می‌کند و سینه پرس را به همراه بخش بالایی ابزار، سریع به سمت پایین می‌راند. حرکت برگشت سینه پرس به وسیله صفحه اصطکاکی دوم حاصل می‌شود و به آن سیستم محرک اصطکاکی گفته می‌شود.

## ب) پرس‌های هیدرولیکی


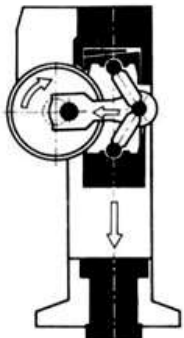
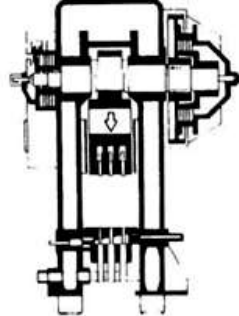
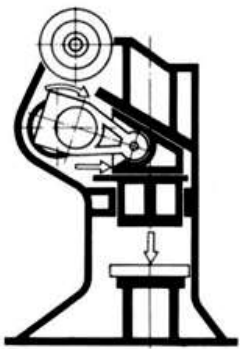
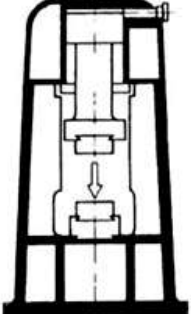
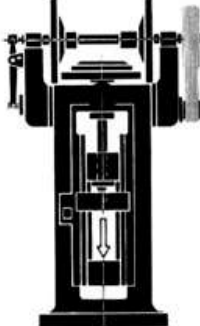
در پرس‌های هیدرولیکی پیستون پرس از طریق یک میله پیستون قوی مستقیماً با سینه پرس مرتبط است. موقع روشن شدن پرس یک پمپ فشار قوی، روغن هیدرولیک را از طریق یک شیر فرمان به درون محفظه سیلندر هدایت نموده پیستون را حرکت می‌دهد و نیروی بزرگی تولید می‌شود. حرکت کاری می‌تواند عمودی یا افقی باشد و نیروی پیستون یا سرعت آن متناسب با کار، قابل تنظیم است. کورس سینه پرس به وسیله شیرهای فرمان در هر نقطه دلخواه از کورس کلی محدود می‌شود. این پرس‌ها به علت نیروی بسیار زیادی که تولید می‌کنند به عنوان پرس‌های آهنگری و همچنین به علت یکسان بودن نیروی پرس در طول کورس، برای کشش عمیق نیز استفاده می‌شوند.

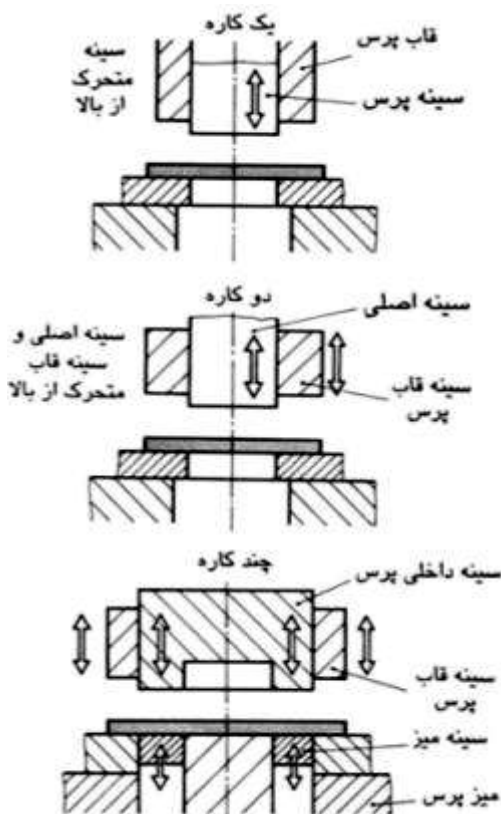

## ۱-۳-۱- طرز کار پرس‌ها


در مراحل برش و شکل‌دهی غالباً باید حرکات متوالی و متناسب با هم به مرحله اجرا درآیند بنابراین پرس‌ها به صورت یک کاره یا دو کاره ساخته می‌شوند. پرس‌های یک کاره یک سینه پرس دارند که در آن سنبه با بخش بالایی قالب محکم می‌شود. هر دو یک حرکت بالا رونده و پایین رونده را انجام می‌دهند. پرس‌های دو کاره دو حرکت مستقل سینه پرس را انجام می‌دهند. اگر این پرس‌ها برای کارهای کششی استفاده شوند ورق گیر به سینه خارجی بسته می‌شود و سینه اصلی داخلی حامل سنبه کشش می‌باشد. سینه پرس نصب شده در میز پرس نیز می‌تواند دومین حرکت را انجام دهد. این حرکت برای سوراخ کردن قطعات

کششی که قبلاً شکل داده شده است یا برای یک حرکت کششی متقابل لازم به کار می‌رود. با این روش در زمان و نیروی کار صرفه جویی می‌شود. پرس‌های چند کاره می‌توانند حرکات مختلف سینه پرس را همزمان یا یکی پس از دیگری اجرا کنند این پرس‌ها برای این منظور سیستمهای محرک مختلف یا هم نوعی را به کار می‌برند.

انواع پرسها			
پرسهای وابسته به مسير		پرسهای وابسته به انرژي	
شکل	کاربرد	شکل	کاربرد
<p>پرس لنگ</p> 	<p>برای پرسکاریهای سبک و نیمه سنگین، برش، سوراخ کردن، شکل دادن خمشی، پلیسه‌گیری، کارهای کششی سبک، ضرب</p> <p>نیروی پرس 25...5000 kN</p>	<p>پرس زانویی</p> 	<p>برای کارهای ضرب سرد و گرم با دقت زیاد</p> <p>نیروی پرس 250...36000 kN</p>
<p>پرس میل لنگی</p> 	<p>برای پرسکاریهای نیمه سبک و سنگین با یک یا دو بازوی لنگ، ضرب، برش، کشش با عمق زیاد، پرس اکستروژن قطعه‌کار، پرس تزریقی</p> <p>نیروی پرس 1250...40000 kN</p>	<p>پرس گوه ای</p> 	<p>برای کارهای وسیع در قالبهای بسته آهنگری</p>
پرسهای وابسته به نیرو		پرسهای وابسته به انرژي	
شکل	کاربرد	شکل	کاربرد
<p>پرس هیدرولیکی</p> 	<p>برای کارهای کششی و برشی قطعات سطح بزرگ (قطعات اتاق خودرو)، فورج</p> <p>نیروی پرس تا 20000 kN</p>	<p>پرس ضربه ای پیچی</p> 	<p>(a) یا مکانیزم محرکه اصطکاکی (b) یا مکانیزم محرکه مستقیم</p> <p>پرسکاری سرد و گرم، ضرب، شکل دادن خمشی، پلیسه‌گیری</p> <p>نیروی پرس 1300...7200 kN</p>

## ۴-۱- تئوری برش


برش - اگر آن را به عنوان یک فرایند تولید بدون براده برداری در نظر بگیریم - قطع ورق‌های فلزی با اعمال نیروی مکانیکی توسط دو تیغه برنده تعریف می‌گردد. به فرایند برش توسط سنبه و ماتریس برش با قالب (Die Cutting) اطلاق می‌گردد و به قالب سنبه و ماتریسی که عمل برش ورق را به شکلها و طرحهای مختلف انجام می‌دهد قالب برش گفته می‌شود. در یک قالب برش پس از این که سنبه در ورق تغییر شکل پلاستیک ایجاد نمود، به علت اینکه ماتریس یک حفره است و در حقیقت زیر سنبه خالی است و همچنین به علت وجود لقی بین سنبه و ماتریس، سنبه به داخل ورق نفوذ می‌کند و این نفوذ آن قدر ادامه می‌یابد که ورق از هم گسسته می‌شود. فرایند برش در قالب‌های برش بررسی شده‌است و مراحل آن تحت عنوان مبحث تئوری برش تشریح می‌گردد. به شکل زیر توجه نمایید:

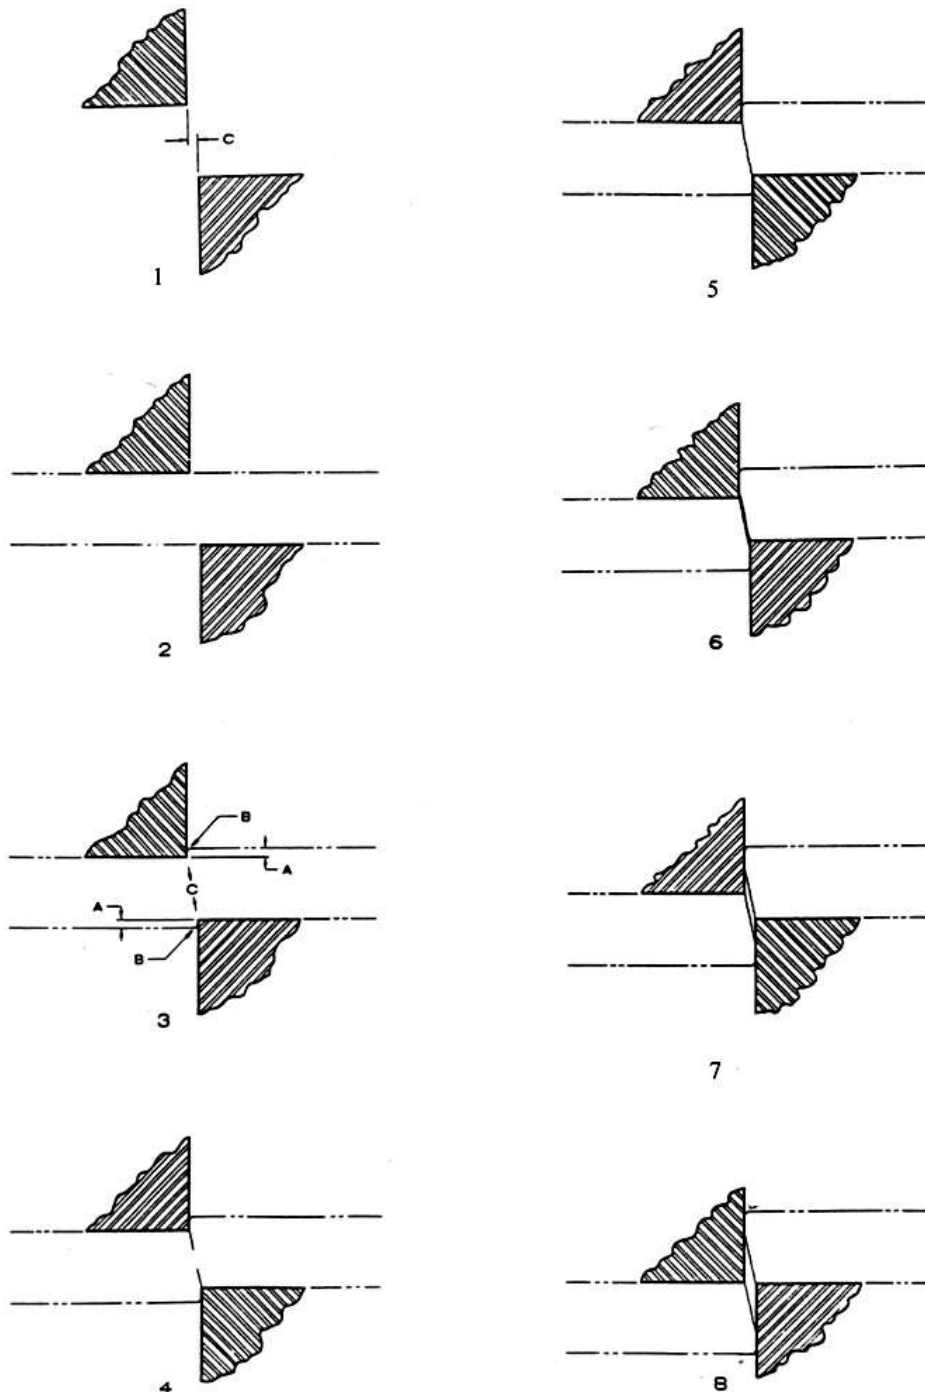



نمای بزرگ شده از فاصله مجاز بین لبه‌های برش قالب (1) و نواری از ماده در حال برش (2 تا 8)

توضیح مراحل برش ورق در شکل بالا:


- ۱- در این قسمت از شکل، لبه های برش قالب و فاصله ی مجاز C (لقی) دیده می شود. مقدار این فاصله بسیار مهم است و در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد.
- ۲- نوار تغذیه بین لبه های برش با خط چین نشان داده شده است. هنگامی که نوار تغذیه بین دو لبه ی برنده فشرده می گردد و مقدار فشار از استحکام نهایی ماده بیشتر شود در نوار شکست ایجاد می گردد و به دنبال آن برش انجام می شود.
- ۳- سنبه، حرکت رو به پایین را ادامه می دهد و لبه های آن به مقدار A درون ماده نفوذ می کند. مقدار عمق نفوذ لازم برای آغاز برش به جنس و ضخامت ورق بستگی دارد که در ورق های ترد کمتر از ورق های نرم است. ماده در بخش B کشیده می شود و کشش تا فراتر از حد الاستیک ماده افزایش می یابد در نتیجه تغییر شکل پلاستیک اتفاق می افتد. مقدار نفوذ و کشش در هر دو طرف نوار تغذیه یکسان است.
- ۴- حرکت پیوسته و رو به پایین لبه های برش سنبه باعث ایجاد ترک در ماده می شود. صفحات شکست دقیقاً از لبه های برنده آغاز می گردد.
- ۵- در ادامه حرکت پیوسته ی سنبه، ترکها رشد کرده از دو طرف به هم می رسند. در این جا اهمیت مقدار فاصله ی C مشخص می شود چرا که اگر این فاصله مناسب نباشد ترکها به هم نمی رسد و یک دیوار برش نامطلوب در قطعه کار ایجاد خواهد شد.
- ۶- با پیشروی بیشتر سنبه، قطعه کار از نوار جدا می شود. جدایش زمانی اتفاق می افتد که سنبه به میزان یک سوم ضخامت نوار پیشروی کرده باشد.
- ۷- ادامه ی حرکت سنبه باعث می شود قطعه کار در حفره ی ماتریس پایین برود. به دلیل تنش های فشاری ایجاد شده، قبل

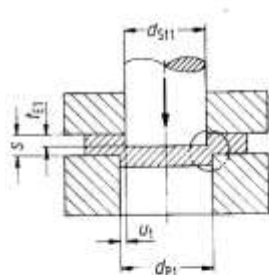

مرحله اول : آغاز پولک زنی

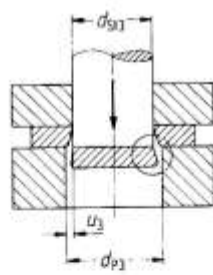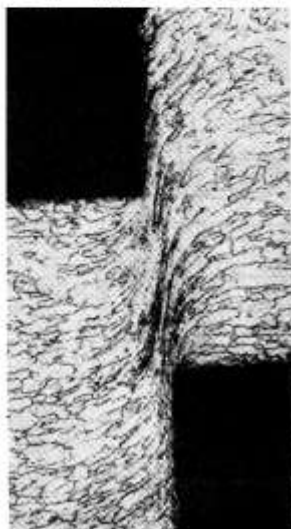


مرحله آخر : پایان پولک زنی

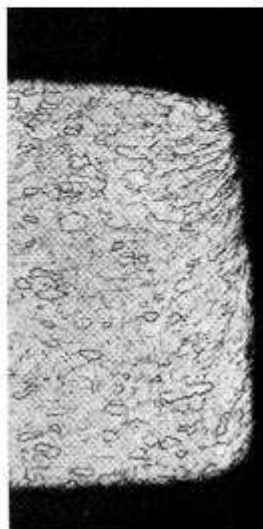


- از جدایش، قطعه به دیوارهای حفره می چسبد. به عبارت دیگر چون ماده در ناحیه C در مرحله ۳ فشرده شده بود اکنون مانند یک فنر فشرده عمل می کند. قطعه کار که در حفره ماتریس محبوس شده است، تمایل به انبساط دارد اما دیواره های حفره قالب مانع از این عمل می گردد. در سنبه، وضعیت برعکس است و نوار به دور سنبه جمع می شود و به سختی به آن می چسبد.
- ۸- اکنون سنبه کاملاً از میان نوار گذشته است. همچنین قطعه کار نیز کاملاً در حفره ماتریس قرار گرفته است. توجه شود که دیواره برش خورده در قطعه کار و نوار، دارای سطوح مشابه اما معکوس یکدیگر هستند. نوار تغذیه با فشاری برابر با فشار چسبیدگی قطعه کار به دیواره حفره ماتریس، دور سنبه می چسبد و برای جدا کردن آن به صفحه جدا کننده یا ورق گیر احتیاج می باشد.

## ۱-۵- معرفی قطعات مختلف یک قالب برش ساده

در شکل صفحه بعد اجزای یک قالب برش ساده نشان داده شده است. در طراحی قالب برش برای ساختن هر یک از این اجزای مرحله‌ای وجود دارد. در ادامه بطور خلاصه مراحل ساخت یک قالب برش ساده و اجزای آن به ترتیب ذکر می‌گردد. از این ترتیب بایستی برای ساخت قالب برش در کارگاه پیروی نمود.

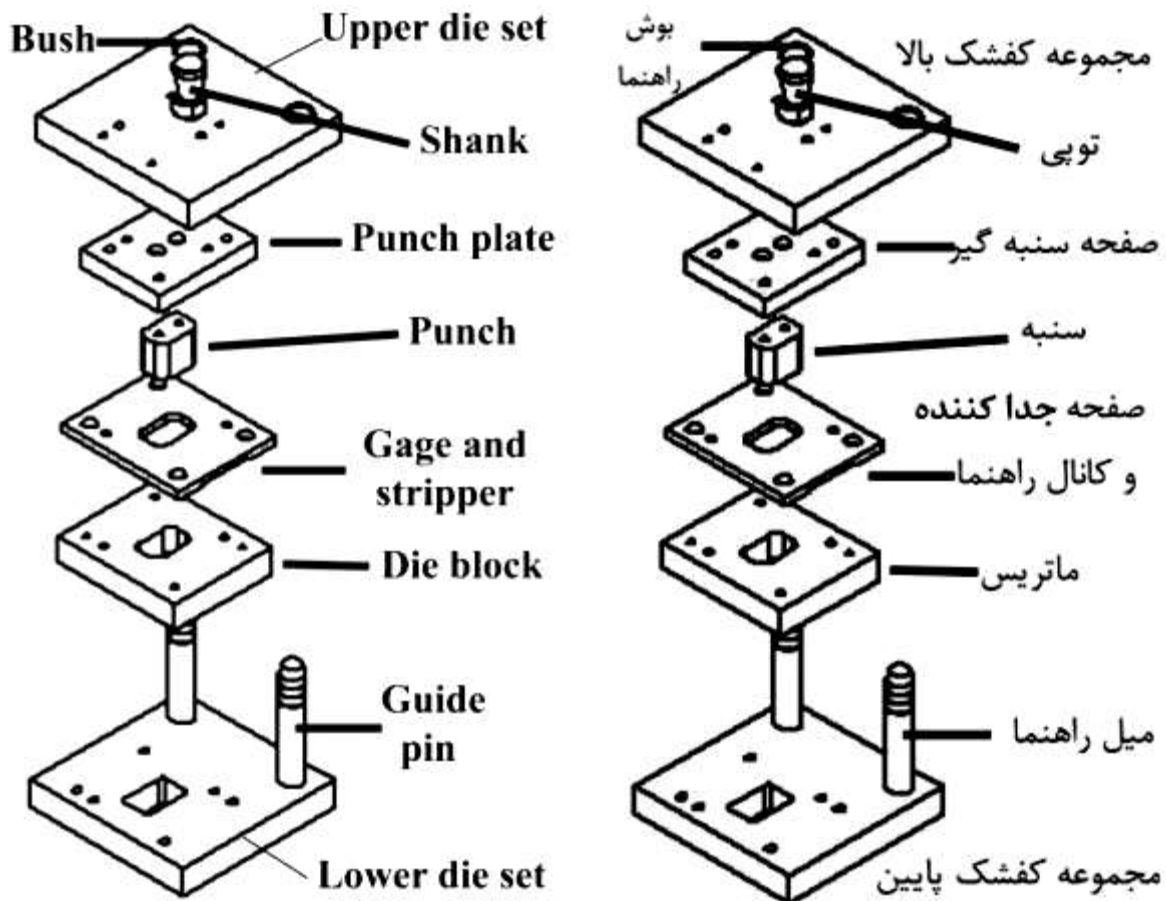


۱-نوار ورق: اولین مرحله در طراحی هر قالب برش، طراحی نوار ورق به شکلی که در انتهای ضربه پرس ظاهر خواهد شد می‌باشد. در نقشه همواره نوار ورق را پر رنگ بکشید تا به راحتی تشخیص داده شود. در نمای بالایی طرح کامل نوار ورق و سوراخ‌های آن مشخص می‌گردد. در نمای روبرو یا جانبی نیز ضخامت آن نشان داده می‌شود. قطعه‌ی تولید شده را نیز می‌توان به خوبی مشاهده کرد.

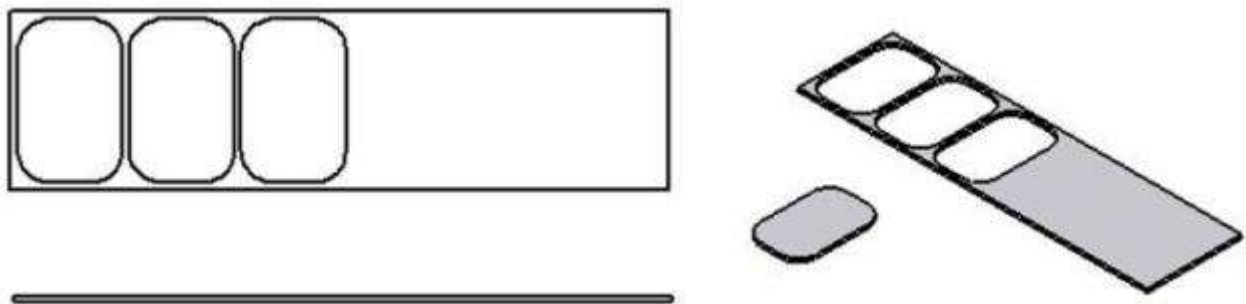


طرح نوار ورق

۲-ماتریس: در شکل صفحه بعد سه نما از ماتریس رسم شده است. در نمای بالا، بدنه معمولاً به صورت مستطیل در نظر گرفته می شود. دیواره سوراخ حفره برای آسان بیرون افتادن قطعه کار شیب دار می گردد. همچنین باید برای پیچ ها و پین هایی که قالب را به کفشک می بندد جای کافی در نظر گرفت. نقشه بدنه ی ماتریس زیر نوار مشاهده می گردد.

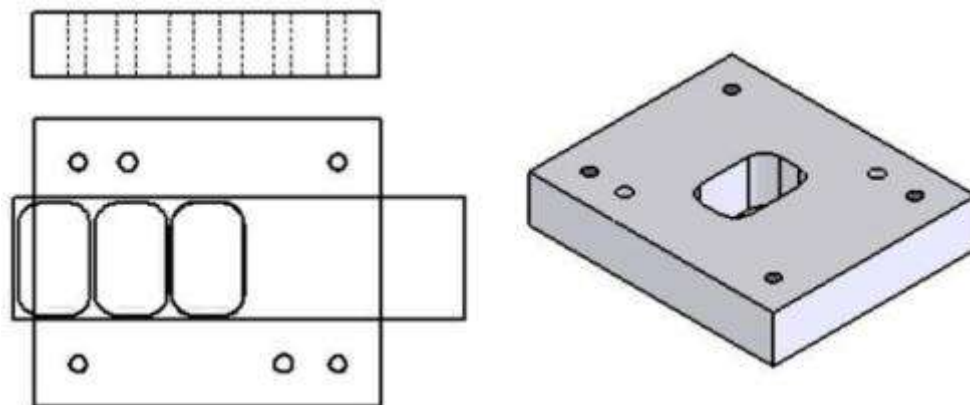


ماتریس

۳-سنبله پولک زنی: سنبله به بخشی از قالب گفته می شود که به طرف بالای پرس بسته می شود و با پایین آمدن آن، عملیات مختلفی بروی نوار ورق انجام می گردد. از سنبله ها برای برش، سوراخ کاری، ایجاد خم یا فرم در قطعه استفاده می شود. در شکل زیر سنبله ی برش مربوط به قالب در بالای بدنه ی ماتریس دیده می شود. زمانی که سنبله را طراحی می کنیم باید محل پیچ ها و پین هایی که آن را به مجموعه ی قالب می بندد نیز در نظر بگیریم.

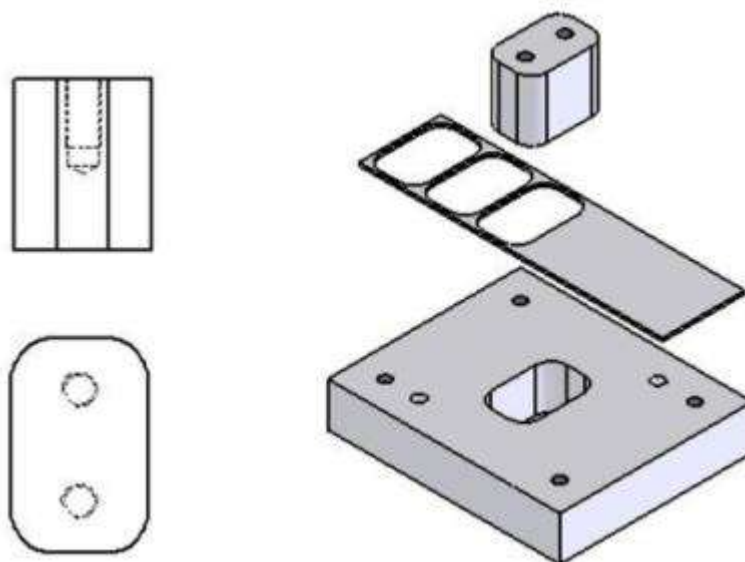


سنبله

۴-صفحه ی سنبله گیر: در شکل صفحه بعد صفحه ای که سنبله را نگاه می دارد دیده می شود. خاطر نشان می گردد که هنگام طراحی سنبله گیر باید فضای کافی برای اتصالات پیچ و پین در نظر گرفته شود. گاهی بجای این که صفحه سنبله گیر را مستقیماً به کفشک ببندند بین آن و کفشک ورقی از جنس فولاد نرم قرار می دهند تا مانع انتقال ضربه های سنبله به کفشک گردد و در نتیجه از خرابی کفشک جلوگیری نماید. به این قطعه، صفحه ضربه گیر می گویند.

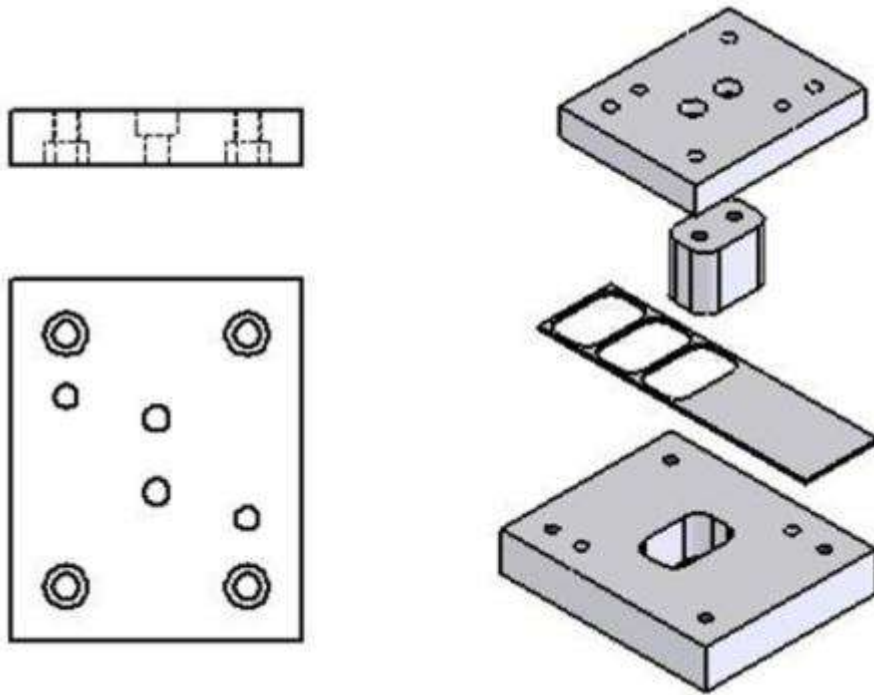


صفحه سنبه گیر

۵-کانال راهنما: حال به وسیله ای احتیاج داریم که ورق را در جای درست خود بروی ماتریس قرار دهد. برای این کار از قطعه‌ای به نام گیج یا کانال راهنما استفاده می‌کنیم. این کانال از افتادن ورق جلوگیری می‌کند و آن را در موقعیت درست به زیر قالب هدایت می‌نماید.

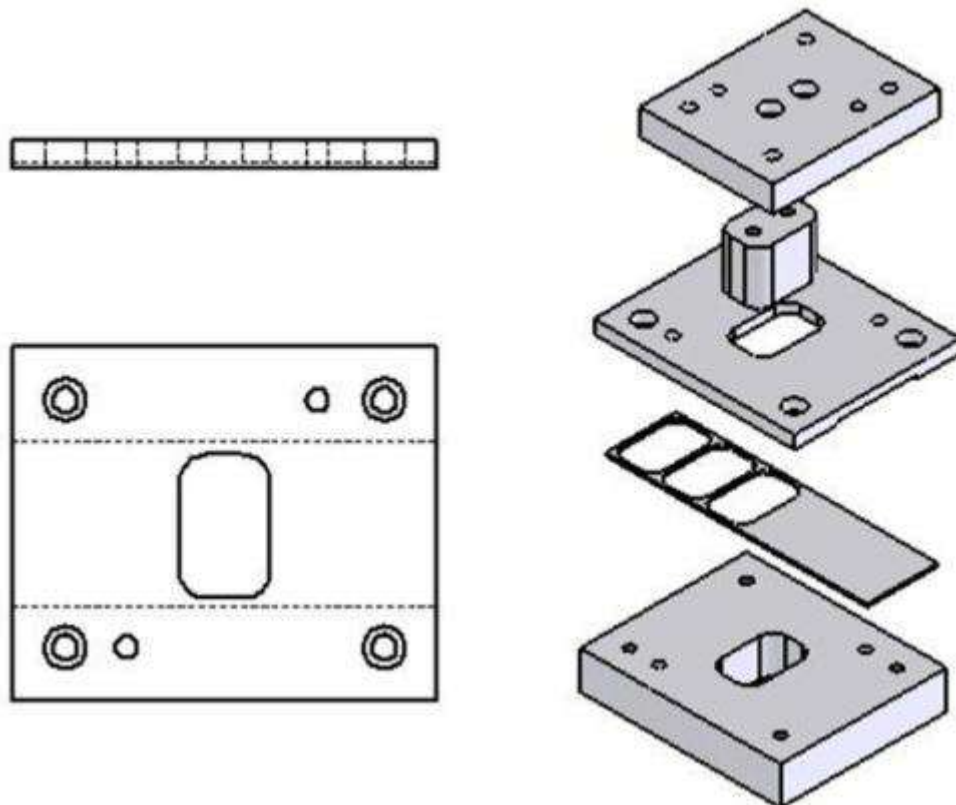

صفحه جدا کننده و کانال راهنما

در شکل زیر کانال راهنما توسط دو تسمه فلزی که ورق را از دو طرف محصور کرده است و آن را هدایت می‌کند ایجاد شده‌است. از این روش نیز در قالب‌سازی استفاده می‌گردد.

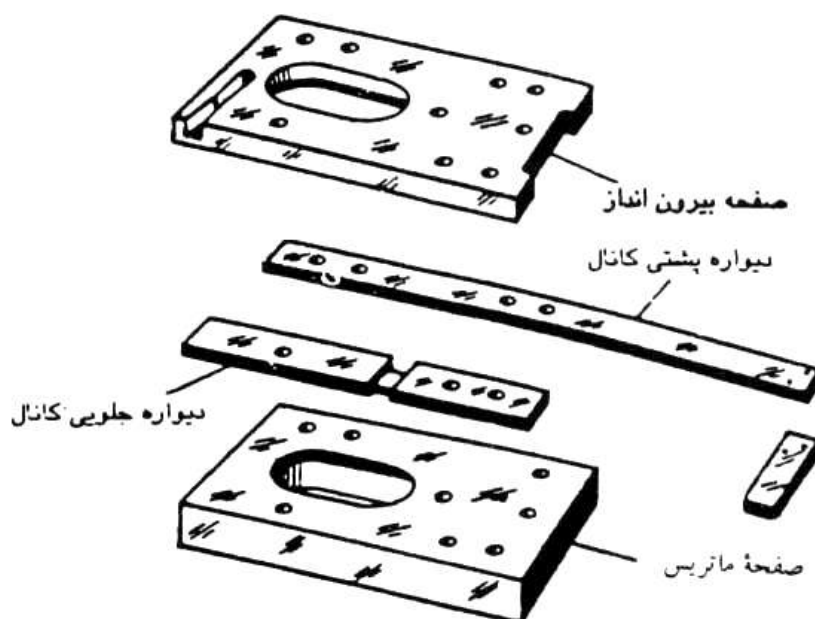


صفحه جدا کننده و کانال راهنما به صورت مجزا

۶- صفحه جدا کننده یا صفحه‌ی روپند: کار آن همان طور که از نامش پیداست جدا کردن ورق از سنبه است. گفتیم که ورق به علت انقباض به اطراف سنبه می‌چسبد و تمایل دارد که با سنبه به سمت بالا حرکت کند. صفحه جدا کننده، ورق را از اطراف سنبه جدا می‌کند. ناگفته نماند که این نوع صفحه جدا کننده برای قالب‌های کوچک کاربرد دارد و برای قالب‌های بزرگتر از صفحات ورق گیر مجهز به فنر استفاده می‌شود. در قالب‌های برش ساده می‌توان کانال راهنما را با صفحه جدا کننده در یک قطعه بطور مشترک ایجاد کرد. به این ترتیب به ساخت مجزای کانالها و صفحه جدا کننده نیازی نیست (دو شکل قبل).


۷- اتصالات و بست ها: در قالب‌های پرس تمامی پین‌ها و پیچ‌های یک عضو مشخص، هم قطر انتخاب می‌شود. در قالب‌سازی معمولاً از پیچهای آلن استفاده می‌گردد چرا که شکل گرد، ارتفاع کم سر پیچ و مقاومت خوب این نوع پیچ برای اتصال بسیار مناسب است.

۸- کفشک‌ها: اجزای قالب از طریق کفشک به پرس متصل می‌گردد. کفشک‌ها در اندازه‌های مختلف و اشکال متفاوتی وجود دارد و برای انتخاب یک نوع مناسب نکته‌های خاصی باید در نظر گرفته شود. کفشک‌ها به همراه میلها و بوشهای راهنما بطور آماده در ابعاد مختلف قالب موجود می‌باشد و کمتر پیش می‌آید که این بخشها نیز ساخته شود. ابعاد کفشک‌های استاندارد در بخش پیوست آورده شده‌اند. شکل صفحه بعد مجموعه قالب و کفشک‌های آن را نشان می‌دهد.

توجه: برای اتصال مجموعه کفشک بالا، صفحه سنبه‌گیر و سنبه (بطور کلی کفشک بالای قالب) به سینه پرس از قطعه‌ای به نام توپی استفاده می‌شود که متناسب با اندازه پرس و کفشک انتخاب می‌گردد. ابعاد توپی برای کفشک‌های مختلف در بخش پیوست داده شده‌است.

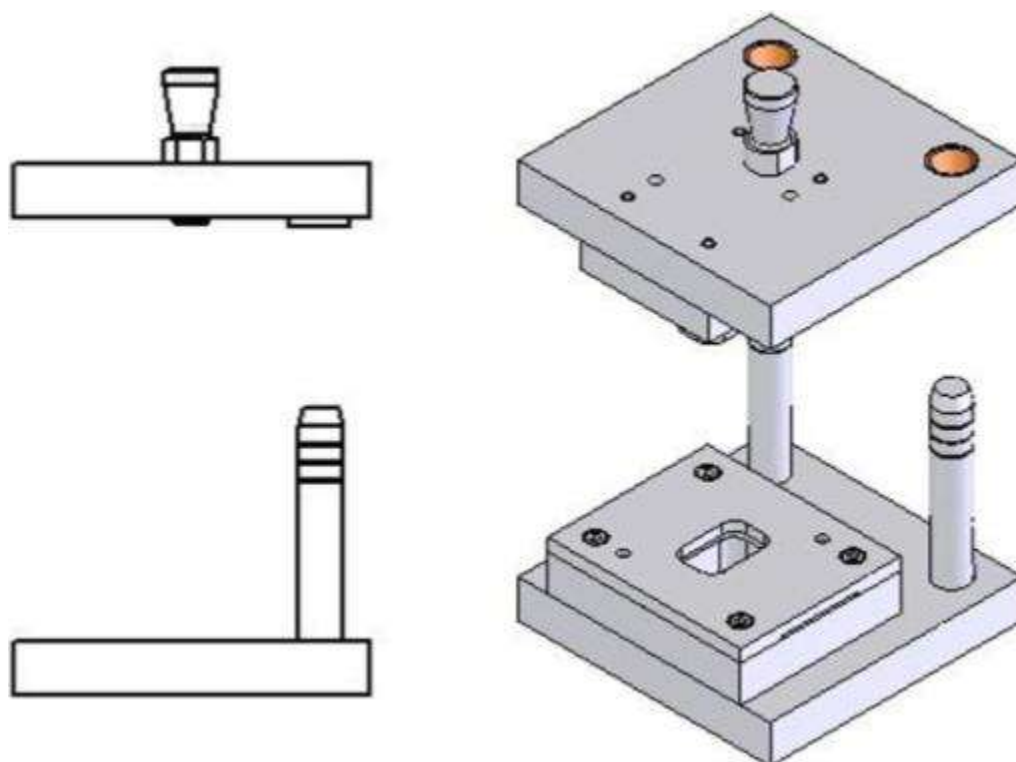

یک قالب برش و مجموعه کفشک آن

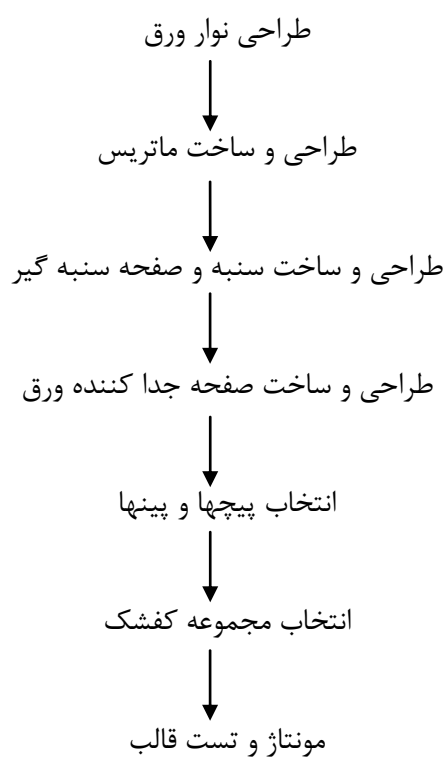


مراحل طراحی و ساخت یک قالب برش ساده

فصل دوم

# اصول


# طراحی قالب‌های برش

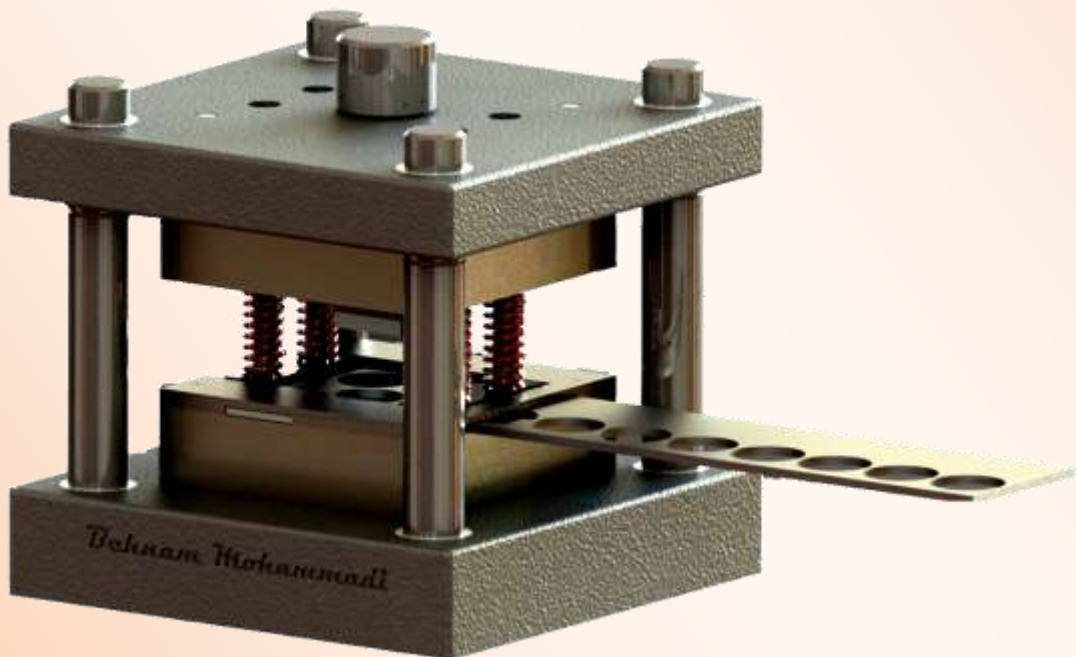

## ۲-۱- اصول طراحی قالب‌های برش

## ۲-۱-۱- لقی (یا کلی ارنس = Clearance) و مقدار آن

بین لبه برش سنبه و لبه برش ماتریس باید مقداری لقی که به طور عمود بر سطح برش اندازه گیری می‌شود وجود داشته‌باشد. اندازه لقی به ضخامت و استحکام ماده قطعه‌کار، ساختمان قالب برش و میزان پرداخت سطح برش قطعه‌کار بستگی دارد. اندازه و

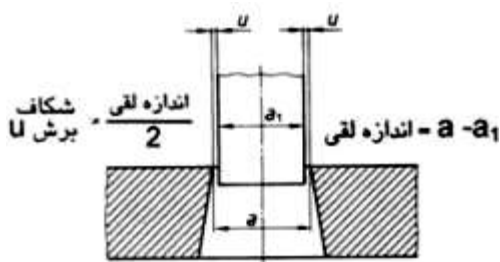

وضعیت لقی بیش از هر عامل دیگر بروی عمر قالب تأثیر دارد. تیراژ تولید سالم که از مشخصات مهم قالب است، در حقیقت تعداد قطعات برشی است که در یک بار سنگ زدن قالب و تعمیر آن بتوان تولید کرد. هرگاه لقی در یک نقطه تنگتر از نقطه مقابل آن باشد سنبه هنگام برش به اجبار جابه‌جا می‌گردد. به این ترتیب راهنماهای قالب تحت سایش شدید قرار می‌گیرند و قالب زودتر از موعد


کند می‌شود. به علاوه نیروی برش افزایش می‌یابد و بطور غیر یک نواخت بروی قطعه‌کار پلیسه تولید می‌گردد. اندازه سنبه و ماتریس غالباً با لقی بین آنها محاسبه می‌شود. لقی دو برابر شکاف برش است و حدود ۴ تا ۱۰ درصد ضخامت ورق است. در جداول استاندارد موجود علاوه بر ضخامت ورق و مقادیر استحکامی به نوع حفره ماتریس نیز توجه می‌شود. مقدار لقی بر طبق جنس ورق و ضخامت ورق از جدول زیر قابل تعیین است.

مقایسه با VDI 3368 (5.82)		ابعاد سنبه و ماتریس برش						
		روش	پولک بری	سوراخکاری				
		اندازه باید	$a_1$ (سنبه)	$a$ (ماتریس)				
		اندازه محاسباتی	ماتریس	سنبه				
			$a = a_1 + 2 \cdot u$	$a_1 = a - 2 \cdot u$				
<b>لقی سنبه در ارتباط با جنس و ضخامت ورق</b>								
ضخامت ورق $s$ mm	سوراخ ماتریس با زاویه آزاد $\alpha$				سوراخ ماتریس بدون زاویه آزاد $\alpha$			
	لقی برش $u$ برای استحکام برشی $\tau_{AB}$ به $N/mm^2$				لقی برش $u$ برای استحکام برشی $\tau_{AB}$ به $N/mm^2$			
	تا 250	251...400	401...600	بیش از 600	تا 250	251...400	401...600	بیش از 600
0,4...0,6	0,01	0,015	0,02	0,025	0,015	0,02	0,025	0,03
0,7...0,8	0,015	0,02	0,03	0,04	0,025	0,03	0,04	0,05
0,9...1	0,02	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05	0,05
1,5...2	0,03	0,04...0,05	0,05...0,07	0,07...0,09	0,05	0,06...0,08	0,08...0,10	0,09...0,12
2,5...3	0,04	0,06...0,07	0,09...0,10	0,11...0,13	0,08	0,1...0,12	0,13...0,15	0,15...0,18
3,5...4	0,05...0,06	0,08...0,09	0,11...0,13	0,15...0,17	0,10...0,12	0,14...0,16	0,18...0,20	0,21...0,24

✓ نکته:


در برش مازاد خارج (پولک‌زنی blanking) اندازه حفره ماتریس همان اندازه اسمی قطعه‌کار است در حالی که اندازه سنبه برش به اندازه لقی قالب کوچک‌تر از اندازه اسمی قطعه‌کار در نظر گرفته می‌شود. در برش مازاد داخل (سوراخ‌زنی

(piercing) اندازه سنبه همان اندازه اسمی قطعه کار است در حالی که اندازه حفره ماتریس به اندازه لقی قالب بزرگتر از اندازه اسمی قطعه کار در نظر گرفته می‌شود.

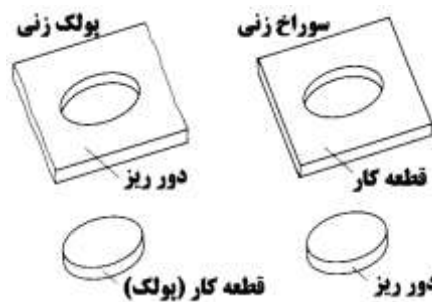

### مثال:

قطعه کار روبرو باید از ورقی به ضخامت ۳ میلی‌متر با سختی متوسط ساخته شود. اگر لقی قالب ۶ درصد ضخامت ورق باشد اندازه‌های حفره ماتریس و سنبه سوراخ‌زنی را محاسبه کنید.

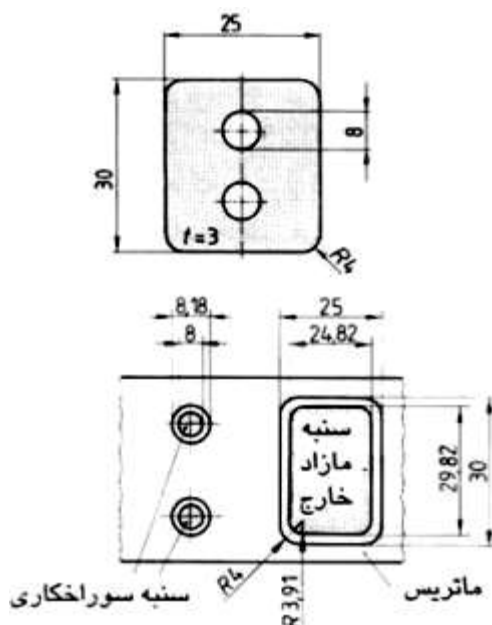

الف) در پولک‌زنی اندازه حفره قالب همان اندازه قطعه کار است بنابراین: طول حفره ۳۰ میلی‌متر، عرض آن ۲۵ میلی‌متر و شعاع گوشه ۴ میلی‌متر می‌باشد. سنبه پولک‌زنی به اندازه لقی از اندازه اسمی قطعه کار کوچکتر است. مقدار لقی عبارت است از:  $3 \times 6\% = 3 \times \frac{6}{100} = 0.18 \text{ mm}$  و به این ترتیب ابعاد سنبه به این صورت محاسبه می‌گردد:

$$\text{طول سنبه پولک‌زنی: میلی‌متر } 30 - 0.18 = 29.82$$

$$\text{عرض سنبه پولک‌زنی: میلی‌متر } 25 - 0.18 = 24.82$$

$$\text{شعاع گوشه سنبه پولک‌زنی: میلی‌متر } 4 - (0.18 : 2) = 4 - (0.09) = 3.91$$

ب) در سوراخ‌زنی اندازه سنبه همان اندازه اسمی قطعه کار است اما حفره ماتریس به مقدار لقی از اندازه اسمی قطعه کار بزرگتر است.

قطر سنبه سوراخ‌زنی: ۸ میلی‌متر


$$\text{قطر سوراخ ماتریس: میلی‌متر } 8 + 0.18 = 8.18$$

### ✓ نکته مهم ۱:

در سوراخ‌زنی به واسطه برگشت فنری ورق، قطعه کار به اصطلاح باد می‌کند و باعث می‌شود سوراخ ایجاد شده از سنبه کوچکتر گردد. این پدیده به خصوص در ورق‌های ضخیم قابل ملاحظه است. به همین دلیل سنبه سوراخ‌زنی حدود نصف لقی بزرگتر از اندازه اسمی سوراخ قطعه کار در نظر گرفته می‌شود. بنابراین در مثال قبل که مقدار لقی ۰/۱۸ میلی‌متر بود اندازه بادکردگی، نصف لقی یعنی ۰/۰۹ میلی‌متر می‌باشد که باید به سنبه سوراخ‌زنی اضافه گردد (قطر سنبه سوراخ‌زنی = ۸/۰۹ میلی‌متر). اندازه بادکردگی را به این صورت هم می‌توان در نظر گرفت که به هنگام ساخت قالب سنبه به اندازه تفرانس بالا ساخته شود.

## ✓ نکته مهم ۲:

اگر در طراحی سنبه و ماتریس سایش قالب نیز در نظر گرفته شود باید اندازه ها در ارتباط با تفرانس قطعه کار تعیین گردد. برای حصول این منظور باید در پولک زنی، حفره ماتریس حداقل اندازه قطعه کار (حد پایین تفرانس) و در سوراخ زنی سنبه سوراخ زنی حداکثر اندازه قطعه کار (حد بالای تفرانس) را داشته باشد.

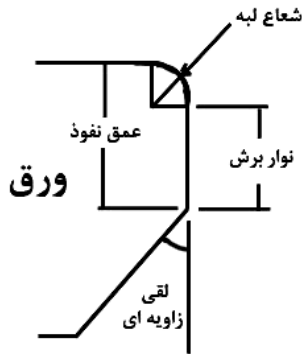

## ✓ نکته مهم ۳:

تأثیر تغییرات لقی بر مشخصات لبه برش به این شرح است (شکل روبرو): افزایش لقی = افزایش شعاع لبه، کاهش طول نوار برش، افزایش زاویه گسیختگی (لقی زاویه ای)، افزایش پلیسه  
کاهش لقی = کاهش شعاع لبه، افزایش طول نوار برش، کاهش زاویه گسیختگی (لقی زاویه ای)، کاهش پلیسه

بخشهای لبه ورق پس از برش

## ۲-۱-۲- نیروی برش

هنگام پولک زنی یک قطعه کار باید نیروی برش بر استحکام برشی ورق غلبه کند. اندازه استحکام برش به سطح برش و حداکثر استحکام برشی جنس ورق بستگی دارد. محاسبه نیروی برش برای تعیین پرس با تناژ لازم (نه کم و نه زیاد) به کار می رود. نیروی برش به موازات لبه های برش و طبق معادله زیر محاسبه می گردد:

$$F = S \times \tau_{\max}$$

در رابطه فوق،  $F$  نیروی برش بر حسب نیوتن،  $S$  مساحت سطح برش بر حسب میلی متر مربع و  $\tau_{\max}$  حداکثر استحکام برشی ورق بر حسب نیوتن بر میلی متر مربع است.

مقدار  $\tau_{\max}$  تقریباً  $0/8$  حداکثر استحکام کششی است. استحکام کششی انواع فلزات در جداول صفحه ۷۰ تا ۷۵ آورده شده است.


مساحت سطح برش نیز از رابطه روبرو محاسبه می گردد:

$$S = l_s \times s$$

در رابطه فوق،  $S$  مساحت سطح برش بر حسب میلی متر مربع،  $l_s$  طول خط برش بر حسب میلی متر،  $s$  ضخامت ورق بر حسب میلی متر است.

## مثال:

برای ساخت قطعه کار نشان داده شده از جنس ST37-2 نیروی پرس را محاسبه کنید.

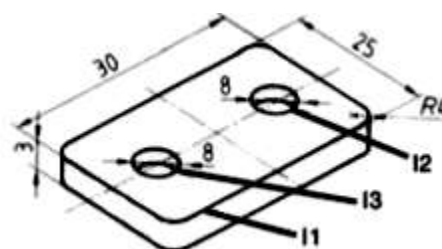

$$s = l_s \times s = l_1 + l_2 + l_3 \times s = 103 \cdot 1 + 25 \cdot 1 + 25 \cdot 1 \times 3 = 153 \cdot 3 \times 3 = 459.9 \text{ mm}^2$$

$$l_1 = 2 \cdot 30 - 8 + 4 \cdot \frac{8 \times \pi}{4} + 2 \cdot 25 - 8 = 103.1 \text{ mm}$$

$$l_2 = l_3 = 8 \cdot \pi = 25.1 \text{ mm}$$


$$R_{\text{max}} = 510 \text{ N/mm}^2, \quad \tau_{\text{max}} \approx 0.8 \cdot R_{\text{max}} \Rightarrow \tau_{\text{max}} = 0.8 \times 510 = 408 \text{ N/mm}^2$$

$$F = S \times \tau_{\text{max}} = 459.9 \times 408 = 187639 \text{ N} \approx 188 \text{ KN}$$

بنابراین پرس به کار رفته باید حداقل نیرویی برابر ۱۸۸ کیلو نیوتن به وجود آورد. برای در نظر گرفتن اصطکاک بین سنبه، ورق گیر و ورق یا کندی لبه های برش و نیز تیرانس ضخامت ورق، نیروی برش را حدود ۲۰ درصد بیشتر از مقدار محاسبه شده در نظر می‌گیرند. به این ترتیب در مثال بالا نیروی پرس باید حداقل حدود ۲۲۶ کیلو نیوتن باشد (کیلو نیوتن  $1000 \times 0.226 = 226$ ). (۱۸۸)


## ۲-۱-۲-۱- کاهش نیروی برش

در قالب‌های برش پر قدرت مانند برش ورق‌های ضخیم، با سنگ زنی، سر سنبه یا روی ماتریس را شیب دار یا موج دار سنگ می‌زنند تا ضربه های پرس نرم و ملایم شود. با شیب دار یا موج دار شدن سطح کار قالب برش، نیروی برش کاهش می‌یابد. قالب باید طوری شیب دار شود که قطعه کار پس از خروج از آن همچنان تخت بماند. در پولک‌زنی معمولاً ماتریس شیب دار است اما در سوراخ‌زنی سنبه باید شیب دار باشد. با این روش فقط دور ریز ورق قوس دار می‌شود و قطعه کار تخت باقی می‌ماند. اندازه عمومی شیب  $h$  روی سنبه یا روی ماتریس حدود  $0.6$  تا  $0.9$  ضخامت ورق است. مقادیر کوچک برای مواد ترد و مقادیر بزرگ برای مواد چقرمه بکار می‌رود. زاویه شیب در سنبه ها نباید بزرگتر از  $5$  درجه شود. در غیر این صورت لبه های برش به علت نیروهای جانبی آسیب می‌بینند.

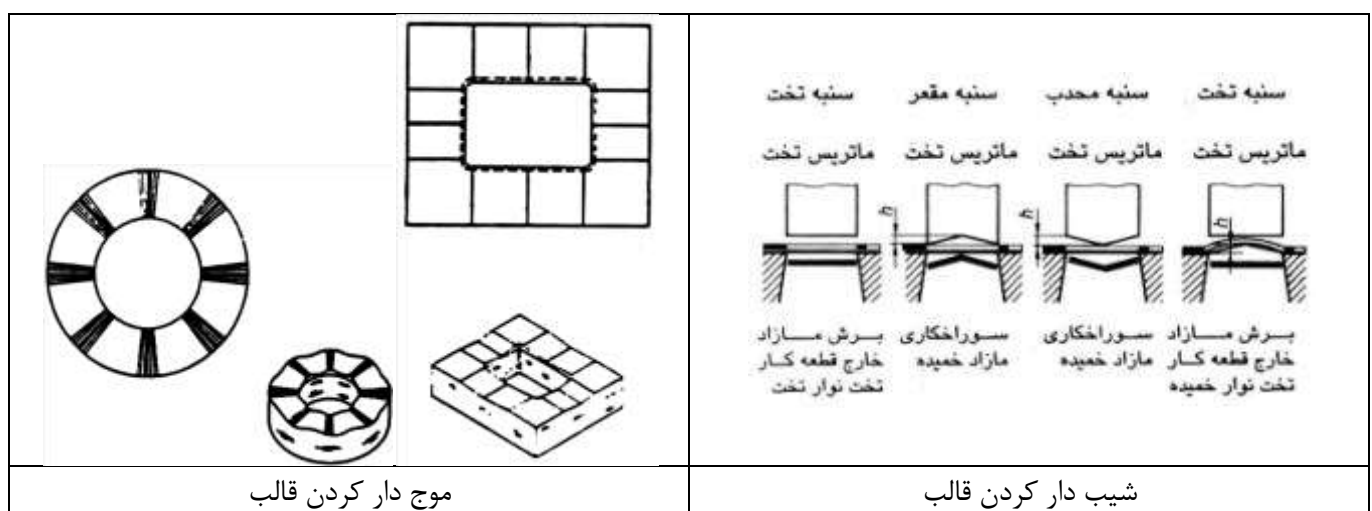

## ۲-۱-۳- محاسبه دور ریز نوار ورق

سنبه و حفره ماتریس باید طوری در قالب برش جای داده شود که دور ریز برش تا حد امکان کوچک باشد. نوار برش ضمن هر ضربه پرس به اندازه  $V$  در راستای تغذیه جلو می‌رود که به آن مقدار پیشروی نوار گفته می‌شود. همچنین فاصله یک خط برش تا خط برش متناظر بعدی  $t$  نامیده می‌شود.

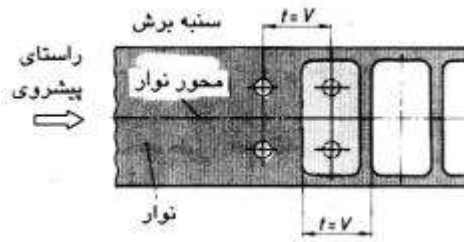


به منظور کاهش دور ریز ورق مقادیر دور ریز عرضی و طولی در هر گام برش پیشنهاد می‌گردد که تجربی هستند. این مقادیر در جدول صفحه بعد آورده شده‌است.

اصطلاحات نوار و شبکه مازاد:

$L$  طول نوار  
 $B$  عرض نوار  
 $V$  پیشروی  
 $t$  گام

$l_e$  طول مازاد عرضی  
 $l_a$  طول مازاد طولی  
 $e$  عرض مازاد عرضی  
 $a$  عرض مازاد طولی  
 $R$  تعداد ردیفها  
 $a_R$  فاصله ردیفها  
 $l$  طول قطعه کار  
 $b$  عرض قطعه کار  
 $i$  مازاد سنبه کناره بر

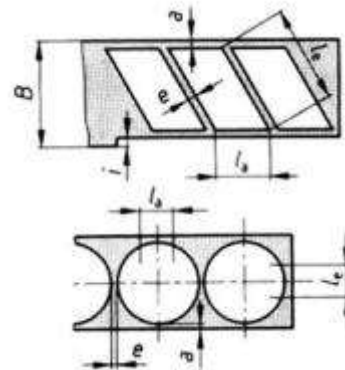

طبق VDI 3367		مازاد عرضی و طولی									
عرض نوار B	طول مازاد عرضی $l_e$	عرض مازاد عرضی e	ضخامت نوار s به mm								
			طول مازاد طولی $l_a$	عرض مازاد طولی a	0,1	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
تا 100 mm	تا 10	e a	0,8 1	0,8 0,9	1,0	1,3	1,6	1,9	2,1		
	11...50	e a	1,6 1,9	0,9 1,0	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3		
	51...100	e a	1,8 2,2	1,0 1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5		
	بیش از ...	e a	2,0 2,4	1,2 1,5	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7		
مازاد سنبه کناره بر A					1,5	2,2	3,0	3,5	4,5		
از 100 mm تا 200 mm	تا 10	e a	0,9 1,2	1,0 1,1	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3		
	1...50	e a	1,8 2,2	1,0 1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5		
	50...100	e a	2,0 2,4	1,2 1,5	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7		
	بیش از ...	e a	2,2 2,7	1,4 1,7	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9		
مازاد سنبه کناره بر A					1,5	2,5	3,5	4,0	5,0		

برای تعیین مناسبترین وضعیت قرار گیری قطعه کار بروی ورق جهت کاهش دور ریز آن، نسبت سطوح همه قطعات برش خورده به سطح نوار ورق محاسبه می‌گردد. به این نسبت، درجه بازده گفته می‌شود. قطعه کار به شکلهای مختلف مانند مستقیم، مایل، یک ردیفه، چند ردیفه و ... بروی ورق قرار می‌گیرد و برای هر مورد بازده محاسبه می‌گردد. در نهایت طرحی که بیشترین بازده را داراست انتخاب می‌شود.

$$\eta = \frac{Z \times A}{L \times B}$$

$\eta$  درجه بازدهی، Z تعداد قطعات، L طول نوار، B عرض نوار، A سطوح قطعات بدون سوراخ

نکته: در پولک‌زنی، شکل یا طرح داخلی قطعه در محاسبه درجه بازده دخالت داده نمی‌شود زیرا وجود یا عدم وجود طرحهای داخلی، فرایند برش را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. در ضمن قطعات بزرگ معمولاً عمود بر پیشروی نوار قرار می‌گیرند به طوری که از صفحات پهنتر با تعداد کمتر استفاده شود.

## ۲-۱-۴- انواع ورق

انواع مختلف ورق‌های فولادی با جنس و ابعاد استاندارد موجود است. شرکتهای سازنده معمولاً مشخصات ورق‌ها تولیدی خود را تهیه و به مشتریان ارائه می‌دهند. انواع فولادهای آلیاژی و غیر آلیاژی در ساخت ورق‌ها به کمک فرایند نورد سرد یا گرم بکار می‌آید.


رود. برخی ورق ها نیز با فلزات مختلف مانند قلع پوشش داده می شود. فولادهای کربنی، فولاد آلیاژی کروم و نیکل دار، فولاد آلیاژی کروم و مولیبدن دار با استحکام کششی مختلف، از جمله فولادهای رایج در ساخت انواع ورق های فولادی است. برای تعیین دقیق ورق باید ابتدا جنس و سپس ضخامت آن تعیین گردد. به مثال جدول زیر توجه نمایید. ضخامت ورق های استاندارد و وزن سطحی آنها در جدول زیر مطابق استاندارد 1543, 1541 DIN داده شده است.

ورق فولادی											
مقایسه با (DIN 1541 (8,75), DIN 1543 (11,81)											
ضخامت ورق	وزن سطحی m <sup>2</sup>	ضخامت ورق	وزن سطحی m <sup>2</sup>	ضخامت ورق	وزن سطحی m <sup>2</sup>	ضخامت ورق	وزن سطحی m <sup>2</sup>	ضخامت ورق	وزن سطحی m <sup>2</sup>	ضخامت ورق	وزن سطحی m <sup>2</sup>
mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>
0,35	2,75	0,70	5,50	1,2	9,42	3,0	23,55	4,75	37,3	10,0	78,5
0,40	3,14	0,80	6,28	1,5	11,80	3,5	27,4	5,0	38,25	12,0	94,2
0,50	3,92	0,90	7,07	2,0	15,70	4,0	31,4	6,0	47,1	14,0	109,9
0,60	4,71	1,0	7,85	2,5	19,60	4,5	35,4	8,0	62,8	15,0	117,75

نوع تحول: به صورت ورق یا تسمه طبق DIN 1541 ضخامت 0,35 تا 3 mm ، طبق DIN 1545 ضخامت از 3 تا 150 mm  
جنس: فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی. مشخصه ورق نورد گرم از فولاد 2 - RSt 37 با ضخامت 4,5 mm : DIN 1543 - RSt 37 - 2 - 4,5 ورق

### مثال ۱:

برای قطعه کار نشان داده شده دور ریز عرضی و طولی، عرض نوار (B) و درجه بازده ( $\eta$ ) را تعیین کنید. طول نوار ۱۰۰۰ میلی متر و ضخامت آن ۱ میلی متر است.

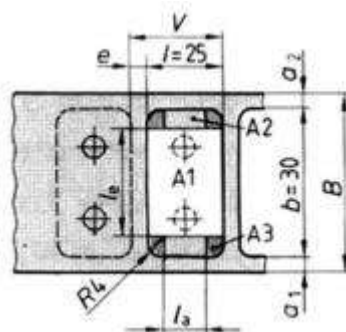

ضخامت ورق  $s = 1$  میلی متر و مطابق شکل بالا  $la$  و  $le$  بین ۱۱ تا ۵۰ میلی متر و عرض نوار (B) نیز کمتر از ۱۰۰ میلی متر می باشد. به این ترتیب با توجه به جدول صفحه قبل عرض مازاد عرضی  $e = 1/1$  میلی متر و عرض مازاد طولی نیز  $a = 1/1$  میلی متر خواهد بود. پس خواهیم داشت:

$$B = b + 2 \times a = 30 + 2 \times 1.1 = 32.2 \text{ mm}$$

$$A = A_1 + 2 \times A_2 + 4 \times A_3 = 25 \times 22 + 2 \times (17 \times 4) + 4 \times \frac{\pi \times 4^2}{4} = 736.24 \text{ mm}^2$$


$$V = l + e = 25 + 1.1 = 26.1 \text{ mm}$$

$$Z = \frac{L}{V} = \frac{1000}{26.1} \cong 38$$

$$\eta = \frac{Z \times A}{L \times B} = \frac{38 \times 736.24}{1000 \times 32.2} \cong 0.868 \rightarrow \eta = 86.8\%$$

### مثال ۲:

از نواری با ضخامت ۲ و طول ۱۰۰۰ میلی متر قطعات گردی به قطر ۲۰ میلی متر بریده می شود. اگر مازاد طولی و مازاد عرضی ۱/۶ میلی متر باشد عرض نوار (B) و درجه بازده ( $\eta$ ) را حساب کنید.

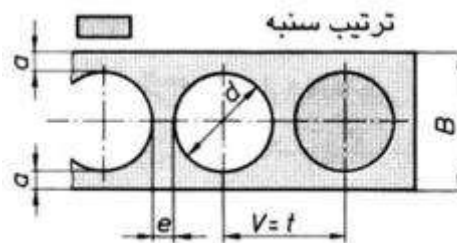

$$B = d + 2 \times a = 20 + 2 \times 1.6 = 23.2 \text{ mm}$$

$$V = d + e = 20 + 1.6 = 21.6 \text{ mm}$$


$$A = \frac{\pi \times d^2}{4} = \frac{\pi \times 20^2}{4} = 314 \text{ mm}^2$$

$$Z = \frac{L}{V} = \frac{1000}{21.6} \cong 46$$

$$\eta = \frac{Z \times A}{L \times B} = \frac{46 \times 314}{1000 \times 23.2} \cong 0.622 \rightarrow \eta = 62.2\%$$

### مثال ۳:

برای برش گونیا و لچکی طبق شکل زیر از ورق فولادی به ضخامت ۲/۵ و طول ۱۰۰۰ mm استفاده می شود. عرض نوار و درجه بازده را حساب کنید. مازاد عرضی و طولی طبق جدول ۲ mm است.

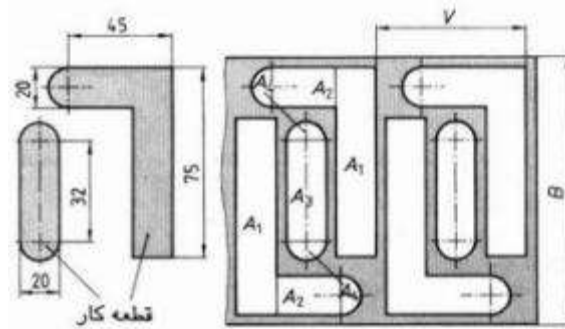

$$B=2+75+2+20+2=75+20+3 \times 2=101 \text{ mm}$$

$$V=2+20+2+20+2+20=3 \times 20+3 \times 2=66 \text{ mm}$$

$$A_1=75 \times 20=1500 \text{ mm}^2, \quad A_2=25 \times 20=500 \text{ mm}^2, \quad A_3=32 \times 20=640 \text{ mm}^2$$

$$A_4=\left(\frac{\pi \times 20^2}{4}\right) \times 4=157 \text{ mm}^2$$

$$A=2 \times A_1+2 \times A_2+A_3+4 \times A_4=2 \times 1500+2 \times 500+640+4 \times 157=5268 \text{ mm}^2$$

$$Z=\frac{L}{V}=\frac{1000}{66} \cong 15$$


$$\eta=\frac{Z \times A}{L \times B}=\frac{15 \times 5268}{1000 \times 101} \cong 0.782 \rightarrow \eta=78.2\%$$

## ۲-۲- بررسی فرم و ابعاد قسمتهای مختلف قالب پرس برش

پس از محاسبه قسمتهای مختلف قالب پرس برش و بخصوص محاسبه نوار تغذیه مطابق آنچه که در قسمتهای قبل ذکر گردید به ترتیب بخشهای دیگر قالب را بررسی و طراحی می نماییم.

### ۲-۲-۱- طراحی ماتریس


قالب های کوچک که برای تولید قطعات صنعتی کوچک به کار می روند معمولاً ماتریس یک تکه دارند. فقط برای قطعات پیچیده ممکن است که ماتریس را مرکب بسازند تا ماشین کاری آن آسانتر باشد. ماتریس قالب های بزرگ را نیز برای تسهیل در امر ماشین کاری، سخت کاری و سنگ زدن، مرکب می سازند. در این بخش بهترین روش برای انتخاب یک ماتریس کوچک و متوسط ارائه می شود.

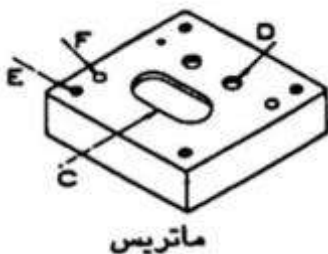

به طور کلی سوراخ هایی که در روی ماتریس مشاهده می شوند عبارتند از: سوراخ D محل فرود سنبه ی سوراخ کاری، سوراخ C برای قطعه کار، سوراخهای E و F که تا انتهای بدنه ماتریس عمق دارند به ترتیب برای پیچ و پین قالب هستند. در شکل زیر مقاطع A-A و B-


B نشانگر اتصال اجزای قالب به یک دیگر است. چهار پیچ از نوع آلن (G) کفشک پایین را به ماتریس وصل می کند. دو پین H که بین کفشک و ماتریس جازده شده است، از هر گونه پیچش و حرکت احتمالی جلوگیری می کند. چهار پیچ I مجموعه صفحه ی روبند یا ورق گیر را به ماتریس محکم می کند. در حالی که دو پین J نیز در محل خود به کار می روند. فاصله ی K برای پیش بینی در امر سنگ زدن صفحات و یا ماشین کاری آنها که موجب تقلیل ضخامت خواهد بود می باشد. قطر پیچها و

پین ها در هیچ قالبی از ۸ میلی متر کمتر نخواهد بود. پین های J در رویند، پرسی جازده می شود ولی در ماتریس لزومی به انطباق پرسی نیست. مقطع C-C ماتریس را نشان می دهد. فاصله مستقیم M را حدود ۳ میلی متر در نظر می گیرند و زاویه ی شیب N را از جدول زیر تعیین می کنند. قطر O به اندازه ۳ میلی متر بزرگتر از قطر P خواهد بود تا قطعه کار راحت از زیر قالب بیرون بیفتد.

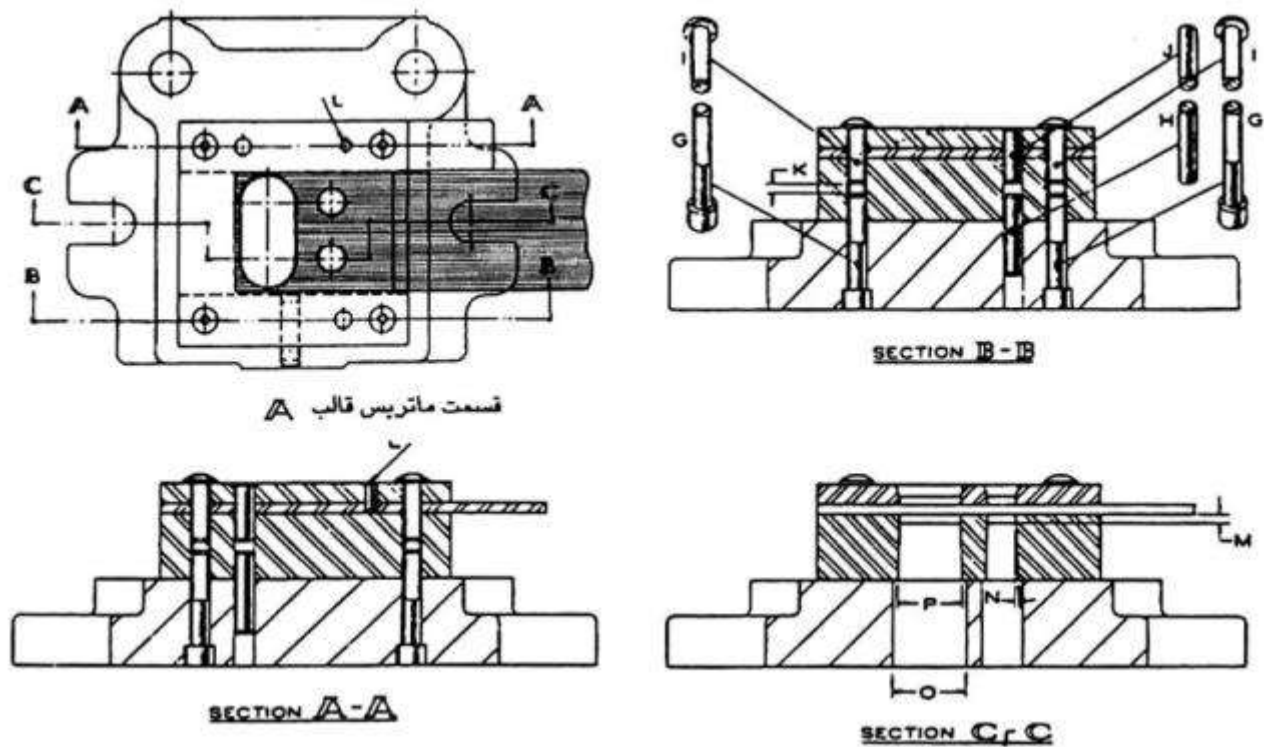

ضخامت ورق (بر حسب میلی متر)	مقدار زاویه N (بر حسب درجه)
۰ - ۱/۶	۰/۲۵
۱/۶ - ۴/۷۵	۰/۵
۴/۷۵ - ۷/۹	۰/۷۵
بالای ۷/۹	۱

در هنگام طراحی ماتریس فواصل سوراخ های ماتریس که برای تشکیل قطعه لازم است نباید نسبت به لبه ی ماتریس و یکدیگر از محدوده ی خاصی تجاوز کند. در شکل زیر نمای بالای ماتریس با سه نوع سوراخ نشان داده شده است. حداقل فاصله ی مجاز نیز با توجه به ضخامت بدنه ی ماتریس و ضخامت ورق در جدول دیده می شود.

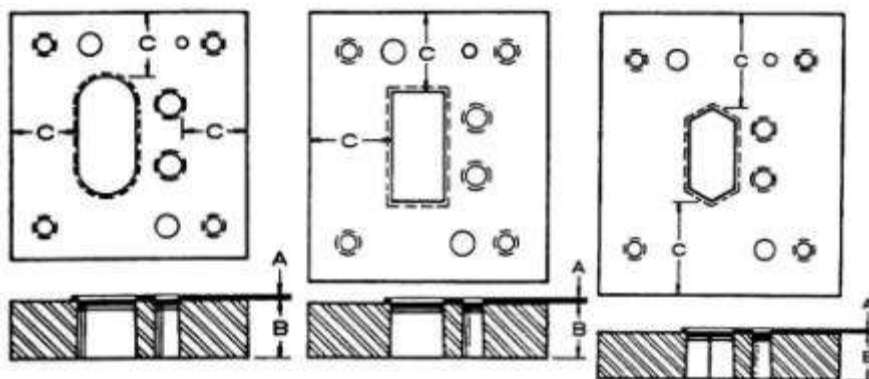

۱


۲

۳

A	B	C: حداقل فاصله مجاز حفره با دیواره‌های بدنه		
		۱ حفره با لبه‌های منحنی	۲ حفره با گوشه‌های داخلی	۳ حفره با گوشه‌های تیز داخلی
ضخامت ورق ۰ - ۱/۶	ضخامت بدنه ماتریس ۲۴	۲۷	۳۶	۲۸
۱/۶ - ۳/۲	۲۹	۳۳	۴۳	۵۸
۳/۲ - ۴/۷۵	۳۵	۴۰	۵۳	۷۰
۴/۷۵ - ۶/۳۵	۴۲	۴۷	۶۲	۸۳
بزرگتر از ۶/۳۵	۴۸	۵۴	۷۲	۹۶

• اندازه‌ها به میلی‌متر


در برخی از قالب‌ها که حفره‌ی ماتریس آنها متقارن است ممکن است پس از تعمیر، ماتریس به طور غلط و برعکس حالت اولیه بسته شود. در این صورت به دلیل این که رعایت تقارن به طور کامل ممکن نیست، قالب در هنگام کار دچار مشکل خواهد شد. برای جلوگیری از این امر و نشان گذاری قالب، یکی از پین‌ها را در فاصله‌ی نزدیک تر نسبت به پیچ مجاورش قرار می‌دهند. این مسئله در شکل زیر نمایان است.

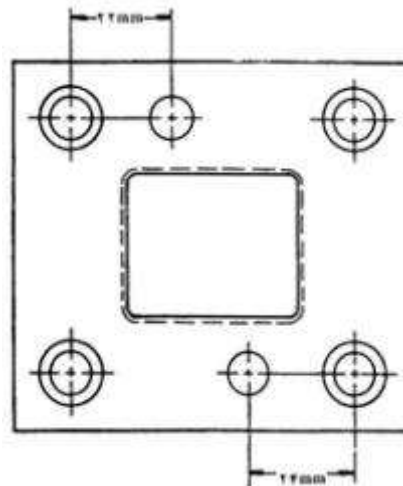


در جایی که انواع زیادی قطعه‌کار مورد نیاز باشد برای صرفه جویی در وقت و هزینه از اندازه‌های استاندارد ماتریس استفاده می‌کنیم. برای سرعت کار می‌توان از فیکسچرهای سوراخ کاری استفاده کرد در این صورت کار به راحتی بروی ماشین مته انجام خواهد شد. اندازه استاندارد ماتریسهای کوچک و متوسط در جدول زیر آمده است.

A	B	C	D	E	F	G
۷۶	۸۹	۱۶	۲۴	۵۷	۲۴	رزوه M 8×1 مته $\phi$ 7
۷۶	۱۲۷	۱۶	۲۴	۹۵	۲۴	رزوه M 8×1 مته $\phi$ 7
۱۰۲	۱۰۲	۱۶	۷۰	۷۰	۲۴	رزوه M 8×1 مته $\phi$ 7
۱۰۲	۱۲۷	۱۶	۷۰	۹۵	۲۴	رزوه M 8×1 مته $\phi$ 7
۱۰۲	۱۵۳	۱۶	۷۰	۱۲۱	۲۴	رزوه M 8×1 مته $\phi$ 7
۱۲۷	۱۲۷	۱۹	۸۹	۸۹	۲۴	رزوه M 8×1 مته $\phi$ 7
۱۲۷	۱۵۳	۱۹	۸۹	۱۱۴	۲۴	رزوه M 8×1 مته $\phi$ 7

• ابعاد به میلی‌متر

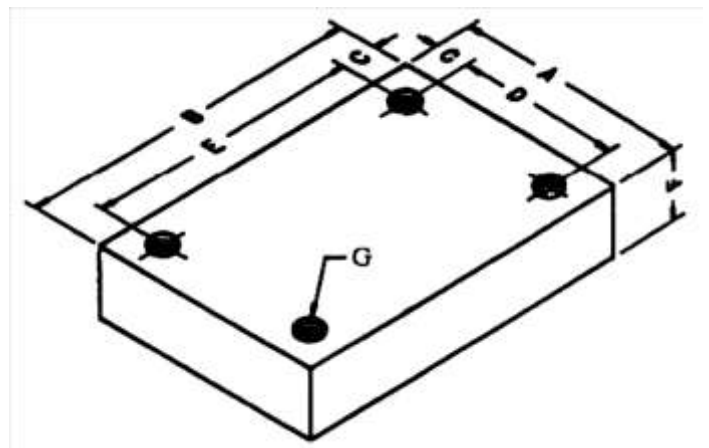

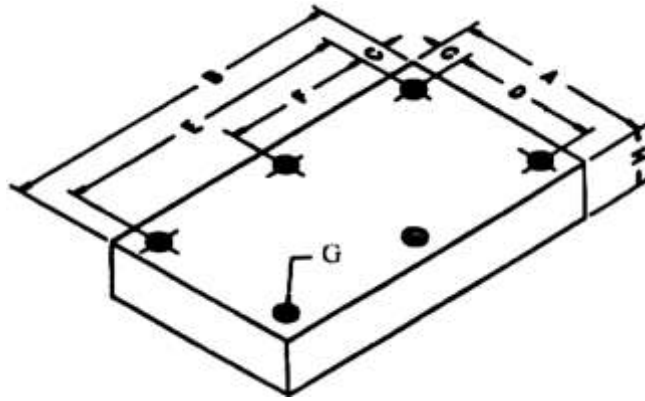

A	B	C	D	E	F	G	H
۱۰۲	۱۷۸	۱۹	۶۲	۱۴۰	۷۰	رزوه: $M 10 \times 1$ منه: $\phi 8.5$	۲۸/۶
۱۰۲	۲۰۳	۱۹	۶۲	۱۶۵	۸۲/۵	رزوه: $M 10 \times 1$ منه: $\phi 8.5$	۲۸/۶
۱۲۷	۲۰۳	۱۹	۸۹	۱۶۵	۸۲/۵	رزوه: $M 10 \times 1$ منه: $\phi 8.5$	۲۸/۶
۱۲۷	۲۵۲	۱۹	۸۹	۲۱۶	۱۰۸	رزوه: $M 10 \times 1$ منه: $\phi 8.5$	۲۸/۶
۱۵۳	۲۰۳	۱۹	۱۱۵	۱۶۵	۸۲/۵	رزوه: $M 10 \times 1$ منه: $\phi 8.5$	۲۸/۶
۱۵۳	۲۵۲	۱۹	۱۱۵	۲۱۶	۱۰۸	رزوه: $M 10 \times 1$ منه: $\phi 8.5$	۲۸/۶
۱۷۸	۲۷۹	۱۹	۱۴۰	۲۲۱	۱۲۰/۵	رزوه: $M 10 \times 1$ منه: $\phi 8.5$	۲۸/۶


• ابعاد به میلی متر

نکته: در فولادهای سردکار قالب سازی می توان کمترین ضخامت ماتریس را از رابطه زیر محاسبه نمود:


$$t_{\min} = \sqrt[3]{F}$$



(F نیروی برش و  $t_{\min}$  ضخامت به میلی متر) می توان به  $t_{\min}$  یک ضریب اطمینان مناسب اعمال کرد.

## ۲-۲-۲- طراحی سنبه

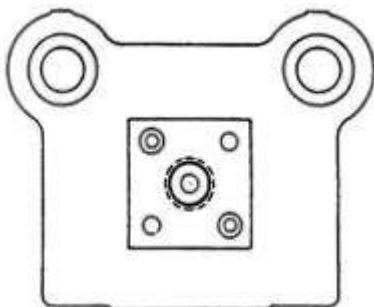

در شکل روبرو روش کلی نشان دادن سنبه برای یک سوراخ دیده می شود. قطر D به مراتب از قطر سوراخ B بزرگتر است و قوس مخروطی C به منظور جلوگیری از خمش یا شکستن سنبه بر اثر ضربه ی پرس در نظر گرفته شده است. در این شکل، سنبه همراه سنبه گیر و کفشک بالا مشاهده می گردد. در برخی از سنبه های با مقطع غیر مدور، برای جلوگیری از چرخش سنبه می توان از خار استفاده کرد و یا می توان بدنه ی سنبه را غیر استوانه ای و چهار گوش یا راست گوشه ساخت (شکل زیر).

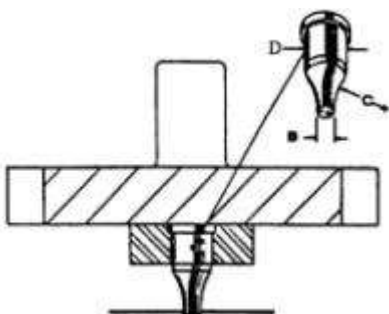

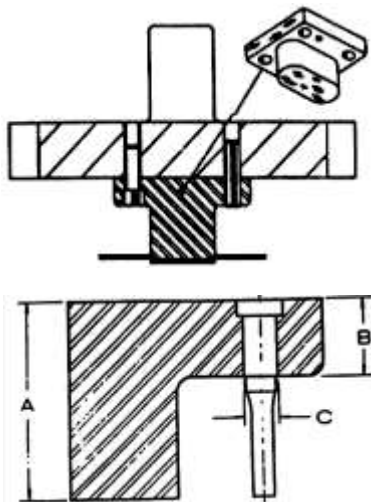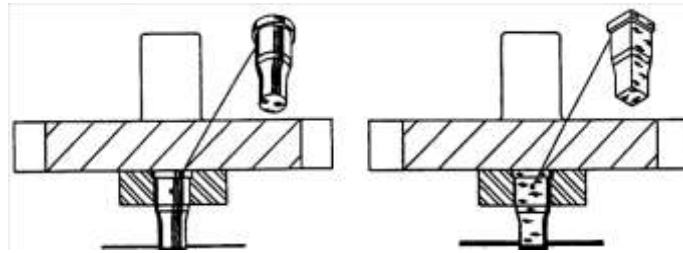

به منظور متصل ساختن سنبه به کفشک بالا می توان آن را به شکل روبرو ساخت که با پیچ و پین به کفشک بالا وصل می شود. لازم به تذکر است که فقط قسمت برنده ی سنبه را عملیات حرارتی و سخت کاری می کنند و صفحه ی بالایی آن باید حالت نرمی خویش را برای تنظیم دقیق سنبه با پیچ و پین کفشک دارا باشد. ابعادی که معمولاً در سنبه های سوراخزنی متوسط به کار می رود عبارتند از: ارتفاع سنبه (A) ۴۰ میلی متر و ارتفاع فلانچ (B) ۱۶ میلی متر است. اندازه B نباید کمتر از ۱/۵ برابر قطر سنبه (C) باشد در غیر این صورت سنبه در محل خود استقرار خوبی نخواهد داشت.

طول سنبه باید طوری انتخاب شود که هنگام کار در قالب دچار خمش و کمانش نگردد. مبحث خمش و کمانش در درس مقاومت مصالح تشریح و در آن جا اثبات می گردد که رابطه بیشترین مقدار خمش برای تیر یک سر گیردار عبارت است از:

$$\delta = \frac{F \times L^3}{3 \times E \times I}$$

E مدول الاستیسیته جنس سنبه (جدول صفحه بعد) بر حسب گیگا پاسکال (گیگا نیوتن بر متر مربع)، I ممان سطحی (جدول صفحه ۸۲)،  $\delta$  خمش مجاز که برای سنبه حدود ۳ درصد لقی قالب بر حسب میلی متر است و F نیرویی برش بر حسب نیوتن فرض می شود. L در حقیقت بیشترین مقدار مجاز طول سنبه بر حسب میلی متر است که در اثر اعمال نیرو دچار خمش نخواهد گردید.

توجه: نیروهای جانبی قالب مدنظر قرار نگرفته است.

مقدار تقریبی مدول الاستیسیته مواد جامد گوناگون بر حسب Gpa

نوع ماده	مدول الاستیسیته (E) GPa
Rubber (small strain) لاستیک با کرنش کم	۰/۰۱ - ۰/۱
Low density polyethylene پلی اتیلن با چگالی کم	۰/۲
Magnesium metal (Mg) منیزیم	۴۵

Aluminum alloy آلیاژ آلومینیم	۶۹
Glass (all types) همه نوع شیشه	۷۲
Brass and bronze برنج و برنز	۱۰۳-۱۲۴
Wrought iron and steel آهن و فولاد نرم	۱۹۰-۲۱۰
Tungsten (W) تنگستن	۴۰۰-۴۱۰
Silicon carbide (SiC) کاربید سیلیسیم	۴۵۰
Tungsten carbide (WC) کاربید تنگستن	۴۵۰-۶۵۰
Diamond (C) الماس	۱۰۵۰-۱۲۰۰

همچنین در قالب های برش برای اطمینان از عدم کمانش سنبه، بیشترین طول مجاز سنبه ( $h_{max}$ ) از رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$h_{max} = 57.5 \times \sqrt{\frac{d^3}{s \times \tau_{max}}}$$

$d$  قطر سنبه و  $s$  ضخامت ورق به میلی متر و  $T_{max}$  حداکثر استحکام برشی ورق بر حسب پاسکال است. توجه: روابط گفته شده تنها برای بررسی امکان خمش و کمانش در سنبه است. یعنی ابتدا کمترین طول سنبه با توجه به عملکرد قالب توسط طراح تعیین می گردد سپس به کمک روابط گفته شده این طول کنترل می شود.

در جدول زیر ابعاد استاندارد سنبه سوراخزنی طبق استاندارد DIN 9861 آورده شده است.

مقایسه با (11.87) DIN 9861 T 1		سنبه برش پولک فرم D					
$d_{H6}$ تا ... از	برش	$1^{+0.5}$ 0			سختی سنبه برش از جنس		
		71	80	100	HWS <sup>1)</sup>	HSS <sup>2)</sup>	
0,5...0,95	0,05	71	80	--	بدنه	(62 ± 2) HRC	(64 ± 2) HRC
1...2,9	0,1	71	80	100	سر	(45 ± 5) HRC	(52 ± 2) HRC
3,0...6,4	0,1						
6,5...20	0,5						

مشخصه سنبه برش پولک فرم D با  $d = 5,6 \text{ mm}$  ،  $l = 71 \text{ mm}$  از فولاد ابزار گرید آلیاژی HWS<sup>1)</sup> :  
 HWS<sup>1)</sup> فولادهای آلیاژی سرد کار ، HSS<sup>2)</sup> فولادهای تندبر


## ۲-۲-۳- طراحی سنبه گیر

سنبه گیر صفحه ای است که پاشنه یا فلنج سنبه در آن جای می گیرد و توسط پیچ و پین سنبه را ثابت و محکم نگاه می دارد. نکات زیر در طراحی سنبه گیر اهمیت دارد:


الف- برای حفظ و نگاه داری مناسب سنبه، ضخامت کافی داشته باشد.

ب- برای مقابله با نیروی ایجاد شده هنگام عملکرد قالب تعداد پیچ کافی داشته باشد.

سنبه گیر هایی که فقط یک سنبه را در خود جای می دهند به شکل مربع و با ضخامت کافی ساخته می شوند. دو پیچ و دو پین آنها را به کفشک بالا اتصال می دهد. حداقل فاصله ی لبه صفحه ی سنبه گیر از مرکز پیچ ها (A)  $1/5$  برابر قطر مقطع پیچ (B) است.

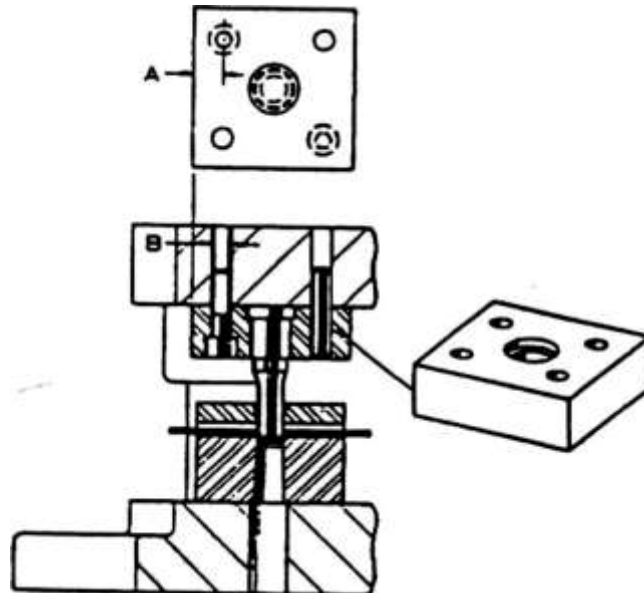


ابعاد پیشنهادی برای سنبه گیر در شکل زیر دیده می شود.

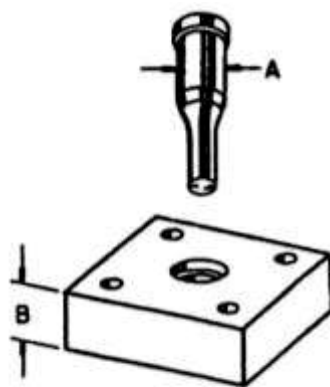

A	B
۰ - ۷/۹	۱۳
۷/۹ - ۱۱/۹	۱۶
۱۱/۹ - ۱۳/۷	۱۹
۱۳/۷ - ۱۵/۹	۲۲
۱۵/۹ - ۱۷/۵	۲۵
۱۷/۵ - ۱۹	۲۹
۱۹ - ۲۲/۲	۳۲
۲۲/۲ - ۲۳/۸	۳۵
۲۳/۸ - ۲۵/۴	۳۸

\* ابعاد به میلی متر

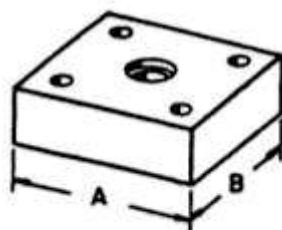


A	B	A	B
۱۲۷	۱۵۲	۵۱	۵۱
۱۲۷	۱۷۸	۵۱	۷۶
۱۵۲	۱۵۲	۷۶	۷۶
۱۵۲	۱۷۸	۷۶	۱۰۲
۱۵۲	۲۰۳	۷۶	۱۲۷
۱۵۲	۲۵۲	۱۰۲	۱۰۲
۱۷۸	۱۷۸	۱۰۲	۱۲۷
۱۷۸	۲۲۹	۱۰۲	۱۵۲
۱۷۸	۲۷۹	۱۲۷	۱۲۷

\* ابعاد به میلی متر

## ۲-۲-۴- طراحی کانال راهنما

گیج یا کانال راهنما عمل هدایت ورق بروی ماتریس را بر عهده دارد. شکل زیر، نمای بالا، چگونگی قرار گرفتن کانال A را نشان می‌دهد. صفحه کمکی B سطح نوار ورق و سطح ماتریس را هم سطح می‌کند. اگر ورق به صورت خودکار تغذیه شود پهنای C به اندازه پهنای ورق به علاوه  $0.8$  میلی متر است. زمانی که نوار ورق توسط دست کارگر جلو برده می‌شود به پهنای ورق  $1/5$  تا  $4/5$  میلی متر اضافه می‌گردد. ضخامت D برای ورق‌های با ضخامت کمتر از  $1/5$  میلی متر معمولاً ۳ میلی متر بیشتر از ضخامت ورق و برای ورق ضخیم‌تر مقدار آن  $1/5$  تا ۳ میلی متر بیشتر از ضخامت ورق خواهد بود. در شکل‌های E و F و G سه طریقه وصل کردن صفحه کمکی به کانال نشان داده شده‌است. در شکل E دو صفحه به هم پیچ شده‌اند اما در شکل F با پین و در G با جوش اتصال داده شده‌اند. در مواردی که نوار ورق پهن و نازک باشد و احتمال دارد روی کانال خم شود از صفحه‌ی کمکی پهن‌تری استفاده می‌شود. کافی است که کانال و صفحه‌ی کمکی را با پیچ به هم وصل کنیم و به پین نیازی نخواهد بود.

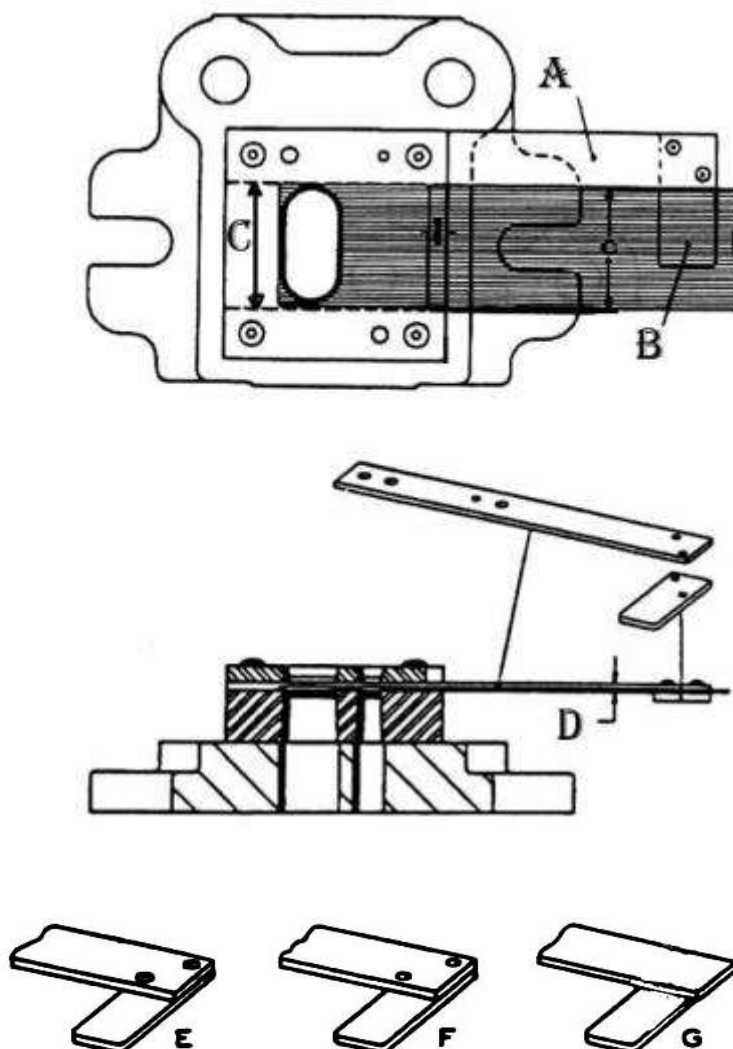


## ۲-۲-۵- پیچ‌ها و پین‌های قرار




یکی از قسمت های مهم که در هر قالب وجود دارد بست هایی است که برای اتصال اجزای قالب به کار می رود. در جایی که اجزای یک وسیله مکانیکی باید به طور دقیق متصل شوند و ضمناً برای تعمیر لازم باشد تا براحتی از یکدیگر جدا شوند، پیچ ها به همراه پین ها بهترین وسیله بست هستند. پیچ ها برای اتصال بکار می روند و نمی توانند انطباق دقیق را ضمانت کنند. لقی ای که برای سوراخ پیچ در نظر گرفته می شود حدود  $0/4$  میلی متر بزرگ تر از قطر پیچ است و جای خزینه سر پیچ نیز حدود  $0/8$  میلی متر بزرگ تر از قطر آن می باشد. روشن است که این لقی ها اجازه می دهند تا پیچ حرکت جانبی ناچیزی داشته باشد. برای حذف این حرکت جانبی و برقراری انطباق مناسب از میله های باریک و کوچکی به نام پین استفاده می شود که معمولاً انطباق پرسی دارند و دو قطعه کار را از حرکت جانبی حفظ می کنند. چنانچه قطعات به دلایلی باز شوند، با قرار دادن پینها باز در جای درست قرار می گیرند.

برای بستن قالب سه طرح زیر وجود دارد:

در طرح A دو پین قرار و دو پیچ در قطره های بلوک قالب قرار گرفته اند که این طرح مخصوص قالب های کوچک و کم نیرو است. اگر قالب، نیروی بیشتری تحمل کند از روش B استفاده می شود و اگر باز هم قالب بزرگتر باشد روش C به کار می رود.

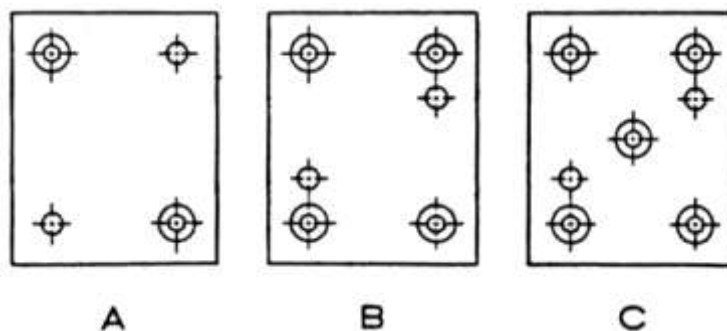

در مورد بستن سنبه هایی که دارای فلنج یا لبه هستند (یا صفحه سنبه گیر) با توجه به اندازه سنبه (یا صفحه سنبه گیر) همین طرح ها اجرا می گردد.

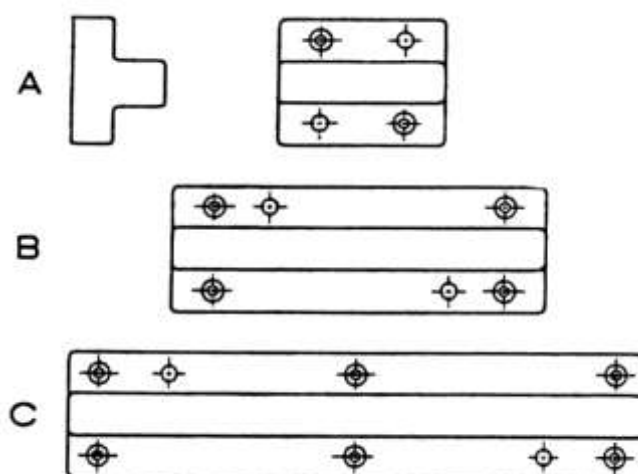

در جداول زیر ابعاد پیچهای آلن داده شده است. این ابعاد مطابق استانداردهای زیر می باشد:

DIN 912-

DIN 6912-


DIN 7991-

مقایسه با (12.83) DIN 912		پیچ سر استوانه‌ای آلنی								
	d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
					×1	×1,25	×1,25	×1,5	×1,5	×2
	b	رزه تقریباً تا سرپیچ								
	از l برای تا	6	8	10	12	16	20	25	30	40
		25	25	30	35	40	50	60	70	80
	b	20	22	24	28	32	36	44	52	60
از l برای تا	30	30	35	40	45	55	65	80	80	
	40	50	60	80	100	120	160	200	200	
d <sub>k</sub>	7	8,5	10	13	16	18	24	30	36	
k	4	5	6	8	10	12	16	20	24	
s	3	4	5	6	8	10	14	17	19	
طول نامی	5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30...65, 70, 80, 90...200mm									



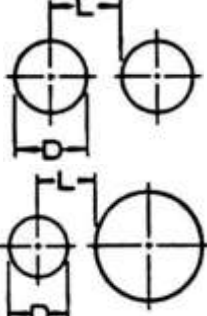

مقایسه با (5.85) DIN 6912		پیچ سر استوانه‌ای آلنی، سر کوتاه								
	d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
	b	14	16	18	22	26	30	38	46	54
	d <sub>k</sub>	7	8,5	10	13	16	18	24	30	36
	k	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	10	12	14
	s	3	4	5	6	8	10	14	17	19
	از l برای تا	10	10	10	12	16	16	20	30	60
	50	60	70	80	90	100	140	180	200	
طول نامی	10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50...100, 120, 200mm									

مقایسه با (1.86) DIN 7991		پیچی خزینه آلنی								
	d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
	b	14	16	18	22	26	30	38	46	54
	d <sub>k</sub>	8	10	12	16	20	24	30	36	39
	k	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5	14
	s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14
	از l برای تا	8	8	8	10	12	20	30	35	50
	40	50	50	60	70	70	90	100	180	
طول نامی	8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50...180mm									

فواصل بین پیچ و پین‌ها و لبه جسم نکته دیگری است که باید به آن توجه کرد. در شکل A فواصل پیچ‌ها از هم و از لبه مناسب است. اما پین‌ها برای جفت شدن دقیق قطعات خیلی به هم نزدیک هستند. لذا باید این فاصله افزایش یابد. اما اگر فاصله پیچ‌ها و پین‌ها کم شود این خطر وجود دارد که در عملیات حرارتی قطعه‌کار دچار شکستگی یا ترک شود. طرح B تقریباً مناسب است.

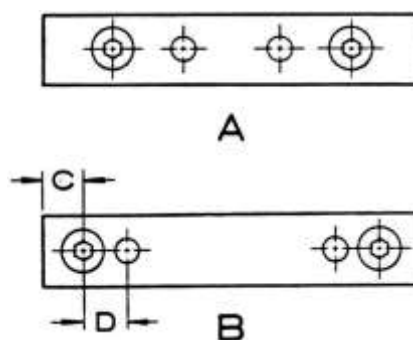


برای محاسبه میزان مجاز فاصله سوراخ تا لبه یا از سوراخ دیگر از جدول زیر استفاده کنید.

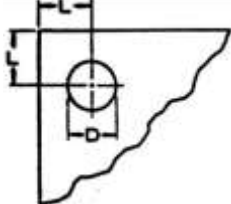
شکل مورد نظر	توضیح	فولاد نرم	فولاد سخت
	فاصله سوراخ از دو لبه برابر است.	$L=1/125 \times D$	$L=1/25 \times D$
	فاصله سوراخ از دو لبه برابر نیست.	$L=1/5 \times D$ $H=1 \times D$	$L=1/5 \times D$ $H=1/125 \times D$
	فاصله بین سوراخ پین و پیچ هم قطر	$L=1 \times D$	$L=1/125 \times D$
	فاصله بین سوراخ پین و پیچ غیر هم قطر		

با توجه به جدول روشن است که در فولادهای نرم می‌توان سوراخ‌ها را نزدیک تر به لبه یا به یکدیگر انتخاب کرد.

ابعاد مختلف یک پیچ آلن را در شکل مشاهده می‌کنید. وقتی که قالب از فولاد سخت تولید شده باشد ارتفاع H نباید هیچ گاه از  $1/5$  برابر قطر D کمتر باشد. مقدار K معمولاً ۳ میلی متر است. توجه به این نکته مهم است که انتهای قلاویزها معمولاً دارای  $1/5$  دنده کامل نشده‌است. بنابر این با توجه به گام پیچ این مطلب باید در انتخاب فاصله K در نظر گرفته شود. عمق روزه I معمولاً  $1/5$  برابر قطر D است که در شرایط خاص برابر D منظور می‌گردد. عمق روزه برای چدن و مواد دیگر غیر فولادی دو برابر قطر D خواهد بود. زوایای M و N به ترتیب ۴۵ و ۳۰ درجه است. در صورتی که اندازه O از قطر D پیچ بیشتر نباشد سوراخ‌ها را تا انتها ادامه خواهیم داد چرا که در غیر این صورت به دلیل عملیات حرارتی، قطعه دچار شکستگی خواهد شد.

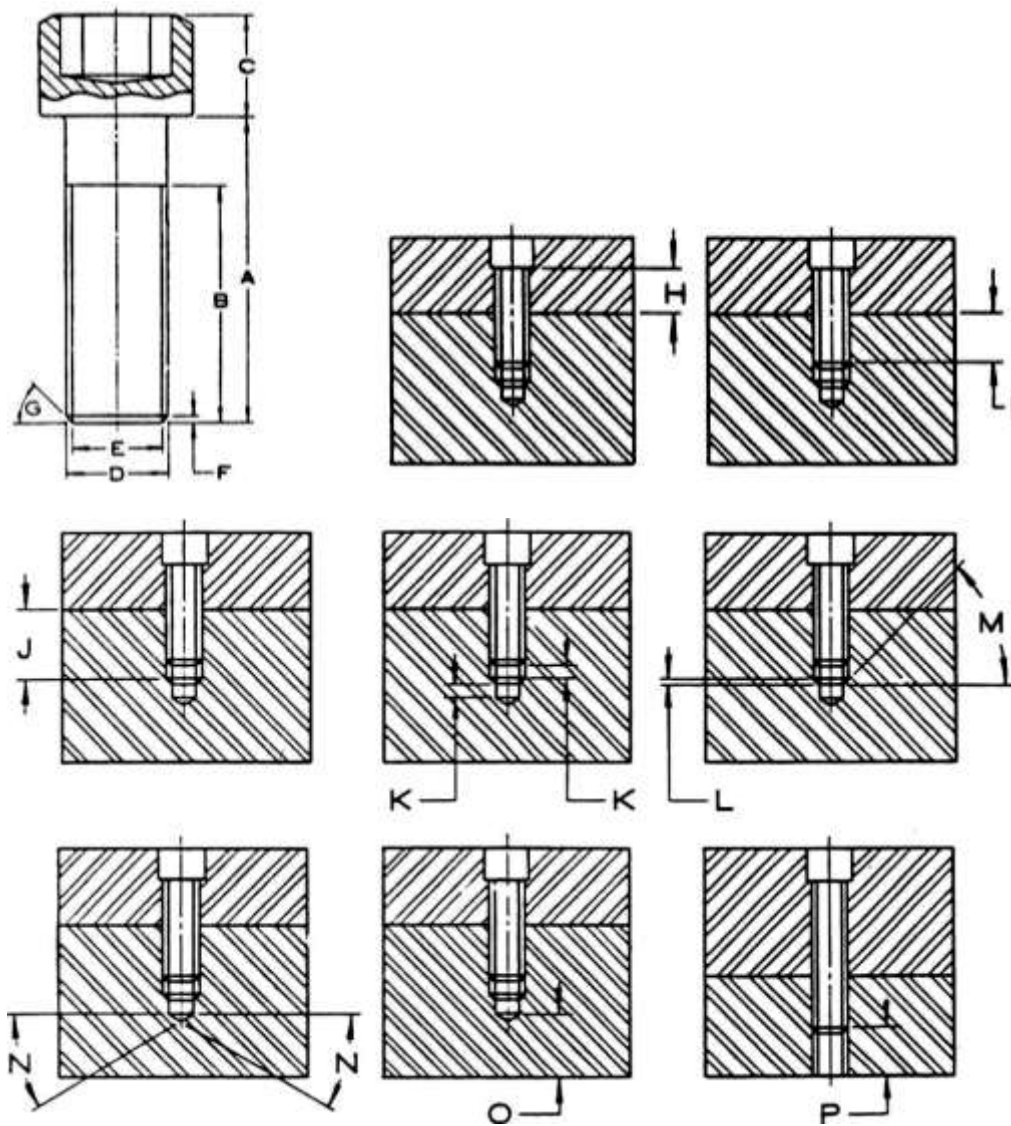

سه روش بستن صفحه های قالب توسط پیچ های آلن در صفحه بعد نشان داده شده است. توجه کنید که صفحه های بالایی به ترتیب باریک تر شده اند. در صورتی که بیش از دو صفحه داشته باشیم روش A مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که صفحه وسط زیاد ضخیم نیست می توان از یک پیچ بلند مانند شکل B استفاده کرد. شکل C حالتی را نشان می دهد که دو صفحه پایینی به هم بسته می شود ولی همان طور که می بینید ارتباطی با صفحه بالایی ندارند.

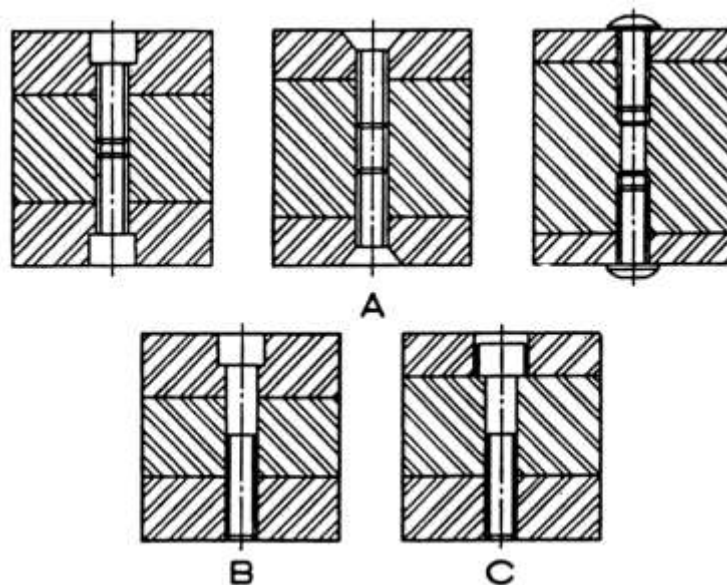

همانطور که گفته شد پین باعث انطباق دقیق قطعات شده از حرکت جانبی آنها جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، تسریع در امر باز و بسته کردن قالب نیز از مشخصات دیگر پین است. جنس آن از فولاد آلیاژی سخت کاری شده است. در جدول زیر نیروی مجاز برای قطرهای مختلف پین ارائه شده است.

مقدار نیروی مجاز وارد شده به پین (نیوتن)	قطر پین (میلی‌متر)
۶۴۸	۳
۱۸۰۰	۵
۲۵۹۲	۶
۳۵۲۸	۷
۴۶۰۸	۸
۷۲۰۰	۱۰
۱۰۳۶۸	۱۲
۱۴۱۱۲	۱۴
۱۸۴۳۲	۱۶
۲۳۳۲۸	۱۸
۲۸۸۰۰	۲۰

معمولاً قطر پین به اندازه  $۰/۰۰۵$  میلی‌متر بیشتر از قطر سوراخ آن است. اگر قالب تعمیر شده باشد و یا سوراخ، دقیق تراشیده نشده است می‌توان رقم  $۰/۰۲۵$  میلی‌متر را در نظر گرفت. برای این که پین در ابتدا راحت تر جا برود طبق استاندارد DIN 6325 به سر آن شیب ۱۵ درجه داده می‌شود و سر دیگر پین گرد می‌شود (جدول دوم صفحه بعد).


برای جیگ و فیکسچرها بهتر است که قطر پین یک نمره کوچک تر از قطر پیچ انتخاب شود. ولی در قالب ها باید پین هم قطر پیچ باشد و این کار به دلیل سرعت زیاد و نیروی قابل توجهی است که به بستها اعمال می‌گردد. جدول اول صفحه بعد، اندازه ی پین مناسب برای ابزارها (جیگ و فیکسچرها) و قالب ها را مشخص می‌کند.

قطر پیچ (میلی‌متر)	قطر پین (میلی‌متر)	در قالب در جیگ و فیکسچر
۳	۳	۳
۶	۶	۵
۸	۸	۶
۱۰	۱۰	۸
۱۲	۱۲	۱۱
۱۶	۱۶	۱۲
۲۰	۲۰	۱۶


مقیاسه با (DIN 6325 (10.71)		پین استوانه ای، سخت شده												
d		1	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
طول نامی l	تا	4	6	6	8	10	12	14	18	24	28	36	40	50
طول نامی l		10	20	24	32	40	50	60	80	100	100	120	120	120
طول نامی l		6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100mm												

مشخصه یک پین استوانه ای سخت شده با  $d=4\text{ mm}$ ، میدان نترانس  $m6$ ،  $l=20\text{ mm}$  و جنس فولاد: DIN 6325-4 m6 × 20 پین استوانه ای

در شکل زیر چهار روش برای استفاده از پین ارائه شده است. شکل ۱ پین با سوراخ سراسری است که از هر دو طرف می توان پین را داخل یا خارج کرد. در این حالت طول A برابر ۵ سانتی متر یا کمتر است و مقدار B حدود ۱/۵ تا ۲ برابر قطر پین D می باشد. شکل ۲ پینی را نشان می دهد که فقط از یک طرف می تواند داخل یا خارج شود. سطح پایین سوراخ پین به اندازه ۳ میلی متر بیشتر از ارتفاع پین، سوراخ می شود و دومین سوراخ تا انتهای صفحه امتداد می یابد. در این حالت  $C=D + 1/5$  میلی متر می باشد. این سوراخ، راهی برای ضربه زدن و خارج کردن پین است. در شکل ۳ صفحه ی زیرین مسدود است. از این روش تا حد امکان نباید استفاده کرد زیرا به علت هوای فشرده پین به راحتی جازده نمی شود و خارج کردن پین با مشکلات زیادی همراه خواهد بود. قطر E با پرس جازده می شود و قطر F انطباق لغزشی خواهد داشت. در شکل ۴ پین نمایش داده شده بین دو صفحه انطباق برقرار کرده است و صفحه ی بالایی بیشتر از ۵ سانتی متر ضخامت دارد بنابراین پین تا طول L که ۱/۵ تا ۲ برابر قطر است در نظر گرفته می شود. قطر H حدود ۰/۸ میلی متر بزرگ تر از قطر پین می باشد. هنگامی که بیشتر از دو صفحه به کار رود اگر صفحات نازک باشد از شکل A و اگر ضخیم باشد از شکل B استفاده می کنیم.

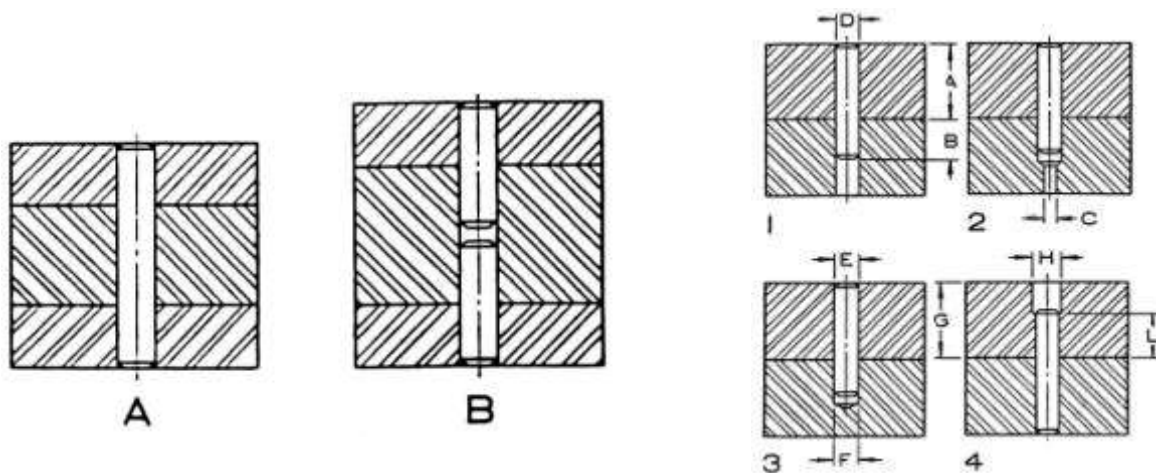


## ۲-۲-۶- دیگر انواع پین

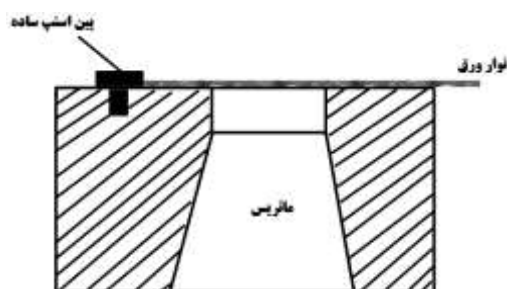


پینها در قالب پرس به انواع پینهای فشاری که در بخش قبل توضیح داده شدند و پینهای موقعیت دهنده یا توقف نوار ورق که در ادامه بررسی می گردد تقسیم می شود. پینهای موقعیت دهنده یا توقف ورق بصورت دستی یا خودکار برای موقعیت دهی به لبه نوار ورق در قالب تعبیه می گردد. پین

توقف ساده که در قالب های ساده پرس مورد استفاده قرار می گیرد از نظر طولی به ورق موقعیت می دهد و آن را در موقعیت خاصی نسبت به ماتریس نگاه می دارد. به این ترتیب مقدار دور ریز طولی ورق در حد معینی باقی می ماند. نوع دیگر از این


پینها که معمولاً در قالب‌های دو یا چند مرحله ای به کار می رود پین انگشتی است. این پین نیز نوار ورق را در موقعیت معینی نگاه می دارد تا پس از انجام عملیات، نوار ورق به مرحله بعدی برود. در قالب نشان داده شده شکل زیر پین انگشتی A توسط اپراتور به داخل فشار داده می شود به این ترتیب ورق برای انجام اولین مرحله پرس کاری یعنی سوراخ زنی موقعیت دهی می گردد. سپس اپراتور، انگشتی را بیرون می کشد و نوار ورق را به جلو هدایت می کند. در این مرحله نوار ورق به پین توقف خودکار B می رسد و مجدداً متوقف می شود تا مرحله دوم پرس کاری یعنی پولک زنی انجام گردد ضمن آن که سنبه مرحله اول عمل سوراخ زنی را نیز انجام می دهد. بنابراین پین انگشتی تنها یک بار آن هم در ابتدای ورود نوار ورق، جهت تنظیم اولین موقعیت، استفاده می شود.

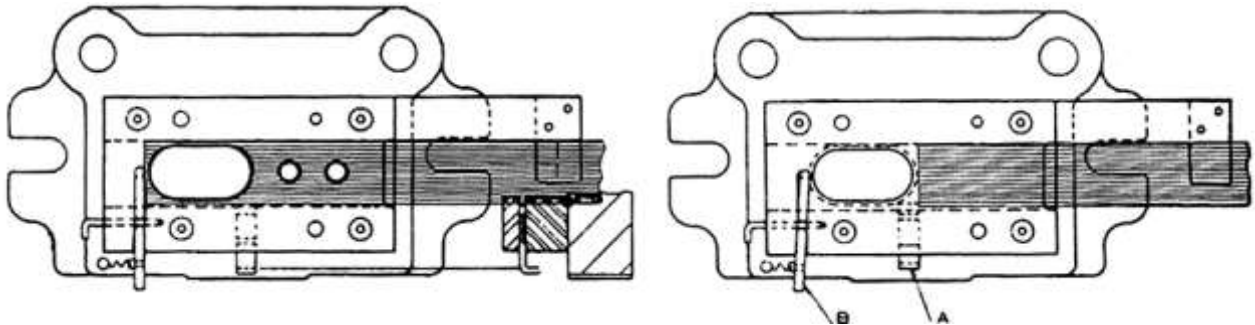

انواع پین توقف انگشتی و ابعاد ساخت آن در جدول زیر آورده شده است.

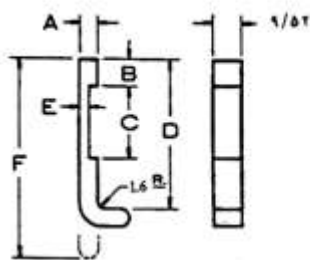

نوع	A	B	C	D	E	F
۱	۳/۲	۶/۴	۱۶/۷	۳۷	۱/۶	۲۶
۲	۴/۸	۸	۲۰/۷	۴۴/۵	۲/۴	۳۷/۵
۳	۶/۴	۹/۶	۲۴/۶	۵۱/۵	۳/۲	۶۷
۴	۸	۱۱/۲	۲۸/۵	۵۹	۴	۷۶/۵
۵	۹/۶	۱۲/۷	۳۲/۵	۶۷	۴/۸	۸۶

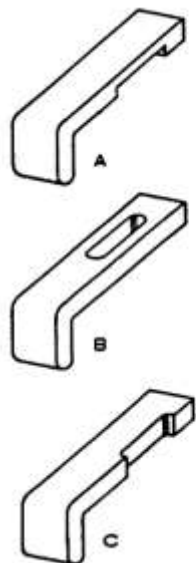


نوع	A	B	C	D	E	F
۶	۳/۲	۹/۵	۳۶/۵	۶۳/۵	۱/۶	۷۲
۷	۴/۸	۱۱/۱	۴۰/۵	۷۰/۶	۲/۴	۸۳/۵
۸	۶/۴	۱۲/۷	۴۴/۵	۷۷/۸	۳/۲	۹۳
۹	۸	۱۴/۳	۴۸/۴	۸۵	۴	۱۰۲/۵
۱۰	۹/۶	۱۵/۹	۵۲/۴	۹۲	۴/۸	۱۱۲/۵

نوع	A	B	C	D	E	F
۱۱	۳/۲	۶/۴	۲۳/۸	۵۱	۱/۶	۶۱
۱۲	۴/۸	۸	۲۷/۸	۵۷/۹	۲/۴	۷۱
۱۳	۶/۴	۹/۶	۳۱/۸	۶۵	۳/۲	۸۱
۱۴	۸	۱۱/۲	۳۵/۷	۷۲	۴	۹۰
۱۵	۹/۶	۱۲/۷	۴۰	۷۹	۴/۸	۹۹/۵


## ۲-۲-۷- صفحه جدا کننده و بیرون انداز

صفحه جدا کننده یا روبند، نوار ورق را از اطراف سنبه جدا می کند. صفحه جدا کننده به دو گروه ثابت و متحرک تقسیم می گردد. نوع ثابت آن که به روبند معروف است با پین و پیچ به همراه کانال راهنما بروی ماتریس محکم می شود. نوع متحرک یا


نوع فتری آن به کفشک بالا یا پایین متصل شده‌است هم زمان با بالا و پایین رفتن سنبه حرکت می‌کند. شکل زیر سمت راست یک صفحه جدا کننده ثابت را نشان می‌دهد. این صفحه با چهار پیچ آلن و دو پین به کانال راهنما و ماتریس بسته شده‌است. یک پین کوچک اضافی نیز دیوار کانال را به صفحه جدا کننده محکم می‌کند. برای قالب‌های خیلی کوچک می‌توان صفحه جدا کننده را ضخیم تر در نظر گرفت و طوری آن را ماشین کاری کرد که یک کانال در زیر آن به وجود آید و ورق در این کانال هدایت گردد (شکل زیر سمت چپ).

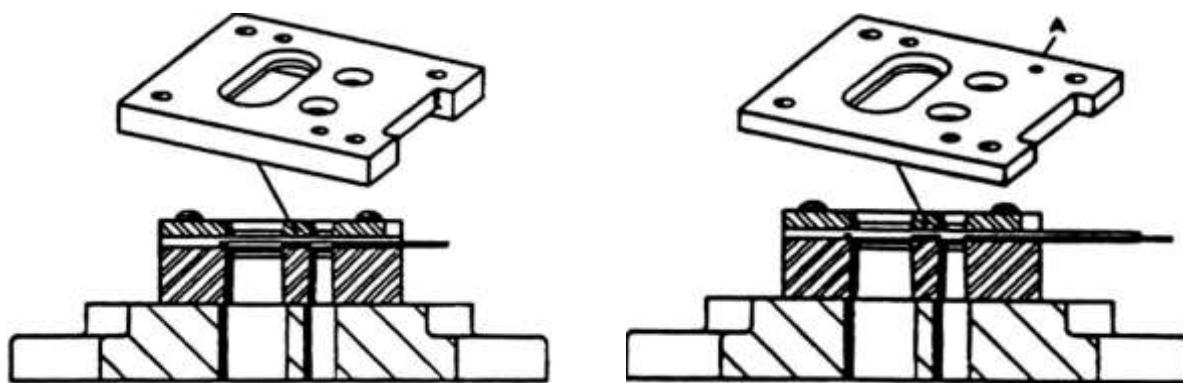

برای ماشین کاری سوراخ سنبه در صفحه‌ی جدا کننده سه روش در شکل زیر نمایش داده شده‌است. در نوع A صفحه جدا کننده پس از ۳ میلی متر دیواره ی صاف، به صورت مخروطی و شیب دار ماشین کاری می‌گردد. در نوع B که نوک سنبه برای سختی بیشتر، کوتاه شده‌است پس از ۳ میلی متر باز هم به صورت استوانه ای اما با قطر بیشتر ماشین کاری شده‌است تا بالای سنبه را نیز تحت پوشش قرار دهد. در نوع C که سنبه کوچک و نسبتاً باریکی دارد بوشی هم قطر با سنبه را (با لقی مناسب) در صفحه جدا کننده جا می‌زنند.

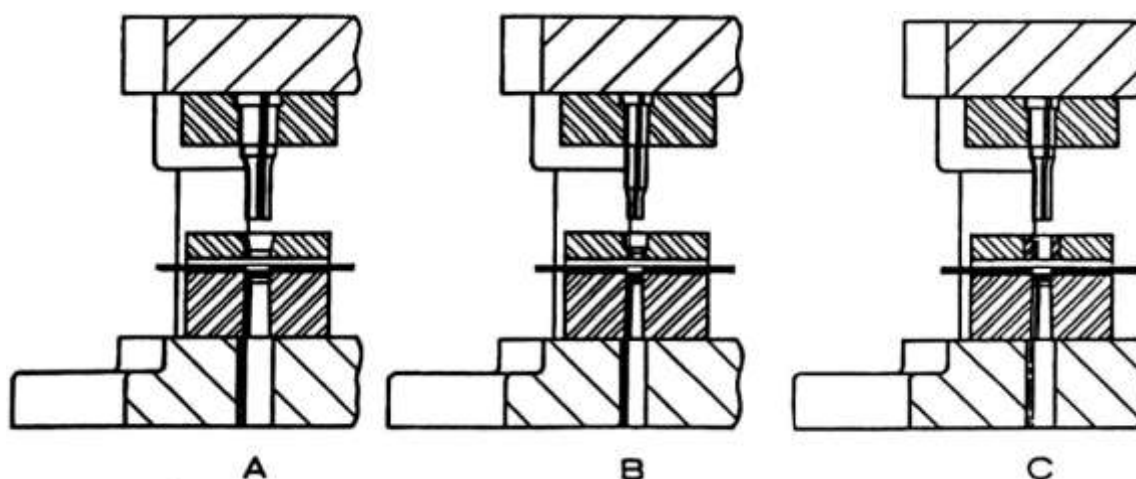


علاوه بر این که ورق به دور سنبه، گیر می‌کند گاهی اوقات به کف آن نیز می‌چسبد که برای جدا کردن قطعه ورق از کف سنبه، از پران یا بیرون انداز استفاده می‌کنند. در شکل صفحه بعد یک قالب معکوس مجهز به بیرون انداز دیده می‌شود. در قالب معکوس سنبه به کفشک پایین متصل می‌گردد. همانطور که می‌بینید در شکل سمت چپ بیرون انداز باعث جدا شدن قطعه از کف سنبه شده‌است. در برخی قطعات غیر متقارن بیرون انداز باید در گرانیگاه قطعه اثر کند در غیر این صورت احتمالاً باعث خمیدگی در قطعه چسبیده به کف سنبه و یا حتی محور بیرون انداز خواهد شد. مثالی از محاسبه گرانیگاه در صفحه های ۴۸ و ۴۹ آورده شده‌است.

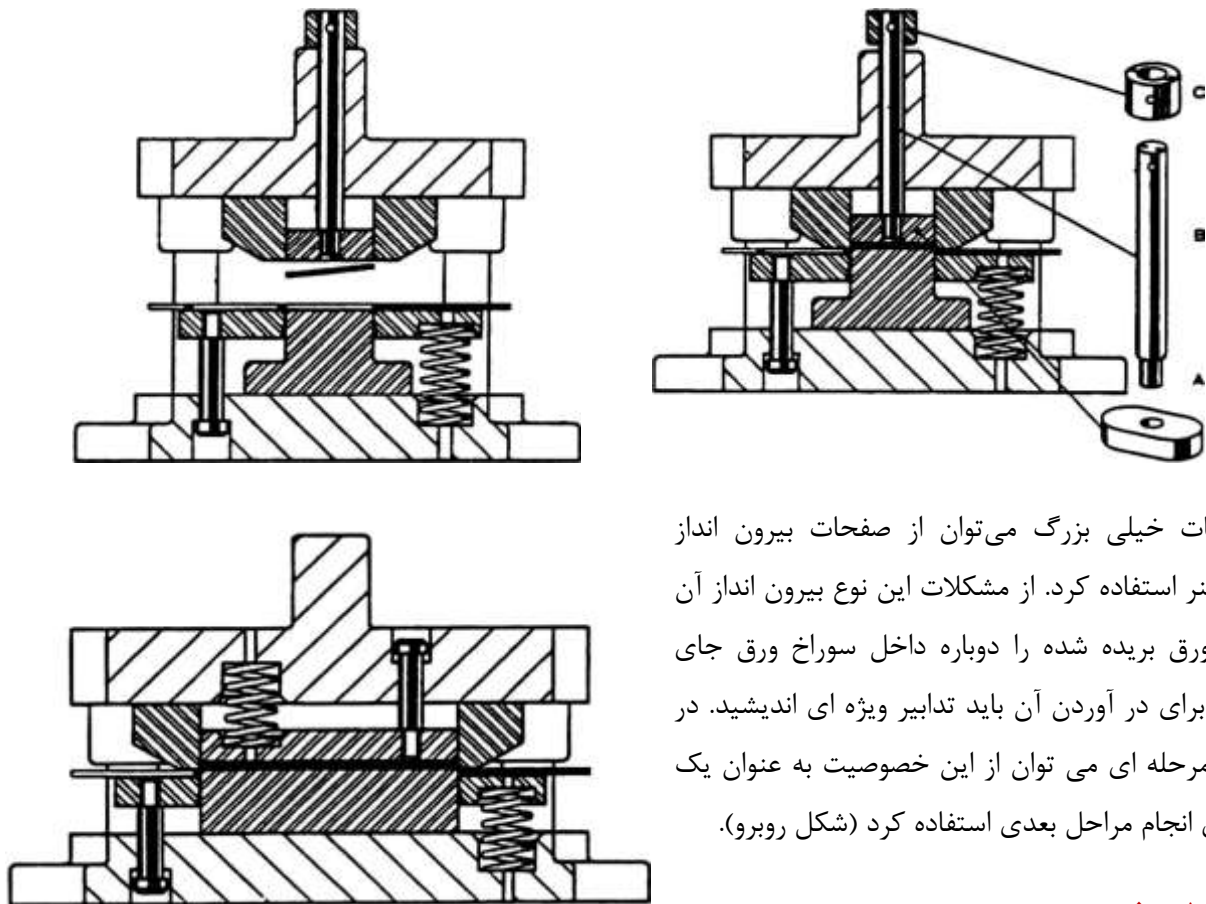

برای قطعات خیلی بزرگ می‌توان از صفحات بیرون اندازه مجهز به فنر استفاده کرد. از مشکلات این نوع بیرون اندازه آن است که ورق بریده شده را دوباره داخل سوراخ ورق جای می‌دهد و برای در آوردن آن باید تدابیر ویژه ای اندیشید. در قالب‌های مرحله ای می‌توان از این خصوصیت به عنوان یک مزیت برای انجام مراحل بعدی استفاده کرد (شکل روبرو).

## ۲-۲-۸- فنر

در تصویر زیر انواع فنر و تقسیم بندی آنها دیده می‌شود.

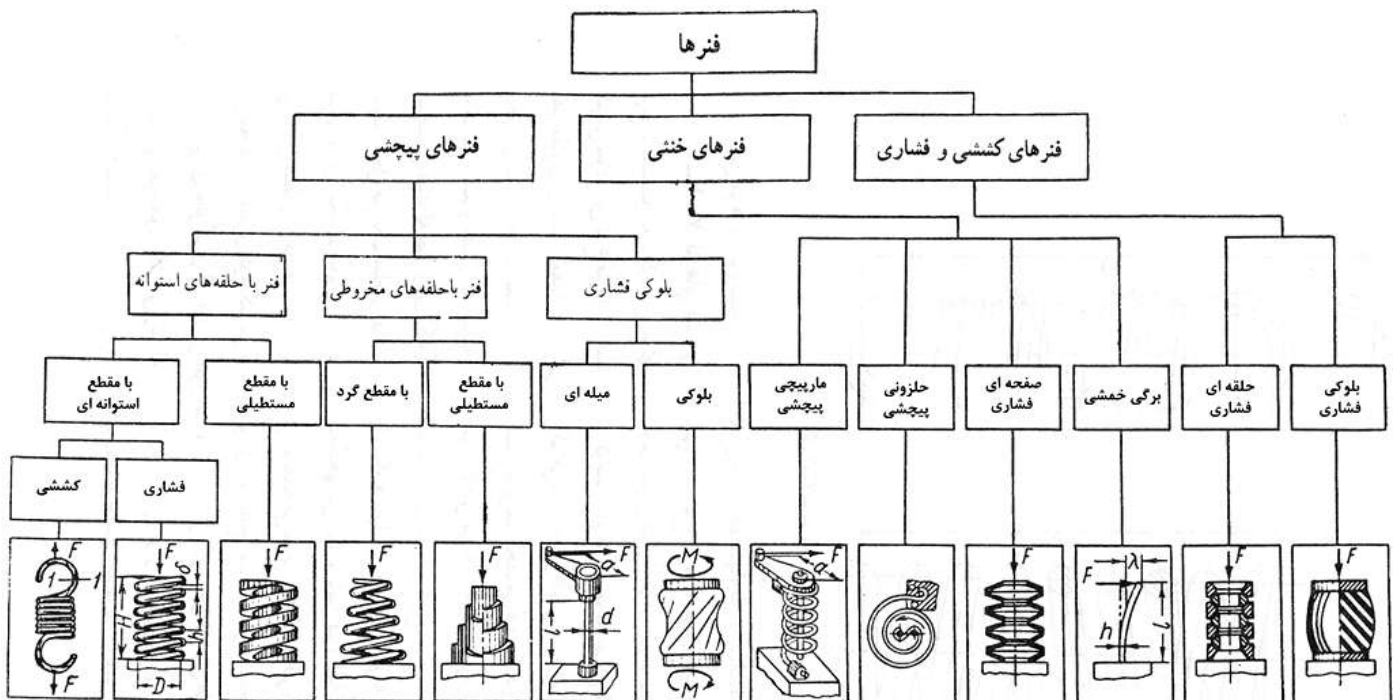


فنرهای پیچشی مقطع استوانه‌ای فشاری، از جمله فنرهایی هستند که در صفحات بیرون اندازه فنری کاربرد دارند. این نوع فنرها از فولاد فنر ساخته می‌شود و از آن جا که در اثر اعمال نیروی محوری طول آن کاهش می‌یابد به فنر فشاری معروف است. مقدار کاهش طول فنر که به آن خیز فنر گفته می‌شود تابعی از نیروی محوری وارد شده به فنر است  $F=R \times s$  و  $R$  سختی یا ضریب ثابت فنر بر حسب نیوتن بر متر،  $F$  نیروی محوری بر حسب نیوتن و  $s$  جابه‌جایی بر حسب متر). در اثر اعمال نیروی حداکثر به فنر،

حلقه های آن به یکدیگر می رسند و گام فنر به کمترین مقدار ممکن کاهش می یابد. گام فنر، فاصله محوری دو حلقه مجاور است. در جدول زیر اندازه این فنرها مطابق DIN 2098 داده شده است.

فهرست استاندارد ای از مقبول گرد

مقایسه با DIN 2098 T1 (10.68), T2 (8.70)

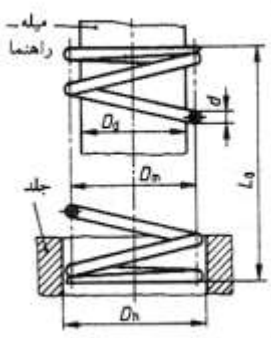

d	D <sub>m</sub>	D <sub>a</sub> max.	D <sub>n</sub> min.	F N	i <sub>r</sub> = 5,5			i <sub>r</sub> = 8,5		
					L <sub>0</sub>	f	R	L <sub>0</sub>	f	R
0,2	2,5	2,0	3,1	1,02	8,2	6,0	0,17	12,4	9,3	0,11
	2	1,5	2,6	1,26	5,9	3,8	0,33	8,7	5,9	0,21
	1,6	1,1	2,1	1,53	4,4	2,4	0,65	6,4	3,6	0,42
	1,2	0,8	1,7	1,93	3,2	1,3	1,54	4,6	1,9	0,99
	1	0,6	1,4	2,18	2,7	0,8	2,65	3,9	1,3	1,72
0,5	6,3	5,3	7,5	6,7	20 <sup>(1)</sup>	14,0	0,47	30 <sup>(1)</sup>	21,3	0,31
	5	4,0	6,2	8,2	14	8,6	0,95	20,5 <sup>(1)</sup>	12,9	0,62
	4	3,1	5,0	9,5	10	4,9	1,85	15	7,9	1,19
	3,2	2,4	4,1	10,2	7,9	2,8	3,60	11,5	4,4	2,33
	2,5	1,7	3,4	10,6	6,1	1,4	7,57	8,7	2,2	4,89
1	12,5	10,8	14,4	22,4	36,5	23,1	0,97	55,5 <sup>(1)</sup>	36,1	0,62
	10	8,4	11,8	27,9	26	14,8	1,89	39	23,0	1,22
	8	6,5	9,6	33,8	19	8,9	3,68	28,5	14,2	2,38
	6,3	4,9	7,8	34,8	14,5	4,4	7,54	21,5	7,2	4,88
	5	3,6	6,5	44,6	12	3,0	15,1	17	4,4	9,76
1,6	20	17,5	22,6	86,5	73,5 <sup>(1)</sup>	55,9	1,55	110 <sup>(1)</sup>	84,5	1,01
	16	13,7	18,5	108	51,5 <sup>(1)</sup>	36,0	3,02	77,5 <sup>(1)</sup>	55,3	1,96
	12,5	10,3	14,7	138	36	21,9	6,35	53,5 <sup>(1)</sup>	33,4	4,12
	10	7,9	12,1	173	27	13,8	12,4	40,5	21,6	8,03
2	8	5,9	10,1	216	21,5	8,9	24,2	31,5	13,6	15,7
	25	22,0	28,0	130	88,5 <sup>(1)</sup>	67,1	1,94	135 <sup>(1)</sup>	104	1,25
	20	17,1	22,9	162	62 <sup>(1)</sup>	42,8	3,78	94 <sup>(1)</sup>	66,4	2,44
	16	13,4	18,6	202	45	27,3	7,38	68 <sup>(1)</sup>	42,5	4,78
2,5	12,5	9,9	15,1	259	33	16,6	15,5	49,5	26,0	10,0
	10	7,5	12,5	324	26,5	10,9	30,3	38,5	16,5	19,6
	32	28,3	36,0	186	110 <sup>(1)</sup>	82,1	2,26	170 <sup>(1)</sup>	129	1,46
	25	21,6	28,4	238	74,5 <sup>(1)</sup>	50,5	4,73	115 <sup>(1)</sup>	80,2	3,06
3,2	20	16,8	23,2	298	54	32,1	9,23	81,5 <sup>(1)</sup>	50,0	5,97
	16	12,9	19,1	372	41	20,5	18,0	61	31,7	11,7
	12,5	9,4	15,6	477	32	12,5	37,9	47,5	19,7	24,5
	40	35,6	44,6	294	125 <sup>(1)</sup>	95,3	3,09	190 <sup>(1)</sup>	148	2,00
4	32	27,6	36,5	368	88,5 <sup>(1)</sup>	61,1	6,04	135 <sup>(1)</sup>	96,2	3,90
	25	21,1	28,9	470	63,5	37,2	12,6	94,5 <sup>(1)</sup>	57,4	8,18
	20	16,1	23,9	588	49,5	23,6	24,7	74	36,9	16,0
4	50	44,0	56,0	435	150 <sup>(1)</sup>	111	3,86	230 <sup>(1)</sup>	175	2,5
	40	34,8	45,2	543	105 <sup>(1)</sup>	69,9	7,55	160 <sup>(1)</sup>	110	4,88
	32	27,0	37,0	679	79,5	46,2	14,7	120	72,8	9,53
	25	20,3	29,7	869	60,5	28,3	30,9	89,5	43,5	20,0

مشخصه فنر فشاری با d = 2mm  
 : L<sub>0</sub> = 94mm و D<sub>m</sub> = 20mm  
 فنر فشاری DIN 2098 - 2 × 20 × 94  
<sup>(1)</sup> به خاطر خطر کماتش ، میله راهنما  
 و جلد لازم است .

## ۲-۲-۹- محاسبه نیروی بیرون انداز

محاسبه دقیق نیروی بیرون انداز ( $F_{stripper}=F_{st}$ ) به کمک یک رابطه ریاضی ممکن نیست چرا که به عوامل گوناگونی بستگی دارد. اما به صورت تجربی  $F_{st}$  بین ۵ تا ۲۰ درصد نیروی برش (F) منظور می گردد. هر چه نسبت قطر برش سنبه (d) به ضخامت ورق (s) کمتر شود  $F_{st}$  افزایش می یابد:

$$\frac{d}{s} \geq 10 \rightarrow F_{st} = 0.05 \times F$$

$$4 < \frac{d}{s} < 10 \rightarrow F_{st} = 0.1 \times F$$

$$2 < \frac{d}{s} < 4 \rightarrow F_{st} = 0.15 \times F \text{ تا } 0.2 \times F$$

پس از محاسبه نیروی بیرون انداز و تقسیم آن بر تعداد فنرهای بکار رفته در بیرون انداز، مقدار نیروی وارد بر هر فنر حاصل می گردد. سپس به کمک استانداردهای سازندگان مختلف می توان فنر مناسب را انتخاب نمود. در جدول زیر روابط محاسبه فنرهای فشاری مطابق DIN 2095 دیده می شود:

**مقیاسه با (05.73) DIN 2095**

حلقه آخر روی هم نشسته و سنگ زنی می شود.

حلقه آخر روی هم می نشینند.

**محاسبه فنر فشاری - استوانه ای**

d قطر مفتول فنر  
 $d_{max}$  اندازه حداکثر قطر مفتول  
 $D_m$  قطر متوسط فنر  
 $F_1, F_2$  نیروهای اعمالی به فنر  $F_2 > F_1$   
 $F_n$  حداکثر نیروی فنر  
 $G$  مدول برشی (مدول یانگ)  
 $h$  بازی فنر  
 $i_f$  تعداد حلقه های موثر  
 $i_g$  تعداد کل حلقه ها  
 $k_i$  ضریب تعداد حلقه  
 $L_{B1}$  طول فنر فشرده  
 $L_n$  حداقل طول مجاز تحت  $F_n$   
 $L_o$  طول آزاد فنر  
 $L_1 \dots L_n$  طول فنر تحت نیروهای  $F_1$  تا  $F_n$   
 $p$  ضریب فشار فنر  
 $R$  ضریب ثابت فنر  
 $S_n$  طول ایمنی  
 $S_1 \dots S_n$  جابه جایی فنر تحت نیروهای  $F_1 \dots F_n$   
 $w$  نسبت پیچش  
 $x$  ضریب فاصله

تعداد کل حلقه ها  $i_g = i_f + 2$

نسبت پیچش  $w = \frac{D_m}{d}$

ضریب فشار فنر  $p = \frac{R}{D_m}$

طول ایمنی (مجموع کمترین فاصله های بین حلقه های موثر تحت بیشترین بار)  
 $L_{B1} \leq k_i \cdot d_{max}$

طول فنر فشرده  
 $L_n = L_{B1} + S_n$

حداقل طول مجاز  
 $R = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot D_m^3 \cdot i_f}$

ضریب ثابت فنر  
 $h = \frac{F_2 - F_1}{R}$

بازی فنر

هرگاه ضریب فشار فنر  $p > 0,03 \text{ N/mm}^2$  باشد می توان انتهای فنر را سنگ زنی کرد.

**نیروها و طول فنر**

ضریب فاصله  $x$  در ارتباط با نسبت پیچش  $w$

**ضریب تعداد حلقه  $k_i$**

سطح نشیمن	نوع فنر	
	فنر پیچی سرد	فنر پیچی گرم
سنگ خورده	$i_g$	$i_g - 0,3$
سنگ نخورده	$i_g + 1$	$i_g + 1,1$

مثال : در فنر فشاری با فرآیند تولید تغییر شکل سرد با مشخصه  $DIN 2098 - 2 \times 20 \times 94$  ( $L_o = 94 \text{ mm}$  ;  $D_m = 20 \text{ mm}$  ;  $d = 2 \text{ mm}$ )  
 $d_{max} = 2,05 \text{ mm}$  ; مقادیر مجهول  $R = ?$  ;  $i_g = ?$  ;  $i_f = ?$  ;  $p = ?$  ;  $w = ?$  ;  $S_n = ?$  ;  $L_{B1} = ?$  ;  $L_n = ?$  را مشخص کنید .

حل :

$i_f = 8,5$  ;  $R = 2,44 \text{ N/mm}^2$  ;  $i_g = i_f + 2 = 8,5 + 2 = 10,5$

$p = \frac{R}{D_m} = \frac{2,44 \text{ N}}{20 \text{ mm}^2} = 0,122 \text{ N/mm}^2 > 0,03 \text{ N/mm}^2$  (یعنی می توان انتهای فنر را سنگ زنی کرد)

$x = 0,25$  ;  $S_n = x \cdot d \cdot i_f = 0,25 \cdot 2 \text{ mm} \cdot 8,5 = 4,25 \text{ mm}$  برای  $w = \frac{D_m}{d} = \frac{20 \text{ mm}}{2 \text{ mm}} = 10$  از دیاگرام نتیجه می شود :

$k_i = i_g = 10,5$  ;  $L_{B1} \leq k_i \cdot d_{max} = 10,5 \cdot 2,05 \text{ mm} = 21,525 \text{ mm}$

$L_n = L_{B1} + S_n = 21,525 \text{ mm} + 4,25 \text{ mm} = 25,775 \text{ mm}$

## ✓ نکته ۱:

تغییر نیروی بیرون انداز با تغییر عوامل مختلف در جدول زیر آورده شده است:

نیروی بیرون انداز	عامل مورد بررسی	نیروی بیرون انداز	عامل مورد بررسی
کاهش	روغن کاری مناسب	افزایش	ورق نرمتر
افزایش	کاهش تیزی سنبه و ماتریس	افزایش	لقی کمتر
افزایش	افزایش فاصله لبه برش از لبه ورق	افزایش	کاهش نسبت قطر برش سنبه به ضخامت ورق
-	-	افزایش	افزایش سرعت پرس

## ✓ نکته ۲:


از نشانه های گند شدن قالب، تشکیل پلیسه زیاد و افزایش نیروی بیرون انداز است.

## ۲-۳- چگونگی انتخاب کفشکها

پس از طراحی همه قسمتها نوبت به انتخاب کفشک مناسب می‌رسد که ماتریس و صفحات سنبه‌گیر به آن بسته می‌شود. برای این که سنبه هنگام بالا و پایین رفتن مداوم، تغییر مکان نداشته‌باشد و در نتیجه به قالب خسارتی وارد نگردد، از بوش و میل راهنما استفاده می‌شود که لقی بین آنها  $0/05$  تا  $0/1$  میلی متر می‌باشد. این تolerانس دقیق باعث می‌شود سنبه دقیقاً در جای خود قرار گیرد. اگر عملیات دیگری غیر از برش مانند فرم و خم مورد نظر است این لقی بین  $0/1$  تا  $0/2$  میلی متر باشد.

جنس کفشک‌ها اصطلاحاً می‌تواند تمام فولاد، نیم فولاد یا مرکب باشد. در نوع مرکب کفشک بالا نیم فولاد یا چدنی و کفشک پایین تمام فولاد است. کفشک‌های نیم فولاد شامل  $7\%$  فولاد در ساختار خود هستند. در بعضی موارد نیز می‌توان از نوع چدنی استفاده نمود. در انتخاب یک کفشک باید به نکات زیر توجه نمود:

نوع کفشک، اندازه و جنس، ضخامت، نوع و طول میل و بوش راهنما، قطر دنباله (شَنک)، گلوبی یا توپی) کفشک پایین (شکل زیر) نیز تقریباً شبیه کفشک بالا است با این فرق که برای تحمل ضربه، کمی ضخیم تر است و دارای فلنج‌های اتصال (A) نیز می‌باشد. سطوح B برای تماس بهتر با اجزای احتمالی دیگر صاف می‌گردد. سطح زیری C به میز پرس و سطح بالایی آن به ماتریس بسته می‌شود. به کمک فلنجهای A قالب توسط پیچ به میز پرس متصل می‌گردد. در جدول بعد ابعاد کفشک طبق استانداردهای DIN 9812,9816,9819 دیده می‌شود.

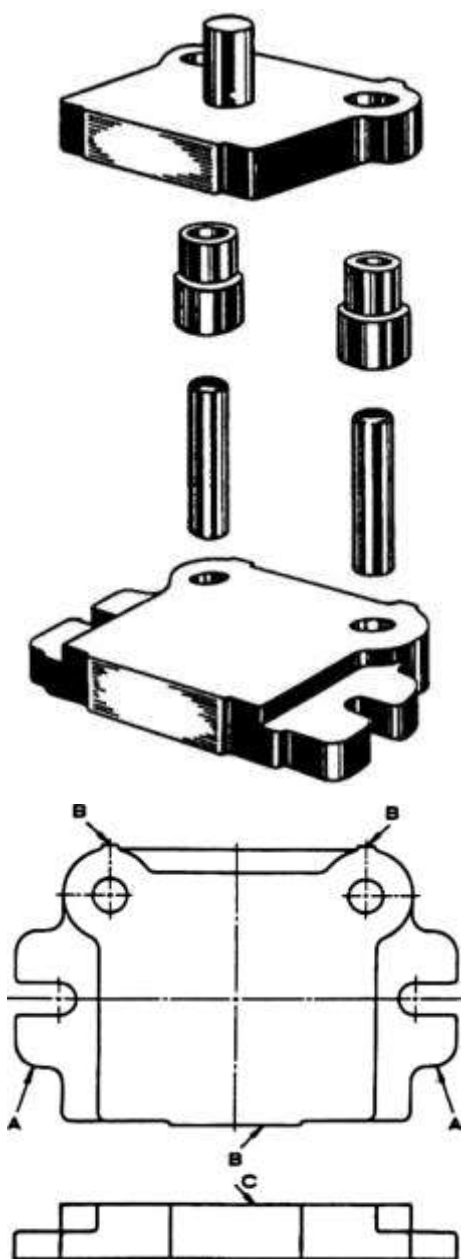


اجزاء استاندارد قالب های برش

مقایسه با DIN 9812 (12.81)										مقایسه با DIN 9812 (12.81)									
کفشک میل راهنمادار با سطح کاری چهار گوش ، فرم C و CG										کفشک میل راهنمادار با سطح کاری گرد ، فرم DG و D									
مشخصه کفشک میل راهنمادار فرم C با سطح کاری : $a_1 = b_1 = 100\text{mm} \times 80\text{mm}$ DIN 9812 - C 100 × 80										مشخصه کفشک میل راهنمادار فرم D با سطح کاری $d = 16\text{mm}$ DIN 9812 - D 160									
$a_1 \times b_1$	$c_1$	$c_2$	$c_3$	$d_2$	$d_3$	$e$	$l$	$d_1$	$c_1$	$c_2$	$c_3$	$d_2$	$d_3$	$e$	$l$				
80 × 60 100 × 63	50	30	80	19	M 20 × 1,5	125 145	160	50 63	40	25	65	16	M 16 × 1,5	80 95	125 140				
100 × 80 160 × 80	50	30	80	25	M 20 × 1,5	155 215	160	80 100 125	50	30	80	19 25	M 20 × 1,5	125 155 180	160				
125 × 100 250 × 100	50 56	40	90	25 32	M 24 × 1,5	180 315	170 180												
160 × 125 315 × 125	56	40	90	32	M 24 × 1,5	225 380	180	160 180 200	56	40	90	32	M 24 × 1,5	225 145 265	180 190				
200 × 160 315 × 160	56 63	50	100	32 40	M 30 × 2	265 395	200 220												
250 × 200 315 × 250	63	50	100	40	M 30 × 2	330 395	220	250 315	56 63	50	100	40	M 30 × 2	330 395	200 220				
مقایسه با DIN 9816 (12.81)										مقایسه با DIN 9819 (12.81)									
کفشک میل راهنمادار با صفحه راهنمای میانی ضخیم ، فرم DF										کفشک میل راهنمادار نصب شده در گوشه ، فرم C و CG									
مشخصه میانی چدنی (GG) : کفشک میل راهنمادار فرم DF با $d_1 = 100\text{mm}$ و صفحه راهنمای میانی چدنی (GG) : DIN 9819 - DF 100 GG																			
$d_1$	$c_1$	$c_2$ max.	$d_2$	$e$ min.	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$l$	$a_1 \times b_1$	$a_2$	$b_2$	$c_1$	$c_2$	$c_3$	$d_2$	$e_1$	$e_2$	$l$	
									80 × 63	135	180		30	80	19	75	103	160	
80	50	80	90	125	16	10	36	170	125 × 80	190	215	50			25	120	128		
100	50	85	25	155	18	11	40	180	125 × 100		235				25	148	170		
125		90		180				190	250 × 100	325	255					245	158		
160	56	100	32	225	23	11	45	220	160 × 125	235	280	56	40	90	32	155	183	180	
200		110		265				240	315 × 125	390						310			

## ۲-۳-۱- رسم یک کفشک


متطابق شکل زیر مراحل رسم کفشک به این شرح است:

- تصویر ۱: خطوطی که نشانگر خطوط جانبی کفشک هستند را رسم کنید.
- تصویر ۲: خطوط زیر میله راهنماها را که لبه های دیگر کفشک است رسم کنید. برای سهولت عملیات ماشین کاری بعدی فاصله ی A را حداقل ۱۶ میلی متر در نظر بگیرید.
- تصویر ۳: مرکز میل راهنماها را تعیین و دواپیری به قطر میل راهنما رسم نمایید.
- تصویر ۴: دواپیری به قطر بوش راهنما رسم و خطوط اضافی را پاک کنید.
- تصویر ۵: فلانچ های اتصال به میز پرس را نیز رسم کنید.

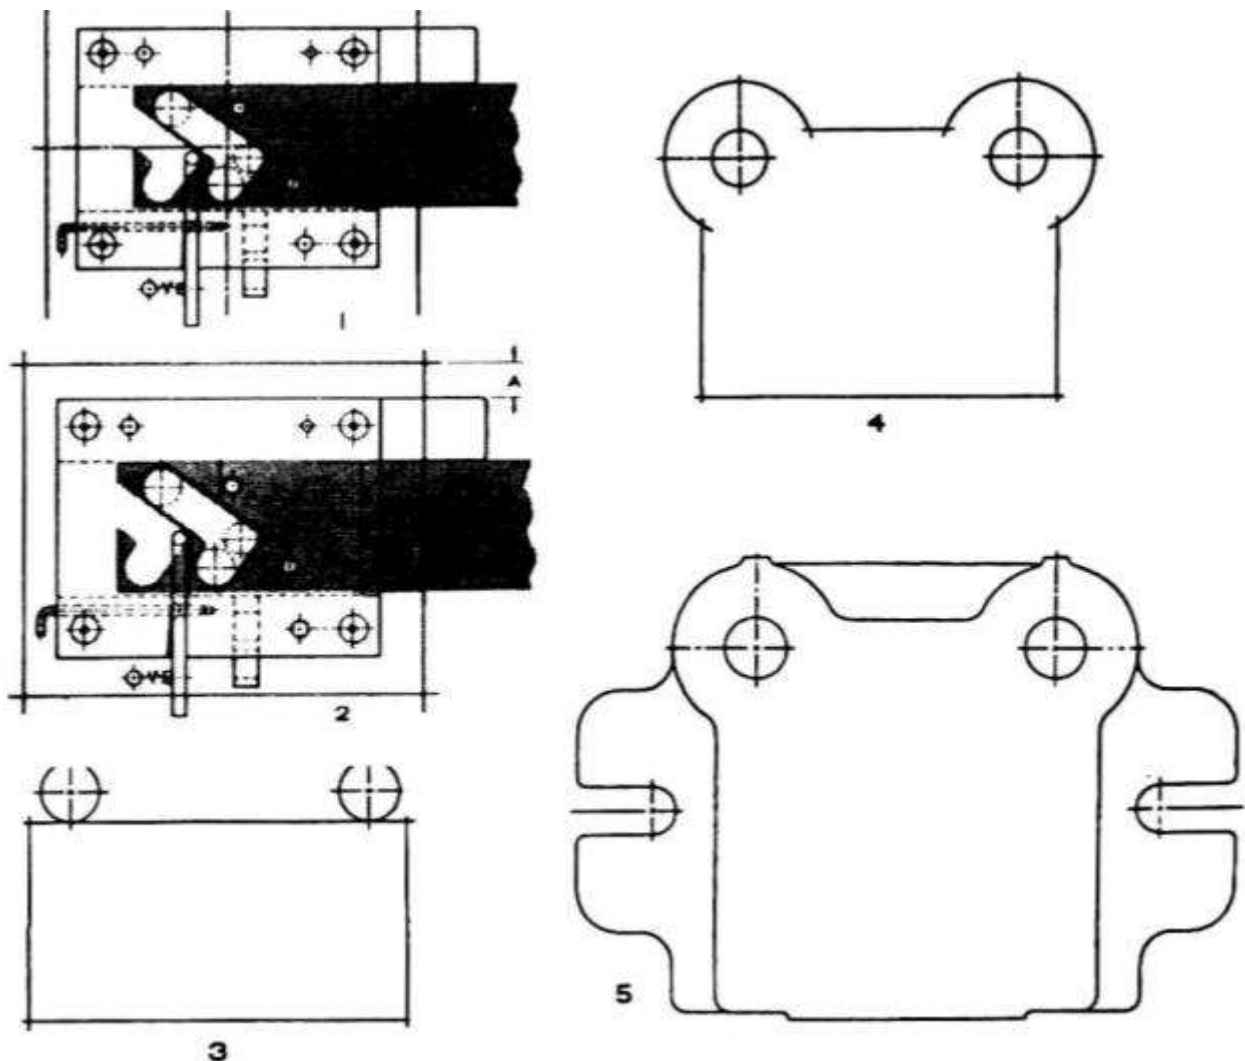

## ۲-۳-۲- ماشین کاری کفشک

جهت بیرون افتادن قطعه کار، لازم است که در کفشک پایین حفره ای ایجاد کنیم. برای این کار دو روش وجود دارد. در تصویر A دیوار حفره مستقیم، و در تصویر B شیب دار ساخته شده است. مقدار C حداقل ۱/۵ میلی متر است که البته برای ورق های ضخیم تر مقدار بیشتری انتخاب خواهد شد. برای ورق های نرم روش B ترجیح داده می شود. شیب ماشین کاری دیوار حفره، ادامه ی شیب موجود در حفره ی ماتریس است.

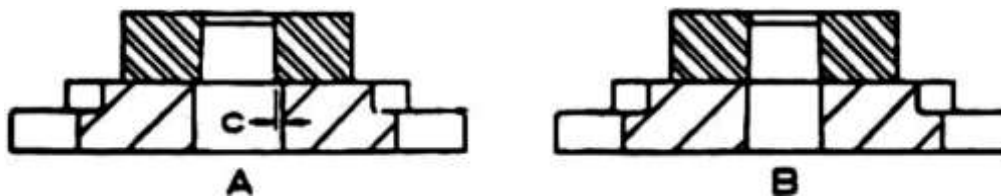

### ۲-۳-۳- شَنک یا دنباله قالب

شَنک (Shank)، دنباله، گلوبی یا توپی، محوری است که کفشک را به پرس وصل می‌کند تا به وسیله آن حرکت عمودی سنبه تأمین گردد. برای قالب‌های چدنی، دنباله قالب را با صفحه کفشک یک جا ریخته‌گری و سپس ماشین‌کاری می‌کنند ولی در قالب‌های فولادی آن را جداگانه توسط جوش برق یا پیچ کردن به کفشک متصل می‌نمایند. قطر دنباله قالب به پرس مورد استفاده بستگی دارد که پس از انتخاب پرس از روی کتابچه آن می‌توان قطر را تعیین کرد. طول دنباله قالب نیز بسته به قالب مشخص می‌گردد. در شکل زیر ابعاد دنباله نوع پیچی طبق استاندارد DIN 9859 مشاهده می‌گردد.

مقایسه با (12.88) DIN 9859 T 3		دنباله پیچی فرم CE				
$d_1, d_9$	$d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	SW
20	15	M20 × 1,5	40	12	58	17
25	20	M16 × 1,5 M20 × 1,5	45	16	68	21
32	25	M20 × 1,5 M24 × 1,5	56	16	79	27
40	32	M24 × 1,5 M27 × 2 M30 × 2	70	26	93	36
50	42	M30 × 2	80	26	108	41

مشخصه دنباله فرم CE با  $d_1 = 40 \text{ mm}$  و  $d_3 = M30 \times 2$

دنباله DIN 9859-CE 40-M30×2

برای قالب‌های بزرگ دنباله قالب استفاده نمی‌گردد و در صورت استفاده، تنها برای هم‌محور کردن قالب به کار گرفته می‌شود. در این نوع قالب‌ها کفشک را به صفحه بالای پرس متصل می‌کنند تا تحمل وزن زیاد قالب و اینرسی حاصل از آن را داشته‌باشد. برای این کار می‌توان کفشک را با پیچ‌های آلن به پرس پیچ کرد.

### ۲-۳-۴- تعیین محل برآیند نیروهای پرس (موقعیت دنباله قالب)

در تولید قطعات با قالب‌های برش و شکل‌دادن آنها غالباً نیروهای بزرگی از پرس به قالب منتقل می‌شود. در پرس‌های کوچک و متوسط انتقال نیروی پرس به سینه پرس و قالب در یک نقطه صورت می‌گیرد. از این رو دنباله قالب باید تا حد ممکن در این نقطه یعنی نقطه برآیند نیروها قرار گیرد. به این ترتیب بروی قالب و سینه پرس گشتاور خمشی به وجود نمی‌آید. گشتاور خمشی باعث ساییدگی شدید راهنمای قالب و راهنمای سینه پرس می‌شود. این سایش خود تغییر لقی قالب‌های برش را موجب می‌گردد. تعیین مرکز برآیند نیروها از دو روش عملی و محاسباتی قابل انجام است.

#### الف) روش عملی تعیین مرکز برآیند نیروها

فرض کنید دور ریز ورق مانند تصویر ۱ باشد. از یک مقوای ضخیم قسمت‌هایی را که سوراخ شده‌اند می‌بریم و برای حفظ ارتباط بین آنها نوارهای باریکی از مقوا باقی می‌گذاریم (تصویر ۲). سپس صفحه‌ای از مقوا را بروی یک تکیه‌گاه قرار می‌دهیم تا

متعادل گردد (تصویر ۳). بعد مقوای بریده شده را روی آن قرار می‌دهیم و آن قدر جابجا می‌کنیم تا دوباره توازن برقرار شود. در این حالت محل تکیه گاه محور برآیند نیروها مشخص می‌گردد (تصویر ۴).

### ب) محاسبه مرکز برآیند نیروها

برای محاسبه مرکز برآیند نیروها که همان موقعیت دنباله است چهار روش وجود دارد:

۱- محاسبه مرکز برآیند نیروها به کمک نیروهای برشی سنبه

۲- محاسبه مرکز برآیند نیروها به کمک نقطه مرکز ثقل سنبه


۳- محاسبه مرکز برآیند نیروها به کمک نقطه مرکز خطوط

۴- محاسبه مرکز برآیند نیروها به کمک نقطه مرکز ثقل سطوح

در ادامه تنها دو روش ۱ و ۴ بررسی می‌گردد.

### ۱- محاسبه مرکز برآیند نیروها به کمک نیروهای برشی سنبه

مثال: موقعیت دنباله قالب برش مرکب زیر را برای ساخت لچکی با دو سوراخ بدست آورید.

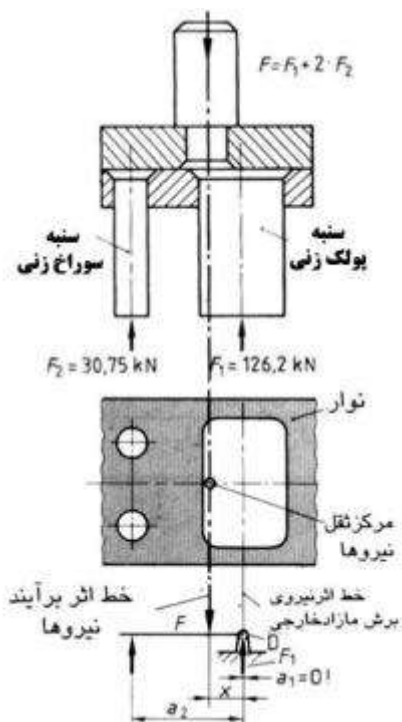

نیروی برشی سنبه پولک‌زنی ( $F_1=126.2 \text{ KN}$ )

نیروی برشی یک سنبه سوراخ‌زنی ( $F_2=30.75 \text{ KN}$ )

فاصله مرکز سنبه پولک‌زنی تا مرکز سنبه پولک‌زنی ( $a_1=0$ )

فاصله مرکز سنبه سوراخ‌زنی تا مرکز سنبه پولک‌زنی ( $a_2$ )


از قانون اهرم‌ها استفاده می‌نماییم. برای حل مسئله فرض می‌شود دوران اهرم تنها روی خط اثر نیروی برشی پولک قرار دارد.

$$\sum m \text{ راست} = \sum m \text{ چپ}$$

$$F \times X = F_1 \times a_1 + 2 \times F_2 \times a_2$$

$$X = \frac{F_1 \times a_1 + 2 \times F_2 \times a_2}{F} = \frac{F_1 \times a_1 + 2 \times F_2 \times a_2}{F_1 + 2 \times F_2}$$

$$= \frac{126.2 \times 0 + 2 \times 30.75 \times 28}{126.2 + 2 \times 30.75} = 9.17 \text{ mm}$$

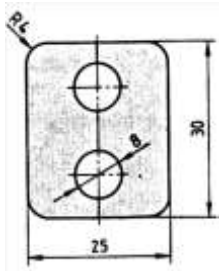

نکته: برای چند سنبله رابطه کلی زیر به کار می‌رود:

$$X = \frac{F_1 \times a_1 + F_2 \times a_2 + F_3 \times a_3 + \dots}{F_1 + F_2 + F_3 + \dots}$$

در این رابطه  $x$  فاصله دنباله قالب از نقطه دوران انتخابی،  $F_1, F_2, \dots$  نیروهای برش هر کدام از سنبله‌ها و  $a_1, a_2, \dots$  فاصله نقطه مرکز ثقل سنبله‌ها از نقطه دوران انتخابی در راستای محور  $X$  است. اگر اجزای متقارن نباشند لازم است مختصات  $Y$  مرکز برآیند نیروها نیز از رابطه زیر محاسبه گردد (در مثال قبل  $b_1 = b_2 = b_3 = \dots = 0$ ).

$$Y = \frac{F_1 \times b_1 + F_2 \times b_2 + F_3 \times b_3 + \dots}{F_1 + F_2 + F_3 + \dots}$$

که  $b_1, b_2, \dots$  فاصله نقطه مرکز ثقل سنبله‌ها از نقطه دوران انتخابی در راستای محور  $Y$  است.

## ۲- محاسبه مرکز برآیند نیروها به کمک نقطه مرکز ثقل سطوح

در کارهای ضرب، نیروی سنبله غالباً عمود بر سطوح قطعه کار عمل می‌کند. برای محاسبه نقطه مرکز برآیند نیروها، مساحت تک تک اجزاء ( $A_1, A_2, A_3, \dots$ ) به عنوان نیرو و فاصله عمودی مرکز ثقل این سطوح از محور دوران فرضی در راستای محور  $X$  ( $a_1, a_2, a_3, \dots$ ) به عنوان بازوی اهرم در نظر گرفته می‌شود. در این صورت  $X$  یعنی فاصله دنباله قالب از نقطه دوران انتخابی عبارت است از:


$$X = \frac{A_1 \times a_1 + A_2 \times a_2 + A_3 \times a_3 + \dots}{A_1 + A_2 + A_3 + \dots}$$

اگر اجزاء متقارن نباشند لازم است مختصات  $Y$  مرکز برآیند نیروها نیز از رابطه زیر محاسبه گردد.

$$Y = \frac{A_1 \times b_1 + A_2 \times b_2 + A_3 \times b_3 + \dots}{A_1 + A_2 + A_3 + \dots}$$

که  $b_1, b_2, \dots$  فاصله مرکز ثقل سطوح از نقطه دوران انتخابی در راستای محور  $Y$  است.

مثال: با توجه به شکل زیر (سنبله‌ها و صفحه سنبله‌گیر)، موقعیت درست دنباله قالب را محاسبه نمایید.

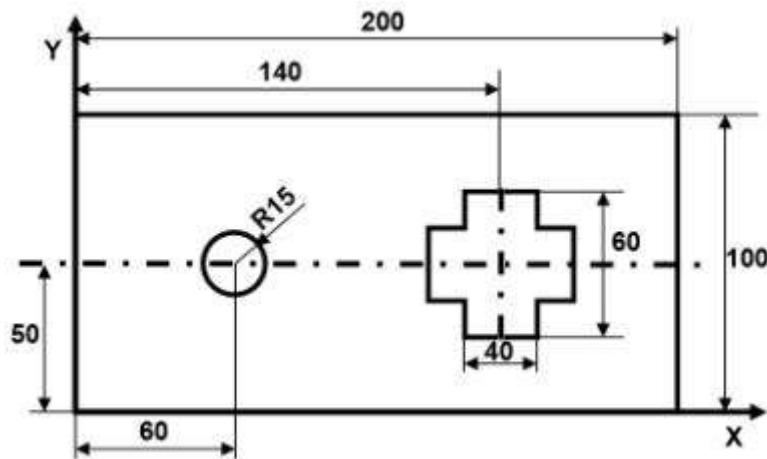

$$A_1 = \frac{\pi \times D^2}{4} = \frac{\pi \times 30^2}{4} = 706.5 \text{ mm}^2, \quad A_2 = (40 \times 40) + 4 \times (40 \times 10) = 3200 \text{ mm}^2$$

$$X = \frac{A_1 \times a_1 + A_2 \times a_2}{A_1 + A_2} = \frac{706.5 \times 60 + 3200 \times 140}{706.5 + 3200} = \frac{490390}{3906.5} = 125.53 \text{ mm}$$

با وجود آن که مجموعه در راستای Y متقارن است برای تمرین مختصات Y دنباله نیز محاسبه می‌شود:

$$Y = \frac{A_1 \times b_1 + A_2 \times b_2}{A_1 + A_2} = \frac{706.5 \times 50 + 3200 \times 50}{706.5 + 3200} = \frac{195325}{3906.5} = 50 \text{ mm}$$

## ۲-۴- لیست قطعات قالب

آخرین قسمت در طراحی و رسم یک قالب تهیه ی لیست قطعات آن است که معمولاً در قسمت بالا یا پایین و سمت راست نقشه مونتاژی جای می‌گیرد. این لیست معمولاً پنج ستون دارد که عبارتند از:

ستون اول: شماره قطعه

ستون دوم: تعداد مورد نیاز قطعه

ستون سوم: نام قطعه (در قالب‌سازی نام قطعه اهمیت دارد پس به اسامی درست قطعات توجه کنید).


ستون چهارم: جنس قطعه

ستون پنجم: مشخصات قطعه اعم از اندازه، شماره ی استاندارد و غیره

در جدول و شکل زیر نمونه ای از لیست قطعات دیده می‌شود.

شماره قطعه	تعداد قطعه	نام قطعه	جنس قطعه (استاندارد DIN)	ابعاد
۱	۱	کفشک	GG-25	DIN9812-100×63 mm
۲	۱	ماتریس	1.1545	۱۲۷×۱۵۳ میلی‌متر
۳	۱	ورق گیر و کانال راهنما	1.0050	۱۲۷×۱۵۳ میلی‌متر

۱۰۲×۱۲۷ میلی متر	1.0050	صفحه سنه گیر	۱	۴
DIN9861- Ø 14mm	1.2436	سنه سوراخ زنی	۲	۵
DIN6912-M8-l=12mm	1.0050	پیچ آلن	۱۲	۶
DIN 6325-4×16mm	1.3505	پین	۶	۷

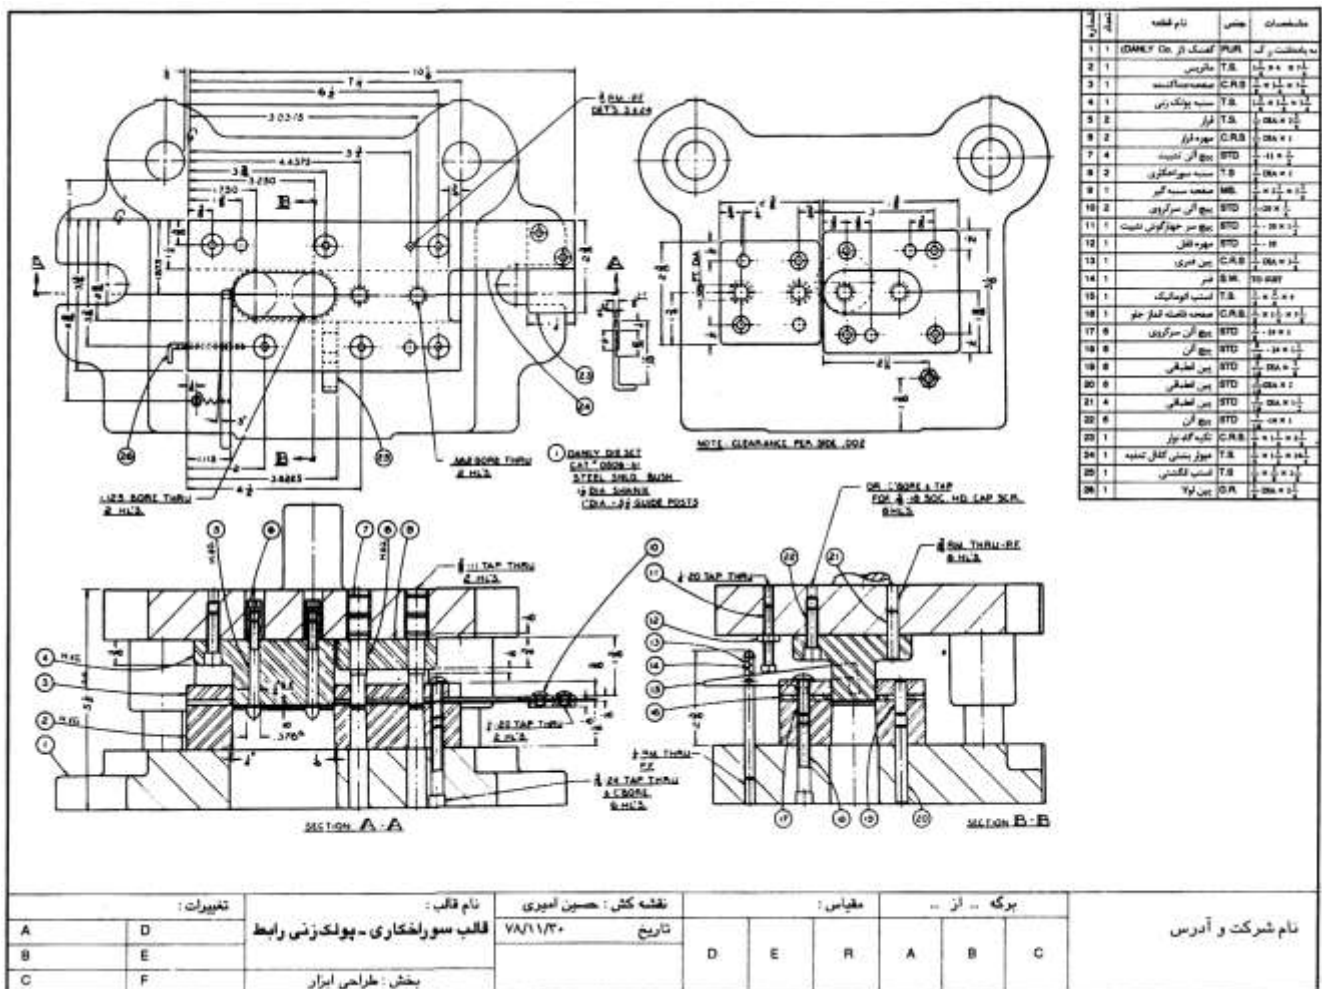

## ۲-۵- جنس قطعات قالب پرس

اجزای قالب باید از مواد مناسب ساخته شود. جنس و ماده مورد استفاده در قالب دارای اهمیت زیادی است چرا که عامل تعیین کننده تنش های اعمال شده، ابعاد و شکل اجزای به کار رفته می باشد. طبیعی است که در انتخاب مواد بسته به مواد موجود، محدودیت هایی برای طراح وجود دارد. از این رو طراح قالب باید با اثری که هر یک از روش های ساخت بروی اجزای قالب ایجاد می کند و نیز آثار عملیات حرارتی بر خواص اجزای مختلف آشنا باشد. بنابراین با توجه به اهمیت جنس ماده مورد استفاده در قالب، مشورت با متالورژیست های حرفه ای در این زمینه می تواند شما را در انتخاب بهترین مواد ممکن و نیز نوع عملیات حرارتی مناسب مطمئن سازد. از آنجا که کاربرد انواع فولاد در ساخت قالب های پرس رایج است ابتدا بطور خلاصه به بررسی انواع فولاد و خواص آنها می پردازیم.

## ۲-۵-۱- انواع فولاد

فولاد، آلیاژی از آهن و کربن یا آهن، کربن و دیگر عناصر آلیاژی است که میزان کربن موجود در آن باید ۰/۰۵ درصد وزنی آلیاژ را تشکیل دهد تا به عنوان فولاد شناخته شود و از آهن تجاری (Commercial) متمایز گردد. فولادهای آلیاژی و کربنی در میان فلزات دارای بیشترین استفاده هستند و حوضه متنوع کاربردی وسیعی را به خود اختصاص می‌دهند. عناصر متنوعی به منظور پایداری خواصی مانند، سختی پذیری، استحکام، مقاومت سایشی، جوش پذیری و قابلیت ماشین کاری به فولادها اضافه می‌شود. انواع فولاد عبارتند از:

### ۱- فولادهای ساختمانی ( فولاد های پایه)

این فولادها طبق DIN 17 100 فولادهایی هستند که عملیات حرارتی برای آنها پیش بینی نشده است. حداقل استحکام کششی  $310\text{N/mm}^2$  برای فولاد St 33 تا  $690\text{N/mm}^2$  برای فولاد St 70-2 می‌باشد. فولادهای ساختمانی برای قطعاتی استفاده می‌شود که تحت سایش نیستند و نیاز به سخت کاری ندارند، مثلاً دنباله قالب، پشت بندها، دسته ها و ... مثال: St 37

### ۲- فولادهای خوش تراش (اتومات)

فولاد خوش تراش، فولاد غیر آلیاژی یا کم آلیاژ است که مقدار گوگرد و فسفر یا منگنز یا افزوده سرب بالایی دارد. این فولادها بیشتر برای سری سازی (تولید انبوه) روی دستگاههای تراش خودکار به کار می‌رود. افزوده آلیاژی گوگرد یا سرب باعث خرد شدن براده ها می‌شود که در نتیجه موجب افزایش سرعت براده برداری می‌گردد. مثال: 9S20 و 9SMnPb28

### ۳- فولادهای کربوره

فولادهای کربوره برای اجزایی به کار می‌رود که بیشتر تحت سایش و خمش قرار می‌گیرد و باید سطحی سخت و مقاوم به سایش و مغزی نرم و چقرمه با استحکام بالا داشته‌باشد. فولادهای کربوره به دو گروه تقسیم می‌شوند: الف) فولاد کربوره غیر آلیاژی با مقدار کربن کمتر از ۰/۲ درصد مانند CK 10, CK 15, C10, C15 ب) فولاد کربوره آلیاژی که با منگنز، کرم، مولیبدن یا نیکل، آلیاژ سازی می‌شود مانند 16MnCr 5, 20 CrMo 4, 22CrMoS35 فولاد کربوره آلیاژی استحکام کششی بالایی دارد. به عنوان مثال فولاد 16 MnCr 5 دارای استحکام کششی  $780-1080\text{ N/mm}^2$  است در صورتی که این مقدار در فولاد کربوره غیر آلیاژی C 10 برابر  $490-630\text{ N/mm}^2$  می‌باشد.

### ۴- فولادهای به سازی

فولادهای به سازی برای اجزایی به کار می‌رود که تحت بار گذاریهای شدید کششی، خمشی و پیچشی از نوع بارهای ناگهانی است. با عملیات حرارتی ویژه، در این فولادها استحکام کششی بسیار بالا و چقرمگی (قابلیت جذب انرژی) زیادی بدست می‌آید. فولاد به سازی غیر آلیاژی مانند C35, CK 45 C60 برای اجزایی با استحکام پایین و سطح مقطع کوچک و فولادهای به سازی آلیاژی با عناصر آلیاژی کرم، مولیبدن، نیکل یا وانادیم مانند 38Cr2, 42CrMo4, 34CrNiMo6 برای اجزای تحت بار گذاری بالا با سطح مقطع بزرگ به کار می‌رود. استحکام کششی تا حدود  $1300\text{ N/mm}^2$  افزایش می‌یابد.

## ۵- فولادهای نیترووره

فولادهای نیترووره برای اجزایی که بخصوص تحت بارهای سایشی بالا و متغیر قرار دارد و نیز در عملیات حرارتی نباید تابیدگی یا تغییر ابعادی در آن ایجاد گردد، به کار می‌رود. با نفوذ نیتروژن به سطح قطعه کار لایه ضد سایش نیتريد آهن به وجود می‌آید. فولادهای نیترووره از فولادهای کم آلیاژ می‌باشد که نیتريد ساز آنها عناصر آلومینیم، کرم و وانادیم است. مثال: 34CrAlMo5V یا 12 G 31 CrMo

## ۶- فولادهای ویژه

این فولادها شامل فولادهای فتر مانند 66SI7 و C75، مقاوم به دمای بالا مانند X4NiCrTi 25 15، فولادهای نسوز مانند X 15 CrNiSi 25 20، فولادهای زنگ نزن مانند X 5 CrNi 18 8 و فولادهای نگیر یا غیر مغناطیسی مانند X 40 MnCr 18 می‌باشد.

## ۲-۵-۲- فولادهای مورد استفاده در قالب‌سازی

ابزارها و قالب‌هایی که هنگام کار سطح آنها تا دمای  $200^{\circ}\text{C}$  گرم می‌شود مانند قالب‌های پرس از فولادهای سردکار ساخته می‌شوند. عناصر آلیاژی Ni, Mo, Mu, W, Cr باعث می‌گردد که این فولادها حتی در مقاطع بزرگ، سخت کاری مغزی شده و تابیدگی شدید در آنها ایجاد نگردد. فولادهای ابزار و قالب، گونه خاصی از فولادهای آلیاژی هستند که از خصوصیات مانند: استحکام، ضربه پذیری، سفتی و مقاومت سایشی بالایی برخوردار می‌باشند. این فولادها به طور متداول در زمینه شکل دهی و ماشین کاری فلزات در شرایط دمایی معمولی و بالا به کار می‌روند. فولاد سرد کار قبل از هر چیز باید مقاومت سایشی بالا و نیز استحکام فشاری و چقرمگی بالا داشته‌باشد. در حالت باز پخت شده قابلیت ماشین کاری خوبی دارد و هنگام عملیات حرارتی کمتر دچار تغییر ابعادی و تابیدگی می‌شود. فولادهای سرد کار اغلب برای فرآیندهای کار سرد و فرآیندهای شکل دهی به کار برده می‌شود. از ویژگیهای آنها می‌توان به طور کلی به مقاومت بالا در برابر سایش و ترک اشاره کرد. فولادهای سردکار از لحاظ فرآیند سخت کاری به دو نوع سخت شده در هوا (Air-hardening) و سخت شده در روغن (Oil-hardening) موجود می‌باشد. نمونه‌هایی از فولاد سردکار و گرم کار در جداول صفحه بعد مطابق استاندارد DIN آورده شده‌است. (به جدول صفحه ۶۹ نیز توجه نمایید.)

مثال فولادهای گرم کار		
شماره مواد	مشخصه کوتاه طبق DIN 17 006	مشاهای کاربردی و خواص ویژه
1.1730	C 45 W	فولادهای آهنگری ساده با حفره تخت
1.2323	48 CrMoV 6 7	قالبهای تزئینی و پرس
1.2343	X 38 CrMoV 5 1	قالبهای تزئینی تحت فشار نظرات سبک قالبهای اکسترود
1.2385	X 32 CrMoV 3 3	قالبهای تزئینی تحت فشار سبک پرس و سوراخکاری در قالبهای اکسترود، پایداری بالای برگشت، برای مقاطع باریک که سختکاری مغزی نمی‌شود
1.2713	55 NiCrMoV 6	قالبهای آهنگری و قالبهای دوره بر که سختکاری مغزی نمی‌شود

مثال فولادهای سردکار		
شماره مواد	مشخصه کوتاه طبق DIN 17 006	مشاهای کاربردی و خواص ویژه
1.2004	85 Cr 1	ابزارهای اشاره گرمی و فراسین
1.2063	X 42 Cr 13	قالبهای مواد متوسط و ویژه قاپر گلاس، مقاوم به خوردگی، پایداری بالای ابعادی
1.2436	X 210 CrW 12	قالبهای برش تریز بالا، سبک کشش
1.2710	45 NiCr 6 V	قالبهای ترموپلاستها، چقرمگی خوب، قابل پولیش، قابل نیترووره
1.2721	50 NiCr 13	قالبهای ترموپلاستها، مقاوم به فشار و سایش، پایداری بالای ابعادی، قابل پولیش
1.2842	90 MnCrV 8	قالبهای برش تریز پایین، وسایل اندازه گیری، فراسین
1.3247	S 2-10-1-B <sup>1</sup>	قالبهای اکسترود سرد، سبک برش

فولاد به کار رفته در قالب باید ویژگیهای قالب ساخته شده را از نظر استحکام سایش، چقرمگی و پایداری ابعادی برآورده کند. شرط لازم جهت رسیدن به این خواص عملیات حرارتی مناسب و دقیق است. با عملیات حرارتی، فولاد، ساختار مخصوص، سختی و چقرمگی لازم را بدست می‌آورد. اشتباه در عملیات حرارتی به ساختار دانه درشت، کربن سوزی، پوسته شدن شدید سطح قطعه کار، ترکهای ناشی از سخت کاری یا تابیدگی شدید منجر می‌گردد. به این ترتیب مواد گران قیمت، غیر قابل مصرف شده وقت بسیاری به هدر می‌رود. از این رو هر قالب ساز باید در موقعیتی از دانش فنی باشد که عملیات حرارتی درست را تعیین

و آن را بدون خطا هدایت نماید. چون نوع و خواص لازم فولاد در عملیات حرارتی توسط طراح تعیین می‌شود نباید جنس قطعات را تحت هیچ شرایطی به هنگام سفارش مواد جهت ماشین کاری و یا تأمین قطعات یدکی قالب تغییر داد زیرا ممکن است باعث خرابی قالب گردد.

در پایان برای آشنایی با انواع فولادهای مورد استفاده در قالب‌های برش نمونه ای از مواد پر کاربرد در ساخت این قالب‌ها آورده می‌شود. برای شناخت کامل این مواد (درصد عناصر و خواص مکانیکی) یا پیدا کردن فولادهای مشابه در کشورها و استانداردهای دیگر می‌توانید به کتاب کلید فولاد مراجعه نمایید.

توضیحات	جنس		نام قطعه	شماره	نام کوتاه
	فولاد	فولاد			
	DIN 17006	DIN170 07			
برای قطعات برش کوچک، سخت کاری با آب، سختی سطحی بالا، مغز چقرمه، حساس به تابیدگی	C105W1	1.1545			
برای قطعات برش پیچیده، سخت کاری با روغن، تابیدگی کمتر، سخت کاری مغزی، سخت کاری ۵۸ تا ۶۲ راکول سی (HRC)، برای تنش‌های متوسط	X210CrW 12	1.2436	۱	ماتریس	
قابلیت برش خوب، چقرمگی بالا، سخت کاری ۵۸ تا ۶۲ راکول سی (HRC)، برای تنش‌های خیلی بالا	S6-5-2	1.3343			
-----	St50-2	1.0050			
برای تیراژ محصول و سرعت لغزش بالا	C45W	1.1730	۲	ورق گیر	
سخت کاری ۵۸ تا ۶۲ راکول سی (HRC)،	90MnCrV 8	1.2842			
مطابق استاندارد سنبه های گرد DIN 9861	X210CrW 12	1.2436	۳	سنبه	
	S6-5-2	1.3343			
برای محصول با تیراژ بالا سخت کاری می‌گردد.	St50-2	1.0050	۴	سنبه	
سخت کاری بین ۴۵ تا ۵۵ راکول سی (HRC)	C45W	1.1730		گیر	
طبق استاندارد DIN 9859	St50-2	1.0050	۵	دنباله قالب	

	GG-25	1.6025		
طبق استاندارد DIN 9811 , 9812 , 9814	C45W	1.1730	کفشک	۶
	St52-3	1.0570		
سخت کاری ۶۱ تا ۶۲ راکول سی (HRC)	Ck60	1.1221		
سخت کاری القایی طبق استاندارد DIN 9825	16MnCr5	1.7131	میل راهنما	۷
سخت کاری ۶۱ تا ۶۵ راکول سی (HRC)	CF70	1.1249		
خواص لغزشی و شروع به کار عالی	GGG-60	0.7060	بوش	۸
عمر طولانی تحت بارگذاری سنگین و سخت کاری ۶۱ تا ۶۵ راکول سی (HRC)	100Cr6	1.3505	راهنما	
سخت کاری ۵۸ تا ۶۲ راکول سی طبق استاندارد DIN 6325	100Cr6	1.3505	پین	۹

## ۲-۶- روش‌های ساخت قالب

ساخت قالب به عنوان یک ابزار دقیق، نیازمند اطلاعات فراوانی از جمله روش‌های مختلف ساخت قطعات صنعتی است. اساساً قطعات قالب توسط روش‌های مختلف سنتی و نوین ماشین کاری، تولید می‌گردد. عمده اهمیت قالب پرس، طرح سنبه و ماتریس و دقت ساخت قالب است چرا که قالب خود مولد هزاران قطعه کار خواهد بود در نتیجه خطا در ساخت یک قالب منتج به خطا در هزاران قطعه کار خواهد شد. بنابراین دقت ساخت قالب و شکل قطعه کار، اساس انتخاب روش طراحی و ساخت قالب محسوب می‌گردد. تعدادی از قطعات و قالب‌های امروزی تنها با روش‌های سنتی ماشین کاری قابل تولید نیست و تولید آنها به کمک ماشینهای کنترل عددی یا ماشینهای خاص مانند اسپارک و وایر کات امکان پذیر می‌باشد. از طرفی خدمات این قبیل ماشینها گران قیمت است.

به این ترتیب سازنده باید طرح و دقت قالب را بطور کامل بررسی و متناسب با آن اقتصادی‌ترین و سریعترین روش تولید اجزای قالب را انتخاب نماید. برای این کار باید نقشه‌ها به دقت بررسی شود و برگ طراحی فرایند قطعات تهیه گردد. سپس متناسب با شکل، دقت و جنس هر قطعه بهترین مسیر ماشین کاری را تعیین نمود.

تعدادی از قطعات قالب (مانند کفشها، بوشها، میل راهنماها، سنبه‌های سوراخ‌زنی و ...) بصورت استاندارد توسط شرکتهای خاص تولید می‌شود. به همین دلیل بسیاری از قالب سازان جهت کاهش زمان ساخت ترجیح می‌دهند این اجزاء را آماده تهیه نمایند یا با ابعاد مورد نظر به شرکتهای سازنده این قطعات سفارش دهند.

قطعاتی مانند سنبه و ماتریس پس از ساخت به کمک روش‌های عملیات حرارتی سخت کاری می‌شوند. بنابراین اطلاع از جنس این قطعات و میزان سخت کاری مورد نیاز برای آنها الزامی است. سنگ زنی تنها روش ماشین کاری است که به کمک آن حتی قطعات سخت کاری شده را می‌توان براده‌برداری کرد. در میان ماشینهای نوین اسپارک و وایر کات نیز می‌تواند از قطعات سخت کاری شده براده‌برداری نماید. بنابراین در صورت لزوم می‌توان پس از سخت کاری نیز قطعات را ماشین کاری نمود. عمده روش‌های ماشین کاری که برای ساخت قالب‌های پرس مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از:


## ۲-۶-۱- روش های سنتی

تراش کاری و فرز کاری همچنان بعنوان اصلی ترین فرایندهای ساخت قالب در صنایع بکار می روند. بسیاری از قطعات یا بطور کامل توسط این روش ها تولید می گردد یا در بخشی از مسیر ساخت خود تراش کاری و فرز کاری می شود. دقت هایی که ماشینهای امروزی تراش و فرز سنتی ارائه می کنند چند صدم میلی متر است. تخت سایه و گردسایه نیز از جمله دیگر فرآیندهای سنتی هستند که عمدتاً پس از تراش کاری یا فرز کاری، جهت براده برداری ظریف و به تدریج رساندن قطعه کارهای مختلف بکار می رود. سنگ زنی بعنوان فرایندی با ابزار و ساختار براده برداری متفاوت، خود به تنهایی یک تخصص کامل در صنعت محسوب می گردد. استفاده از فرآیند سنگ زنی سنتی جهت ایجاد تدریجها و انطباقات و تیز کردن سنبه و ماتریس رایج است.

## ۲-۶-۲- روش های نوین

انواع ماشینهای کنترل عددی بخصوص ماشینهای تراش و فرز کنترل عددی، ماشینهای اسپارک و وایر کات از جمله فرایندهای ماشین کاری نوینی می باشد که در حال حاضر جهت ساخت قالب های پرس بکار می رود. گاهی پیچیدگی قطعات قالب و دقت های بالایی که دارند راهی جز استفاده از روش های نوین ماشین کاری برای قالب ساز باقی نمی گذارد. البته این نکته دارای اهمیت است که روش های ماشین کاری نوین مزایای متنوعی مانند دقت و سرعت تولید بالا و قابلیت تکرار پذیری مطلوبی دارند و این دلایل باعث شده است که کاربرد آنها در قالب سازی افزایش یابد. با توجه به این که در درس ماشینهای کنترل عددی رایانه ای یا CNC این ماشینها بررسی می شود در این قسمت از توضیح آنها چشم پوشی می گردد و تنها مطالب خلاصه ای پیرامون ماشینهای اسپارک و وایر کات آورده می شود.


ماشینهای E.D.M (Electro Discharge Machining) بر اساس تخلیه الکتریکی سریع بین دو سطح در یک مایع غیر هادی (دی الکتریک) با فرکانس بالا عمل می کنند. این دو سطح یکی الکترود و دیگری قطعه کار است که در اثر این عملیات از روی سطح کار، براده برداری می شود.

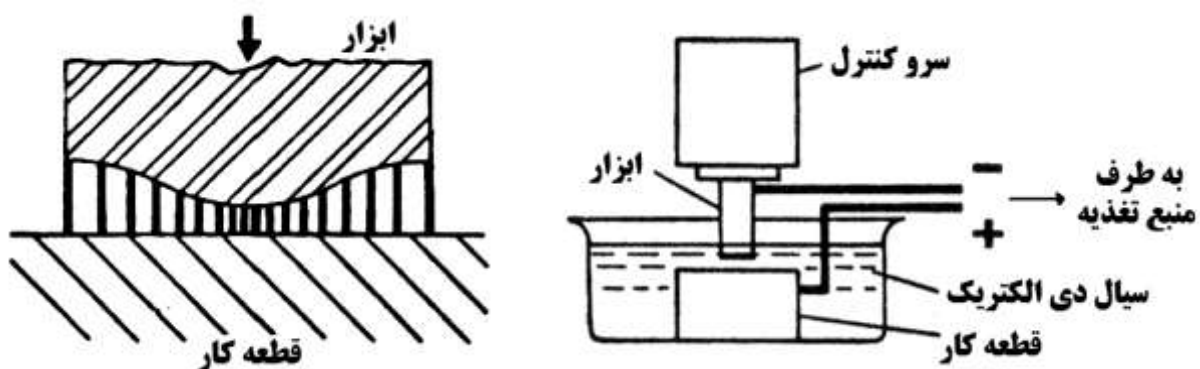

مایع دی الکتریک در عملیات به عنوان مایع خنک کننده، عایق بین ابزار و قطعه کار، کمک نمودن به شروع جرقه زنی و محدود کردن این جرقه ها در یک مسیر خاص عمل می کند. از آنجا که این روش دقت عمل زیادی دارد، از آن برای بازسازی ابزار، سوراخ کاری سوراخهای کم عمق و ماشین کاری حفره قالبها استفاده می شود. ماشین تخلیه الکتریکی نشان داده شده در شکل بالا به ماشین حفره زنی قالب یا اسپارک (Spark = جرقه) معروف می باشد که انواع CNC آن نیز بسیار رایج است.


ماشین وایر کات (Wire Cut = برش با سیم) نیز یک ماشین براده برداری E.D.M یا تخلیه الکتریکی است که ابزار آن سیمی با جنس و قطر معین می باشد. ابتدا در قطعه کار سوراخ ریزی ایجاد می گردد سپس سیم از درون آن عبور داده می شود. با زاویه

دادن به سیم عملیات براده‌برداری از قطعه انجام می‌گردد. ماشینهای وایر کات دارای سیستم کنترل CNC می‌باشند و دقت‌هایی در حد میکرومتر ارائه می‌دهند. لازم به ذکر است که علاوه بر ماشینهای اسپارک و وایرکات ماشینهای سنگ زنی E.D.M نیز از جمله ماشینهای براده‌برداری پیشرفته محسوب می‌گردند که شرایط کار فرایندهای تخلیه الکتریکی در آنها برقرار است.

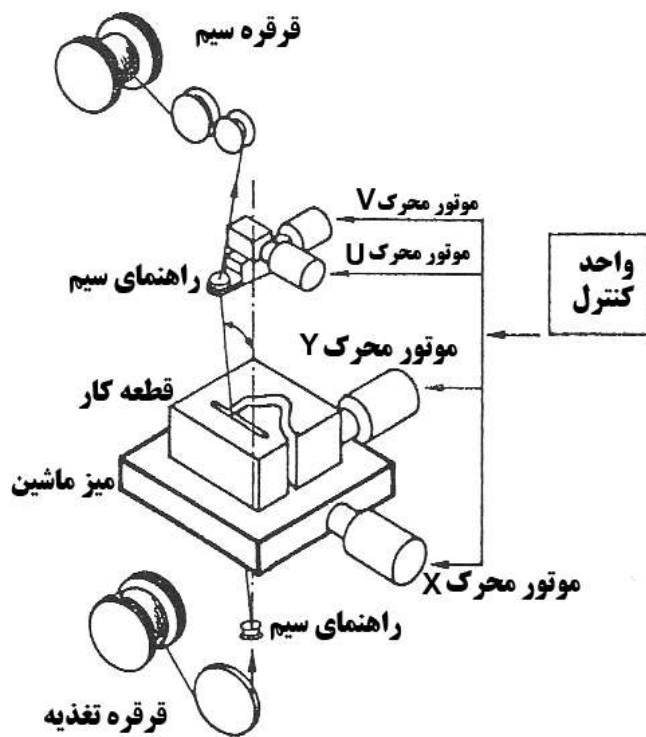

## بخش سوم:


## انواع قالب پرس

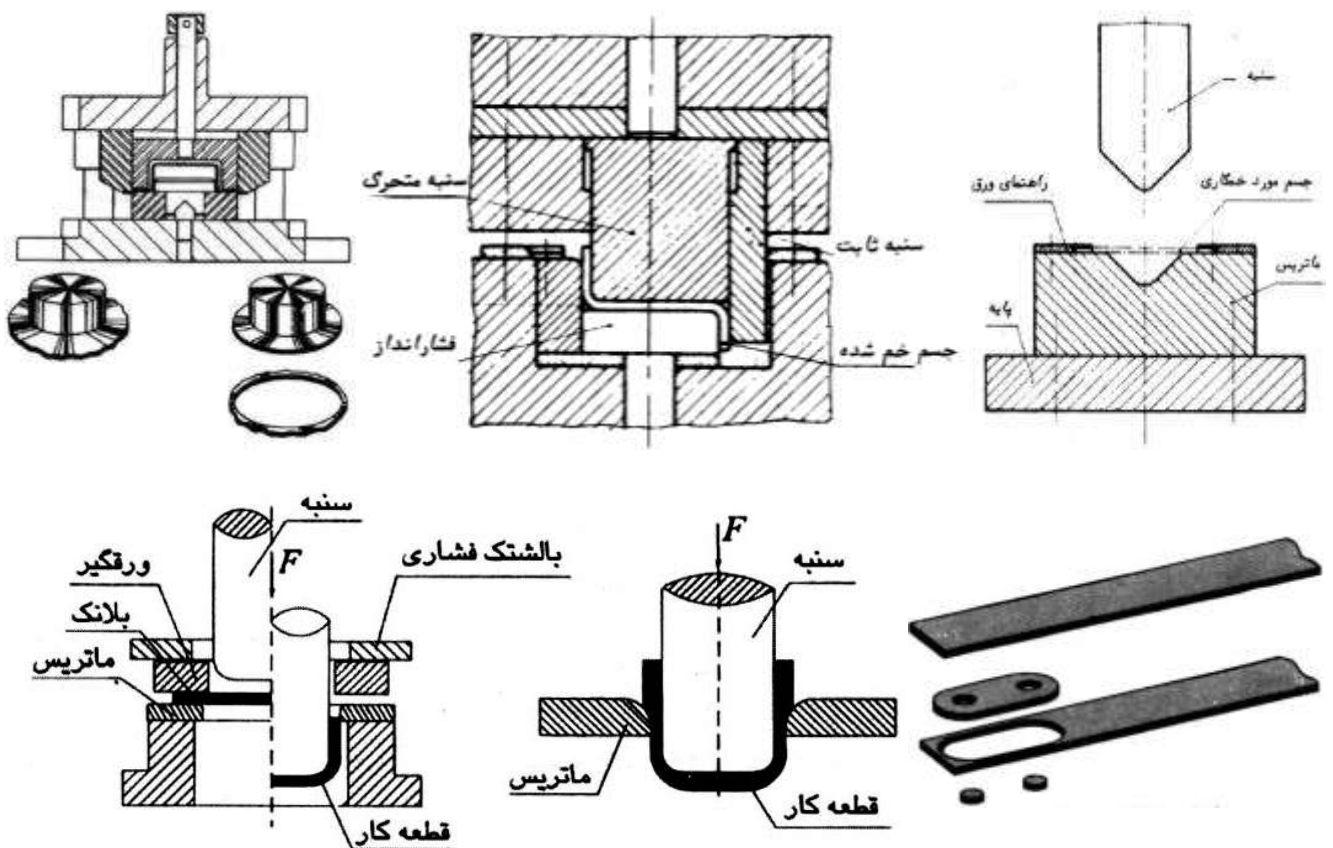

## ۱-۶- انواع قالب برش

حدود بیست نوع قالب برش مستقل وجود دارد که در ادامه به بررسی تعدادی از آنها می پردازیم.


### ۳-۱-۱- قالب پولک زنی

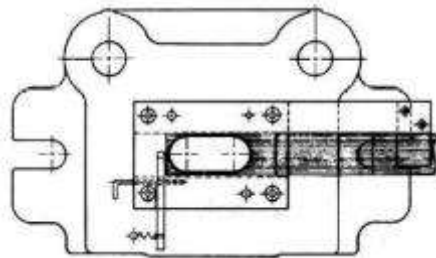

این قالب با برش هم زمان تمام خطوط محیطی، قطعه‌ای از نوار تغذیه را جدا و یک قطعه پولک ایجاد می کند. این قالب سه مزیت دارد:

دقت: وجوه قطعه‌ی پولک نسبت به یکدیگر دقیق است.

ظاهر: باند براق دور تا دور تمام قطعات یکسان است.

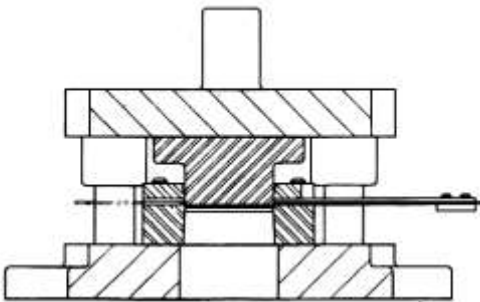


صافی: پولک به دلیل تحت فشار قرار گرفتن بین سنبه و ماتریس صاف است.

در تصویر روبرو ماتریس و همچنین مجموعه قالب در حالت بسته نشان داده شده است. قالب پولک زنی ممکن است قطعات ساده ای تولید کند اما در بیشتر موارد ابتدا و در مرحله اول سوراخ زنی انجام می گردد سپس در مرحله‌ی دوم قطعه از نوار تغذیه جدا می شود. این گونه قالب‌ها، قالب‌های سوراخ زنی-پولک زنی نامیده می شود.




### ۳-۱-۲- قالب‌های قطع

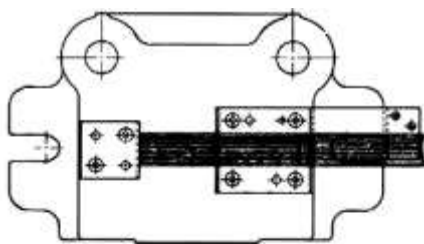

عملکرد اصلی این گونه قالب‌ها، برش نوار تغذیه در طولهای کوچکتر و ایجاد پولک ساده است. خط برش می تواند مستقیم یا منحنی باشد و در مراحل قبلی می توان سوراخ زنی یا شکاف زنی و یا هر دو را انجام داد. این قالب‌ها عموماً جهت تولید قطعاتی که وجوه موازی دارند به کار می رود زیرا هزینه تهیه‌ی این قالب‌ها از قالب‌های پولک زنی بسیار کمتر است (شکل روبرو).

### ۳-۱-۳- قالب‌های مرکب

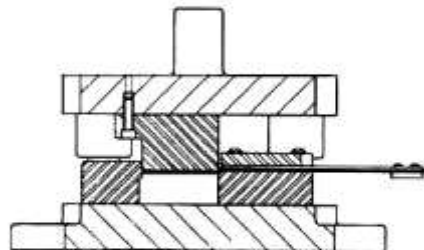

در قالب های مرکب عملیات سوراخ زنی و پولک زنی یا برش، هم زمان و در یک ایستگاه انجام می شود. این روش، دقت تولید پولک را افزایش می دهد. البته برای بدست آوردن دقت مشخصی در قطعه کار، باید دقت قالب دو برابر باشد. یعنی قالبی با دقت ۰/۱ mm قطعه کاری با دقت ۰/۲ mm تولید خواهد کرد.



قالب‌های مرکب از گروه قالب‌های معکوس هستند و در آنها برعکس قالب‌های معمول، سنبه پولک زنی در کفشک پایین بسته شده‌است و دارای سوراخهایی جهت خروج مازاد حاصل از سوراخ زنی می‌باشد. ماتریس B به کفشک بالا بسته شده‌است و دارای یک صفحه‌ی فاصله انداز C می‌باشد که سنبه‌های سوراخ زنی را در خود نگاه داشته‌است. اگرچه قالب‌های مرکب بیشتر برای ساخت قطعات صاف و دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند، با این حال گاهی برای تولید قطعات بزرگ که در چند ایستگاه امکان تولید آنها وجود ندارد نیز بکار می‌رود. از آنجا که تمام عملیات در یک ایستگاه انجام می‌شود، این قالب‌ها بسیار کوچک و فشرده هستند و می‌توان از کفشک‌های کوچکی برای آنها استفاده کرد (شکل روبرو).

### ۳-۱-۴- قالب‌های دوره بری







این قالب، قسمت‌های اضافی و موج دار قطعات شکل یافته و کشیده شده را جدا می‌کند. به کمک دوره بری می‌توان لبه‌های صاف با خطوط محیطی دقیق ایجاد کرد. قطعه، بروی یک تویی تنظیم قرار می‌گیرد و با پایین آمدن بخش بالایی قالب حلقه اضافی از دور قطعه جدا می‌شود. سپس پوسته دوره بری شده به قسمت فوقانی قالب چسبیده و بالا می‌رود. در انتهای کورس پرس و در حرکت رو به بالا، یک بیرون انداز، قطعه را از قالب بیرون می‌اندازد (شکل روبرو).

### ۳-۱-۵- قالب‌های سوراخ زنی


این قالب‌ها برای ایجاد سوراخ در قطعات پرس کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دو دلیل معمولاً عملیات سوراخ زنی، در ایستگاهی جداگانه انجام شود:

الف) هنگامی که عملیاتی ثانوی مانند کشش، خم کاری و شکل دهی، باعث پیچیدگی و اعوجاج سوراخ‌های ایجاد شده می‌شود، سوراخ زنی بعد از این عملیات انجام می‌گردد.

ب) هنگامی که لبه‌های سوراخ ایجاد شده به لبه‌های قطعه بسیار نزدیک باشد به منظور استحکام مقاطع و قسمت‌های مختلف قالب، سوراخ زنی باید در ایستگاهی جداگانه انجام شود.

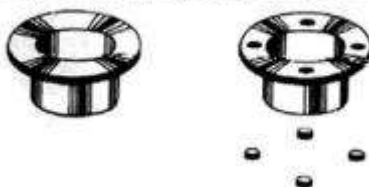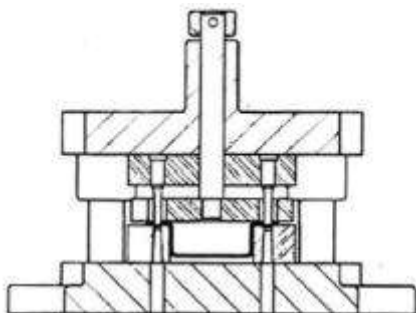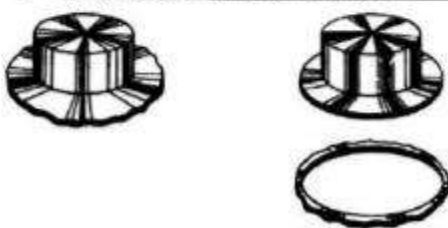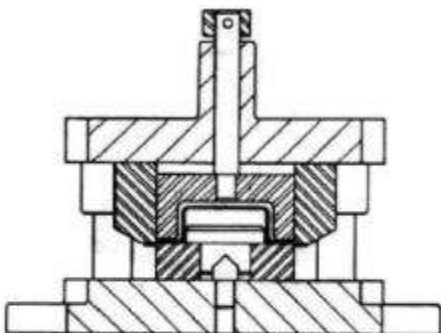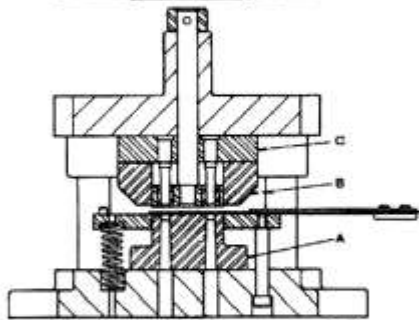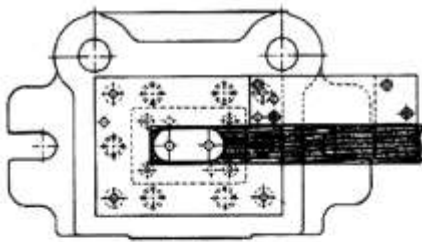

### ۳-۱-۶- قالب دوره بری تکمیلی

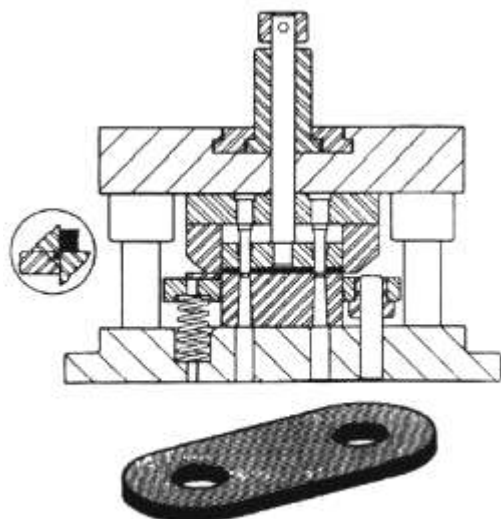

این قالب جهت برش مازاد اندکی از اطراف قطعه کار و سوراخها به کار می‌رود تا سطح برش خورده، براق و عمودی شود. یک قطعه‌ی پولک که دوره بری تکمیلی شده باشد دارای لبه‌هایی صاف و مستقیم است و از نظر ابعادی دقت بسیار بالایی دارد. بسیاری از قطعات در ابزارهای دقیق و ماشینهای اداری، دوره بری تکمیلی می‌شود تا عملکرد بهتری داشته و عمر مفید آنها بیشتر شود. قالب نشان داده شده در شکل روبرو یک قالب دوره بری تکمیلی است که از دور قطعه و سوراخ‌های آن مقدار اندکی جدا می‌کند.




### ۳-۱-۷- قالب‌های خان کشی

عمل خان کشی را می‌توان به صورت یک دوره‌ی پیاپی از عمل دوره بری تکمیلی در نظر گرفت که به صورت متوالی توسط یک قالب انجام می‌شود. در دو مورد باید از خان کشی استفاده کرد:

الف) زمانی که ضخامت قطعه برای دوره بری تکمیلی زیاد باشد.

ب) هنگامی که مقدار فلزی که باید جدا شود زیاد باشد.

در شکل زیر در دو طرف قطعه‌ی A باید یک سری دندانه ایجاد شود. قالب دارای دو تیغه‌ی خان کشی B می‌باشد که توسط دو نگاه دارنده‌ی C سخت کاری شده، هدایت می‌گردد. قطعه در قرار D جای می‌گیرد. فشار دهنده‌ی E که فنری قوی در پشت آن قرار دارد قطعه را قبل از شروع برش محکم در جای خود نگاه می‌دارد. چند دندانه‌ی اول تیغه، هیچ برشی انجام نمی‌دهند مگر زمانی که قطعه کار بزرگتر از معمول باشد. سه یا چهار دندانه‌ی آخر اندازه صحیح و دقیق شکاف را ایجاد می‌کند.

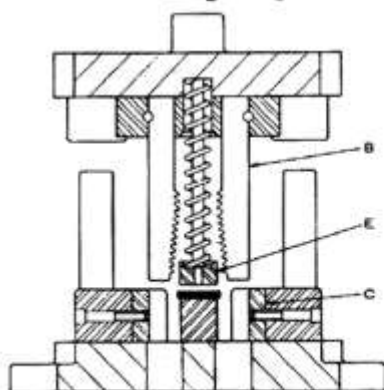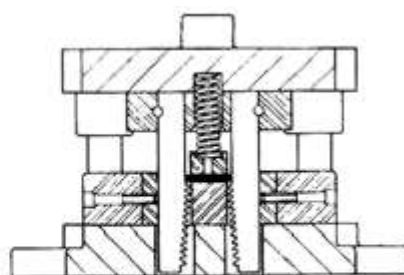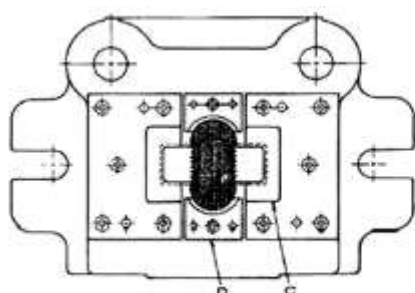

## ۷-۱- قالب‌های خم

از جمله قالب‌های خم کاری ساده عبارت است از:

الف) قالب خم کاری V شکل


ب) قالب خم کاری گونیایی (نبشی)

ج) قالب خم کاری U شکل (ناودانی)

### ۳-۲-۱- قالب خم کاری V شکل

این قالب از یک سنبه و یک ماتریس که سر سنبه و فرو رفتگی ماتریس به شکل V می‌باشد تشکیل شده‌است. ماتریس، بروی یک پایه سوار می‌شود و باید دارای ارتفاع کافی باشد تا بتواند در مقابل نیروی خم کاری مقاومت کند. اتصال این دو قطعه (ماتریس و پایه) توسط پین و پیچ انجام می‌پذیرد. در صورت لزوم می‌توان سنبه و ماتریس را بروی کفشک سوار کرد. قالب خم کاری V شکل قالب بسیار ساده ای است و با این قالب می‌توان خم کاریهای با زاویه کمتر از ۹۰ درجه را نیز انجام داد.


از معایب این قالب‌ها آن است که هنگام پایین آمدن سنبه، امکان لیز خوردن قطعه و در نتیجه بهم خوردن دقت کار وجود دارد. این عیب را می‌توان با قرار دادن یک بیرون انداز از بین برد. این بیرون انداز علاوه بر عمل بیرون انداختن جسم از قالب باعث می‌شود که قطعه، هنگام پایین آمدن سنبه به بیرون انداز تکیه کند و دیگر تغییر مکان ندهد. سر بیرون انداز قالب‌های خم کاری V شکل به دو صورت ساده و شیاردار ساخته می‌شود که تحت نیروی فنر پرس و یا فنر خود قالب عمل می‌کنند.

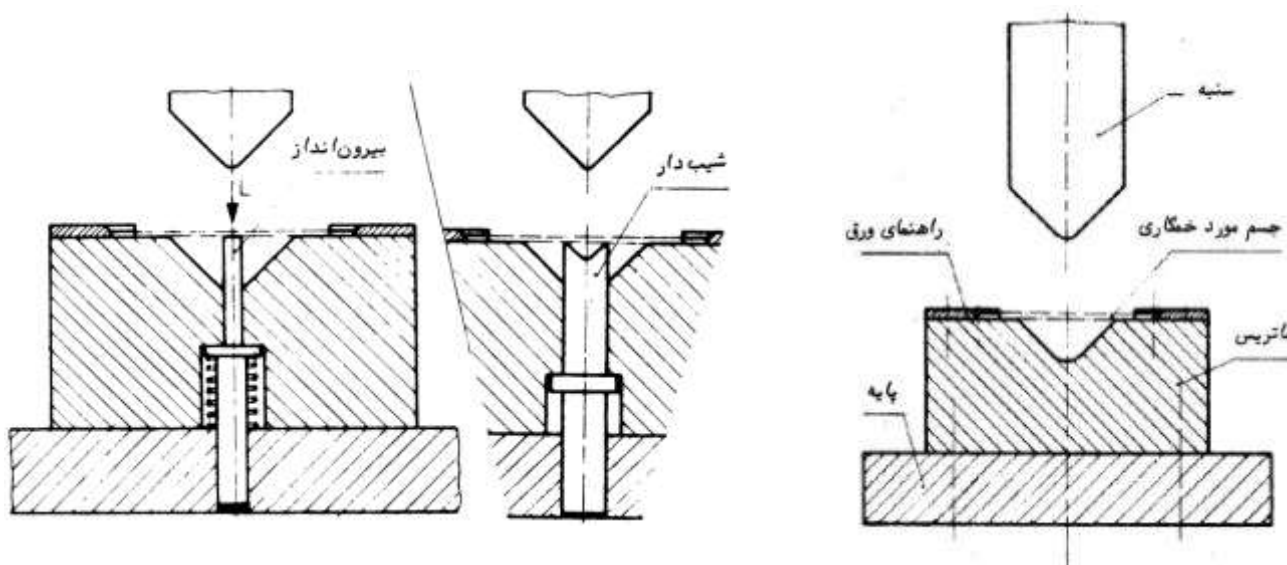

### ۳-۲-۲- قالب خم کاری گونیایی

از این قالب برای خم کاری ۹۰ درجه استفاده می‌شود. مانند قالب خم کاری V شکل، ماتریس می‌تواند یک تکه باشد و بروی یک پایه سوار شود. با وجود این برای اجتناب از شکستن ماتریس که از فولاد سخت شده ساخته می‌شود بهتر است که ماتریس

را چند تکه ساخته. از طرف دیگر در چنین مواردی هنگام فرسوده شدن ماتریس می‌توان بخش فرسوده آن را تعویض نمود و هم چنین در مصرف فولاد صرفه جویی کرد. قطعه‌کار در راهنما قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که بازوی طویل تر بروی بیرون انداز باشد. سنبه پایین می‌آید و قطعه را به بیرون انداز می‌چسباند و به درون ماتریس فرو می‌برد. ماتریس بازوی کوچکتر جسم را عمود بر بازوی بزرگ آن بر می‌گرداند. در این حالت خم کاری جسم به اتمام رسیده است. هنگام بالا رفتن سنبه، بیرون انداز که تحت نیروی فنر پرس و یا فنر داخل قالب عمل می‌نماید جسم را به بیرون پرتاب می‌کند. برای جبران عکس العمل خم کاری که در ابتدا سنبه را به یک طرف می‌کشد، در نقطه مقابل محل خم کاری یک صفحه که به آن صفحه عکس العمل گفته می‌شود قرار می‌گیرد. این صفحه کمی بلندتر از ماتریس ساخته می‌شود.

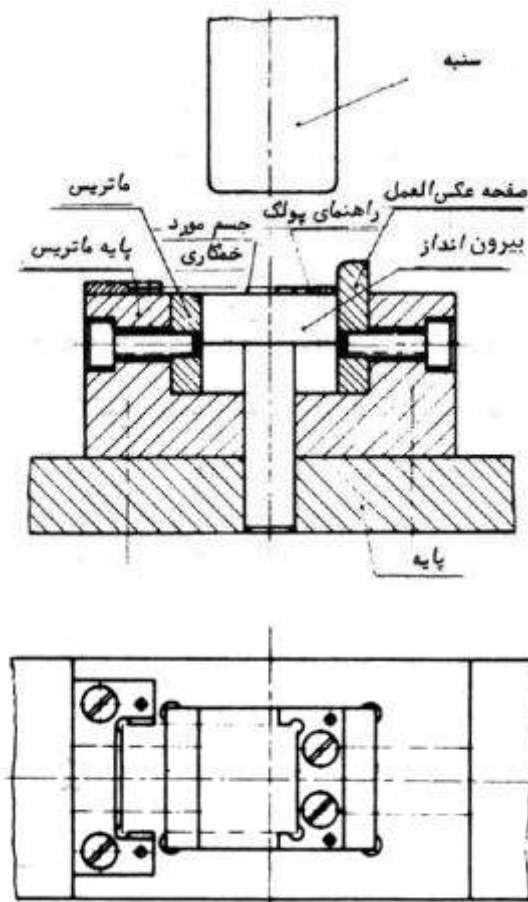

### ۳-۲-۳- قالب خم کاری U شکل (ناودانی)

قالب خم کاری U شکل مانند قالب خم کاری گونیایی ساخته می‌شود با این اختلاف که برای این قالب وجود پاشنه اتکا بروی ماتریس دیگر لزومی ندارد. در این نوع قالب‌ها در حقیقت دو عمل خم کاری گونیایی بروی ورق انجام می‌شود و از هر دو طرف خم، نیرویی برابر و در جهت مخالف سنبه وارد می‌شود که یک دیگر را خنثی می‌کنند. طرز کار این قالب کاملاً شبیه طرز کار قالب خم کاری گونیایی است. به علت خاصیت ارتجاعی فلز، پس از عمل خم کاری دهانه جسم کمی باز خواهد شد. این عیب با در نظر گرفتن بعضی جزئیات ساخت تا اندازه ای بر طرف خواهد شد.


## ۱-۸- قالب های کشش عمیق

فرآیند کشش فلزات یا کشش عمیق، فرآیندی است که در آن از سنبه برای جاری کردن ورق فلز بین سطوح جانبی سنبه و ماتریس استفاده می‌شود. در این فرآیند، ورق مسطح، همواره به صورت استوانه‌ای، مخروطی و جعبه‌ای شکل تبدیل می‌شود. در این فرآیند تولید قطعه نهایی با کمترین تعداد فرآیند مورد نیاز و دور ریز ایجاد شده امکان پذیر می‌باشد. همچنین قطعه نهایی را می‌توان بدون نیاز به عملیات اضافی مونتاژ کرد. گسترش روش‌های کشش عمیق، موجب توسعه کاربرد آن در صنایع هواپیماسازی و خودروسازی شده‌است. محدوده کاربرد فرآیند کشش، از قطعات بسیار کوچک و مورد نیاز صنایع برق و الکترونیک تا قطعات چند متری در شاخه‌های دیگر صنعت می‌باشد. از تولیدات متداول کشش عمیق می‌توان به قابلمه‌ها، ماهی‌تابه‌ها، ظروف با اشکال مختلف، ظرفشوییها، قوطیهای آشامیدنی و قابهای مورد استفاده در صنایع هواپیماسازی و خودروسازی اشاره کرد. علت کاربرد فراوان این فرآیند را می‌توان در کورس سریع پرس، قابلیت تولید قطعات هندسی با محور متقارن یا قطعات هندسی مشخص نامتقارن با تعداد عملیات محدود و استفاده از نیروی کار غیر ماهر دانست. ویژگی بارز فرآیند کشش عمیق تولید قطعاتی با استحکام بالا و وزن کم است. بطور کلی دو نوع فرآیند کشش عمیق وجود دارد:

۱- فرآیند کشش عمیق بدون کاهش ضخامت قطعه کار (کشش خالص)

۲- فرآیند کشش عمیق با کاهش ضخامت قطعه کار (نازک سازی یا اتوکاری)

در شکل زیر نمایی از فرآیند کشش عمیق و بخشها و اجزای گوناگون یک قالب کشش عمیق به صورت ساده دیده می‌شود.

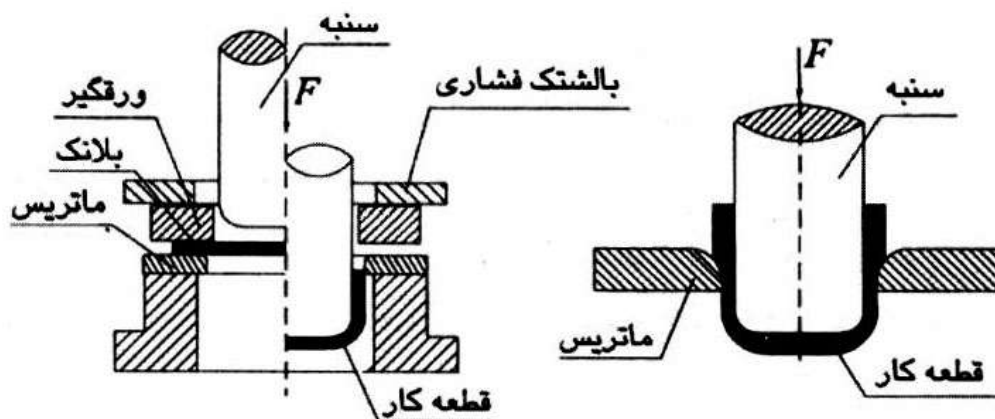

در این فرآیند

ورق

تخت به وسیله پرس‌های مکانیکی یا هیدرولیکی در معرض کشش سرد قرار گرفته به پوسته‌ای بی درز تبدیل می‌شود. هنگامی که ماده توسط سنبه به سمت حفره ماتریس هدایت می‌شود، جریان فلزی به شکل سه بعدی در ورق پدید می‌آید. با اعمال نیروی مشخص، ورق توسط یک ورقگیر نگاه داشته می‌شود. در این شرایط تنشهای فشاری بالایی بر ورق فلزی اعمال می‌گردد. عوامل مهم در فرآیند کشش عمیق عبارتند از:





۱- جنس ورق و اصطکاک بین ورق و سنبه و ماتریس





۲- تجهیزات و ابزار آلات مورد استفاده





متفاوت با فرآیند خمش که در آن ناحیه نسبتاً کوچکی در معرض تغییر شکل پلاستیک قرار می‌گیرد، در فرآیند کشش عمیق نواحی بزرگی از ورق دچار تغییر شکل پلاستیک می‌شود. به علاوه تنش پدیده آمده در نواحی مختلف قطعه متفاوت می‌باشد.





۱-۴- نمونه یک قالب برش ساده

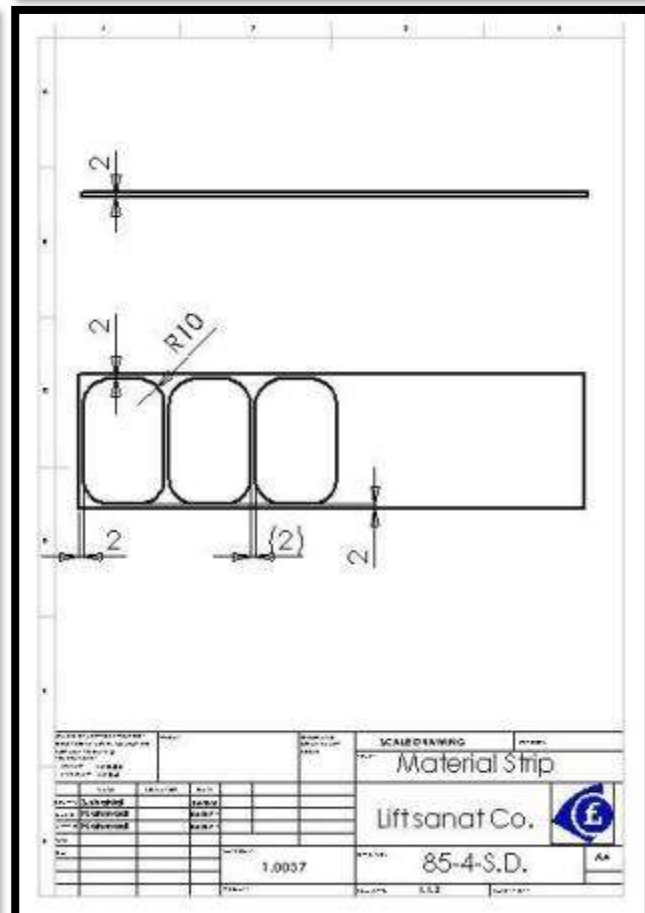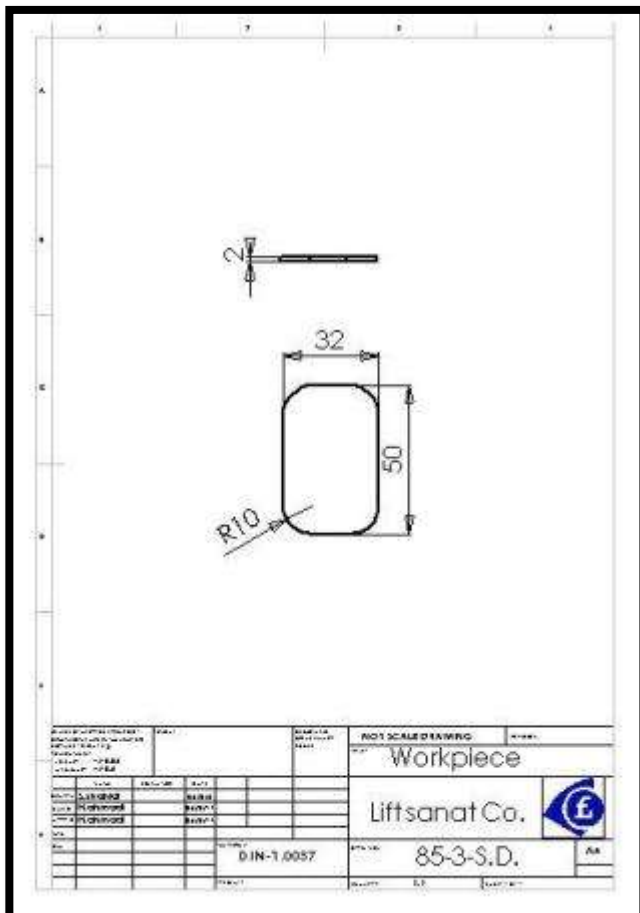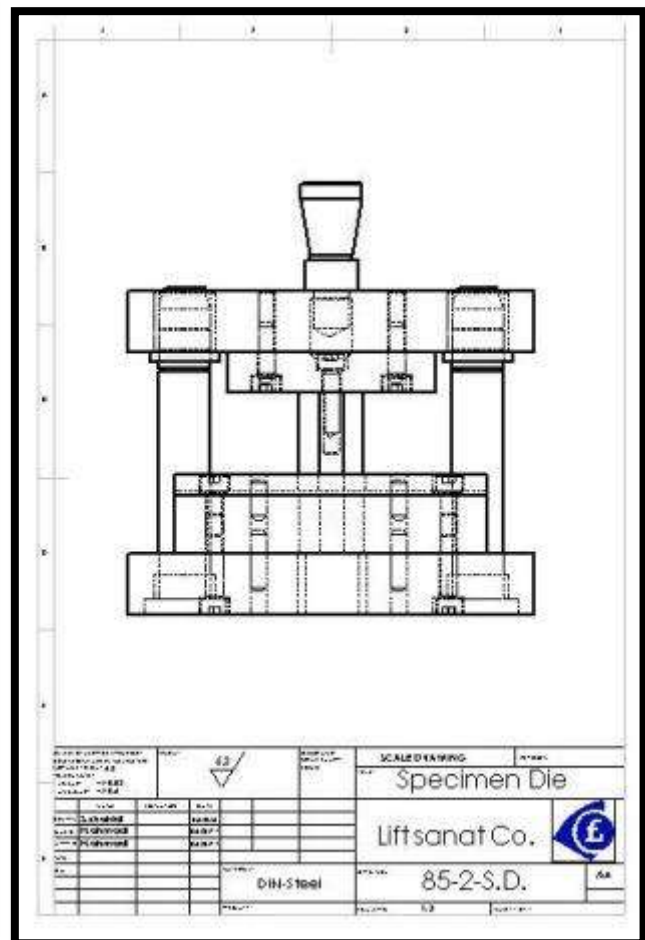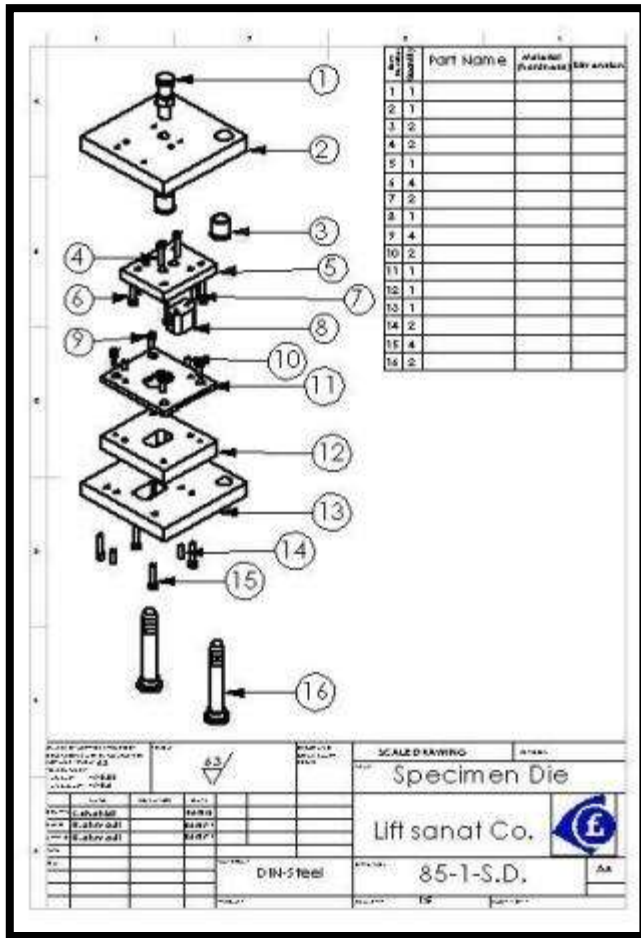

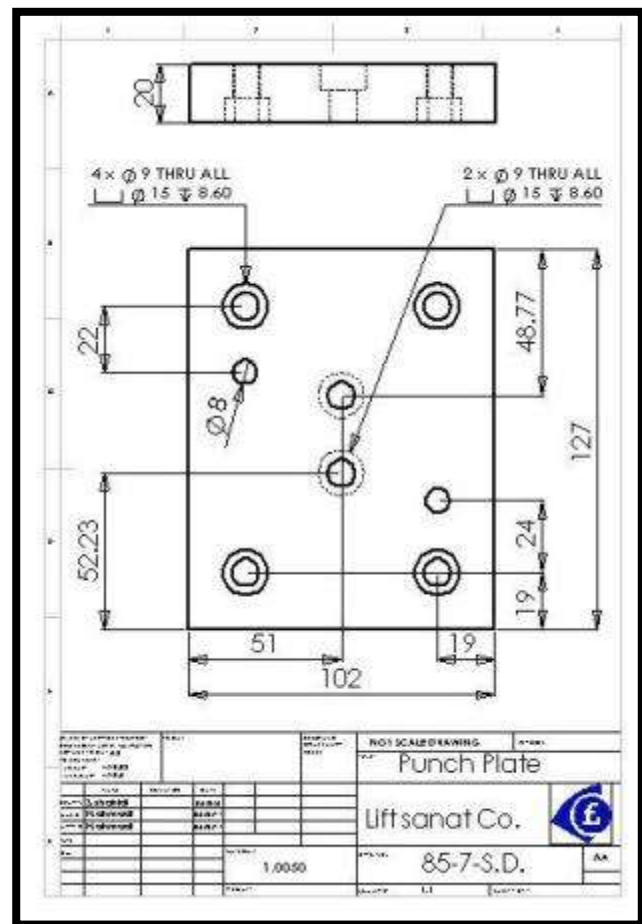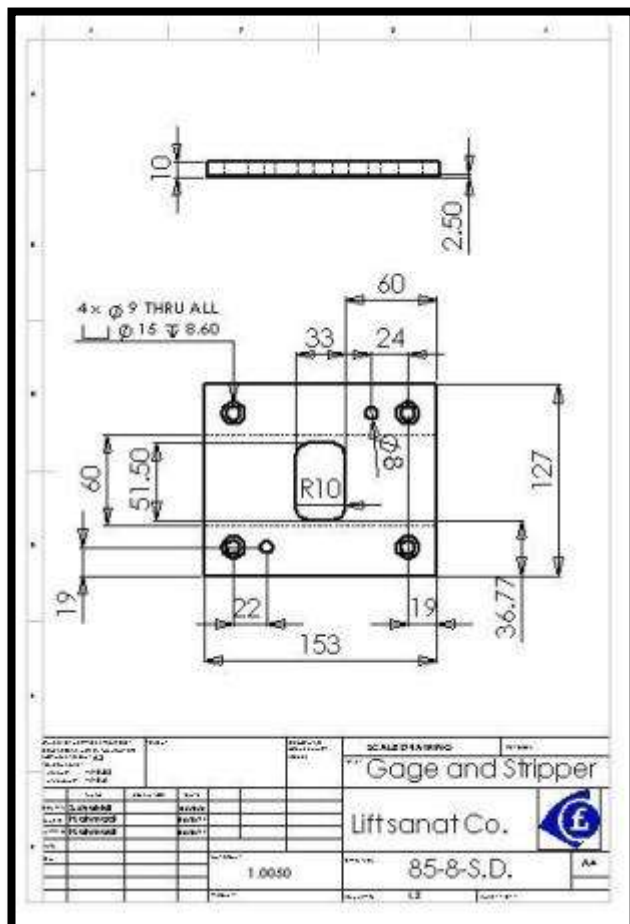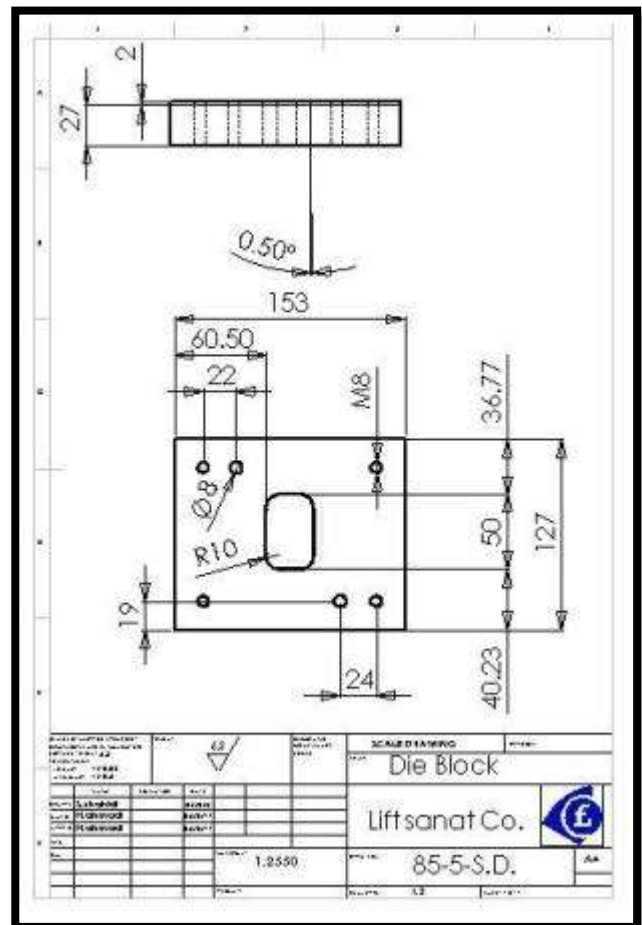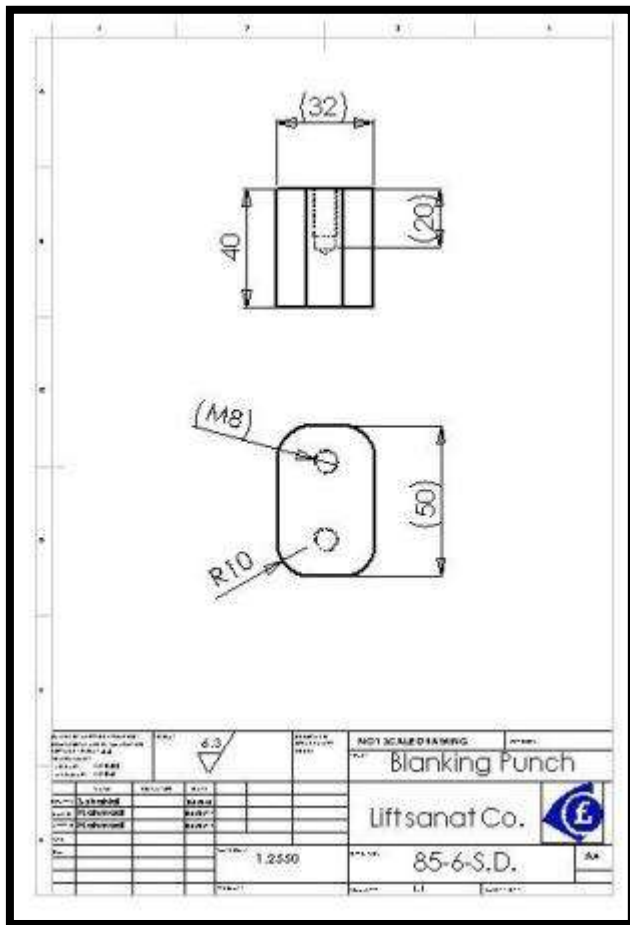

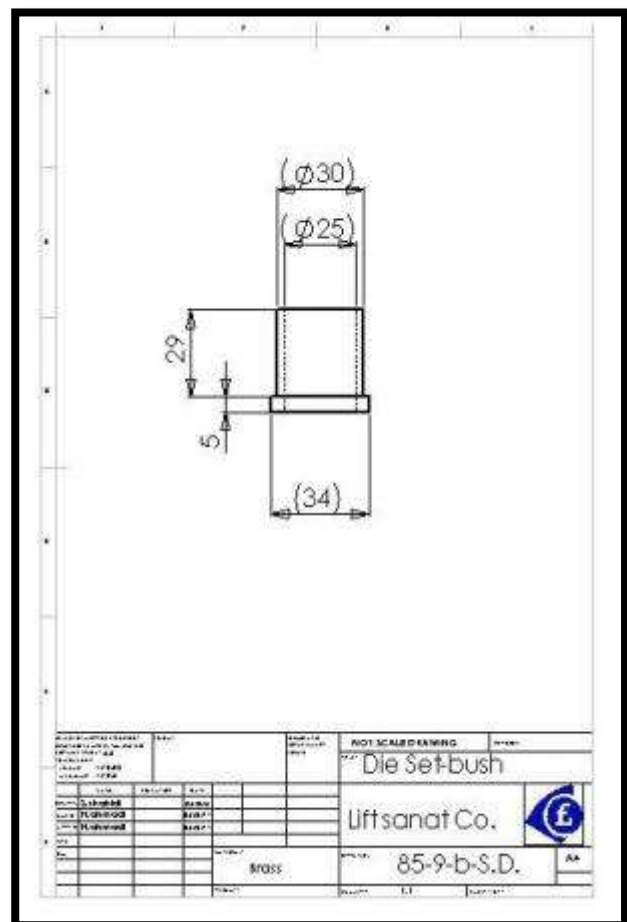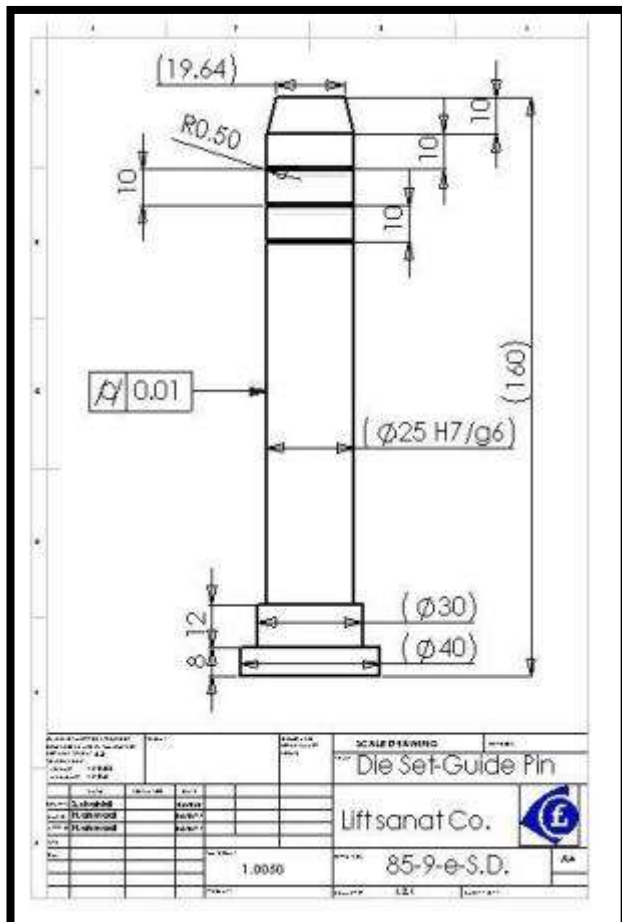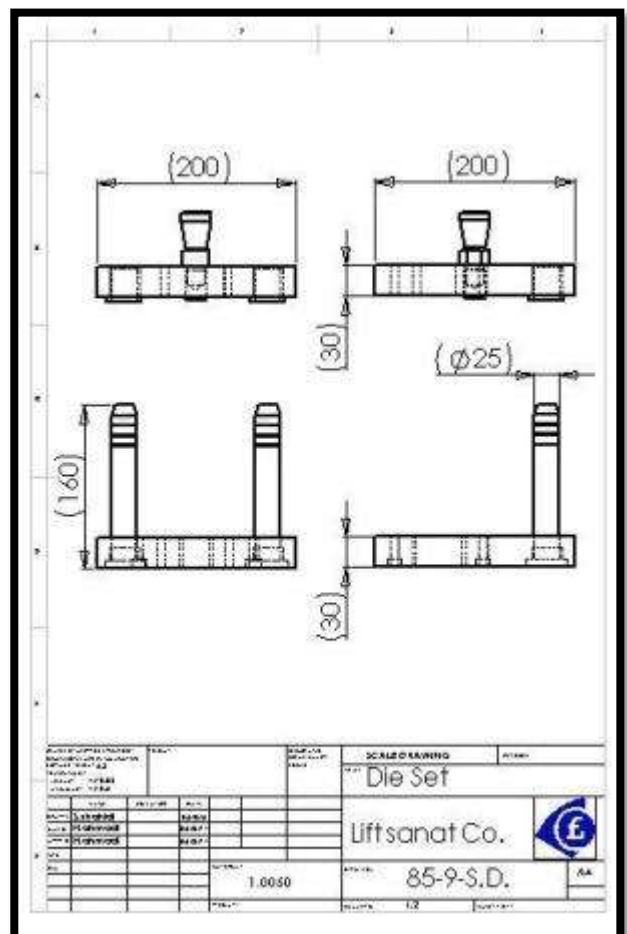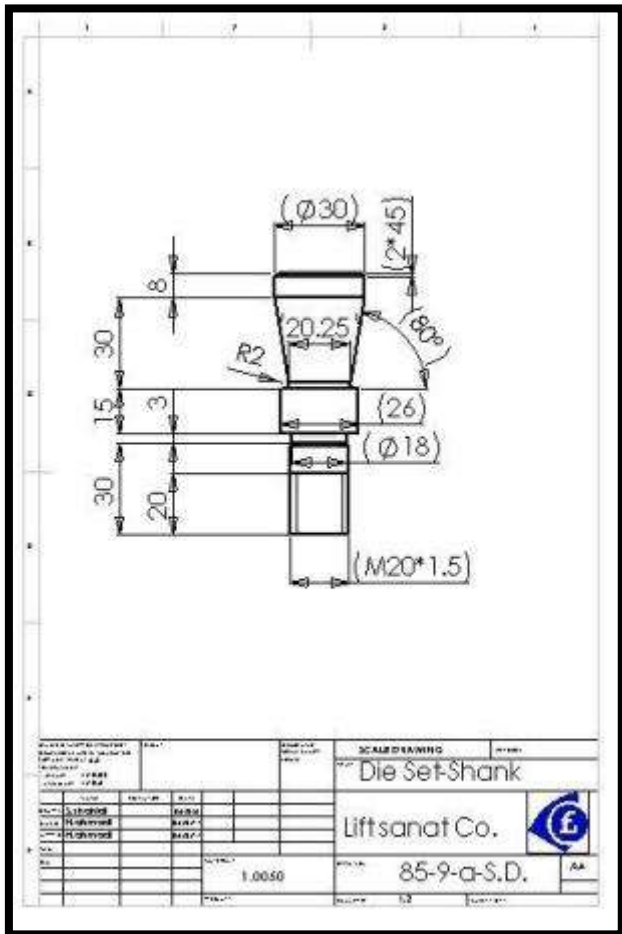

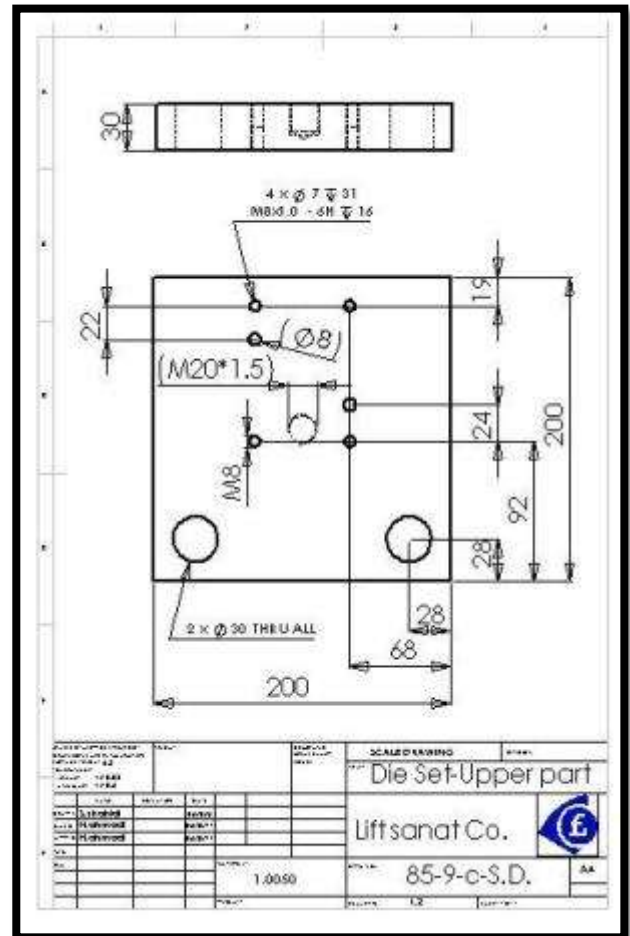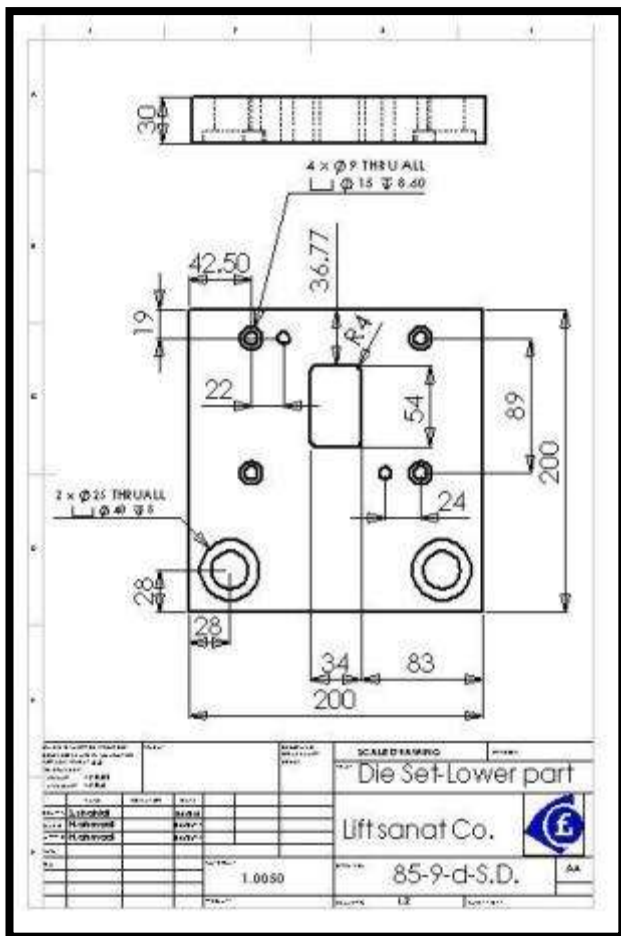

۴-۲- دیگر جداول مورد نیاز طراحی قالب مطابق استاندارد DIN آلمان

ورق‌ها، سیمها													
مقایسه با DIN 1541 (8.75), DIN 1543 (11.81)						ورق فولادی							
ضخات ورق	وزن سطحی	ضخات ورق	وزن سطحی	ضخات ورق	وزن سطحی	ضخات ورق	وزن سطحی	ضخات ورق	وزن سطحی	ضخات ورق	وزن سطحی		
mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>		
0,35	2,75	0,70	5,50	1,2	9,42	3,0	23,55	4,75	37,3	10,0	78,5		
0,40	3,14	0,80	6,28	1,5	11,80	3,5	27,4	5,0	38,25	12,0	94,2		
0,50	3,92	0,90	7,07	2,0	15,70	4,0	31,4	6,0	47,1	14,0	109,9		
0,60	4,71	1,0	7,85	2,5	19,60	4,5	35,4	8,0	62,8	15,0	117,75		
نوع تحولی: به صورت ورق یا تسمه طبق DIN 1541 ضخامت از 0,35 تا 3 mm، طبق DIN 1545 ضخامت از 3 تا 150 mm جنس: فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی. مشخصه ورق نورد گرم از فولاد 2 - RSt 37 با ضخامت 4,5 - 45 mm DIN 1543 - RSt 37 - 2													
مقایسه با DIN 1751 (6.73), DIN 1783 (4.81)						ورق از فلزات غیر آهنی							
ضخات ورق	D-Cu	CuZn37	CuAl8	Al99,8	MgAl 6	Zn97,5	ضخات ورق	D-Cu	CuZn37	CuAl8	Al 99,8	MgAl6	Zn97,5
mm	وزن سطحی m <sup>2</sup> به kg/m <sup>2</sup>						mm	وزن سطحی m <sup>2</sup> به kg/m <sup>2</sup>					
0,2	1,78	1,68	1,54	0,540	-	1,41	1,6	14,2	13,4	12,6	-	-	-
0,25	2,22	2,10	1,92	0,675	-	1,80	1,8	16,0	15,1	13,9	4,86	3,28	12,9
0,3	2,67	2,52	2,31	0,810	0,546	2,15	2	17,8	16,9	15,4	5,40	3,64	14,4
0,4	3,56	3,36	3,08	1,08	0,728	2,87	2,2	19,6	18,5	16,9	-	-	15,8
0,5	4,45	4,20	3,85	1,35	0,910	3,59	2,5	22,2	20,9	19,2	6,75	4,55	18,0
0,6	5,34	5,04	4,62	1,62	1,09	4,31	2,8	25,0	23,6	21,5	-	-	20,1
0,7	6,23	5,88	5,38	-	-	5,03	3	26,8	25,3	23,1	8,10	5,46	21,5
0,8	7,12	6,72	6,16	2,16	1,46	5,74	3,2	29,0	27,4	24,6	-	-	-
1	8,90	8,40	7,70	2,70	1,82	7,18	3,5	31,2	29,5	26,9	9,45	6,37	25,1
1,2	10,7	10,1	9,24	3,24	2,18	8,62	4	35,6	33,6	30,4	10,8	7,28	28,7
1,4	12,5	11,8	10,8	-	-	10,1	4,5	40,1	37,8	34,6	-	-	-
1,5	13,4	12,7	11,6	4,05	2,73	10,8	5	44,5	42,0	38,5	13,5	9,10	35,9
نوع تحولی: به صورت ورق یا تسمه طبق DIN 1751 در ضخامت 0,1 تا 5 mm طبق DIN 1783 ضخامت از 0,4 تا 15 mm جنس: آلیاژهای - Cu, Al, Zn. مشخصه ورق (BL) طبق DIN 1783 از Al 99,8 یا ضخامت 1,5 mm: DIN 1783 - Al 998 - BL-1,5													

برای درک مفهوم شماره گذاری فولادها، استاندارد شماره گذاری DIN در این صفحه آورده شده‌است.

DIN 17007, T 1...4 (4.59, 9.61, 1.71, 7. 3)		شماره مواد	
<p>شماره مواد سیستم ترتیب مواد را نشان می‌دهد که مشخصات مواد در آن گنجانیده شده است.</p> <p>مثال: 1. 0116. 07</p>		<p>عده‌های مشخصه گروه اصلی</p>	
<p>گروه اصلی مواد: 1 فولاد، فولادریختگی</p> <p>شماره نوع: 01 فولادهای ساختمانی معمولی، 16 شماره عددی</p> <p>اعداد: 0 نامعین، 7 سخت کاری سرد</p>		<p>0 آهن خام، آلیاژهای فرور، چند 1 فولاد، فولادریختگی 2 فلزات سنگین غیر آهنی 3 فلزات سبک 4 تا 8 مواد غیر آهنی 9 آزاد برای کاربرد داخلی</p>	
<p>سیستم گروه اصلی 1 فولاد</p>			
<p>مکان 2 و 3: درجه نوع مکان 4 و 5: شماره عددی شماره عددی هیچ مطلبی درباره ترکیب شیمیایی بیان نمی‌کند.</p>		<p>معنی عده‌های مشخصه در گروه اصلی 1 فولاد:</p>	
<p>معنی شماره های نوع مکان 2 و 3</p>			
درجه نوع	شماره نوع	درجه نوع	شماره نوع
فولادهای کم کربن و آلیاژی (کیفی)		فولادهای نجیب آلیاژی	
فولادهای پایه	00	فولادهای ابزار	20...28
فولادهای عمومی ساختمانی، غیر آلیاژی	01...02	فولادهای تندبر	32...33
فولادهای کیفی، غیر آلیاژی	03...07	فولادهای مقاوم به سایش	34
فولادهای کیفی، آلیاژی	08...09	فولاد پاتاقانهای غلظتی (پلیورینگها)	35
انواع مخصوص، فولادهای پایه	90	مواد آهنی با خواص فیزیکی خاص	36...39
انواع مخصوص دیگر	91...99	فولادهای زنگ نزن	40...45
فولادهای نجیب غیر آلیاژی		فولادهای مقاوم به حرارت	47...48
فولاد با خواص فیزیکی مخصوص	10	مواد دما بالا	49
فولادهای ساختمانی	11...12	فولادهای ساختمانی	50...84
فولادهای ابزار	15...18	فولادهای نیتروور	85
		آلیاژهای سخت	88
<p>معنی اعداد پیوست مکان 6 و 7</p>			
مکان 6: فرآیند تهیه فولاد		مکان 7: وضعیت عملیات حرارتی	
تعیین نشده یا غیر مهم	0	هیچ نوع عملیات حرارتی یا دلخواه	0
فولاد نا آرام توماس	1	آبیل نرمال	1
فولاد آرام توماس	2	آبیل نرم	2
نوع دیگر خوب، نا آرام	3	عملیات حرارتی جهت قابلیت براده برداری	3
نوع دیگر خوب، آرام	4	بهسازی چقرمه	4
فولاد نا آرام زیمنس - مارتین	5	بهسازی	5
فولاد آرام زیمنس - مارتین	6	بهسازی سخت	6
فولاد نا آرام اکسیژن دمش	7	سخت کاری سرد	7
فولاد آرام اکسیژن دمش	8	سخت کاری سرد با سختی فزنی	8
فولاد الکترود	9	عملیات حرارتی طبق داده های خاص	9
<p>مثال شماره کامل جنس برای St 37 - 2، فولاد آرام - SM، آبیل نرمال: 1.0037.61</p>			
<p>سیستم گروههای اصلی 2 فلزات سنگین - غیر آهنی و 3 فلزات سبک</p>			
<p>شماره نوع چهار مکانی، ترکیبات، که برحسب فلزات اصلی تقسیم بندی می‌شود، نوع و مقدار افزوده آلیاژها را بیان می‌کند. اولین عدد پیوست (مکان 6) گروه وضعیت را مشخص می‌کند. دومین عدد پیوست (مکان 7) مراحل کاری را مشخص می‌کند که به وسیله عملیات حرارتی به دست آمده و اهمیت آن بستگی به مواد مختلف دارد.</p>			
مکان 6: گروه عملیات حرارتی	شماره نوع	فلز اصلی	مکان 6: گروه عملیات حرارتی
بدون عملیات حرارتی	2.0000 ... 2.1799	مس	0
نرم	2.2000 ... 2.2499	روی، کادمیم	1
سخت کاری سرد نرم (سخت کاری میانی)	2.3000 ... 2.3499	سرب	2
سخت کاری سرد (سخت و بالای آن)	2.3500 ... 2.3999	قلع	3
آبیل محلول سازی، بدون عملیات مکانیکی بعدی	2.4000 ... 2.4999	نیکل، کبالت	4
آبیل محلول سازی، ماشینکاری سرد بعدی	2.5000 ... 2.5999	فلزات خالص	5
سخت کاری رسوبی گرم، بدون عملیات مکانیکی بعدی	2.6000 ... 2.6999	فلزات با دمای خوب بالا	6
سخت کاری رسوبی گرم، ماشینکاری سرد بعدی	3.0000 ... 3.4999	آلومینیم	7
تش زدایی، بدون سخت کاری سرد قبلی	3.5000 ... 3.5999	منیزیم	8
عملیات حرارتی خاص (مثلا آبیل پایداری)	3.7000 ... 3.7999	تیتانیوم	9
<p>مثال شماره کامل مواد برای NiCr 60 15، سخت کاری سرد بانورد و تنش زدایی شده: 2.4867.21</p>			

فولاد					
فولادهای ابزار					
نام کوتاه	شماره مواد	سختی HB <sup>(1)</sup>	دمای سخت کاری °C	A <sup>(2)</sup>	مثالهای کاربردی
مقایسه با (10.80) DIN 17350					
<b>فولادهای سرد کار غیر آلیاژی</b>					
C 60 W	1.1740	231	800... 830	Ö	اجزاء قالب ، شافت قالبهای تند بر و فلزات سخت
C 70 W2	1.1620	183	790... 820	W	ابزار هوای فشرده در صنایع معدن و جاده سازی
C 80 W1	1.1525	192	780... 810	W	قالب با حفزه تخت ، قلم دستی ، ماتریس ضربه سرد کار ، چاقو
C 85 W	1.1830	222	800... 830	Ö	تیغه اره نواری و دیسکی برای ماشینکاری چوب ، تیغه ماشینهای درو
C 105 W1	1.1545	213	770... 800	W	ابزار پیچ بری ، قالب اکستروژن ، قالب حکاکی ، فرامین
<b>فولادهای سردکار آلیاژی</b>					
21 MnCr 5	1.2162	212	810... 840	Ö	ابزار براده برداری مواد مصنوعی ، که ماشینکاری شده و سخت کاری سطحی (سمانتاسیون) می شود
60 WCrV 7	1.2550	229	870... 900	Ö	برش ورق فولادی 6... 15mm ، ماتریس آرایشی-بیرون انداز ، سنبه سوراخکاری سرد کلر
90 MnCrV 8	1.2842	229	790... 820	Ö	شکل دادن مواد مصنوعی ، تکه های براده برداری و سنبه ها ، قالبهای کشش عمیق ، ابزار اندازه گیری
100 Cr 6	1.2067	223	790... 820	Ö	فرامین ، سنبه های کشش ، ابزار براده برداری چوب ، قرقره لبه دار کردن سرلوله ، سنبه
115 CrV 3	1.2210	223	760... 810	W	قلاویز ، بیرون انداز ، سنبه ، خزینه زن ، قلم (فولاد نقره)
105 WCr 6	1.2419	229	800... 830	Ö	حدیده ، تیغه فرز ، برقو ، فرامین ابزار اندازه گیری ، ابزار پیچ زنی ، سنبه
X 19 NiCrMo 4	1.2767	255	780... 810	L	فولاد سخت کاری سطحی هوا سخت ، شکل دادن مواد مصنوعی
X 36 CrMo 17	1.2316	285	1000... 1040	Ö	ابزار کار روی مواد ترمو پلاستی که خواص خوردندگی شیمیایی دارند
X 210 CrW 12	1.2436	255	950... 980	L	ابزار برش ، تیغه های خان کشی ، ابزار پیچ زنی غلتکی ، قالبهای پرس ، نازل سند پلاست
<b>فولادهای گرم کار</b>					
56 NiCrMoV 7	1.2714	248	860... 900	L	سنبه اکستروژن ، قالب چکشی
X 38 CrMoV 5 1	1.2343	229	1000... 1040	L	قالب ، قالب ریخته گری تحت فشار فلزات سبک
X 32 CrMoV 3 3	1.2365	229	1010... 1050	Ö	تویی قالب آهنگری بسته ، قالب آهنگری ، قالب ریخته گری تحت فشار فلزات - سبک و - سنگین
<b>فولادهای تندبر</b>					
S 6-5-2	1.3343	240 تا 300	1190... 1230	Ö, L	تیغه های خان کشی ، مته مارپیچ ، تیغه فرز ، برقو ، قلاویز ، خزینه زن ، قالب برش ظریف
S 6-5-2-5	1.3243		1200... 1240	Ö, L	تیغه فرز ، مته مارپیچ ، قلاویز
S 10-4-3-10	1.3207		1210... 1250	Ö, L	رنده تراشکاری و فولادهای قالب
S 18-1-2-5	1.3255		1260... 1300	Ö, L	رنده تراشکاری ، رنده صفحه تراش ، تیغه فرز
<sup>(1)</sup> وضعیت تحویل <sup>(2)</sup> وسیله سخت کردن (ترساندن): آب W ، روغن Ö ، هوا L					
عملیات حرارتی فولادهای ابزاری در صفحه ۱۴۹					

فولاد							
نوع فولاد		آئیل نرم	B <sup>(1)</sup>	استحکام کششی R <sub>m</sub> N/mm <sup>2</sup>	تنش تسلیم R <sub>p0.2</sub> N/mm <sup>2</sup>	درصد تغییر طول نسبی شکست A %	خواص ، کاربرد
نام کوتاه	شماره مواد						
فولادهای بهسازی							
مقایسه با (3.87) DIN 17 200							
C 25	1.0406	156	V	500...650	320	21	قطعات با تنش اعمالی پایین و قطر بهسازی کوچک ، پیچها ، پینها ، محور ثابت و گردان ، چرخنده ها
C 35	1.0501	183	N	490...640	275	21	
C 45	1.0503	207	N	590...740	335	17	
			V	650...800	430	16	
C 55	1.0535	229	N	660...830	360	15	
			V	750...900	500	14	
C 60	1.0601	241	N	660...880	380	14	
			V	800...950	520	13	
28 Mn 6	1.1170	223	N	690...870	490	15	قطعات با تنش اعمالی بالا و قطر بهسازی بزرگ ، محور جمیع دنده ، حلزون ، چرخنده ها
38 Cr 2	1.7003	207	V	700...850	450	15	
46 Cr 2	1.7006	223	V	800...950	550	14	
34 Cr 4	1.7033	223	V	800...950	590	14	
37 Cr 4	1.7034	235	V	850...1000	630	13	
41 Cr 4	1.7035	241	V	900...1100	660	12	
25 CrMo 4	1.7218	212	V	800...950	600	14	قطعات با تنش اعمالی بالا و قطر بهسازی بزرگ ، قطعات آهنگری بزرگ ، چرخنده ها ، محورهای گردان
34 CrMo 4	1.7220	223	V	900...1100	650	12	
42 CrMo 4	1.7225	241	V	1000...1200	750	11	
50 CrMo 4	1.7228	248	V	1000...1200	780	10	
50 CrV 4	1.8159	248	V	1000...1200	800	10	
36 CrNiMo 4	1.6511	248	V	1000...1200	800	11	قطعات با تنش اعمالی خیلی بالا و قطر بهسازی بزرگ ، میل ننگ
34 CrNiMo 4	1.6582	248	V	1100...1300	900	10	
30 CrNiMo 8	1.6580	248	V	1250...1450	1050	9	
B <sup>(1)</sup> وضعیت عملیات حرارتی : N آئیل نرمال ، V بهسازی شده							
برای سایر ضخامتها مقادیر حدودی زیر صادق است :							
ضخامت محصول				استحکام کششی R <sub>m</sub> ، تنش تسلیم R <sub>p0.2</sub>			
تا 16 mm				1,1 × مقدار جدول			
100 تا 40 mm				0,9 × مقدار جدول			
فولادهای نیتروورده							
مقایسه با (04.87) DIN 17211							
31 CrMo 12	1.8515	248	V	1000...1200	800	11	قطعات تحت سایش تا ضخامت 250 mm
15 CrMoV 5 9	1.8521	248	V	900...1100	750	10	
31 CrMoV 9	1.8519	248	V	1000...1200	800	11	قطعات تحت سایش مقاوم به حرارت تا ضخامت 100 mm
34 CrAlMo 5	1.8507	248	V	800...1000	600	14	قطعات تحت سایش مقاوم به حرارت تا 500 °C و ضخامت 80 mm
34 CrAlNi 7	1.8550	248	V	850...1050	650	12	برای قطعات مخصوص بزرگ ، شاتون ، محورها

نوع فولاد		وضعیت تحویل ، مقادیر سختی <sup>(۱)</sup>		بعد از سخت کاری کربوره در هسته ( مغزی ) <sup>(۲)</sup>			خواص ، کاربرد
نام کوتاه	شماره مواد	G HB	BF HB	استحکام کششی R <sub>m</sub> N/mm <sup>2</sup>	تنش تسلیم R <sub>e</sub> N/mm <sup>2</sup>	درصد تغییر طول نسبی شکست A <sub>5</sub> %	
C 10	1.0301	131	-	490... 640	295	16	قطعات با تنش اعمالی پایین ؛ اهرها ، پینها
C 15	1.0401	143	-	590... 780	355	14	
17 Cr 3	1.7016	174	-	690... 880	440	11	قطعات با تنش اعمالی بالا ؛ چرخنده ها ، محورها ، وسایل اندازه - گیری ، گژنبن
20 Cr 4	1.7027	197	149...197	730... 920	440	10	
16 MnCr 5	1.7131	207	156...207	780...1080	440	10	
20 MnCr 5	1.7147	217	170...217	980...1270	540	8	
20 MoCr 4	1.7321	207	156...207	780...1080	590	10	قطعات با تنش اعمالی خیلی بالا ؛ چرخنده ها ی بشقابی
15 CrNi 6	1.5919	217	170...217	880...1180	540	9	
17 CrNiMo 6	1.6587	229	179...229	1080...1320	785	8	

(۱) وضعیت عملیات حرارتی : G آنیل نرم ، BF عملیات حرارتی روی استحکام ؛  $R_m \approx 3,5 \cdot HB30 (N/mm^2)$

(۲) مقادیر استحکام برای قطعات آزمایشی با قطر 30 mm صادق است .

نوع فولاد		<sup>(۱)</sup> B	ضخامت محصول قطر 16...40 mm				خواص ، کاربرد
نام کوتاه	شماره مواد		سختی HB	استحکام کششی R <sub>m</sub> N/mm <sup>2</sup>	تنش تسلیم R <sub>e</sub> N/mm <sup>2</sup>	درصد تغییر طول نسبی شکست A <sub>5</sub> %	
9 SMn 28	1.0715	U	159	380...570	-	-	جهت سخت کار نفوذی مشروط است ؛ قطعات کوچک با تنش اعمالی پایین ؛ محور با کشش سرد ، پینها ، پیچها
9 SMnPb 28	1.0718	K	-	460...710	375	8	
9 SMn 36	1.0736	U	163	380...550	-	-	
9 SMnPb 36	1.0737	K	-	490...740	390	8	مخصوص سخت کاری کربوره ؛ قطعات کوچک مقاوم به سایش ؛ محورها ، پینها
15 S 10	1.0710	U	166	400...560	-	-	
10 S 20	1.0721	U	149	360...530	-	-	
10 SPb 20	1.0722	K	-	460...710	355	9	
35 S 20	1.0726	U	192	490...660	-	-	مخصوص بهسازی ؛ قطعات بزرگ با تنش اعمالی بالا ؛ محورها ، پیچها
35 SPb 20	1.0756	K K+V	- -	540...740 580...730	315 365	8 16	
45 S 20	1.0727	U	223	590...770	-	-	
45 SPb 20	1.0757	K K+V	- -	640...830 660...800	375 410	7 13	
60 S 20	1.0728	U	261	660...870	-	-	
60 SPb 20	1.0758	K K+V	- -	740...930 780...930	430 490	7 11	

(۱) فرآیند و عملیات حرارتی : U تغییر شکل گرم شده ، K کشش سرد ، K+V کشش سرد و بهسازی شده

فولاد ساختمانی معمولی							مقایسه با (1.80) DIN 17 100	
نام کوتاه	نوع فولاد	شماره مواد	استحکام کششی <sup>0</sup> $R_m$ N/mm <sup>2</sup>	تنش تسلیم $R_e$ به $N/mm^2$ برای ضخامت محصول به mm			درصد تغییر طول نسبی شکست A <sub>5</sub> %	خواص ، کاربرد
				$\leq 16$	$> 16$ $\leq 40$	$> 40$ $< 80$		
St 33		1.0035	290	185	175	-	18	اجزای مانند توده ها ، پله ها
St 37-2 USt 37-2 RSt 37-2 St 37-3		1.0037 1.0036 1.0038 1.0116	340...370	235	225	210	25	فولاد معمولی برای ماشین سازی و ساختمانهای فولادی ، قابلیت براده برداری خوب ، فولادهای نرم و تسمه
St 44-2 St 44-3		1.0044 1.0144	410...540	275	265	250	21	قطعات با تنش اعمالی متعادل ، اکسلها ، محورها ، بازوها
St 50-2		1.0050	470...610	295	285	270	19	قطعات با تنش اعمالی میانگین ، اکسلها ، محورها
St 52-3		1.0570	490...630	355	345	330	21	قطعات با تنش اعمالی بالا در ساختمانی - فولادی ، - جرقه‌پلها
St 60-2 St 70-2		1.0060 1.0070	570...710 670...830	325 365	325 355	310 340	15 10	قطعات با تنش اعمالی بالا ، ماشینکاری سخت ، مقاوم به خوردگی

(1) بین مقادیر برای ضخامت 3 تا 100 mm صادق است .  
برای ضخامت بالای 100 mm مقادیر استحکام با تولید کننده قابل توافق است .








آلیاژهای مخمیری مس							
علامت کوتاه	شماره مواد	ضریب استحکام <sup>0</sup>	قطر مقبول mm	استحکام کششی $R_m$ N/mm <sup>2</sup>	تنش تسلیم $R_{p0.2}$ N/mm <sup>2</sup>	درصد تغییر طول نسبی شکست A <sub>5</sub> %	خواص ، کاربرد
مقایسه با (12.83) DIN 17672							
CuZn37	2.0321	F29	min. 10	min. 290	max. 250	45	تغییر شکل سرد خیلی خوب ، جوشکاری و لحیم کاری خوب ، قطعات کشش عمیق
		F37	تا 40	min. 370	min. 250	27	
CuZn40	2.0360	F34	min. 10	min. 340	max. 250	35	تغییر شکل سرد و گرم خوب ، براده برداری خوب ، قطعات پرسکاری گرم
		F41	تا 40	min. 410	min. 250	20	
CuZn38Pb 1,5	2.0371	F34	min. 10	min. 340	max. 250	35	براده برداری خیلی خوب ، تغییر شکل گرم خوب ، قابل تغییر شکل سرد ، قطعات مکانیکی ظریف ، قطعات اتصال تاسیسات
		F41	max. 40	min. 410	min. 250	18	
		F47	max. 12	min. 470	min. 350	12	
CuZn39Pb3	2.0401	F36	min. 10	min. 360	max. 250	32	تغییر شکل گرم خوب ، براده برداری خیلی خوب ، قطعات پرسکاری گرم ، قطعات تراشکاری
CuZn40Pb2	2.0402	F43	max. 40	min. 430	min. 250	15	
		F50	max. 14	min. 500	min. 390	11	
CuZn40Al12	2.0550	F54	تا 80	min. 540	min. 240	18	استحکام بالا ، مقاوم به سایش ، مقاوم به خوردگی ، پاناقان لغزشی ، چرخ حلزون
		F59	تا 40	min. 590	min. 270	14	
		F64	تا 15	min. 640	min. 310	10	
مقایسه با (12.83) DIN 17672							
CuSn6	2.1020	F34	تا 10	340...400	max. 250	55	پایداری شیمیایی بالا ، استحکام خوب ، فترها ، شنگ فلزی ، لوله
		F47	تا 12	470...550	min. 340	22	
		F64	تا 4	min. 640	min. 590	5	
CuSn8	2.1030	F39	min. 10	390...540	min. 290	60	پایداری شیمیایی بالا ، استحکام بالا ، خواص لغزشی خوب ، پاناقان لغزشی ، چرخ حلزون
		F52	تا 12	520...590	min. 420	23	
		F69	تا 4	min. 690	min. 640	-	

(1) طبق DIN 1700

خواص کاربرد	درصد تغییر طول نسبی شکست A <sub>5</sub> %	تنش تسلیم R <sub>e</sub> N/mm <sup>2</sup>	استحکام کششی R <sub>m</sub> N/mm <sup>2</sup>	قطر مفتول یا mm	ضریب استحکام	شماره مواد	علامت کوتاه
<b>آلیاژهای خمیری مس-آلومینیم</b>							
مقایسه با (12.83) DIN 17672 T1							
مقاوم نسبت به اسید سولفوریک و اسید استیک؛ شیرآلات، تأسیسات چرمی زدایی	35	120	370	120	F37	2.0920	CuAl8
	15	50	490	270	F49		
مقاوم به خوردگی، مقاوم در مقابل سایش، استحکام گرمایی بالا، استحکام خستگی بالا، مقاوم نسبت به خوردگی؛ پینها، پیچها، محورها، چرخ حلزون، چرخدنده، یاتاقان، لقمه کشویی، محل نشیمن شیر	25	80	470	200	F47	2.0932	CuAl8Fe3
	10	50	590	270	F59		
مقاوم نسبت به خوردگی؛ پینها، پیچها، محورها، چرخ حلزون، چرخدنده، یاتاقان، لقمه کشویی، محل نشیمن شیر	12	80	590	250	F59	2.0936	CuAl10Fe3Mn2
	7	50	690	340	F69		
مقاوم نسبت به خوردگی؛ پینها، پیچها، محورها، چرخ حلزون، چرخدنده، یاتاقان، لقمه کشویی، محل نشیمن شیر	25	80	490	200	F49	2.0960	CuAl9Mn2
	15	50	590	250	F59		
استحکام بالا، مقاوم در مقابل سایش؛ شیرآلات، قطعات سایشی	15	80	640	270	F64	2.0966	CuAl10Ni6Fe5
	10	50	740	390	F74		
<b>آلیاژهای خمیری مس-نیکل-روی</b>							
مقایسه با (12.83) DIN 17663							
تغییر شکل سرد خوب؛ قطعات کشش عمیق، فنرها، بافت مواد مصنوعی، معماری	40	10	340...440	290	F34	2.0730	CuNi12Zn24
	18	40	440...540	290	F44		
	-	4	≥640	540	F64		
تفسیر شکل سرد خوب، خواص دوران اضطراری؛ قطعات کشش عمیق، فنرها	40	10	390...470	290	F39	2.0740	CuNi18Zn20
	22	40	470...540	340	F47		
	-	4	≥640	570	F64		
<b>آلیاژهای ریختگی مس</b>							
مقایسه با (11.81) DIN 1705, DIN 1709, DIN 1714							
لحم کاری نرم و سخت خیلی خوب، مقاوم به آب دریا، فلانج	45	170	70	25		2.0241.01	G-CuZn15
	45	180	70	12		2.0290.01	G-CuZn33Pb
برده برداری خوب، مقاوم به آب مصرفی تا 90°C، اتصالات	180	750	450	8		2.0598.01	G-CuZn25Al5
	80	260	140	12		2.1052.01	G-CuSn12
استحکام و سختی خیلی بالا، براده برداری خوب؛ یا تاقان لغزشی	80	260	140	10		2.1061.01	G-CuSn12Pb
	75	260	130	15		2.1086.01	G-CuSn10Zn
مقاوم به سایش، خواص دوران اضطراری؛ یا تاقان لغزشی	115	500	180	15		2.0940.01	G-CuAl10Fe
	110	500	200	20		2.0970.01	G-CuAl9Ni
قطعات تحت تنش مکانیکی و خوردگی؛ پمپها	140	600	270	12		2.0975.01	G-CuAl10Ni

فلزات غیر آهنی (آلیاژهای خمیری)									
علامت کوتاه	شماره مواد	خواص ویژه <sup>(۱)</sup>	قطر مفتول mm max.	استحکام کششی $R_m$ N/mm <sup>2</sup> min.	تنش تسلیم $R_{p0.2}$ N/mm <sup>2</sup> min.	درصد تغییر طول نسبی شکست $A_5$ %	سختی HB	خواص ، کاربرد	
آلومینیم ، آلیاژهای آلومینیم ، غیر قابل پیرسختی ، مقایسه با (02.83) DIN 1747 T1									
Al99	3.0205	F8	p	همه	75	30	18	22	با افزایش خلوص استحکام کششی و تنش تسلیم کاهش و درصد تغییر طول نسبی شکست و پایداری خوردگی افزایش می‌یابد ؛ قابل - پرداخت ، - جوشکاری ، - لحیم کاری
		F11	z	18	110	80	5	32	
		F14	z	10	140	120	3	40	
Al99,8	3.0285	F6	p	همه	60	20	25	18	مقاوم به آب و هوا ، تغییر شکل خیلی خوب ؛ پوشش ، اجزاء تجهیزات
		F9	z	18	90	60	8	25	
		F11	z	10	110	90	5	30	
AlMn1	3.0515	F10	p	همه	95	40	17	25	مقاوم به آب و هوا ، تغییر شکل خیلی خوب ؛
		F13	z	30	130	90	6	40	
		F16	z	10	160	130	4	45	
AlMg1	3.3315	F10	p	همه	100	40	15	30	مقاوم به آب و هوا ، تغییر شکل خیلی خوب ، قابل پرداخت ؛ قطعات بدنه خودرو
		F14	z	35	140	90	6	40	
		F19	z	20	185	155	4	55	
AlMg3	3.3535	-	w	همه	180	80	14	45	قابلیت تغییر شکل کمتر ؛ قطعات تحت تنش بالا
		F18	p	همه	180	80	14	45	
		F25	z	20	250	180	4	75	
AlMg2Mn0,8	3.3527	-	w	همه	180	80	16	45	مقاوم به حرارت ، مقاوم به سرمای پایین ؛ ساختمان خودرو
		F20	p	همه	200	100	13	50	
		F25	z	20	250	180	4	75	
آلیاژهای آلومینیم ، قابل پیرسختی ، مقایسه با (02.83) DIN 1747 T1									
AlMgSi1	3.2315	F21	ka	80	205	110	14	65	مقاوم به خوردگی ، قابل پرداخت ، قابل جوشکاری ؛ قطعات تحت تنش متوسط
		F28	wa	60	275	200	12	80	
		F31	wa	60	310	260	10	95	
AlCuMgPb	3.1655	F34	ka	80	340	220	7	90	براده برداری خیلی خوب ؛ آلیاژهای اتومات
		F37	ka	50	370	250	7	100	
AlCuMg1	3.1325	F38	ka	50	380	260	10	110	استحکام خوب ؛ تغییر شکل خوب ؛ قطعات تحت تنش بالا
		F40	ka	80	400	270	10	110	
AlCuMg2	3.1355	F44	ka	50	440	310	10	115	استحکام بالا ، پایداری شیمیایی متوسط
		F47	ka	100	470	330	8	120	
AlZn4,5Mg1	3.4335	-	wa	50	350	280	10	100	استحکام متوسط ، قابل جوشکاری ؛ ساختمانهای جوشکاری
		-	wa	100	350	290	10	105	
		-	wa	250	350	270	7	100	
AlZnMgCu1,5	3.4365	-	wa	50	510	440	7	140	استحکام خیلی بالا ، پایداری خوردگی مشروط ؛ قطعات خیلی محکم ماشین
		-	wa	80	520	460	7	140	


پیچها											
مقیاسه با (DIN 609 (07.84) پیچ انطباقی سر شش گوش با طول رزوه بلند											
	d	M8	M10	M12	M16	M20 M20x1,5 M20x2	M24 M24x1,5 M24x2	M30 M30x2			
	b	14,5	17,5	20,5	25	28,5	—	—			
	l	16,5	19,5	22,5	27	30,5	36,5	43			
	از تا	25	30	32	38	45	55	65			
	از تا	80	100	120	150	150	150	150			
	d <sub>k6</sub> k s	9 5,3 13	11 7 16 <sup>n</sup>	13 8 17 <sup>n</sup>	17 10 18 <sup>n</sup>	21 13 24	25 15 30	32 19 46	32 19 46		
طول نامی	25 , 28 , 30 , 32 , 35 , 38 , 40 , 42 , 45 , 48 , 50 , 55 , 60...145 , 150mm										
مقیاسه با (DIN 912 (12.83) پیچ سر استوانه‌ای آلنی											
	d	M4	M5	M6	M8 x1	M10 x1,25	M12 x1,25	M16 x1,5	M20 x1,5	M24 x2	
	b	رزوه تقریباً تا سر پیچ									
	از تا	6	8	10	12	16	20	25	30	40	
	از تا	25	25	30	35	40	50	60	70	80	
	از تا	20	22	24	28	32	36	44	52	60	
	از تا	30	30	35	40	45	55	65	80	80	
از تا	40	50	60	80	100	120	160	200	200		
d <sub>k</sub> k s	7 4 3	8,5 5 4	10 6 5	13 8 6	16 10 8	18 12 10	24 16 14	30 20 17	36 24 19	40 24 19	
طول نامی	5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16 , 20 , 25 , 30...65 , 70 , 80 , 90...200mm										
مقیاسه با (DIN 6912 (5.85) پیچ سر استوانه‌ای آلنی ، سر کوتاه											
	d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	
	b	14	16	18	22	26	30	38	46	54	
	d <sub>k</sub> k s	7 2,8 3	8,5 3,5 4	10 4 5	13 5 6	16 6,5 8	18 7,5 10	24 10 14	30 12 17	36 14 19	40 14 19
	از تا	10	10	10	12	16	16	20	30	60	
	از تا	50	60	70	80	90	100	140	180	200	
	طول نامی	10 , 12 , 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 50...100 , 120 , 200mm									
مقیاسه با (DIN 7991 (1.86) پیچی خزینه آلنی											
	d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	
	b	14	16	18	22	26	30	38	46	54	
	d <sub>k</sub> k s	8 2,3 2,5	10 2,8 3	12 3,3 4	16 4,4 5	20 5,5 6	24 6,5 8	30 7,5 10	36 8,5 12	39 14 14	46 14 14
	از تا	8	8	8	10	12	20	30	35	50	
	از تا	40	50	50	60	70	70	90	100	180	
	طول نامی	8 , 10 , 12 , 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 50...180mm									

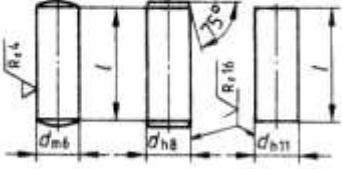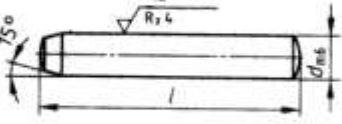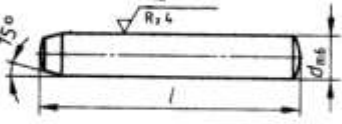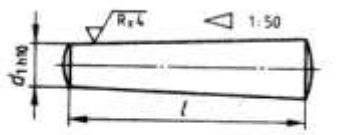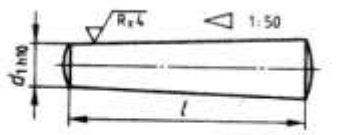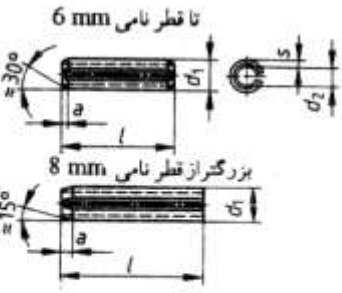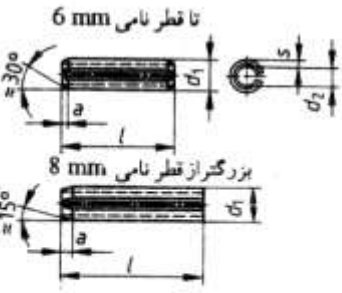پینها		پین استوانه‌ای													
مقیاسه با DIN 7 (9.81)		d	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30
از تا	طول نامی l	از تا	4	4	5	5	6	8	10	10	14	16	20	24	32
		طول نامی l	4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,120,140,180,200mm												
		مشخصه یک پین استوانه‌ای با $d = 4$ mm، میدان ترنانس $h8$ ، $l = 20$ mm و جنس فولاد: $DIN 7 - 4 h8 \times 20 - St$													
مقیاسه با DIN 6325 (10.71)		پین استوانه‌ای، سخت شده													
		d	1	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
از تا	طول نامی l	از تا	4	6	6	8	10	12	14	18	24	28	36	40	50
		طول نامی l	6,8,10,12,14,16,18,20,24,28,32,36,40,45,50,55,60,70,80,90,100mm												
		مشخصه یک پین استوانه‌ای سخت شده با $d = 4$ mm، میدان ترنانس $m6$ و $l = 20$ mm جنس فولاد: $DIN 6325 - 4 m6 \times 20$													
مقیاسه با DIN 1(9.81)		پین مخروطی													
		d <sub>1</sub>	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30
از تا	طول نامی l	از تا	12	14	16	20	24	28	32	36	36	40	50	55	60
		طول نامی l	12,14,16,18,20,24,28,32,36,40,45,50,55,60,70...150,165,180,200,230,260mm												
		مشخصه یک پین مخروطی با $d_1 = 3$ mm و $l = 25$ mm و جنس فولاد: $DIN 1 - 3 \times 25 - St$													
مقیاسه با DIN 1481 (11.78)		پین فنری چاکدار													
		قطر نامی	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	21		
از تا	طول نامی l	قبل از جاذب	d <sub>1</sub>	2,4	3,5	4,6	6,7	8,8	10,8	12,8	14,8	16,8	18,8	21,9	
		بعد از جاذب	d <sub>2</sub>	1,5	2,1	2,8	3,9	5,5	6,5	7,5	8,5	10,5	11,5	13,5	
از تا	طول نامی l	از تا	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	14	
		طول نامی l	4,5,6,8,10,12,14...32,36,40,50...100,120,140,160,180,200 mm												
		قطر نامی پین فنری چاکدار برابر قطر نامی سوراخ مربوطه است (H12). مشخصه یک پین چاکدار با قطر نامی 10 mm و $l = 40$ mm $DIN 1481 - 10 \times 40$													

## اجزاء استاندارد قالبهای برش

مقیاسه با (12.88) DIN 9859 T 3

دنباله پیچی فرم CE

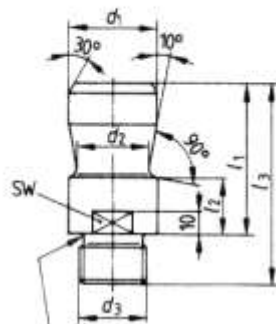

گانه آزاد رزوه طبق DIN 76 T 1


$d_1$ $d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	SW	
20	15	M20 × 1,5	40	12	58	17
25	20	M16 × 1,5 M20 × 1,5	45	16	68	21
32	25	M20 × 1,5 M24 × 1,5	56	16	79	27
40	32	M24 × 1,5 M27 × 2 M30 × 2	70	26	93	36
50	42	M30 × 2	80	26	108	41

مشخصه دنباله فرم CE با  $d_1 = 40$  mm و  $d_3 = M30 \times 2$ 

دنباله DIN 9859-CE 40-M30×2

مقیاسه با (11.87) DIN 9861 T 1

سنبه برش پولک فرم D

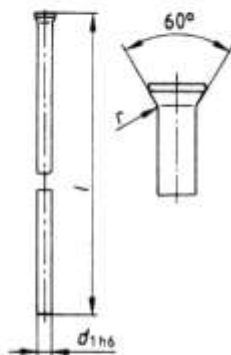

$d_{1h6}$ تا... از	برش	$l$				سختی سنبه برش از جنس	
		$l$		$l$		HWS <sup>1</sup>	HSS <sup>2</sup>
0,5...0,95	0,05	71	80	-	بدنه	(62 ± 2) HRC	(64 ± 2) HRC
1...2,9	0,1	71	80	100	سر	(45 ± 5) HRC	(52 ± 2) HRC
3,0...6,4	0,1	71	80	100	سر	(45 ± 5) HRC	(52 ± 2) HRC
6,5...20	0,5	71	80	100	سر	(45 ± 5) HRC	(52 ± 2) HRC


مشخصه سنبه برش پولک فرم D با  $d_1 = 5,6$  mm و  $l = 71$  mm از فولاد ابزار گروه آلیاژی HWS<sup>1</sup>

سنبه برش DIN 9861 D-5,6×71 HWS

HWS<sup>1</sup> فولادهای آلیاژی سرد کار؛ HSS<sup>2</sup> فولادهای تدبیر

مقیاسه با (10.87) DIN 9873 T 1

صفحه پایه میل راهنما

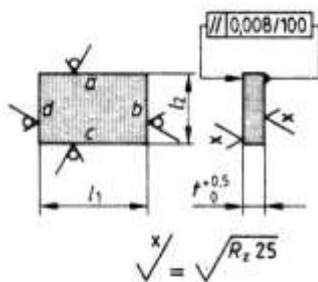

$l_1$	ضخامت صفحه t طرح A با طول صفحه $l_2$									
	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630
160	(20,25,32) $^{+0,5}_0$									
200	(25,32,40) $^{-0,5}_0$									
250	(32,40,50) $^{+0,5}_0$									
315	(32,40,50) $^{+0,5}_0$									
400	(32,40,50) $^{+0,5}_0$									
500	(40,50,63) $^{+0,5}_0$									
630	(40,50,63) $^{+0,5}_0$									


مشخصه صفحه قالب، فرم A،  $l_1 = 315$  mm،  $l_2 = 200$  mm و  $t = 32$  mm

DIN 9873 - A 315×200×32

فرم B: اضلاع b و a √ DIN 7168 - sg ابعاد  $l_1$  و  $l_2$  حدود 2 mm کوچکتر از اندازه متناظر فرم Aفرم C: اضلاع d و c و b و a √ DIN 7163 - sg ابعاد  $l_1$  و  $l_2$  حدود 2 mm کوچکتر از اندازه متناظر فرم A

اجزاء استاندارد قالبهای برش


مقايسه با  
DIN 9812 (12.81)  
کفشک ميل راهنما دار با سطح کاری  
چهار گوش ، فرم C و CG

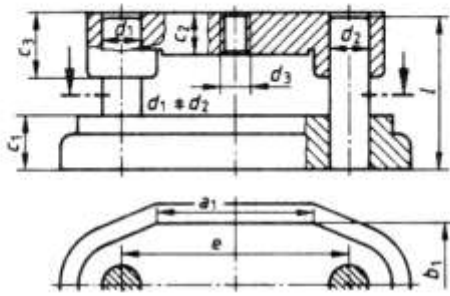

مشخصه کفشک ميل راهنما دار فرم C با سطح کاری  
:  $a_1 \times b_1 = 100\text{mm} \times 80\text{mm}$

DIN 9812 - C 100 × 80 کفشک ميل راهنما دار


مقايسه با  
DIN 9812 (12.81)  
کفشک ميل راهنما دار با سطح کاری گرد ،  
فرم D و DG

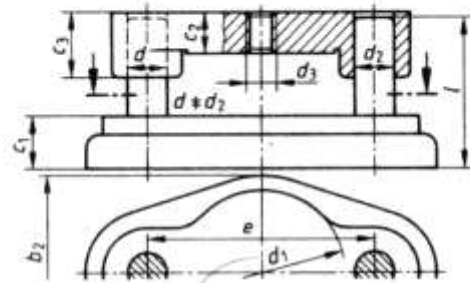

مشخصه کفشک ميل راهنما دار فرم D با سطح کاری  $d = 16\text{mm}$   
DIN 9812 - D 160 کفشک ميل راهنما دار

$a_1 \times b_1$	$c_1$	$c_2$	$c_3$	$d_2$	$d_3$	$e$	$l$	$d_1$	$c_1$	$c_2$	$c_3$	$d_2$	$d_3$	$e$	$l$
80 × 60 100 × 63	50	30	80	19	M 20 × 1,5	125 145	160	50 63	40	25	65	16	M 16 × 1,5	80 95	125 140
100 × 80 160 × 80	50	30	80	25	M 20 × 1,5	155 215	160	80 100 125	50	30	80	19	M 20 × 1,5	125 155 180	160
125 × 100 250 × 100	50 56	40	90	25 32	M 24 × 1,5	180 315	170 180						M 24 × 1,5	225 145 265	180 190
160 × 125 315 × 125	56	40	90	32	M 24 × 1,5	225 380	180	160 180 200	56	40	90	32	M 24 × 1,5	225 145 265	180 190
200 × 160 315 × 160	56 63	50	100	32 40	M 30 × 2	265 395	200 220						M 30 × 2	330 395	200 220
250 × 200 315 × 250	63	50	100	40	M 30 × 2	330 395	220	250 315	56 63	50	100	40	M 30 × 2	330 395	200 220


مقايسه با  
DIN 9816 (12.81)  
کفشک ميل راهنما دار با صفحه راهنمای  
میانى ضخيم ، فرم DF

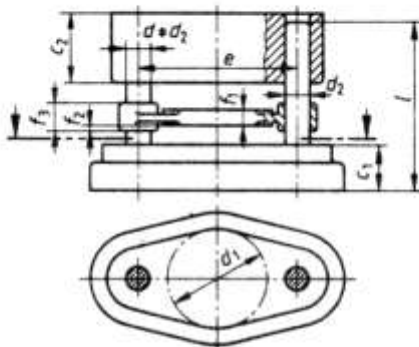

مشخصه میانى چدنى (GG) : کفشک ميل راهنما دار فرم DF با  
 $d_1 = 100\text{mm}$  و صفحه راهنمای میانى چدنى (GG) :

DIN 9819 - DF 100 GG کفشک ميل راهنما دار

مقايسه با  
DIN 9819 (12.81)  
کفشک ميل راهنما دار نصب شده  
در گوشه ، فرم C و CG

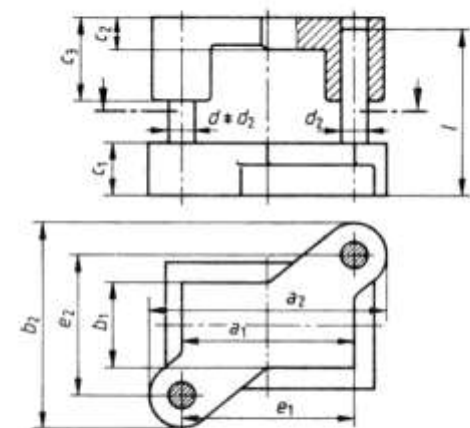


$d_1$	$c_1$	$c_{max}$	$d_2$	$e_{min}$	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$l$	$a_1 \times b_1$	$a_2$	$b_2$	$c_1$	$c_2$	$c_3$	$d_2$	$e_1$	$e_2$	$l$
80	50	80	90	125	16	10	36	170	80 × 63	135	180		30	80	19	75	103	160
									125 × 80	190	215	50			25	120	128	
		85	25	155	18	11	40	180	125 × 100		235				25	148	170	
	50	90		180				190	250 × 100	325	255					245	158	
		100	32	225	23	11	45	220	160 × 125	235	280	56	40	90	32	155	183	180
	56	110		265				240	315 × 125	390						310		

## طراحی قالبهای برش

مقایسه با VDI 3368 (5.82)		ابعاد سنه و ماتریس برش													
	اندازه سنه $a_1$	روش	پولک بری												
	اندازه ماتریس $a$	اندازه باید	سوراخکاری												
لقی برش $u$	ماتریس	اندازه محاسباتی	سنه												
ضخامت ورق $s$	زاویه آزاد $\alpha$														
			$a = a_1 + 2 \cdot u$ $a_1 = a - 2 \cdot u$												
لقی سنه در ارتباط با جنس و ضخامت ورق															
ضخامت ورق $s$ mm	سوراخ ماتریس با زاویه آزاد $\alpha$				سوراخ ماتریس بدون زاویه آزاد $\alpha$										
	لقی برش $u$ برای استحکام برشی $\tau_{0.2}$ به $N/mm^2$				لقی برش $u$ برای استحکام برشی $\tau_{0.2}$ به $N/mm^2$										
	تا 250	251...400	401...600	بیش از 600	تا 250	251...400	401...600	بیش از 600							
0,4...0,6	0,01	0,015	0,02	0,025	0,015	0,02	0,025	0,03							
0,7...0,8	0,015	0,02	0,03	0,04	0,025	0,03	0,04	0,05							
0,9...1	0,02	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05	0,05							
1,5...2	0,03	0,04...0,05	0,05...0,07	0,07...0,09	0,05	0,06...0,08	0,08...0,10	0,09...0,12							
2,5...3	0,04	0,06...0,07	0,09...0,10	0,11...0,13	0,08	0,1...0,12	0,13...0,15	0,15...0,18							
3,5...4	0,05...0,06	0,08...0,09	0,11...0,13	0,15...0,17	0,10...0,12	0,14...0,16	0,18...0,20	0,21...0,24							
مقایسه با VDI 3367 (7.70)		دورریز طولی، دورریز عرضی، دورریز راهنما													
	دورریز عرضی $a$	قطعات چهارگوش:													
	دورریز طولی $e$	برای به دست آوردن دورریز طولی و عرضی اندازه های بزرگ مربوط به طول کوچک و بزرگ قطعه کار استفاده می شود.													
طول کوچک $l_1$	قطعات گرد:														
طول بزرگ $l_2$	مقادیر مربوط به $l_1 = l_2 = 10 \text{ mm}$ برای دورریز طولی و عرضی صادق است.														
پهنای نوار $B$	دورریز راهنما $i$														
		ضخامت قطعه کار $s$ به mm													
پهنای نوار $B$	طول کوچک $l_1$	طول بزرگ $l_2$ mm	دورریز عرضی $a$	دورریز طولی $e$	0,1	0,3	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0
					تا 10	$e$	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6
تا 100 mm	یا قطعات گرد	11...50	$a$	1,6	1,2	0,9	1,0	1,1	1,4	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3	
		51...100	$a$	1,9	1,5	1,0	1,2	1,3	1,6	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5	
	بیش از 100	$e$	2,0	1,6	1,2	1,4	1,5	1,8	1,8	2,0	2,1	2,4	2,7		
		$a$	2,4	1,9	1,5	1,4	1,5	1,8	1,8	2,0	2,1	2,4	2,7		
		دورریز راهنما $i$			1,5			1,8	2,2	2,5	3,0	3,5	4,5		
از 100mm تا 200mm	یا قطعات گرد	10 تا	$e$	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3	
		11...50	$a$	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3	
	بیش از 100	$e$	1,8	1,4	1,0	1,2	1,3	1,6	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5		
		$a$	2,2	1,7	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5		
		دورریز راهنما $i$			1,5			1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	0,4	5,0	

## شکل دادن بدون براده برداری

نیروی برش، کار برش

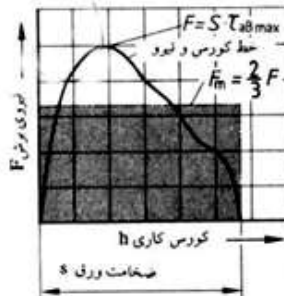

$F$  نیروی برش  
 $S$  سطح برش  
 $R_{m \max}$  حداکثر استحکام کششی  
 $\tau_{ab \max}$  حداکثر استحکام برشی  
 $W$  مقدار کار برش  
 $s$  ضخامت ورق  
 مثال:  $R_{m \max} = 510 \text{ N/mm}^2$ ,  $S = 236 \text{ mm}^2$ ;  
 $s = 2,5 \text{ mm}$   
 $\tau_{ab \max}$ ;  $F$ ;  $W$  مطلوب است:  
 حل:  
 $\tau_{ab \max} = 0,8 \cdot R_{m \max}$   
 $= 0,8 \cdot 510 \text{ N/mm}^2 = 408 \text{ N/mm}^2$   
 $F = S \cdot \tau_{ab \max} = 236 \text{ mm}^2 \cdot 408 \text{ N/mm}^2$   
 $= 96288 \text{ N} = 96,288 \text{ kN}$   
 $W = \frac{2}{3} \cdot F \cdot s = \frac{2}{3} \cdot 96,288 \text{ kN} \cdot 2,5 \text{ mm}$   
 $\approx 160 \text{ kN} \cdot \text{mm} = 160 \text{ N} \cdot \text{m}$

نیروی برش

$$F = s \cdot \tau_{ab \max}$$


حداکثر استحکام برش

$$\tau_{ab \max} \approx 0,8 \cdot R_{m \max}$$

مقدار کار برش

$$W = \frac{2}{3} \cdot F \cdot s$$

## پرسهای مکانیکی لنگ

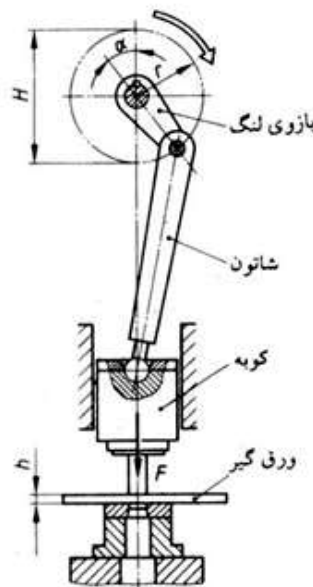

سیستم محرکه پرسها معمولاً طوری طراحی می شود که نیروی نامی پرس در محدوده زاویه میل لنگ برابر  $\alpha = 30^\circ$  به دست آید.  
 در کار دائم، پرس بدون ایست کار می کند. در کار تک کورس پرس بعد از هر کورس می ایستد. در پرسهای با کورس قابل تنظیم نیروی مجاز کمتر از نیروی نامی پرس است.

مقدار کار در کار دائم

$$W_D = \frac{F_n \cdot H}{15}$$

مقدار کار در کار تک کورس

$$W_E = 2 \cdot W_D$$

$F$  نیروی برش، نیروی تغییر شکل  
 $F_n$  نیروی نامی پرس  
 $F_{ml}$  نیروی مجاز پرس با کورس قابل تنظیم  
 $H$  کورس، حداکثر کورس در کورس قابل تنظیم  
 $H_e$  کورس تنظیم شده  
 $h$  فاصله کار  
 $\alpha$  زاویه میل لنگ  
 $W$  مقدار کار برش یا تغییر شکل  
 $W_D$  توان کاری در کار دائم  
 $W_E$  توان کاری در کار تک کورس

شرایط کاربرد

کورس ثابت

$$F \leq F_n$$

$$W \leq W_D \text{ یا}$$

$$W \leq W_E$$

کورس قابل تنظیم

$$F \leq F_{ml}$$

$$F_{ml} = \frac{F_n \cdot H}{4 \cdot \sqrt{H_e \cdot h - h^2}}$$

$$W \leq W_D \text{ یا}$$

$$W \leq W_E$$

مثال: پرس مکانیکی لنگ با کورس ثابت  $s = 4 \text{ mm}$ ;  $F = 207 \text{ kN}$ ;  $H = 30 \text{ mm}$ ;  $F_n = 250 \text{ kN}$ ;

مطلوب است:  $W$ ;  $W_D$  (هرگاه پرس با کار دائم کار کند)

حل:  $W = \frac{2}{3} \cdot F \cdot s = \frac{2}{3} \cdot 207 \text{ kN} \cdot 4 \text{ mm} = 552 \text{ kN} \cdot \text{mm} = 552 \text{ N} \cdot \text{m}$

$W_D = \frac{F_n \cdot H}{15} = \frac{250 \text{ kN} \cdot 30 \text{ mm}}{15} = 500 \text{ kN} \cdot \text{mm} = 500 \text{ N} \cdot \text{m}$

اگر  $F < F_n$  ولی  $W > W_D$  باشد پرس را نمی توان برای این قطعه کار با کار دائم به کار برد.

طراحی قالبهای برش

محل دنباله قالب در قالبهای با نقطه مرکز ثقل معلوم

پیرامون سنجه ها  
 $U_1, U_2, U_3, \dots$   
 فواصل نقاط مرکز ثقل از لبه مرجع  
 $a_1, a_2, a_3, \dots$   
 فاصله نقطه مرکز ثقل نیروها از لبه مرجع  
 $x$


$$x = \frac{U_1 \cdot a_1 + U_2 \cdot a_2 + U_3 \cdot a_3 + \dots}{U_1 + U_2 + U_3 + \dots}$$

مثال: مطلوب است محل دنباله قالب (فاصله x)

حل: خارجی ترین سطح سنجه برش به عنوان لبه مرجع انتخاب می شود.

ترتیب سنجه ها

پولک بری سوراخکاری

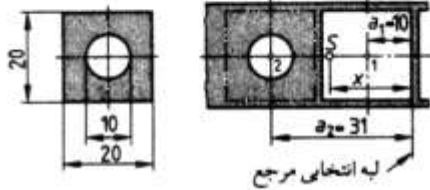

$U_1 = 4 \cdot 20 \text{ mm} = 80 \text{ mm} ; a_1 = 10 \text{ mm}$

$U_2 = \pi \cdot 10 \text{ mm} = 31,4 \text{ mm} ; a_2 = 31 \text{ mm}$

$$x = \frac{U_1 \cdot a_1 + U_2 \cdot a_2}{U_1 + U_2}$$

$$= \frac{80 \text{ mm} \cdot 10 \text{ mm} + 31,4 \text{ mm} \cdot 31 \text{ mm}}{80 \text{ mm} + 31,4 \text{ mm}} = 16 \text{ mm}$$

محل دنباله قالب در قالبهای با نقطه مرکز ثقل نامشخص

نقطه مرکز نیروها با نقطه ثقل خطوط 1 تمام لبه های سنجه مطابقت دارد.

طول لبه های سنجه  
 $l_1, l_2, l_3, \dots$   
 فواصل نقاط مرکز ثقل خطوط از لبه مرجع  
 $a_1, a_2, a_3, \dots$   
 فاصله نقطه مرکز نیروها از لبه مرجع  
 $x$

$$x = \frac{l_1 \cdot a_1 + l_2 \cdot a_2 + l_3 \cdot a_3 + \dots}{l_1 + l_2 + l_3 + \dots}$$

مثال: برای قطعه کار نشان داده شده موقعیت دنباله قالب مربوطه را محاسبه کنید.


حل:  
 $l_2 = \frac{\pi \cdot 15 \text{ mm}}{2} = 23,6 \text{ mm};$

$a_2 = \frac{2 \cdot r}{\pi} + 5 \text{ mm} = \frac{2 \cdot 7,5 \text{ mm}}{\pi} + 5 \text{ mm} = 9,8 \text{ mm}$

$$x = \frac{l_1 \cdot a_1 + l_2 \cdot a_2 + l_3 \cdot a_3 + 2 \cdot l_4 \cdot a_4 + l_5 \cdot a_5}{l_1 + l_2 + l_3 + 2 \cdot l_4 + l_5}$$


$$= \frac{(15 \cdot 5 + 23,6 \cdot 9,8 + 20 \cdot 2 + 2 \cdot 20 \cdot 31 + 20 \cdot 41) \text{ mm}^2}{(15 + 23,6 + 20 + 40 + 20) \text{ mm}}$$

$= 23,5 \text{ mm}$

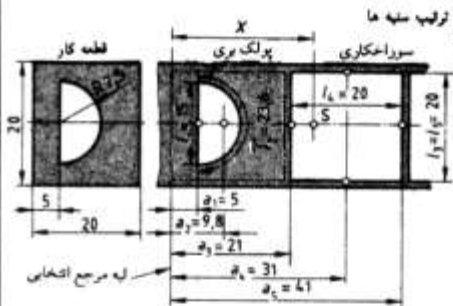

1) نقطه ثقل خطوط در صفحه ۳۶

بازدهی برش

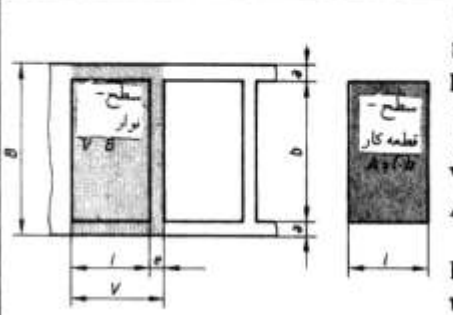

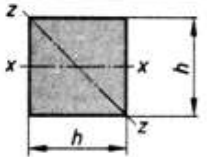
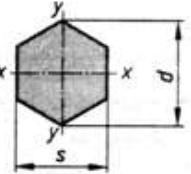
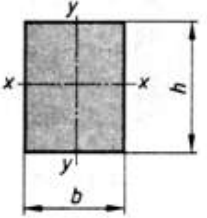
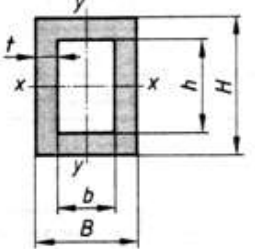
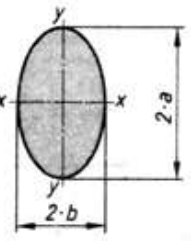


- l طول قطعه کار
- b پهناي قطعه کار
- B پهناي نوار
- a دورريز عرضي
- e دورريز طولی
- V پيش روی نوار
- A سطح يك قطعه کار (با پیوست سوراخها)
- R تعداد ردیف تغذیه
- η بازدهی

پهنای نوار  $B = b + 2 \cdot a$

پیش روی نوار  $V = l + e$

بازدهی  $\eta = \frac{R \cdot A}{V \cdot B}$

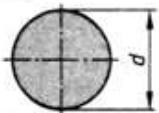مقاومت مصالح			
ممان سطحی و مدول سطحی			
شکل سطح مقطع	خمش، کمانش		پیش مدول سطحی قطبی $W_p$
	ممان سطحی درجه ۲ $I$	مدول سطحی محوری $W$	
	$I = \frac{\pi \cdot d^4}{64}$	$W = \frac{\pi \cdot d^3}{32}$	$W_p = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$
	$I = \frac{\pi \cdot (D^4 - d^4)}{64}$	$W = \frac{\pi \cdot (D^4 - d^4)}{32 \cdot D}$	$W_p = \frac{\pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D}$
	$I_x = I_y = \frac{h^4}{12}$	$W_x = \frac{h^3}{6}$ $W_z = \frac{\sqrt{2} \cdot h^3}{12}$	$W_p = 0,208 \cdot h^3$
	$I_x = I_y = \frac{5 \cdot \sqrt{3} \cdot s^4}{144}$ $I_x = I_y = \frac{5 \cdot \sqrt{3} \cdot d^4}{256}$	$W_x = \frac{5 \cdot s^3}{48} = \frac{5 \cdot \sqrt{3} \cdot d^3}{128}$ $W_y = \frac{5 \cdot s^3}{24 \cdot \sqrt{3}} = \frac{5 \cdot d^3}{64}$	$W_p = 0,188 \cdot s^3$ $W_p = 0,1226 \cdot d^3$
	$I_x = \frac{b \cdot h^3}{12}$ $I_y = \frac{h \cdot b^3}{12}$	$W_x = \frac{b \cdot h^2}{6}$ $W_y = \frac{h \cdot b^2}{6}$	—
	$I_x = \frac{B \cdot H^3 - b \cdot h^3}{12}$ $I_y = \frac{H \cdot B^3 - h \cdot b^3}{12}$	$W_x = \frac{B \cdot H^3 - b \cdot h^3}{6 \cdot H}$ $W_y = \frac{H \cdot B^3 - h \cdot b^3}{6 \cdot B}$	$W_p = \frac{t \cdot (H + h) \cdot (B + b)}{2}$
	$I_x = \frac{\pi \cdot a^3 \cdot b}{4}$ $I_y = \frac{\pi \cdot b^3 \cdot a}{4}$	$W_x = \frac{\pi \cdot a^2 \cdot b}{4}$ $W_y = \frac{\pi \cdot b^2 \cdot a}{4}$	$W_p = \frac{\pi \cdot a \cdot b^2}{2}$ $a > b$



مقایسه با (8.66) DIN 7154 T1													انطباقات - ISO		
سیستم نبوت سوراخ													محدوده تolerانس به (1 μm = 0,001 mm)		
محدوده اندازه نامی تا... بالای mm	سطح داخلی انطباق	سطح خارجی انطباق					سطح داخلی انطباق	سطح خارجی انطباق							
		محدوده تolerانس						محدوده تolerانس							
		لقی		پرسی				لقی		پرسی					
H8	d9	e8	h9	u8	x8	H11	a11	c11	d9	h11	h9				
1...3	+14 0	-20 -45	-14 -28	0 -25	- -	+34 +20	+60 0	-270 -330	-60 -120	-20 -45	0 -60	0 -25			
3...6	+18 0	-30 -60	-20 -38	0 -30	- -	+46 +28	+75 0	-270 -345	-70 -145	-30 -60	0 -75	0 -30			
6...10	+22 0	-40 -76	-25 -47	0 -36	- -	+56 +34	+90 0	-280 -370	-80 -170	-40 -76	0 -90	0 -36			
10...14	+27 0	-50 -93	-32 -59	0 -43	- -	+67 +40	+110 0	-290 -400	-95 -205	-50 -93	0 -110	0 -43			
14...18					- -	+72 +45									
18...24	+33 0	-65 -117	-40 -73	0 -52	- -	+87 +54	+130 0	-300 -430	-110 -240	-65 -117	0 -130	0 -52			
24...30					+81 +48	+97 +64									
30...40	+39 0	-80 -142	-50 -89	0 -62	+99 +60	+119 +80	+160 0	-310 -470	-120 -280	-80 -142	0 -160	0 -62			
40...50					+109 +70	+136 +97		-320 -480	-130 -290						
50...65	+46 0	-100 -174	-60 -106	0 -74	+133 +87	+168 +122	+190 0	-340 -530	-140 -330	-100 -174	0 -190	0 -74			
65...80					+148 +102	+192 +146		-360 -550	-150 -340						
80...100	+54 0	120 -207	-72 -126	0 -87	+178 +124	+232 +178	+220 0	-380 -600	-170 -390	-120 -207	0 -220	0 -87			
100...120					+198 +144	+264 +210		-410 -630	-180 -400						
120...140	+63 0	-145 -245	-85 -148	0 -100	+233 +170	+311 +248	+250 0	-460 -710	-200 -450	-145 -245	0 -250	0 -100			
140...160					+253 +190	+343 +280		-520 -770	-210 -460						
160...180					+273 +210	+373 +310		-580 -830	-230 -480						
180...200	+72 0	-170 -285	-100 -172	0 -115	+308 +236	+422 +350	+290 0	-660 -950	-240 -530	-170 -285	0 -290	0 -115			
200...225					+330 +258	+457 +385		-740 -1030	-260 -550						
225...250					+356 +284	+497 +425		-820 -1110	-280 -570						
250...280	+81 0	-190 -320	-110 -191	0 -130	+396 +315	+556 +475	+320 0	-920 -1240	-300 -620	-190 -320	0 -320	0 -130			
280...315					+431 +350	+606 +525		-1050 -1370	-330 -650						
315...355	+89 0	-210 -350	-125 -214	0 -140	+479 +390	+679 +590	+360 0	-1200 -1560	-360 -720	-210 -350	0 -360	0 -140			
355...400					+524 +435	- -		-1350 -1710	-400 -760						
400...450	+97 0	-230 -385	-135 -232	0 -155	+587 +490	- -	+400 0	-1500 -1900	-440 -840	-230 -385	0 -400	0 -155			
450...500					+637 +540	- -		-1650 -2050	-480 -880						



مقایسه با (8.66) DIN 7155 T1		ISO - انطباقات																				
		محدوده تolerانس به $\mu\text{m}$ ( $1\mu\text{m} = 0,001\text{mm}$ )										سیستم ثبوت میله										
محدوده اندازه نامی تا... بالایی mm	سطح خارجی انطباق $h5$	سطح داخلی انطباق محدوده تolerانس					سطح خارجی انطباق $h6$	سطح داخلی انطباق محدوده تolerانس														
								لقی					عبوری					پرسی				
		H 6	J 6	M 6	N 6	P 5		F 7	G 7	H 7	J 7	K 7	M 7	N 7	R 7	S 7						
1...3	0 - 4	+ 6 0	+ 2 - 4	- 2 - 8	- 4 - 10	- 6 - 12	0 - 6	+ 16 + 6	+ 12 + 2	+ 10 0	+ 4 - 6	0 - 10	- 2 - 12	- 4 - 14	- 10 - 20	- 14 - 24						
3...6	0 - 5	+ 8 0	+ 5 - 3	- 1 - 9	- 5 - 13	- 9 - 17	0 - 8	+ 22 + 10	+ 16 + 4	+ 12 0	+ 6 - 6	+ 3 - 9	0 - 12	- 4 - 16	- 11 - 23	- 15 - 27						
6...10	0 - 6	+ 9 0	+ 5 - 4	- 3 - 12	- 7 - 16	- 12 - 21	0 - 9	+ 28 + 13	+ 20 + 5	+ 15 0	+ 8 - 7	+ 5 - 10	0 - 15	- 4 - 19	- 13 - 28	- 17 - 32						
10...18	0 - 8	+ 11 0	+ 6 - 5	- 4 - 15	- 9 - 20	- 15 - 26	0 - 11	+ 34 + 16	+ 24 + 6	+ 18 0	+ 10 - 8	+ 6 - 12	0 - 18	- 5 - 23	- 16 - 34	- 21 - 39						
18...30	0 - 9	+ 13 0	+ 8 - 5	- 4 - 17	- 11 - 24	- 18 - 31	0 - 13	+ 41 + 20	+ 28 + 7	+ 21 0	+ 12 - 9	+ 6 - 15	0 - 21	- 7 - 28	- 20 - 41	- 27 - 48						
30...40	0	+ 16	+ 10	- 4	- 12	- 21	0	+ 50	+ 34	+ 25	+ 14	+ 7	0	- 8	- 25	- 34						
40...50	- 11	0	- 6	- 20	- 28	- 37	- 16	+ 25	+ 9	0	- 11	- 18	- 25	- 33	- 50	- 59						
50...65	0	+ 19	+ 13	- 5	- 14	- 26	0	+ 60	+ 40	+ 30	+ 18	+ 9	0	- 9	- 30	- 42						
65...80	- 13	0	- 6	- 24	- 33	- 45	- 19	+ 30	+ 10	0	- 12	- 21	- 30	- 39	- 60	- 72						
80...100	0	+ 22	+ 16	- 6	- 16	- 30	0	+ 71	+ 47	+ 35	+ 22	+ 10	0	- 10	- 38	- 58						
100...120	- 15	0	- 6	- 28	- 38	- 52	- 22	+ 36	+ 12	0	- 13	- 25	- 35	- 45	- 73	- 93						
120...140	0	+ 25	+ 18	- 8	- 20	- 36	0	+ 83	+ 54	+ 40	+ 26	+ 12	0	- 12	- 48	- 77						
140...160	- 18	0	- 7	- 33	- 45	- 61	- 25	+ 43	+ 14	0	- 14	- 28	- 40	- 52	- 88	- 117						
160...180															- 50	- 85						
180...200															- 90	- 125						
200...225	0	+ 29	+ 22	- 8	- 22	- 41	0	+ 96	+ 61	+ 46	+ 30	+ 13	0	- 14	- 53	- 93						
225...250	- 20	0	- 7	- 37	- 51	- 70	- 29	+ 50	+ 15	0	- 16	- 33	- 46	- 60	- 93	- 133						
250...280	0	+ 32	+ 25	- 9	- 25	- 47	0	+ 108	+ 69	+ 52	+ 36	+ 16	0	- 14	- 60	- 106						
280...315	- 23	0	- 7	- 41	- 57	- 79	- 32	+ 56	+ 17	0	- 16	- 36	- 52	- 66	- 106	- 151						
315...355															- 63	- 113						
355...400	0	+ 36	+ 29	- 10	- 26	- 51	0	+ 119	+ 75	+ 57	+ 39	+ 17	0	- 16	- 63	- 109						
400...450	- 25	0	- 7	- 46	- 62	- 87	- 36	+ 62	+ 18	0	- 18	- 40	- 57	- 73	- 109	- 159						
450...500	0	+ 40	+ 33	- 10	- 27	- 55	0	+ 131	+ 83	+ 63	+ 43	+ 18	0	- 17	- 67	- 123						
	- 27	0	- 7	- 50	- 67	- 97	- 40	+ 68	+ 20	0	- 20	- 45	- 63	- 80	- 113	- 169						
															- 74	- 138						
															- 126	- 190						
															- 78	- 150						
															- 130	- 202						
															- 87	- 169						
															- 144	- 226						
															- 93	- 187						
															- 150	- 244						
															- 103	- 209						
															- 166	- 272						
															- 109	- 229						
															- 172	- 292						

DIN 7166 T1 (8.66)		ISO - انطباقات																				
		محدوده تolerانس به $\mu\text{m}$ ( $1\mu\text{m} = 0,001\text{mm}$ )								سیستم ثبوت میله												
محدوده اندازه نامی تا... بالای mm	سطح خارجی انطباق $h9$	سطح داخلی انطباق							سطح خارجی انطباق $h11$	سطح داخلی انطباق												
		محدوده تolerانس								محدوده تolerانس												
		C11	D10	E9	F8	H11	HR	P9		A11	C11	D11	H11									
1...3	0 - 25	+ 120 + 60	+ 60 + 20	+ 39 + 14	+ 20 + 6	+ 60 0	+ 14 0	- 6 - 31	0 - 60	+ 330 + 270	+ 120 + 60	+ 80 + 20	+ 60 0									
3...6	0 - 30	+ 145 + 70	+ 78 + 30	+ 50 + 20	+ 28 + 10	+ 75 0	+ 18 0	- 12 - 42	0 - 75	+ 345 + 270	+ 145 + 70	+ 105 + 30	+ 75 0									
6...10	0 - 36	+ 170 + 80	+ 98 + 40	+ 61 + 25	+ 35 + 13	+ 90 + 0	+ 22 0	- 15 - 51	0 - 90	+ 370 + 280	+ 170 + 80	+ 130 + 40	+ 90 0									
10...18	0 - 43	+ 205 + 95	+ 120 + 50	+ 75 + 32	+ 43 + 16	+ 110 0	+ 27 0	- 18 - 61	0 - 110	+ 400 + 290	+ 205 + 95	+ 160 + 50	+ 110 0									
18...30	0 - 52	+ 240 + 110	+ 149 + 65	+ 92 + 40	+ 53 + 20	+ 130 0	+ 33 0	- 22 - 74	0 - 130	+ 430 + 300	+ 240 + 110	+ 195 + 65	+ 130 0									
30...40	0	+ 280 + 120	+ 180	+ 112	+ 65	+ 160	+ 39	- 26	0	+ 470 + 310	+ 280 + 120	+ 240	+ 160									
40...50	- 62	+ 290 + 130								+ 80	+ 50			+ 25	0	0	- 88	- 160	+ 480 + 320	+ 290 + 130	+ 80	0
50...65	0	+ 330 + 140	+ 220	+ 134	+ 76	+ 190	+ 46	- 32	0	+ 530 + 340	+ 330 + 140	+ 290	+ 190									
65...80	- 74	+ 340 + 150								+ 100	+ 60			+ 30	0	0	- 106	- 190	+ 550 + 360	+ 340 + 150	+ 100	0
80...100	0	+ 390 + 170	+ 260	+ 159	+ 90	+ 220	+ 54	- 37	0	+ 600 + 380	+ 390 + 170	+ 340	+ 220									
100...120	- 87	+ 400 + 180								+ 120	+ 72			+ 36	0	0	- 124	- 220	+ 630 + 410	+ 400 + 180	+ 120	0
120...140	0	+ 450 + 200	+ 305	+ 185	+ 106	+ 250	+ 63	- 43	0	+ 710 + 460	+ 450 + 200	+ 395	+ 220									
140...160		+ 460 + 210								+ 145	+ 85			+ 43	0	0	- 143	- 250	+ 770 + 520	+ 460 + 210	+ 145	0
160...180		- 100																	+ 480 + 230	+ 480 + 230		
180...200	0	+ 530 + 240	+ 355	+ 215	+ 122	+ 290	+ 72	- 50	0	+ 950 + 660	+ 530 + 240	+ 460	+ 290									
200...225	- 115	+ 550 + 560								+ 170	+ 100			+ 50	+ 0	0	- 165	- 290	+ 1030 + 740	+ 550 + 260	+ 170	0
225...250		+ 570 + 280								+ 570 + 280	+ 570 + 280			+ 570 + 280	+ 570 + 280	+ 570 + 280	+ 570 + 280	+ 570 + 280	+ 570 + 280	+ 570 + 280	+ 570 + 280	+ 570 + 280
250...280	0	+ 620 + 300	+ 400	+ 240	+ 137	+ 320	+ 81	- 56	0	+ 1240 + 920	+ 620 + 300	+ 510	+ 320									
280...315	- 130	+ 650 + 330								+ 190	+ 110			+ 56	0	0	- 186	- 320	+ 1370 + 1050	+ 650 + 330	+ 190	0
315...355	0	+ 720 + 360	+ 400	+ 265	+ 151	+ 360	+ 89	- 62	0	+ 1560 + 1200	+ 720 + 360	+ 570	+ 360									
355...400	- 140	+ 760 + 400								+ 210	+ 125			+ 62	0	0	- 202	- 360	+ 1710 + 1350	+ 760 + 400	+ 210	0
400...450	0	+ 840 + 440	+ 480	+ 290	+ 165	+ 400	+ 97	- 68	0	+ 1900 + 1500	+ 840 + 440	+ 630	+ 400									
450...500	- 155	+ 880 + 480								+ 230	+ 135			+ 68	0	0	- 223	- 400	+ 2050 + 1650	+ 880 + 480	+ 230	0

### سیستم ISO برای اندازه‌های حدی و انطباقات

DIN ISO 286 T1 (11.90)



اصول

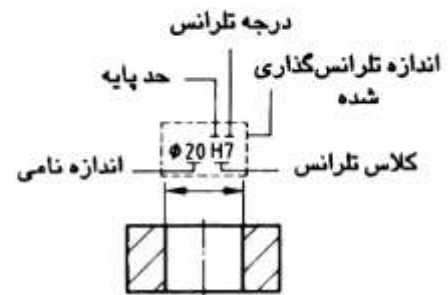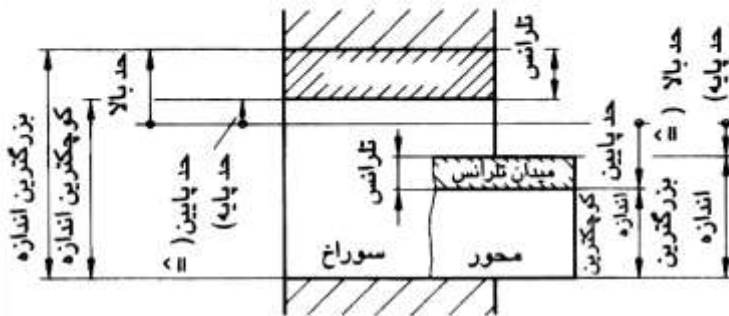




**اندازه نامی:** اندازه‌ای که حد بالا و پایین بدان مربوط می‌شود (در نمایش گرافیکی به عنوان خط صفر مشخص می‌شود).  
**اندازه است:** اندازه اندازه گیری شده قطعه نهایی.  
**اندازه‌های حدی:**  
**اندازه بزرگ:** بزرگترین اندازه مجاز قطعه کار.  
**اندازه کوچک:** کوچکترین اندازه مجاز قطعه کار.  
**حدود:**  
**حد بالا:** اختلاف بزرگترین اندازه با اندازه نامی.  
**حد پایین:** اختلاف کوچکترین اندازه با اندازه نامی.  
**حد پایه:** حدی که موقعیت تلرانس را نسبت به خط صفر تعیین می‌کند. اندازه آن فاصله بین خط صفر و آن حدی که به خط صفر نزدیک است را بیان می‌کند.  
**تلرانس:** اختلاف بین بزرگترین اندازه و کوچکترین با حد بالا و پایین می‌باشد.  
**میدان تلرانس:** نمایش گرافیکی محدوده بین بزرگترین و کوچکترین اندازه.  
**تلرانس پایه:** تلرانس مشخص شده با درجه تلرانس پایه مثلاً IT7 و محدوده اندازه نامی مثلاً 30...50.  
**درجه تلرانس:** عدد درجه تلرانس پایه.  
**کلاس تلرانس:** نامگذاری ترکیبی حد پایه با درجه تلرانس، مثلاً H7.  
**اندازه تلرانس گذاری شده:** از اندازه نامی با حدود مثلاً  $30 \pm 0.1$  یا از اندازه نامی با کلاس تلرانس مثلاً 20H7  
**انطباق:** ارتباط اختلاف اندازه است سوراخ و محور بعد از مونتاژ

**اندازه نامی:** اندازه‌ای که حد بالا و پایین بدان مربوط می‌شود (در نمایش گرافیکی به عنوان خط صفر مشخص می‌شود).  
**اندازه است:** اندازه اندازه گیری شده قطعه نهایی.  
**اندازه‌های حدی:**  
**اندازه بزرگ:** بزرگترین اندازه مجاز قطعه کار.  
**اندازه کوچک:** کوچکترین اندازه مجاز قطعه کار.  
**حدود:**  
**حد بالا:** اختلاف بزرگترین اندازه با اندازه نامی.  
**حد پایین:** اختلاف کوچکترین اندازه با اندازه نامی.  
**حد پایه:** حدی که موقعیت تلرانس را نسبت به خط صفر تعیین می‌کند. اندازه آن فاصله بین خط صفر و آن حدی که به خط صفر نزدیک است را بیان می‌کند.


### حدود، تلرانس

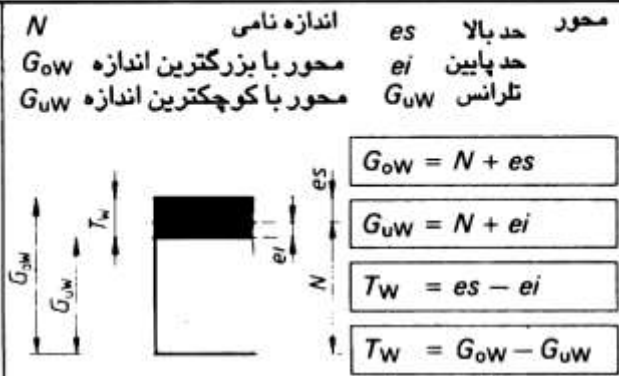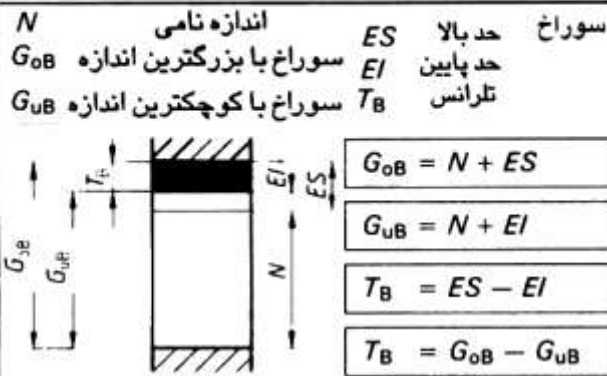

### انطباقات

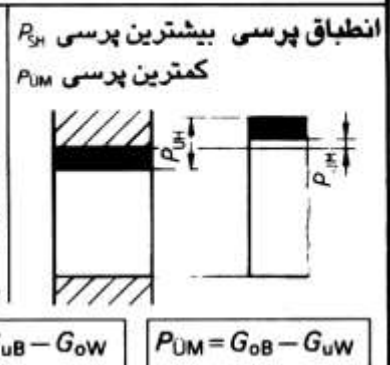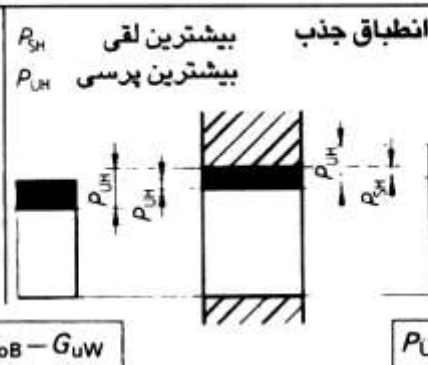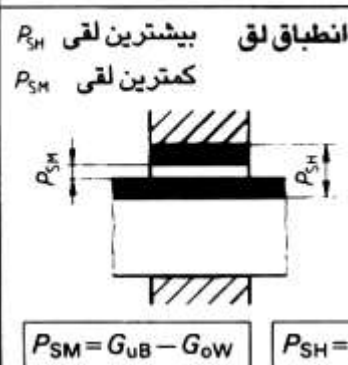

### سیستم ISO برای اندازه‌های حدی و انطباقات

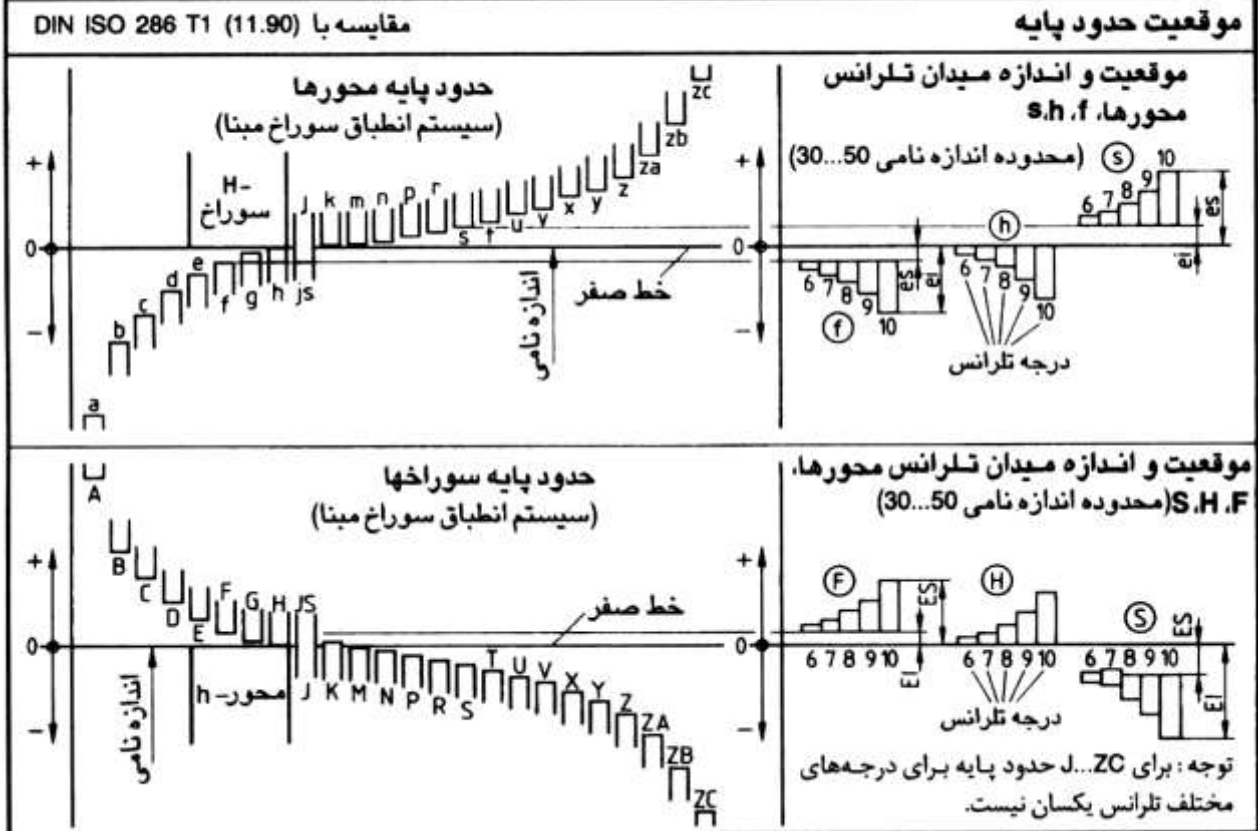

مقایسه با DIN ISO 286 T1 (11.90)

### تولرانس پایه

محدوده اندازه نامی تا... بالای mm	درجه تولرانس پایه																	
	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
	تولرانس پایه $\mu\text{m}$									تولرانس پایه mm								
... 3	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0,1	0,14	0,25	0,4	0,6	1	1,4
3... 6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	0,12	0,18	0,3	0,48	0,75	1,2	1,8
6... 10	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	0,15	0,22	0,36	0,58	0,9	1,5	2,2
10... 18	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0,18	0,27	0,43	0,7	1,1	1,8	2,7
18... 30	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0,21	0,33	0,52	0,84	1,3	2,1	3,3
30... 50	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0,25	0,39	0,62	1	1,6	2,5	3,9
50... 80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0,3	0,46	0,74	1,2	1,9	3	4,6
80... 120	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0,35	0,54	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4
120... 180	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	6,3
180... 250	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0,46	0,72	1,15	1,85	2,9	4,6	7,2
250... 315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0,52	0,81	1,3	2,1	3,2	5,2	8,1
315... 400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0,57	0,89	1,4	2,3	3,6	5,7	8,9
400... 500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0,63	0,97	1,55	2,5	4	6,3	9,7
500... 630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0,7	1,1	1,75	2,8	4,4	7	11
630... 800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0,8	1,25	2	3,2	5	8	12,5
800...1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0,9	1,4	2,3	3,6	5,6	9	14
1000...1250	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1,05	1,65	2,6	4,2	6,6	10,5	16,5
1250...1600	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1,25	1,95	3,1	5	7,8	12,5	19,5
1600...2000	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1,5	2,3	3,7	6	9,2	15	23
2000...2500	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1,75	2,8	4,4	7	11	17,5	28
2500...3150	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2,1	3,3	5,4	8,6	13,5	21	33

حدود درجه تولرانس مربوط به حدود پایه h, js, H و JS از تولرانسهای پایه به دست می آید:  
 $h: es = 0; ei = -IT$      $js: es = +IT/2; ei = -IT/2$      $H: ES = +IT; EI = 0$      $JS: ES = +IT/2; EI = -IT/2$

تولرانسهای هندسی و وضعی

مقایسه با DIN ISO 1101(3.85)		نحوه بیان در نقشه کشی		
اصطلاحات عمومی	مرجع	اجزاء مورد نظر		
<p>هنگامی از تولرانسهای هندسی و وضعی در نقشه ها استفاده می شود که بنا به دلایل ساخت ، عملکرد یا قابلیت تعویض شدن قطعه کار ، به آن نیاز باشد.</p> <p>ابعاد چار چوب تولرانس</p> <p>ارتفاع حروف h</p>	<p>حرف مرجع خط مرجع مثلث مرجع جزء مرجع</p>	<p>حروف کمکی (در صورت لزوم) مقدار تولرانس علامت تولرانس خط با پیکان مرجع جزء تولرانس</p>		
	<p>مرجع یک سطح و یا یک خط است.</p>	<p>تولرانس بر اساس سطح و خط مرجع</p>		
	<p>مرجع ، سطح وسط شیار و محور قطر است.</p>	<p>تولرانس بر اساس سطح وسط شیار و محور قطر مرجع</p>		
	<p>مرجع ، محوری یا خط مرکزی مشترک است.</p>	<p>تولرانس بر اساس محوری یا خط مرکزی مشترک</p>		
انواع تولرانس	علائم و معانی	علائم در نقشه کشی	توضیحات	منطقه تولرانس
<p>تولرانس هندسی</p>	راستی		محور تولرانس استوانه (استوانه بیرون) باید در داخل استوانه ای به قطر $t = 0,04 \text{ mm}$ قرار گیرد.	
	تختی		سطح تولرانسی باید بین دو سطح موازی که فاصله آنها از یکدیگر $t = 0,03 \text{ mm}$ است قرار گیرد.	
	گردی		خط پیرامون در هر سطح برش عمود بر محور باید بین دو دایره هم مرکز که فاصله آنها از یکدیگر $t = 0,08 \text{ mm}$ می باشد ، قرار گیرد.	
	استوانه ای		سطح پیرامون تولرانسی استوانه باید بین دو استوانه هم-محور که به فاصله $t = 0,2 \text{ mm}$ از یکدیگر می-باشند ، قرار گیرد.	
	فرم خطی		پروفیل تولرانسی باید بین دو خط پوش که فاصله آنها توسط دایره ای به قطر $t = 0,06 \text{ mm}$ محدود شده است ، قرار گیرد . مرکز این دایره ها بر روی خط ایده-آل قرار می گیرد.	
	فرم سطحی		سطح تولرانسی بایستی بین دو سطح پوش که فاصله آنها توسط کره هائی به قطر $t = 0,3 \text{ mm}$ از یکدیگر محدود شده است ، قرار گیرد . مرکز کره ها بر روی سطح ایده آل هندسی قرار دارد.	

تفرانسهای هندسی و وضعی				
انواع تفرانس	علامت وضعی	علامت در نقشه فنی	توضیحات	منطقه تفرانس
تفرانس راست	موازی بودن		سطح تفرانس باید بین دو سطح که با محور مرجع A موازی بوده و فاصله آنها از یکدیگر $t = 0,3 \text{ mm}$ می باشد قرار گیرد.	
	عمود بودن		سطح عرضی تفرانس باید بین دو سطح موازی که بر محور مرجع B عمود بوده و فاصله آنها از یکدیگر برابر $t = 0,04 \text{ mm}$ باشد، قرار گیرد.	
	شیب دار بودن		سطح تفرانس شیب دار باید بین دو سطح موازی که نسبت به محور مرجع B شیب دار بوده و فاصله آنها از یکدیگر $t = 0,2 \text{ mm}$ می باشد، قرار گیرد. زاویه ایده آل هندسی $60^\circ$ است.	
تفرانس وضعی	تفرانس موقعیت		هر خط تفرانس مشخص شده باید بین دو خط موازی با فاصله $t = 0,08 \text{ mm}$ قرار گیرد.	
	هم مرکزی و هم محوری		محور قسمت تفرانس میله باید در داخل استوانه ای هم مرکز نسبت به محور مرجع A-B و به قطر $t = 0,3 \text{ mm}$ قرار گیرد.	
	تفرانس		سطح تفرانس میانی شیار باید بین دو سطح موازی با فاصله $t = 0,05 \text{ mm}$ قرار گیرد، که نسبت به دو سطح خارجی متقارن می باشد.	
تفرانس دورانی	لنگی طولی		به هنگام دوران میله حول محور مرجع A-B، انحراف لنگی طولی هر سطح اندازه گیری عمود بر محور نباید از $t = 0,3 \text{ mm}$ تجاوز نماید.	
	لنگی عرضی		به هنگام دوران میله حول محور مرجع F، انحراف لنگی عرضی در هر استوانه اندازه گیری نباید از $t = 0,3 \text{ mm}$ تجاوز نماید.	
تفرانس دورانی کل	لنگی طولی		به هنگام دوران حول محور مرجع C-D و جابه جایی محوری، تمام نقاط سطوح باید در داخل استوانه تو خالی به ضخامت $t = 0,3 \text{ mm}$ قرار گیرد.	
	لنگی عرضی		به هنگام دوران حول محور مرجع F و با جابه جایی در همه شعاعها تمام نقاط سطوح باید در فاصله $t = 0,2 \text{ mm}$ قرار گیرند.	

### علامت صافی سطح

مقایسه با DIN ISO 1302(6.80)		بیان صافی سطح
علامت	توضیح	
	علامت اصلی (بدون اطلاعات اضافی قابل توجیه نیست) علامت با اطلاعات اضافی. این علامت برای سطوحی بکار می‌رود که با هر روش تولیدی بتوان مشخصه ذکر شده را بر آورد.	
	علامت صافی سطح سطوحی که باید با یک روش براده برداری حاصل شود به کار می‌رود.	
	علامت صافی سطح سطوحی که باید بدون عملیات براده برداری حاصل شود. این علامت همچنین هنگامی بکار می‌رود که سطح مورد نظر قطعه کار باید بدون انجام هرگونه عملیات بعدی بر روی آن به همان صورت اولیه ساخت باقی بماند.	
	علامت برای درج مشخصات ویژه سطحی	
	شرح هر یک از حروف بر روی علامت : a مقدار زبری $R_a$ بر حسب $\mu m$ یا درجه زبری N b روش ساخت ، انجام هر گونه عملیات سطحی یا پوشش c فاصله مرجع d جهت شیار e اضافه تراش به mm f سایر کمیت‌های اندازه گیری زبری مثلاً $R_z$	

### علامت شناسایی جهت شیار

نمایش جهت شیار						
علامت	=	⊥	X	M	C	R
جهت شیار	به موازات سطح تصویر شده	عمود بر سطح تصویر شده	ضربدری در دو جهت مایل	جهت مختلف	هم مرکز با نقطه مرکزی	بطور شعاعی با نقطه مرکزی

### اندازه‌ها

	ارتفاع حروف h به mm						
	2,5	3,5	5	7	10		
d	0,25	0,35	0,5	0,7	1,0		
H <sub>1</sub>	3,5	5	7	10	14		
H <sub>2</sub>	7	10	14	20	28		


### ترتیب علامت در نقشه‌ها

اگر مقدار زبری داده شده باشد علامت را می‌توان بطور دلخواه رسم کرد. مشخصات باید از پایین یا از سمت راست قابل خواندن باشد.	مشخصات باید طوری نوشته شود که از پایین یا از سمت راست قابل خواندن باشد.

## مشخصات صافی سطح و سختکاری


نمونه های چگونگی درج مشخصات در نقشه ها

$$3 \sqrt{R_z 100} \left( \sqrt{R_z 25} \sqrt{R_z 6,3} \right)$$

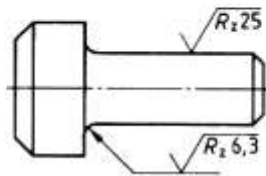

مقدار زیری چند سطح مختلف را در کنار عدد موقعیت می نویسند.  
درجه زیری روی نقشه را در پراکنش درج می کنند.

$$5 \sqrt{3,2} (\checkmark)$$

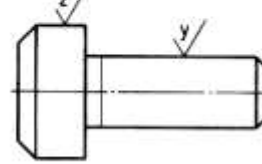

سنگ خورده  
 $y = \sqrt{0,4}$   
 پوشش کرم  
 $z = \checkmark$

برای سادگی بیان، مشخصات صافی سطح را با حروف نوشته و سپس آنها را جداگانه توضیح می دهند.

زبری میانگین  $R_a$  به  $\mu m$  و درجه زیری N

$R_a$	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025
N	N 12	N 11	N 10	N 9	N 8	N 7	N 6	N 5	N 4	N 3	N 2	N 1

مقایسه با (منسوخ) DIN 3141


مشخصات صافی سطح

معنی طبق DIN 140	علامت صافی سطح	$R_a (R_z) \mu m$				$R_a \mu m$			
		R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
سطح خام با روش ساخت دقیق بدون براده برداری		دلخواه				نحوه انتخاب: خام $\checkmark$			
زبر شیارها محسوس بوده و با چشم غیر مسلح دیده می شوند		160	100	63	25	25	12,5	6,3	3,2
پرداخت شیارها با چشم غیر مسلح هم دیده می شوند.		40	25	16	10	6,3	3,2	1,6	1,6
پرداخت ظریف شیارها دیگر با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند.		16	6,3	4	2,5	1,6	0,8	0,4	0,2
		-	1	1	0,4	-	0,1	0,1	0,025



مقایسه با (5.77) T 4 و (11.76) T 3 DIN 6773

علامت سختکاری



عملیات حرارتی تمام قطعه	سختکاری موضعی	سختکاری سطحی	سختکاری نفوذی
 سخت شده $59 + 4 \text{ HRC}$ بهاری شده $300 + 50 \text{ HB}$ $2,5/187,5$	 سخت و آبیله شده تا $58 + 3 \text{ HRC}$	 محل اندازه گیری 1 محل اندازه گیری 2 سختکاری سطحی، تمام قطعه برگشت به $30 \text{ HV } 120 + 600$ محل اندازه گیری 1: $R_{ht} 450 = 1,8 + 1,3$ محل اندازه گیری 2: $R_{ht} 450 = 1,2 + 1,2$ عمق نفوذ محل اندازه گیری 1 با سختی $30 \text{ HV } 450$ (سختی ویکرز) باید حداقل $1,8 \text{ mm}$ و حداکثر $3,1 \text{ mm}$ باشد.	 سخت کاری کرپوره با برگشت به $58 + 5 \text{ HRC}$ $E_{ht} = 0,8 + 0,2$ نفوذ کربن در تمام قطعه مجاز است سختی سطحی باید $58 \dots 63 \text{ HRC}$ باشد. عمق سختی نفوذی $1,8 \text{ mm} \dots 1,0 \text{ mm}$
علامت مشخصه محل اندازه گیری	محدوده مشخص نشده را نباید سختکاری کرده و برگشت داد.		

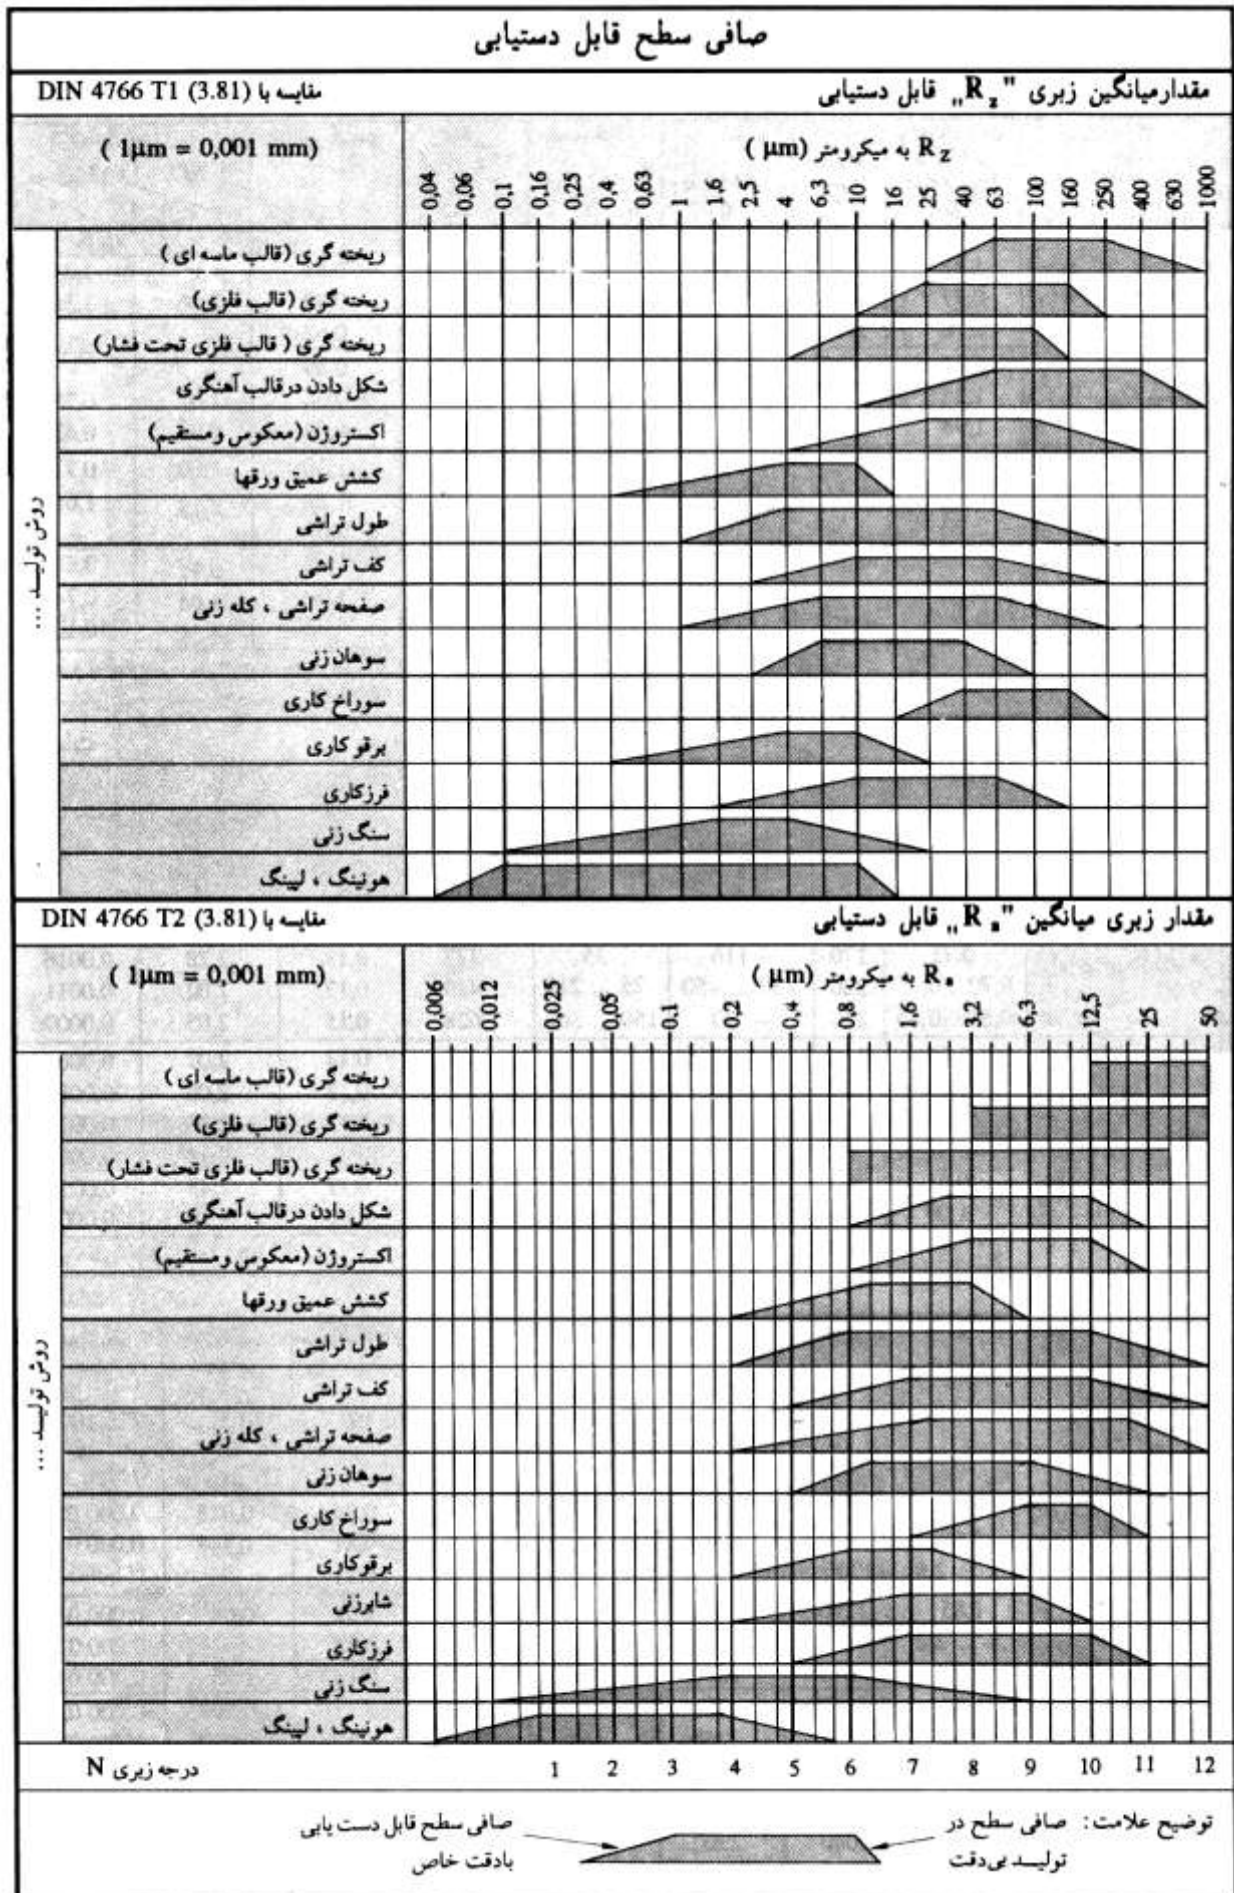

0...45° سینوس		$\sin \varphi = \frac{a}{c}$ $a=c \cdot \sin \varphi$ : $c = \frac{a}{\sin \varphi}$						
		دقیقه						
درجه	0	10	20	30	40	50	60	
0	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	89
1	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349	88
2	0,0349	0,0378	0,0407	0,0436	0,0465	0,0494	0,0523	87
3	0,0523	0,0552	0,0581	0,0610	0,0640	0,0669	0,0698	86
4	0,0698	0,0727	0,0756	0,0785	0,0814	0,0843	0,0872	85
5	0,0872	0,0901	0,0929	0,0958	0,0987	0,1016	0,1045	84
6	0,1045	0,1074	0,1103	0,1132	0,1161	0,1190	0,1219	83
7	0,1219	0,1248	0,1276	0,1305	0,1334	0,1363	0,1392	82
8	0,1392	0,1421	0,1449	0,1478	0,1507	0,1536	0,1564	81
9	0,1564	0,1593	0,1622	0,1650	0,1679	0,1708	0,1736	80
10	0,1736	0,1765	0,1794	0,1822	0,1851	0,1880	0,1908	79
11	0,1908	0,1937	0,1965	0,1994	0,2022	0,2051	0,2079	78
12	0,2079	0,2108	0,2136	0,2164	0,2193	0,2221	0,2250	77
13	0,2250	0,2278	0,2306	0,2334	0,2363	0,2391	0,2419	76
14	0,2419	0,2447	0,2476	0,2504	0,2532	0,2560	0,2588	75
15	0,2588	0,2616	0,2644	0,2672	0,2700	0,2728	0,2756	74
16	0,2756	0,2784	0,2812	0,2840	0,2868	0,2896	0,2924	73
17	0,2924	0,2952	0,2979	0,3007	0,3035	0,3062	0,3090	72
18	0,3090	0,3118	0,3145	0,3173	0,3201	0,3228	0,3256	71
19	0,3256	0,3283	0,3311	0,3338	0,3365	0,3393	0,3420	70
20	0,3420	0,3448	0,3475	0,3502	0,3529	0,3557	0,3584	69
21	0,3584	0,3611	0,3638	0,3665	0,3692	0,3719	0,3746	68
22	0,3746	0,3773	0,3800	0,3827	0,3854	0,3881	0,3907	67
23	0,3907	0,3934	0,3961	0,3987	0,4014	0,4041	0,4067	66
24	0,4067	0,4094	0,4120	0,4147	0,4173	0,4200	0,4226	65
25	0,4226	0,4253	0,4279	0,4305	0,4331	0,4358	0,4384	64
26	0,4384	0,4410	0,4436	0,4462	0,4488	0,4514	0,4540	63
27	0,4540	0,4566	0,4592	0,4617	0,4643	0,4669	0,4695	62
28	0,4695	0,4720	0,4746	0,4772	0,4796	0,4823	0,4848	61
29	0,4848	0,4874	0,4899	0,4924	0,4950	0,4975	0,5000	60
30	0,5000	0,5025	0,5050	0,5075	0,5100	0,5125	0,5150	59
31	0,5150	0,5175	0,5200	0,5225	0,5250	0,5275	0,5299	58
32	0,5299	0,5324	0,5348	0,5373	0,5398	0,5422	0,5446	57
33	0,5446	0,5471	0,5495	0,5519	0,5544	0,5568	0,5592	56
34	0,5592	0,5616	0,5640	0,5664	0,5688	0,5712	0,5736	55
35	0,5736	0,5760	0,5783	0,5807	0,5831	0,5854	0,5878	54
36	0,5878	0,5901	0,5925	0,5948	0,5972	0,5995	0,6018	53
37	0,6018	0,6041	0,6065	0,6088	0,6111	0,6134	0,6157	52
38	0,6157	0,6180	0,6202	0,6225	0,6248	0,6271	0,6293	51
39	0,6293	0,6316	0,6338	0,6361	0,6383	0,6406	0,6428	50
40	0,6428	0,6450	0,6472	0,6494	0,6517	0,6539	0,6561	49
41	0,6561	0,6583	0,6604	0,6626	0,6648	0,6670	0,6691	48
42	0,6691	0,6713	0,6734	0,6756	0,6777	0,6799	0,6820	47
43	0,6820	0,6841	0,6862	0,6884	0,6905	0,6926	0,6947	46
44	0,6947	0,6967	0,6988	0,7009	0,7030	0,7050	0,7071	45
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	0'	درجه
	دقیقه							
	$\cos \varphi = \frac{b}{c}$		$b=c \cdot \cos \varphi$		$c = \frac{b}{\cos \varphi}$		45...90° کسینوس	

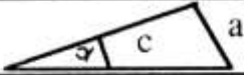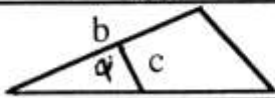45...90° سینوس								
		دقیقه						
درجه	0	10	20	30	40	50	60	
45	0,7071	0,7092	0,7112	0,7133	0,7153	0,7173	0,7193	44
46	0,7193	0,7214	0,7234	0,7254	0,7274	0,7294	0,7314	43
47	0,7314	0,7333	0,7353	0,7373	0,7392	0,7412	0,7431	42
48	0,7431	0,7451	0,7470	0,7490	0,7509	0,7528	0,7547	41
49	0,7547	0,7566	0,7585	0,7604	0,7623	0,7642	0,7660	40
50	0,7660	0,7679	0,7698	0,7716	0,7735	0,7753	0,7771	39
51	0,7771	0,7790	0,7808	0,7826	0,7844	0,7862	0,7886	38
52	0,7880	0,7898	0,7916	0,7934	0,7951	0,7969	0,7986	37
53	0,7986	0,8004	0,8021	0,8039	0,8056	0,8073	0,8090	36
54	0,8090	0,8107	0,8124	0,8141	0,8158	0,8175	0,8192	35
55	0,8192	0,8208	0,8225	0,8241	0,8258	0,8274	0,8290	34
56	0,8290	0,8307	0,8323	0,8339	0,8355	0,8371	0,8387	33
57	0,8387	0,8403	0,8418	0,8434	0,8450	0,8465	0,8480	32
58	0,8480	0,8496	0,8511	0,8526	0,8542	0,8557	0,8572	31
59	0,8572	0,8587	0,8601	0,8616	0,8631	0,8646	0,8660	30
60	0,8660	0,8675	0,8689	0,8704	0,8718	0,8732	0,8746	29
61	0,8746	0,8760	0,8774	0,8788	0,8802	0,8816	0,8829	28
62	0,8829	0,8843	0,8857	0,8870	0,8884	0,8897	0,8910	27
63	0,8910	0,8923	0,8936	0,8949	0,8962	0,8975	0,8988	26
64	0,8988	0,9001	0,9013	0,9026	0,9038	0,9051	0,9063	25
65	0,9063	0,9075	0,9088	0,9100	0,9112	0,9124	0,9135	24
66	0,9135	0,9147	0,9159	0,9171	0,9182	0,9194	0,9205	23
67	0,9205	0,9216	0,9228	0,9239	0,9250	0,9261	0,9272	22
68	0,9272	0,9283	0,9293	0,9304	0,9315	0,9325	0,9336	21
69	0,9336	0,9346	0,9356	0,9367	0,9377	0,9387	0,9397	20
70	0,9397	0,9407	0,9417	0,9426	0,9436	0,9446	0,9455	19
71	0,9455	0,9465	0,9474	0,9483	0,9492	0,9502	0,9511	18
72	0,9511	0,9520	0,9528	0,9537	0,9546	0,9555	0,9563	17
73	0,9563	0,9572	0,9580	0,9588	0,9596	0,9605	0,9613	16
74	0,9613	0,9621	0,9628	0,9636	0,9644	0,9652	0,9659	15
75	0,9659	0,9667	0,9674	0,9681	0,9689	0,9696	0,9703	14
76	0,9703	0,9710	0,9717	0,9724	0,9730	0,9737	0,9744	13
77	0,9744	0,9750	0,9757	0,9763	0,9769	0,9775	0,9781	12
78	0,9781	0,9787	0,9793	0,9799	0,9805	0,9811	0,9816	11
79	0,9816	0,9822	0,9827	0,9833	0,9838	0,9843	0,9848	10
80	0,9848	0,9853	0,9858	0,9863	0,9868	0,9872	0,9877	9
81	0,9877	0,9881	0,9886	0,9890	0,9894	0,9899	0,9903	8
82	0,9903	0,9907	0,9911	0,9914	0,9918	0,9922	0,9925	7
83	0,9925	0,9929	0,9932	0,9936	0,9939	0,9942	0,9945	6
84	0,9945	0,9948	0,9951	0,9954	0,9957	0,9959	0,9962	5
85	0,9962	0,9964	0,9967	0,9969	0,9971	0,9974	0,9976	4
86	0,9976	0,9978	0,9980	0,9981	0,9983	0,9985	0,9986	3
87	0,9986	0,9988	0,9989	0,9990	0,9992	0,9993	0,9994	2
88	0,9994	0,9995	0,9996	0,9997	0,9997	0,9998	0,99985	1
89	0,99985	0,99989	0,99993	0,99996	0,99998	0,99999	1,0000	0
	60°	50°	40°	30°	20°	10°	0°	درجه
	دقیقه							
								0...45° کسینوس

0...45°		$\tan \alpha = \frac{a}{c}$ $a = b \cdot \tan \varphi$ $b = \frac{a}{\tan \varphi}$						
دقیقه								
درجه	0	10	20	30	40	50	60	
0	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	89
1	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349	88
2	0,0349	0,0378	0,0407	0,0437	0,0466	0,0495	0,0524	87
3	0,0524	0,0553	0,0582	0,0612	0,0641	0,0670	0,0699	86
4	0,0699	0,0729	0,0758	0,0787	0,0816	0,0846	0,0875	85
5	0,0875	0,0904	0,0934	0,0963	0,0992	0,1022	0,1051	84
6	0,1051	0,1080	0,1110	0,1139	0,1169	0,1198	0,1228	83
7	0,1228	0,1257	0,1287	0,1317	0,1346	0,1376	0,1405	82
8	0,1405	0,1435	0,1465	0,1495	0,1524	0,1554	0,1584	81
9	0,1584	0,1614	0,1644	0,1673	0,1703	0,1733	0,1763	80
10	0,1763	0,1793	0,1823	0,1853	0,1883	0,1914	0,1944	79
11	0,1944	0,1974	0,2004	0,2035	0,2065	0,2095	0,2126	78
12	0,2126	0,2156	0,2186	0,2217	0,2247	0,2278	0,2309	77
13	0,2309	0,2339	0,2370	0,2401	0,2432	0,2462	0,2493	76
14	0,2493	0,2524	0,2555	0,2586	0,2617	0,2648	0,2679	75
15	0,2679	0,2711	0,2742	0,2773	0,2805	0,2836	0,2867	74
16	0,2867	0,2899	0,2931	0,2962	0,2994	0,3026	0,3057	73
17	0,3057	0,3089	0,3121	0,3153	0,3185	0,3217	0,3249	72
18	0,3249	0,3281	0,3314	0,3346	0,3378	0,3411	0,3443	71
19	0,3443	0,3476	0,3508	0,3541	0,3574	0,3607	0,3640	70
20	0,3640	0,3673	0,3706	0,3739	0,3772	0,3805	0,3839	69
21	0,3839	0,3872	0,3906	0,3939	0,3973	0,4006	0,4040	68
22	0,4040	0,4074	0,4108	0,4142	0,4176	0,4210	0,4245	67
23	0,4245	0,4279	0,4314	0,4348	0,4383	0,4417	0,4452	66
24	0,4452	0,4487	0,4522	0,4557	0,4592	0,4628	0,4663	65
25	0,4663	0,4699	0,4734	0,4770	0,4806	0,4841	0,4877	64
26	0,4877	0,4913	0,4950	0,4986	0,5022	0,5059	0,5095	63
27	0,5095	0,5132	0,5169	0,5206	0,5243	0,5280	0,5317	62
28	0,5317	0,5354	0,5392	0,5430	0,5467	0,5505	0,5543	61
29	0,5543	0,5581	0,5619	0,5658	0,5696	0,5735	0,5774	60
30	0,5774	0,5812	0,5851	0,5890	0,5930	0,5969	0,6009	59
31	0,6009	0,6048	0,6088	0,6128	0,6168	0,6208	0,6249	58
32	0,6249	0,6289	0,6330	0,6371	0,6412	0,6453	0,6494	57
33	0,6494	0,6536	0,6577	0,6619	0,6661	0,6703	0,6745	56
34	0,6745	0,6787	0,6830	0,6873	0,6916	0,6959	0,7002	55
35	0,7002	0,7046	0,7089	0,7133	0,7177	0,7221	0,7265	54
36	0,7265	0,7310	0,7355	0,7400	0,7445	0,7490	0,7536	53
37	0,7536	0,7581	0,7627	0,7673	0,7720	0,7766	0,7813	52
38	0,7813	0,7860	0,7907	0,7954	0,8002	0,8050	0,8098	51
39	0,8098	0,8146	0,8195	0,8243	0,8292	0,8342	0,8391	50
40	0,8391	0,8441	0,8491	0,8541	0,8591	0,8642	0,8693	49
41	0,8693	0,8744	0,8796	0,8847	0,8899	0,8952	0,9004	48
42	0,9004	0,9057	0,9110	0,9163	0,9217	0,9271	0,9325	47
43	0,9325	0,9380	0,9435	0,9490	0,9545	0,9601	0,9657	46
44	0,9657	0,9713	0,9770	0,9827	0,9884	0,9942	1,0000	45
	60°	50°	40°	30°	20°	10°	0°	درجه
دقیقه								
		$\cos \alpha = \frac{b}{c}$		$b = c \cdot \cos \varphi$		$c = \frac{b}{\cos \varphi}$		45...90° کتانژانت

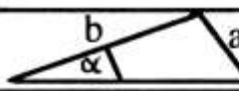45...90° تانژانت								
		دقیقه						
درجه	0	10	20	30	40	50	60	
45	1,0000	1,0058	1,0117	1,0176	1,0235	1,0295	1,0355	44
46	1,0355	1,0416	1,0477	1,0538	1,0599	1,0661	1,0724	43
47	1,0724	1,0786	1,0850	1,0913	1,0977	1,1041	1,1106	42
48	1,1106	1,1171	1,1237	1,1303	1,1369	1,1436	1,1504	41
49	1,1504	1,1571	1,1640	1,1708	1,1778	1,1847	1,1918	40
50	1,1918	1,1988	1,2059	1,2131	1,2203	1,2276	1,2349	39
51	1,2349	1,2423	1,2497	1,2572	1,2647	1,2723	1,2799	38
52	1,2799	1,2876	1,2954	1,3032	1,3111	1,3190	1,3270	37
53	1,3270	1,3351	1,3432	1,3514	1,3597	1,3680	1,3764	36
54	1,3764	1,3848	1,3934	1,4019	1,4106	1,4193	1,4281	35
55	1,4281	1,4370	1,4460	1,4550	1,4641	1,4733	1,4826	34
56	1,4826	1,4919	1,5013	1,5108	1,5204	1,5301	1,5399	33
57	1,5399	1,5497	1,5597	1,5697	1,5798	1,5900	1,6003	32
58	1,6003	1,6107	1,6213	1,6318	1,6426	1,6534	1,6643	31
59	1,6643	1,6753	1,6864	1,6977	1,7090	1,7205	1,7321	30
60	1,7321	1,7438	1,7556	1,7675	1,7796	1,7917	1,8041	29
61	1,8041	1,8165	1,8291	1,8418	1,8546	1,8676	1,8807	28
62	1,8807	1,8940	1,9074	1,9210	1,9347	1,9486	1,9626	27
63	1,9626	1,9768	1,9912	2,0057	2,0204	2,0353	2,0503	26
64	2,0503	2,0655	2,0809	2,0965	2,1123	2,1283	2,1445	25
65	2,1445	2,1609	2,1775	2,1943	2,2113	2,2286	2,2460	24
66	2,2460	2,2637	2,2817	2,2998	2,3183	2,3369	2,3558	23
67	2,3559	2,3750	2,3945	2,4142	2,4342	2,4545	2,4751	22
68	2,4751	2,4960	2,5172	2,5387	2,5605	2,5826	2,6051	21
69	2,6051	2,6279	2,6511	2,6746	2,6985	2,7228	2,7475	20
70	2,7475	2,7725	2,7980	2,8239	2,8502	2,8770	2,9042	19
71	2,9042	2,9319	2,9600	2,9887	3,0178	3,0475	3,0777	18
72	3,0777	3,1084	3,1397	3,1716	3,2041	3,2371	3,2709	17
73	3,2709	3,3052	3,3402	3,3759	3,4124	3,4495	3,4874	16
74	3,4874	3,5261	3,5656	3,6059	3,6470	3,6891	3,7321	15
75	3,7321	3,7760	3,8208	3,8667	3,9136	3,9617	4,0108	14
76	4,0108	4,0611	4,1126	4,1653	4,2193	4,2747	4,3315	13
77	4,3315	4,3897	4,4494	4,5107	4,5736	4,6383	4,7046	12
78	4,7046	4,7729	4,8430	4,9152	4,9894	5,0658	5,1446	11
79	5,1446	5,2257	5,3093	5,3955	5,4845	5,5764	5,6713	10
80	5,6713	5,7694	5,8708	5,9758	6,0844	6,1970	6,3138	9
81	6,3138	6,4348	6,5605	6,6912	6,8269	6,9682	7,1154	8
82	7,1154	7,2687	7,4287	7,5958	7,7704	7,9530	8,1444	7
83	8,1444	8,3450	8,5556	8,7769	9,0098	9,2553	9,5144	6
84	9,5144	9,7882	10,0780	10,3854	10,7019	11,0594	11,4301	5
85	11,4301	11,8262	12,2505	12,7062	13,1969	13,7267	14,3007	4
86	14,3007	14,9244	15,6048	16,3499	17,1693	18,0750	19,0811	3
87	19,0811	20,2056	21,4704	22,9038	24,5418	26,4316	28,6363	2
88	28,6363	31,2416	34,3678	38,1885	42,9641	49,1039	57,2900	1
89	57,2900	68,7501	85,9398	114,5887	171,885	343,774		0
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	0'	درجه
	دقیقه							
								
	0...45° کتانژانت							

## منابع

- ۱- آشنایی با فرایندهای ساخت و تولید- تألیف حجت ا... عالی- انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)- چاپ دوم ۱۳۷۹
- ۲- پرسکاری ورق‌ها، فرایندها و قالب‌های برشکاری، خمکاری و کشش- مؤلف Vukota Boljanovic- ترجمه احسان روحانی- ناشر: نشر طراح- چاپ اول- زمستان ۱۳۸۴
- ۳- طراحی و ساخت قالب و قیود (قالب‌های برش، پلاستیک، دایکاست و ...) - مؤلف Keller, Eberhard- ترجمه: عبدا... ولی نژاد با همکاری محمد نصیری نیا- ناشر: نشر طراح- چاپ ششم- تابستان ۱۳۸۳
- ۴- جداول و استانداردهای ماشین سازی- مؤلف: Reutlingen, Ulrich Fisher- ترجمه عبدا... ولی نژاد- ناشر: نشر طراح- چاپ هفدهم- زمستان ۱۳۸۲
- ۵- اصول نقشه کشی و طراحی قالب (از غارها تا کامپیوتر)- ترجمه و تألیف یوسف ستاره شناس- چاپ دوم- تابستان ۱۳۷۵
- ۶- گام به گام طراحی و ساخت قالب‌های برش- مؤلف: J.R. Paquin- ترجمه: عبدا... ولی نژاد و کیان جوادی فخار- ناشر: نشر طراح- چاپ سوم- تابستان ۱۳۸۲
- ۷- جداول و استانداردهای فولاد- ترجمه: عبدا... ولی نژاد- ناشر: نشر طراح- چاپ سوم- پاییز ۱۳۸۱
- ۸- کتاب درسی قالبسازی (برش)- تهیه و تنظیم مسعود مظهری- ناشر: سازمان فنی و حرفه ای کشور- چاپ اول- خرداد ۱۳۷۹
- ۹- اصول قالبسازی طراحی گام به گام قالب‌های خم و برش- مؤلف: جی. آر. پاکوین- ترجمه فرزاد نظریان و حمید امامی خوانساری- نشر پیوند نو و نشر آبیژ- چاپ اول- ویرایش دوم- زمستان ۱۳۸۰
- ۱۰- راهنمای ورق کاری، نوشته رن فورنیه، ترجمه عماد حجتی، انتشارات فنی ایران، چاپ اول ۱۳۷۹