

به نام خدا

ماشین‌های کنترل عددی (CNC)

محمود نوری زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

زمستان ۸۸



ماشین‌های کنترل عددی (CNC)

فهرست منابع:

- ۱- خودآموز برنامه نویسی و اپراتوری ماشین‌های CNC - مهندس سیدجلال حقی - نشر آونگ (مثلث نارنجی)
- ۲- برنامه نویسی ماشین‌های کنترل عددی کامپیوتری CNC - مهندس روح الله پناهی - نشر سایه گستر
- ۳- مقدمه ای بر ماشین‌های کنترل عددی - مهندس محمد حمیدی - انتشارات مفتون همدانی
- ۴- برنامه نویسی ماشین‌های کنترل عددی CNC - دکتر سیدمحسن صفوی - جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
- ۵- اصول برنامه نویسی و کاربردی ماشین‌های CNC، G کد (سینومریک، فانوک)، هایدن‌هاین، AC، APT - مهندس حامد غلامی - انتشارات متفکران - زمستان ۸۱

ارزش یابی:

- ۱- پایان ترم : ۱۵ نمره
- ۲- تمرین و پروژه : ۵ نمره

سر فصل مطالب :

- ۱- اتوماسیون و به کارگیری کامپیوتر در طراحی و ساخت
- ۲- معرفی ماشین‌های CNC
- ۳- اجزای اصلی ماشین‌های CNC
- ۴- مبانی برنامه‌نویسی ماشین‌های CNC
- ۵- برنامه نویسی CNC

فصل اول:

اتوماسیون و به کارگیری کامپیوتر در طراحی و ساخت

مفاهیم اصلی:

۱- CAD / CAM

۲- CIM

۳- FMS

۱-۱- طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)^۱

طراحی به کمک کامپیوتر شامل موارد زیر است:


- ۱- بکارگیری کامپیوتر در طراحی مهندسی (نرم افزارهای MDT, Solidworks, CATIA و ...)
- ۲- بکارگیری کامپیوتر در انجام محاسبات و تحلیلها (نرم افزارهای FEM مثل Ansys, Abaqus و..., نرم افزارهای محاسبات ریاضی مثل MATLAB, Maple و ...)
- ۳- بکارگیری کامپیوتر در انجام ترسیمات (Auto CAD و...)



شکل ۱-۱- نمونه هایی از بکارگیری کامپیوتر در انجام محاسبات و تحلیلها (در نرم افزارهای FEM)

مزایای طراحی به کمک کامپیوتر عبارت است از:

- ۱- پیاده سازی طرح های پیچیده
- ۲- عدم نیاز به طراحی مجدد قطعات تکراری و امکان استفاده از قطعات از پیش طراحی شده
- ۳- امکان آنالیز طرح های پیچیده که آنالیز دستی آنها غیرممکن یا مشکل است.
- ۴- سادگی اعمال تغییرات طراحی در نقشه ها
- ۵- کاهش زمان، کاهش خطا و افزایش دقت در طراحی

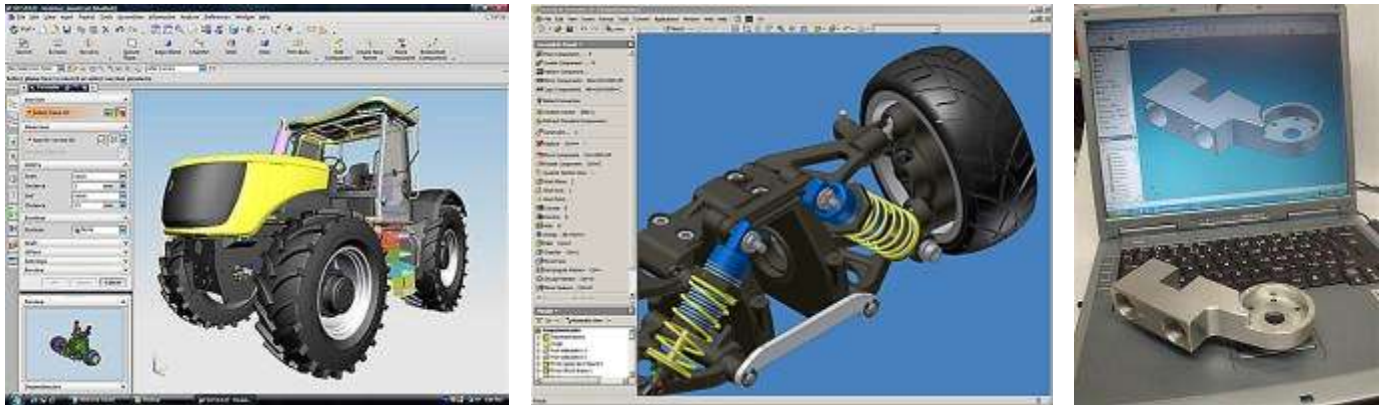

شکل ۱-۲- نمونه هایی از بکارگیری کامپیوتر در طراحی قطعات و ماشین های پیچیده

۱-۲- تولید به کمک کامپیوتر (CAM)

تولید به کمک کامپیوتر شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ماشین ابزار، ابزارهای برشی و شرایط برشی

۲- طراحی و انتخاب قید و بندها

۳- تهیه برنامه های ماشین های CNC و ربات ها

۴- طراحی نحوه چیدمان ماشین آلات در کارخانه


۵- برنامه ریزی تولید

۶- انبارداری، جابجایی و کنترل مواد و ابزارها


۷- بازرسی محصول و کنترل کیفیت

رایج ترین نرم افزارهای مورد استفاده برای تولید به کمک کامپیوتر عبارت است از: Shopmill, Edge Cam, CATIA

..., Anvil, Wintrain, CNCEZ

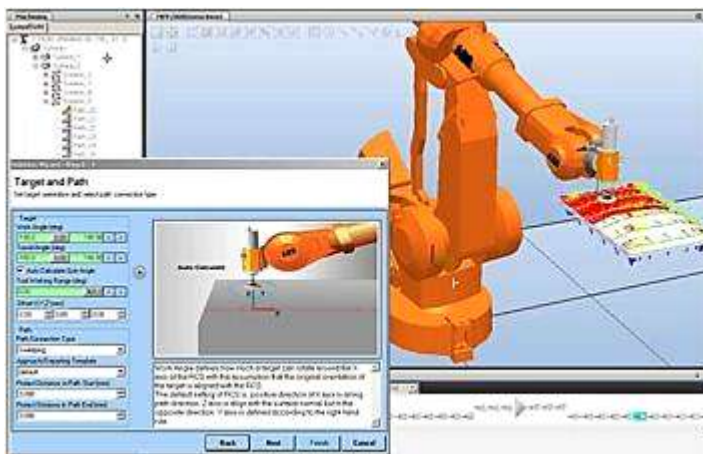

شکل ۱-۳- کاربرد CAM در تهیه برنامه های ربات ها

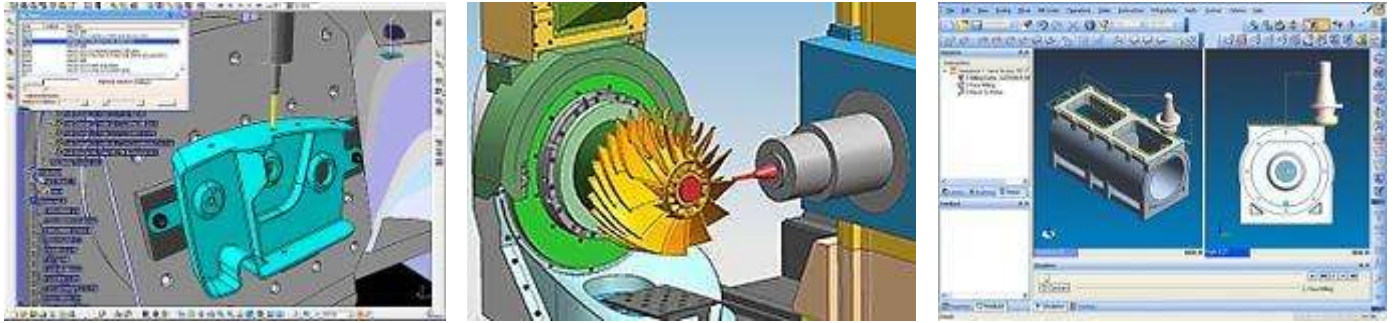

شکل ۱-۴- کاربرد کامپیوتر در تهیه برنامه های CNC


۱-۳- انواع اتوماسیون

۱-۳-۱- اتوماسیون ثابت^۳

در اتوماسیون ثابت، مراحل تولید و چیدمان ماشین آلات به نحوی است که **تنها می توان یک نوع محصول** را تولید کرد. کارخانه خودرو سازی قدیمی Ford (اولین خط تولید خودرو)، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها از جمله موارد استفاده از اتوماسیون ثابت در تولید هستند.

ویژگی های اصلی اتوماسیون ثابت عبارت است از:

- ۱- سرمایه اولیه بالا
- ۲- حجم تولید بالا
- ۳- انجام عملیات های ساده در ایستگاه های کاری
- ۴- غیرقابل انعطاف

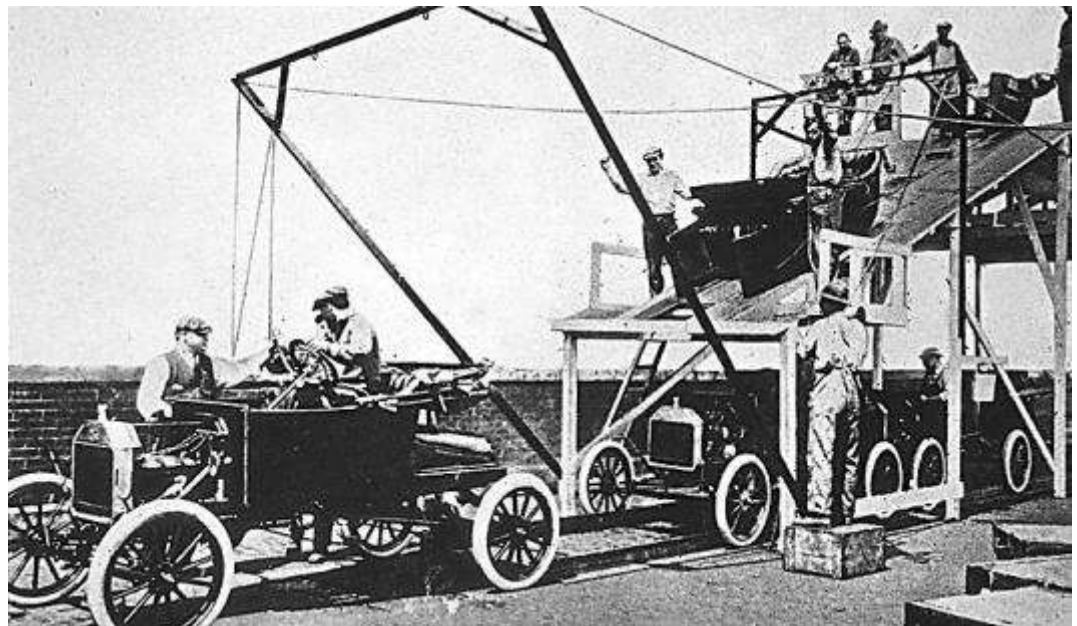

شکل ۱-۵- انتهای خط مونتاژ خودرو در کارخانه قدیمی Ford

³ Fixed Automation

۱-۳-۲- اتوماسیون قابل برنامه ریزی^۴

در این نوع اتوماسیون امکان تولید محصولات متنوع وجود دارد. ویژگی های اتوماسیون قابل برنامه ریزی عبارت است از:


- ۱- سرمایه اولیه نسبتاً زیاد
- ۲- توانایی تولید قطعات مختلف هم خانواده
- ۳- امکان تغییر مراحل تولید
- ۴- امکان تولید دسته ای قطعات (سری کاری)
- ۵- سرعت تولید پایین تر در مقایسه با اتوماسیون ثابت

۱-۳-۲-۱- سطوح اتوماسیون قابل برنامه ریزی

اتوماسیون قابل برنامه ریزی از سه سطح تشکیل شده است که به ترتیب از ساده ترین سطح عبارت است از:

۱- اتوماسیون تک ماشین^۵

مشمول بر یک ماشین CNC (مرکز ماشینکاری) به همراه یک سیستم انبارش قطعات^۶ است.

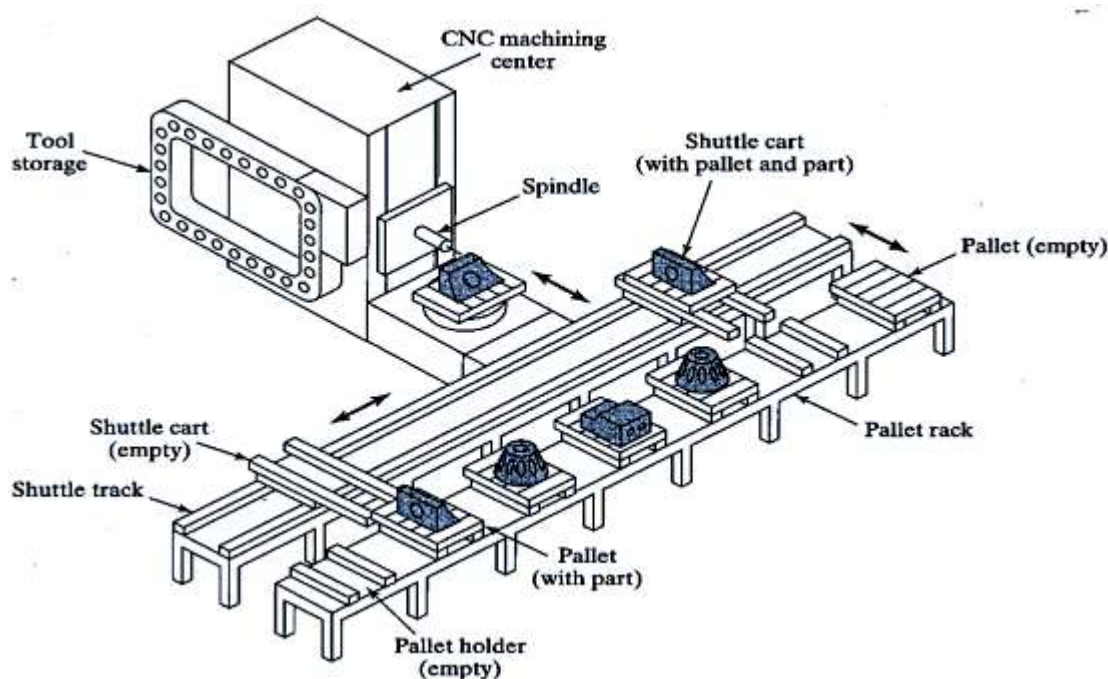

شکل ۱-۶- اتوماسیون تک ماشین (SMC)

⁴ Programmable Automation


⁵ Stand Alone Automation Or Single Machine Cell

⁶ Machining Center

⁷ Parts Storage System

۲- سلول تولید انعطاف پذیر^۸ (FMC)


سلول تولید انعطاف پذیر مشتمل بر دو یا سه ایستگاه کاری (عموماً مراکز ماشینکاری CNC)، یک سیستم اتوماتیک گذاشتن قطعه خام در دستگاه و برداشتن قطعه آماده شده^۹ و یک سیستم حمل قطعات^{۱۰} است.

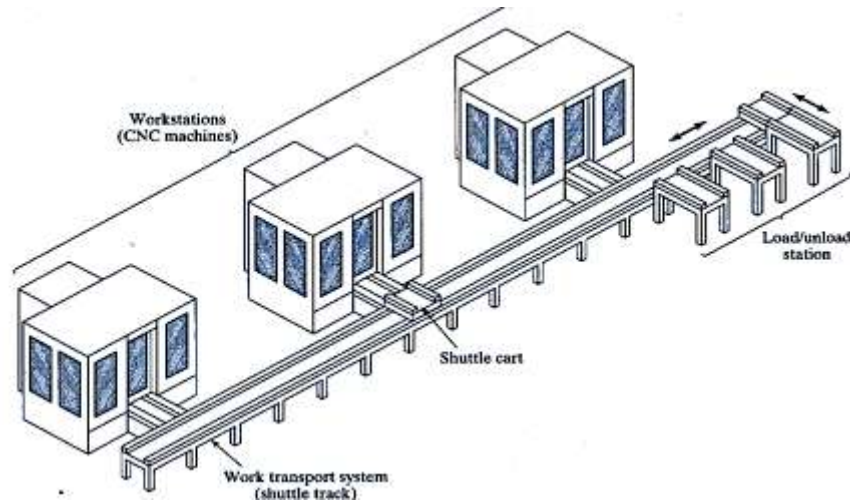

شکل ۱-۷- سلول تولید انعطاف پذیر (FMC)

۳- سیستم تولید انعطاف پذیر^{۱۱} (FMS)

مجموعه ای است از ماشین های اتوماتیک هستند که به کمک یک سیستم خودکار انتقال مواد به هم متصل شده اند و توانایی تولید قطعات هم خانواده را دارا می باشند. این سیستم توسط کامپیوتر کنترل می شود و توانایی انجام کار بدون حضور اپراتور برای حداقل یک شیفت کاری (۸ ساعت) را دارا می باشد. بنابراین در سیستم تولید انعطاف پذیر یا FMS، ایستگاه های کاری با استفاده از یک سیستم انتقال مواد به صورت مکانیکی و به کمک یک سیستم توزیع یافته کامپیوتری به صورت الکترونیکی به یکدیگر متصل شده اند.

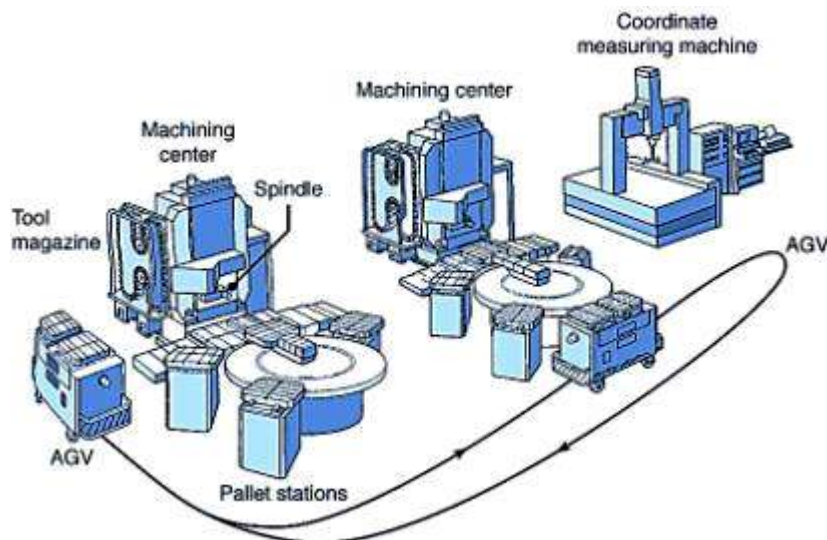

شکل ۱-۸- شماتیک یک نمونه سیستم تولید انعطاف پذیر با دو عدد مرکز ماشینکاری، یک ایستگاه بازرسی و اندازه گیری و یک AGV

^۸ Flexible Manufacturing cell

^۹ Load/Unload Station

^{۱۰} Part Handling System

^{۱۱} Flexible Manufacturing System

۱-۳-۲-۲- مشخصه های FMS

مشخصه های زیر سیستم های تولید انعطاف پذیر را متمایز می کند:

- ۱- استفاده از ماشین های اتوماتیک (کنترل عددی)
- ۲- مجهز بودن به سیستم خودکار انتقال مواد و قطعات
- ۳- کنترل با کامپیوتر مرکزی
- ۴- قابلیت تولید قطعات هم خانواده با ترتیب تصادفی
- ۵- اتصال ماشین ها به یکدیگر
- ۶- انعطاف پذیری



شکل ۱-۹- یک نمونه FMS با ۵ ماشین ابزار در شرکت Cincinnati

۱-۳-۲-۳- سخت افزار FMS

سیستم های تولید انعطاف پذیر دارای اجزای سخت افزاری زیر می باشند:

- ۱- ماشین های CNC
- ۲- پالت های نگهدارنده قطعات در ماشین آلات و سیستم تعویض پالت ها
- ۳- تجهیزات حمل مواد (ربات، AGV^{۱۲})
- ۴- سیستم مرکزی تخلیه براده و خنک کاری
- ۵- CMM^{۱۳}
- ۶- ایستگاه تمیزکاری قطعات
- ۷- تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر

¹² Automatic Guided Vehicle

¹³ Cordiates Measuring Machine



شکل ۱-۱۰- دو نمونه AGV (سمت راست خط یاب، وسطی لیزری)



شکل ۱-۱۱- دستگاه اندازه گیری مختصات (CMM) نوع تماسی (راست) و نوع غیر تماسی (چپ)



شکل ۱-۱۲- سیستم تعویض پالت ها



شکل ۱-۱۳- سیستم تخلیه براده



شکل ۱-۱۴- کانوایرهای انتقال مواد خام و قطعات (نوع غلتکی ثقلی)

۱-۳-۲-۴- نرم افزار FMS:

سیستم‌های تولید انعطاف پذیر دارای نرم افزارهای زیر می باشند:

- ۱- برنامه‌های کنترل عددی
- ۲- نرم افزار مدیریت جابجایی و حمل و نقل قطعات و مواد
- ۳- نرم افزار CMM
- ۴- پایگاه داده ابزارها و قطعات تولیدی
- ۵- نرم افزار FMS

۴-۱- نحوه چیدمان ماشین آلات

به طور کلی ماشین های ابزار به سه روش در کارخانجات در کنار هم چیده می شوند:

۴-۱-۱- بر اساس عملیات کاری (Function)

یعنی مثلاً کلیه ماشین های تراش در یک محل، فرز در یک محل، سنگ زنی در یک محل و... گردآوری شوند. که در این صورت لازم است مدام قطعات را بین کارگاه های مختلف جابجا کنیم.



شکل ۱-۱۵- نیاز به جابجایی قطعات میان کارگاه های مختلف در چیدمان ماشین آلات بر اساس عملیات کاری

۴-۱-۲- چیدمان ماشین آلات در خط تولید (Line)

در این صورت حمل و نقل و جریان قطعات در میان ماشین آلات آسانتر می شود ولی انعطاف پذیری پائین می آید.

۴-۱-۳- چیدمان سلولی (Cell)

تعدادی از ماشین آلات که مورد نیاز برای تولید خانواده ای از قطعات هستند در کنار هم قرار می گیرند و جابجایی قطعه را به حداقل می رسانند. چیدمان سلولی از دو چیدمان قبلی انعطاف پذیری بیشتری دارد و در FMS از این نوع چیدمان استفاده میشود.




شکل ۱-۱۶- نیاز به حداقل جابجایی در چیدمان سلولی

۱-۵- تولید سر وقت^{۱۴} (JIT)

تولید سر وقت یا JIT، یک استراتژی تولیدی است که توسط ژاپنی ها ارائه شده و اهداف زیر را دنبال می کند:


- هدف اصلی JIT تولید و تحویل به موقع قطعات با کیفیت خوب و قیمت پائین و دقیقاً به تعداد مورد نیاز است.
- قطعات مورد استفاده (خریداری شده از بیرون یا تولید شده در داخل کارخانه) دقیقاً در هنگام نیاز به آنها تهیه شوند. (نه خیلی زود و نه خیلی دیر)
- با کاهش موجودی انبار، کیفیت محصول افزایش و زمان تحویل آن کاهش یابد.

روش های معمول تولید دسته ای از نوع پیش فشار (Push system) هستند یعنی قطعاتی که در مرحله قبل خریداری یا تولید شده اند به مرحله بعدی تحویل داده می شوند.

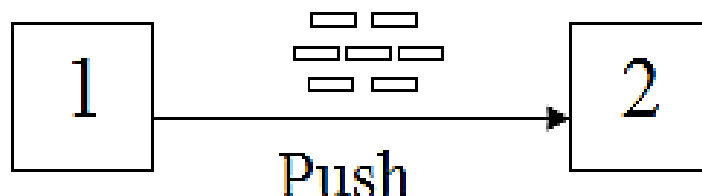


شکل ۱-۱۷- نمایش شماتیک تولید دسته ای از نوع پیش فشار

اما JIT یک روش پس کشش (Pull system) است یعنی در صورتی که در مرحله ای از تولید به قطعه ای نیاز باشد از مرحله قبلی، قطعه تقاضا می شود تا تولید یا خریداری شود.

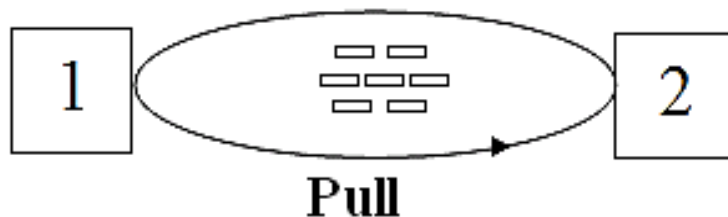


شکل ۱-۱۸- نمایش شماتیک تولید دسته ای از نوع پس کشش

در JIT در صورتی که ایستگاه بعدی نیاز به قطعه نداشته باشد در ایستگاه قبلی قطعه ای خریداری یا تولید نمی شود هر چند اپراتورها یا ماشین ها بیکار بمانند. برای تولید قطعه یا خرید آن در یک ایستگاه نیاز به مجوزی (Kanban) است که در ایستگاه بعدی صادر می شود. اجرای صحیح JIT پیش زمینه ای است برای رسیدن به FMS و می توان JIT و FMS را همزمان پیاده سازی کرد.

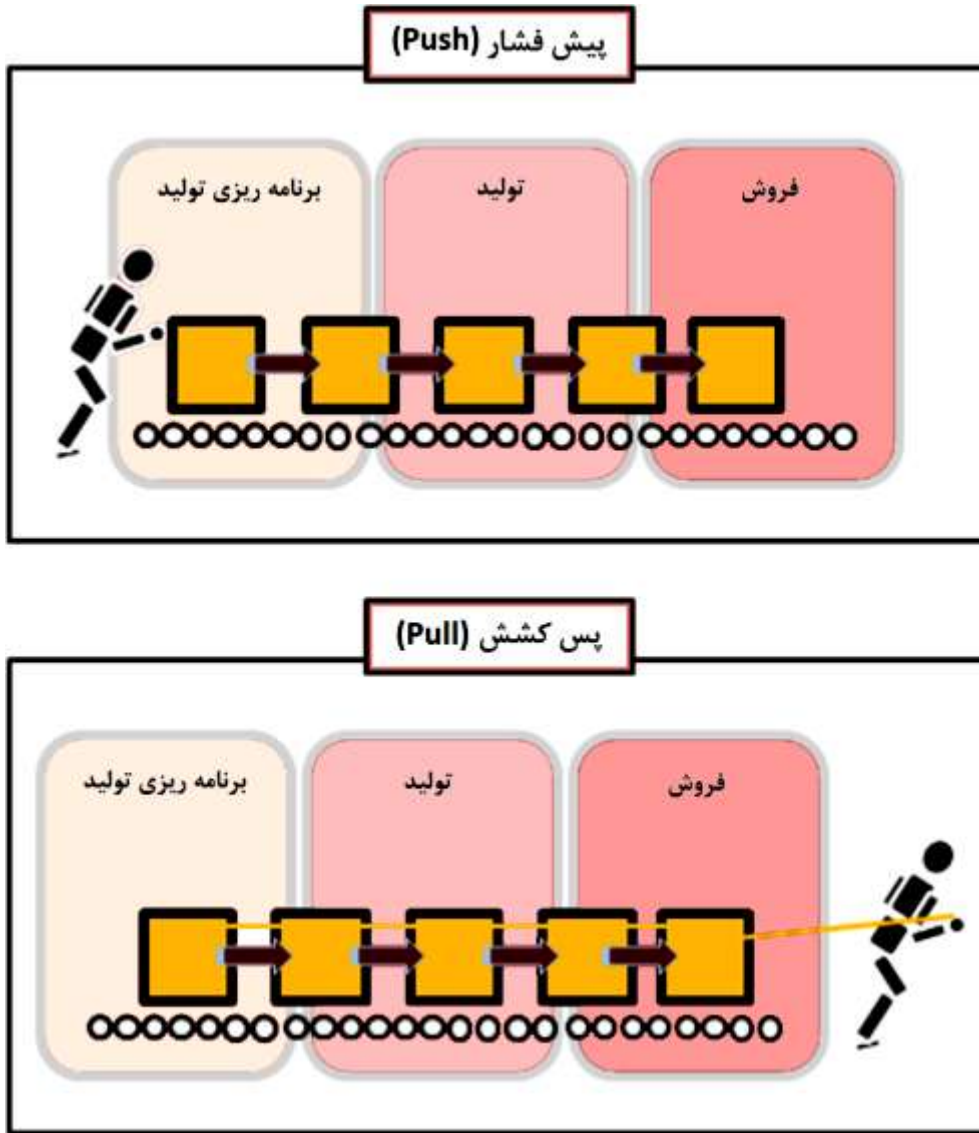

شکل ۱-۱۹- نمایش شماتیک مفاهیم پیش فشار و پس کشش


Conceptual diagram of the Kanban System

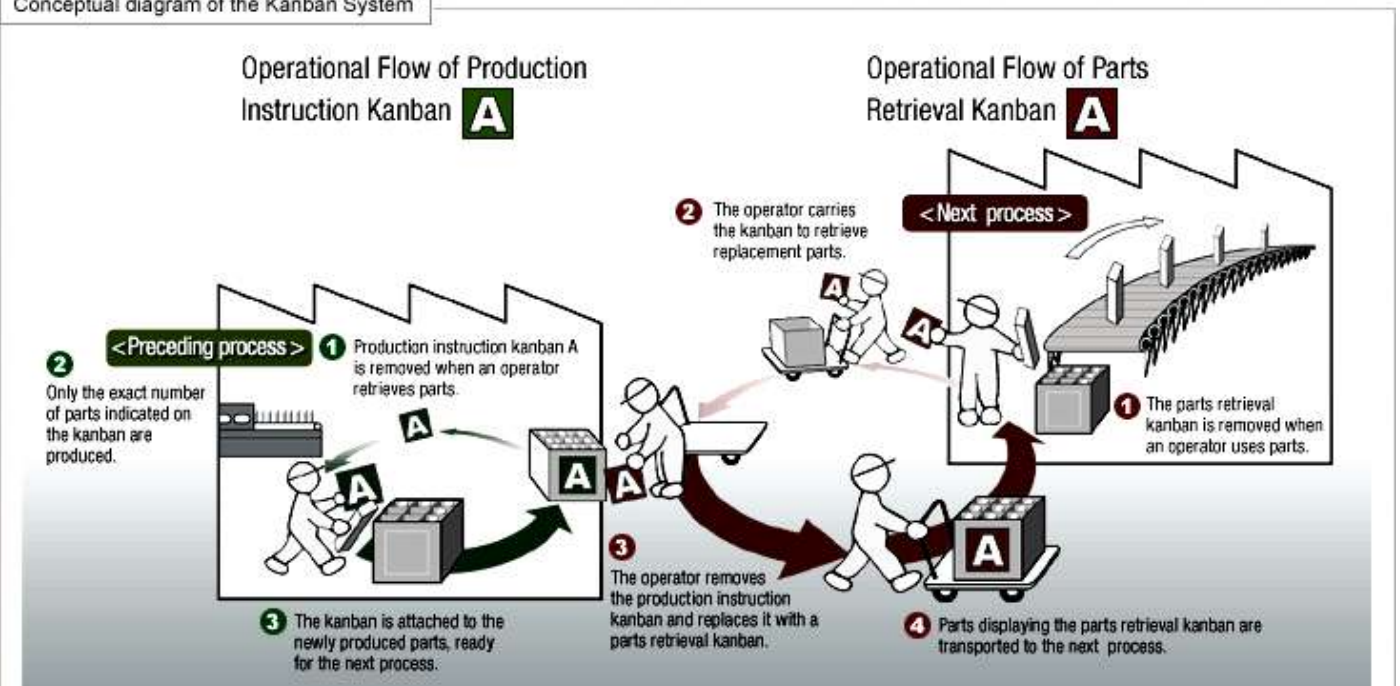

شکل ۱-۲۰- نمایش شماتیک اجرای JIT با استفاده از Kanban (شرکت TOYOTA)

۱-۶- انباشتگی کالا در انبار

برخلاف JIT در سیستم های تولیدی با انبارداری انباشته، این انباشتگی کالا در انبار، عیوب سیستم تولید را پنهان می کند و در صورت کاهش محتویات انبار عیوب سیستم خود را نشان خواهند داد. عیوب سیستم عیوبی هستند مانند از کار افتادن مکرر ماشین آلات، زمان طولانی تنظیم ماشین آلات، ضعف تامین کننده های قطعات، طراحی ضعیف محصول، کیفیت پایین قطعات، فضای تولیدی ناکافی که انبارش زیاد قطعات را به مجموعه تولیدی تحمیل می کنند و ...

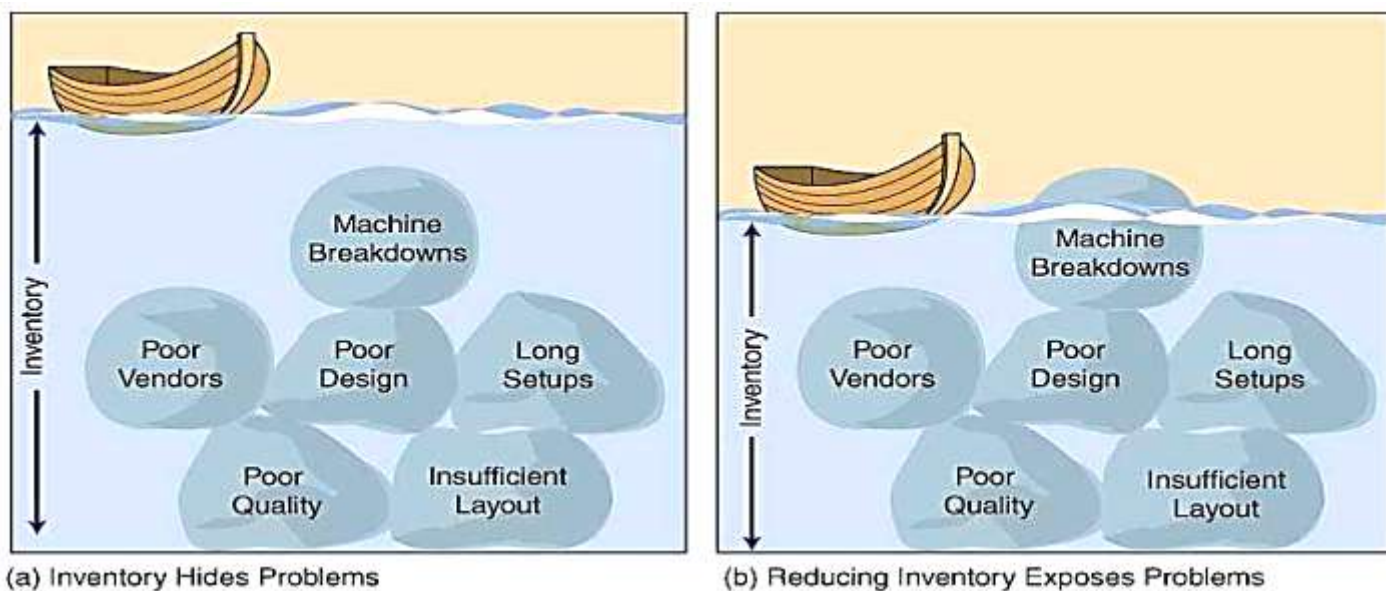

شکل ۱-۲۱- نمایش شماتیک نحوه پنهان سازی عیوب سیستم تولیدی با انباشته کردن قطعات در انبار

۱-۷- تکنولوژی گروهی^{۱۵} (GT)

تکنولوژی گروهی به مساله گروه بندی قطعات به منظور افزایش بهره وری می پردازد. گروه بندی قطعات به دو روش صورت می گیرد:

۱-۷-۱- گروه بندی قطعات بر مبنای مشخصه های طراحی

گروه بندی قطعات بر مبنای مشخصه های طراحی دارای ویژگی های زیر است:

- از طراحی مجدد قطعات مشابه جلوگیری می کند.
- با کاهش تنوع قطعات هزینه های تولید را کاهش می دهد.

۱-۷-۲- گروه بندی قطعات بر مبنای فرآیند تولید

گروه بندی قطعات بر مبنای فرآیند تولید دارای ویژگی های زیر است:

- قطعات با فرآیند تولید مشابه در یک گروه قرار می گیرند.

- متناظر با خانواده های قطعات، ماشین آلات نیز در گروه های مختلف قرار می گیرند.
- نسبت به گروه بندی بر مبنای طراحی، بهره وری را بیشتر بالا می برد.

۱-۸- جایگاه ماشین های کنترل عددی در تولید

یکی از عوامل تاثیرگذار در استفاده از ماشین های CNC تیراژ تولید است. براین اساس مراکز تولیدی به سه دسته تقسیم می شوند :

۱-۸-۱- تولید انبوه (Mass production)

- خطوط تولید خودرو و قطعات آن نمونه ای از این نوع تولید است. مشخصه های اصلی تولید انبوه عبارت است از:
- استفاده از ماشین آلات ویژه
 - نیاز به اپراتور با مهارت های پائین

۱-۸-۲- تولید تکی (Job shop production)

- از این نوع تولید در قالب سازی، نمونه سازی و... استفاده می شود. مشخصه های اصلی تولید تکی عبارت است از:
- تعداد سفارش (تیراژ) بسیار پائین
 - تنوع قطعات تولیدی و تنوع فرآیندها بسیار زیاد (تنوع عملیات تولیدی)
 - استفاده از ماشین های اونیورسال
 - نیاز به اپراتور با مهارت بالا

۱-۸-۳- تولید دسته ای (Batch production)

- تقریباً ۷۵٪ کل محصولات تولیدی در جهان در دسته های ۵۰ تایی و کمتر تولید می شوند که تولید دسته ای نامیده می شود. مشخصه های اصلی تولید دسته ای عبارت است از:
- تیراژ تولید متوسط
 - تشکیل دسته های مشابه قطعات
 - بدلیل محدودیت تنوع کاری و تیراژ متوسط از ماشین های نیمه اتوماتیک مثل تراش تارت، کپی تراش و ... استفاده می شود.
 - قابلیت تنظیم مجدد نسبتاً سریع ماشین آلات حائز اهمیت است.
 - نیاز به اپراتور نیمه ماهر دارد.


۱-۹- جایگاه ماشین های CNC

در مراکز تولیدی با توجه به اینکه در کدام دسته قرار می گیرند، از ماشین آلات اتوماتیک متفاوتی استفاده می شود:

۱- تولید انبوه: استفاده از روش های مکانیکی و PLC برای اتوماسیون

۲- تولید دسته‌ای: استفاده از ماشین‌های CNC در ایستگاه‌های کاری (FMS)

۳- تولید تکی: استفاده از ماشین‌های CNC به همراه سایر ماشین‌های سنتی

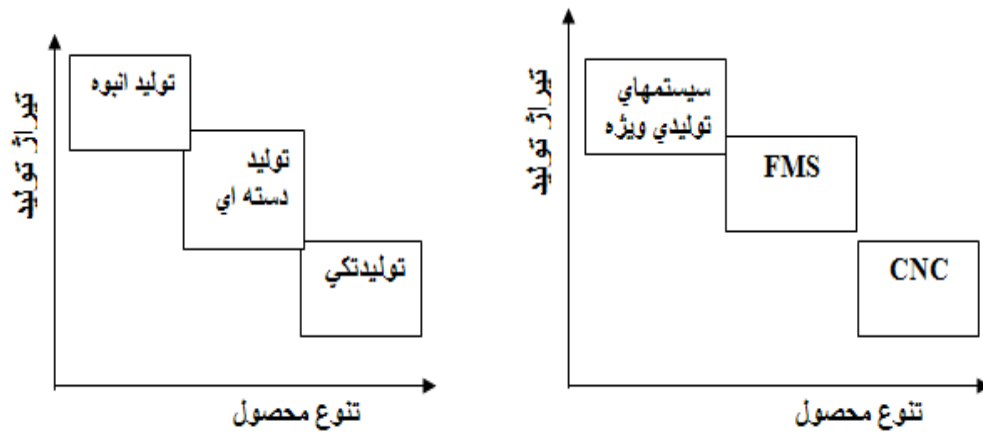


شکل ۱-۲۲- نمودار ارتباط تنوع محصول و تیراژ تولید با سیستم و نوع تولید

فصل دوم:

معرفی ماشین های CNC

۲-۱- سیر پیشرفت ماشین های CNC

اولین ماشینی که توسط اعداد و علائم کنترل شد یک ماشین بافندگی در سال ۱۷۲۵ میلادی بود که توسط کارتهای سوراخدار کنترل می شد. در خلال جنگ جهانی دوم، نیروی هوایی امریکا برای ساخت هواپیماها و موشک های جدید نیازمند سیستمی بود که بتواند قطعات پیچیده را تولید کند و تغییرات طراحی را نیز به سرعت در فرآیند ساخت اعمال نماید. بدین سبب قراردادی با شرکت Parsons جهت ساخت یک ماشین فرز منعقد شد (۱۹۴۹). این شرکت نیز طی قراردادی، طراحی و ساخت اولین ماشین فرز NC را به بخش تحقیقات سرومکانیزم های دانشگاه MIT واگذار کرد. بدین ترتیب اولین ماشین کنترل عددی NC در سال ۱۹۵۲ ساخته شد. ماشین های NC اولیه شامل سه قسمت عمده برنامه، واحد کنترل ماشین^۱ و ماشین ابزار بود. در این ماشین ها ابتدا برنامه مورد نیاز تهیه و سپس با استفاده از دستگاه پانچ نوار^۲ با ایجاد سوراخ هایی در یک نوار کاغذی، برنامه به نوار منتقل می شد. پس از قرار دادن نوار سوراخدار در بخش نوارخوان^۳ ماشین، اطلاعات برنامه خوانده شده و به واحد کنترل ماشین (MCU) منتقل می شد. در MCU اطلاعات برنامه تفسیر شده و یکسری علائم الکتریکی تولید و به موتورهای محرکه ماشین جهت انجام حرکت ارسال می شد.

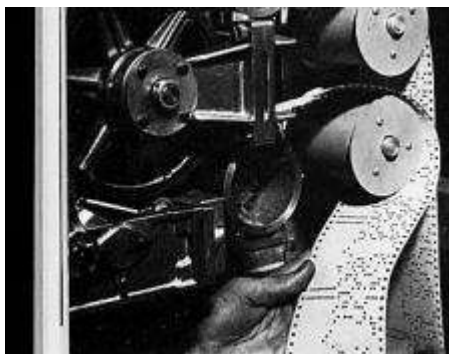

EIA STANDARD FD-244 KEYBOARD SYMBOLS	ALTERNATE KEYBOARD SYMBOLS	CODE ON TAPE CHANNEL NUMBERS								SYSTEM FUNCTION
		1	2	3	4	5	6	7	8	
TAPE FEED	SPACE, BUZZ, PAUSE									LEADER
TAB	HWST, %, &									STOP (SKIPPING STOP)
+										TAB
1										← (OPTIONAL)
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
0										
CAN. RET. ON LOGO										END (END OF BLOCK)
DELETE	TAPE FEED									DELETE

شکل ۲-۱- نوار سوراخدار

¹ Machine Control Unit


² Tape Punch

³ Tape Reader

۲-۲- کاستی های ماشین های NC

ماشین های NC دارای کاستی های زیر بودند:

- ۱- اشتباهات زیادی در آماده سازی نوار حاوی برنامه رخ می داد.
- ۲- نوارهای کاغذی، روشی نامطمئن برای انتقال اطلاعات بودند.
- ۳- واحد نوارخوان، اشکالات زیادی پیدا می کرد.
- ۴- بر روی ماشین، امکان هیچ گونه تغییری در برنامه نبود.
- ۵- امکان جمع آوری اطلاعات مدیریتی تولید (تعداد قطعات تولید شده، طول زمان ماشینکاری و...) وجود نداشت.

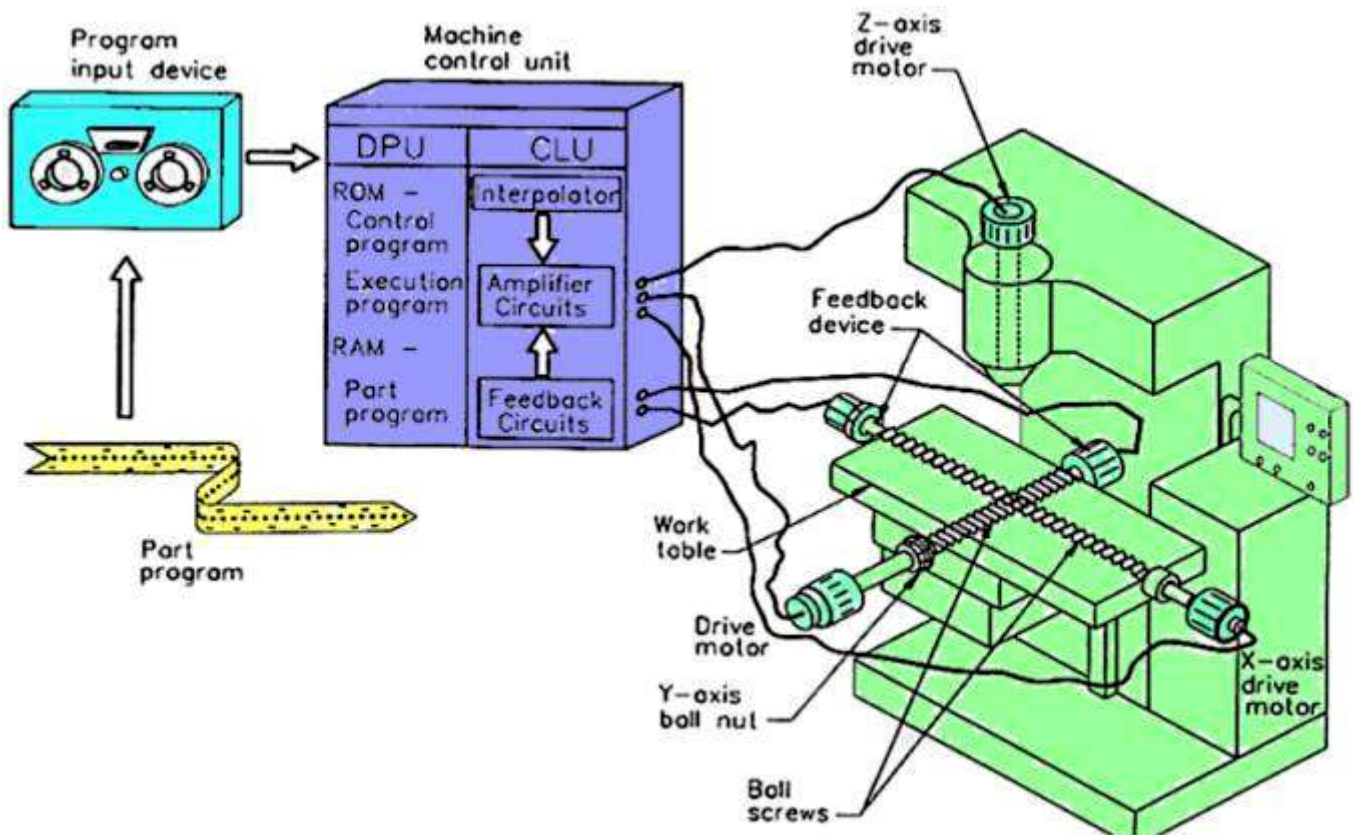

شکل ۲-۲- اجزای ماشین های NC


۲-۳- کنترل عددی مستقیم (DNC^۴)

در دهه ۱۹۶۰ میلادی، استفاده از کامپیوترهای بزرگ برای حل مشکلات ماشین های NC مطرح شد. بدین ترتیب امکان کنترل حدود ۱۰۰ ماشین توسط کامپیوتر مرکزی فراهم شد.

^۴ Direct Numerical Control

۲-۳-۱- اجزای سیستم DNC

شامل کامپیوتر مرکزی، حافظه نسبتاً حجیم، خطوط ارتباطی و ماشین های ابزار بود. برنامه مورد نیاز هر ماشین توسط کامپیوتر مرکزی در اختیار آنها قرار می گرفت و اطلاعات مدیریتی از آنها جمع آوری می شد. گاهی تعدادی کامپیوتر محلی برای کمک به کامپیوتر مرکزی و تحت پوشش آن برای کنترل تعدادی ماشین بکار گرفته می شد.

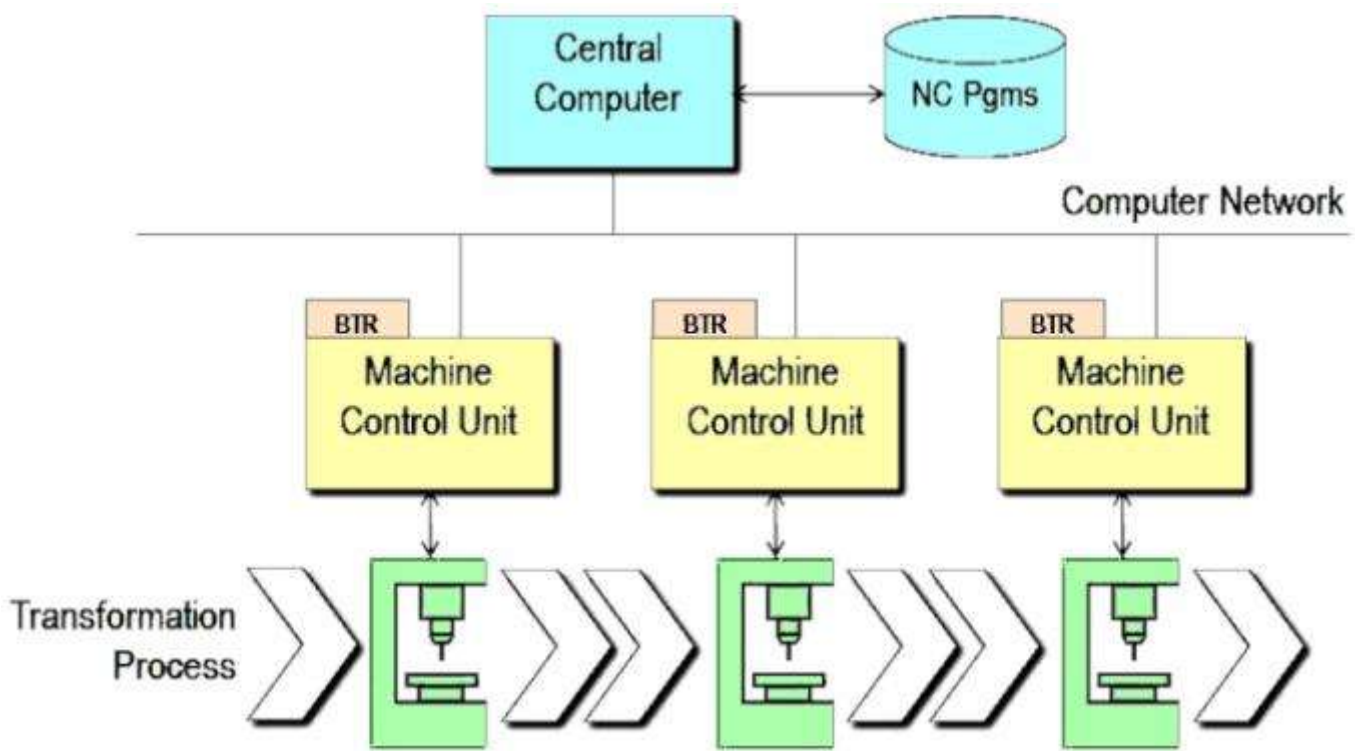


شکل ۲-۳-۲- اجزای سیستم DNC

۲-۳-۲- ارتباط کامپیوتر مرکزی و ماشین ها در سیستم DNC

۱- بعد از نوارخوان (Behind Tape Reader)

برنامه های خروجی کامپیوتر مرکزی توسط یک نرم افزار واسط به فرمت مشابه خروجی نوارخوان تبدیل و به جای خروجی نوارخوان به واحد کنترل ماشین متصل می شد.

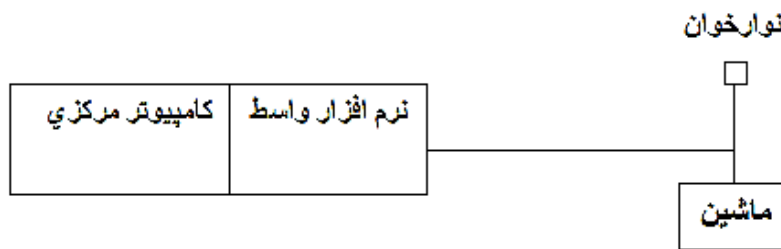

شکل ۲-۴- ارتباط کامپیوتر مرکزی و ماشین ها در سیستم DNC به شیوه بعد از نوارخوان BTR

۲- واحد کنترل ویژه (Special MCU)

با پیشرفت ماشین های NC، امکان ارتباط با کامپیوتر مرکزی بدون نیاز به نرم افزار واسط در آنها بوجود آمد. در سیستم کنترل جدید این ماشین ها، بسیاری از قابلیت هایی که پیش از این به صورت سخت افزاری و در قالب مدارهای خاص وجود داشت به شکل نرم افزاری پیاده سازی شد.



شکل ۲-۵- مقایسه کنترل سخت افزاری و نرم افزاری

در ماشین های امروزی از ترکیبی از هر دو نوع کنترل استفاده می شود. حرکت های ساده بصورت سخت افزاری کنترل می شود و حرکت های پیچیده بصورت نرم افزاری تبدیل به مجموعه ای از حرکت های ساده می شود.

۲-۳-۳- برتری های سیستم های DNC در مقایسه با ماشین های NC

سیستم های DNC در مقایسه با ماشین های NC دارای برتری های زیر بودند:

- ۱- کنترل همزمان چند ماشین توسط کامپیوتر
- ۲- استفاده از قدرت محاسباتی کامپیوتر
- ۳- ارتقاء توانایی های ماشین
- ۴- حذف نوار کاغذی و نوارخوان
- ۵- جمع آوری اطلاعات مدیریتی و تهیه گزارش های مختلف

۲-۳-۴- کاستی های DNC

سیستم های DNC دارای کاستی های زیر بودند:

- ۱- نیاز به فراهم نمودن محیط مناسب بمنظور نگهداری کامپیوتر مرکزی به دور از محیط کار ماشین
- ۲- با توجه به اینکه دستورات کنترل ماشین بصورت خطبه خط از کامپیوتر مرکزی به ماشین ها ارسال می شود در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلالی در کار کامپیوتر مرکزی، کلیه ماشین های ابزار از کار می افتند.
- ۳- تنها بصورت یکجا و یکپارچه می توان آن را راه اندازی کرد و در نتیجه سرمایه اولیه بالایی نیاز دارد.


۲-۴- کنترل عددی کامپیوتری (CNC^۵)

با پیشرفت صنعت الکترونیک و عرضه میکرو کامپیوترها (کامپیوترهای کوچک) در دهه ۱۹۷۰، امکان استفاده از کامپیوتر برای کنترل ماشین های ابزار بصورت منفرد فراهم شد. بنابراین با اضافه شدن کامپیوتر به ماشین های NC، ماشین های CNC اولیه ساخته شدند.

اجزای این ماشین های جدید عبارت بوده است از:

- نوارخوان
- حافظه ای برای نگهداری برنامه ها
- میکرو کامپیوتر و نرم افزارها
- سخت افزاری که ارتباط کامپیوتر و ماشین را فراهم می کرد.
- ماشین ابزار

نوارخوان وظیفه انتقال برنامه ها به حافظه ماشین را برعهده داشت و با یک بار انتقال، برنامه ها از روی حافظه اجرا می شدند. در نسل های بعد، به تدریج نوارخوان از ماشین های CNC حذف شد.

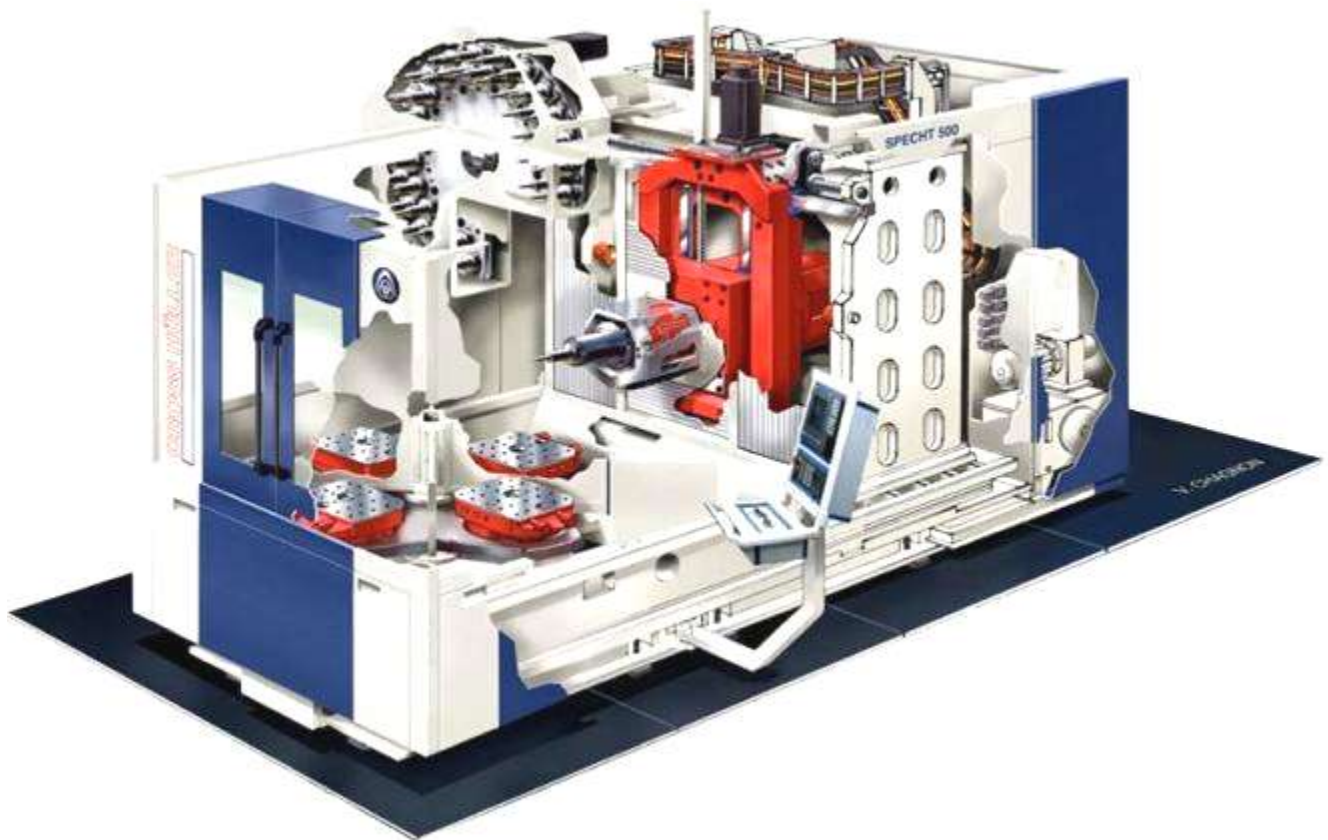

شکل ۲-۶- نمایش اجزای یک نمونه مرکز ماشینکاری ۶ CNC امروزی

⁵ Computer Numerical Control

⁶ CNC Machining Center


۲-۴-۱- برتری های ماشین های CNC

ماشین های CNC دارای برتری های زیر هستند:

- ۱- برای هر برنامه، فقط یکبار نیاز به استفاده از نوارخوان بود و بخش عمده مشکلات ناشی از نوارخوان حذف شد.
- ۲- اصلاح و تغییر برنامه و پارامترهای آن به کمک کامپیوتر به سادگی قابل انجام بود.
- ۳- با استفاده از کامپیوتر، توانایی های ماشین ارتقاء یافت.
- ۴- امکان انجام محاسبات مختصاتی توسط کامپیوتر فراهم شد.
- ۵- ارتباط ماشین با سیستم های کامپیوتری تسهیل شد.
- ۶- برای نگهداری کامپیوتر نیاز به اختصاص مکان بزرگی نیست.

۲-۵- کنترل عددی توزیع یافته (DNC^۷ یا DCNC^۸)


با استفاده از کامپیوتر در ماشین های CNC، ارتباط ماشین ها با یک کامپیوتر مرکزی و کنترل همزمان آنها تسهیل شد. بدین ترتیب دیگر نیازی به ارسال خط به خط برنامه به ماشین نبود و برنامه ها بصورت کامل از کامپیوتر مرکزی به حافظه ماشین ها منتقل و اجرا می شد.

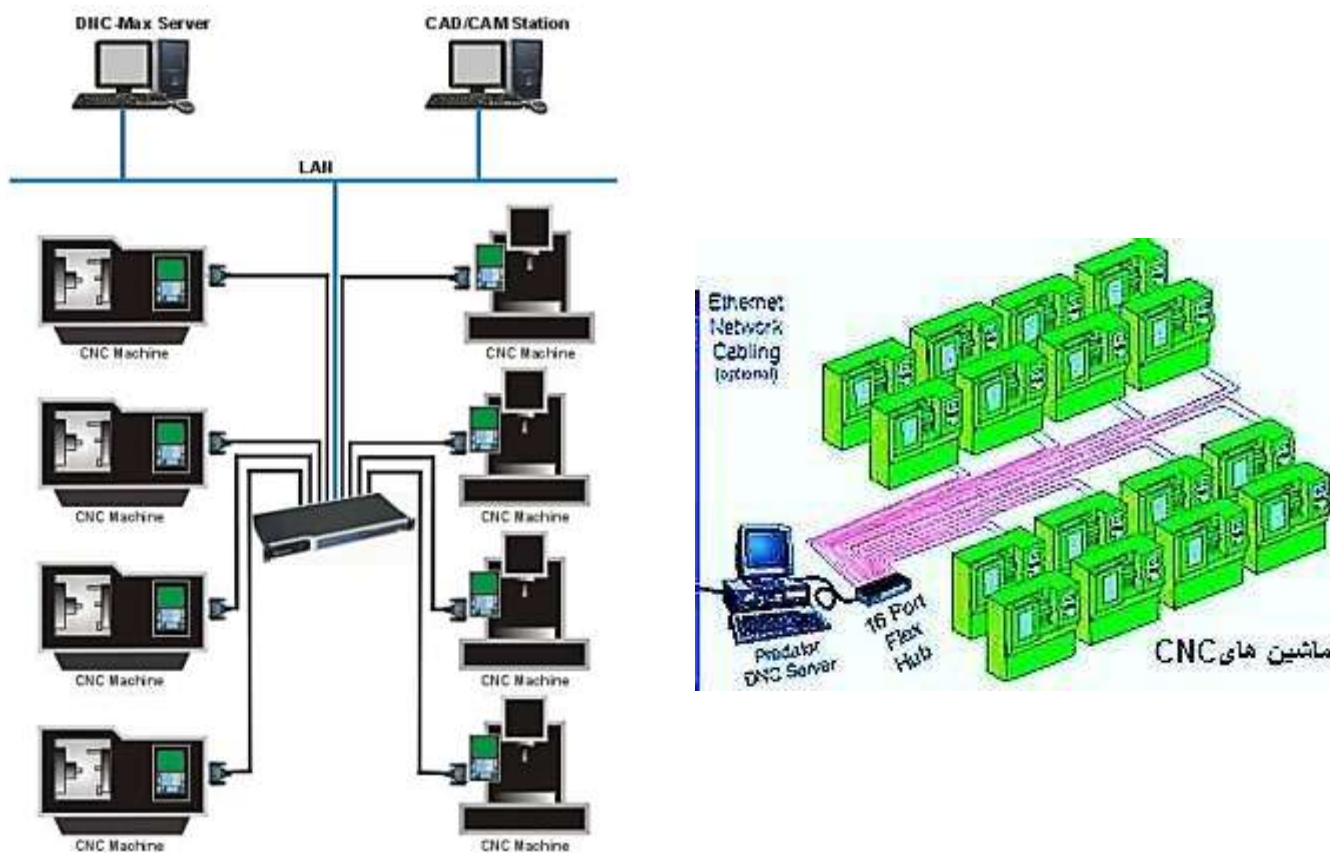

شکل ۲-۷- سیستم DCNC امروزی

⁷ Distributed Numerical Control

⁸ Direct CNC

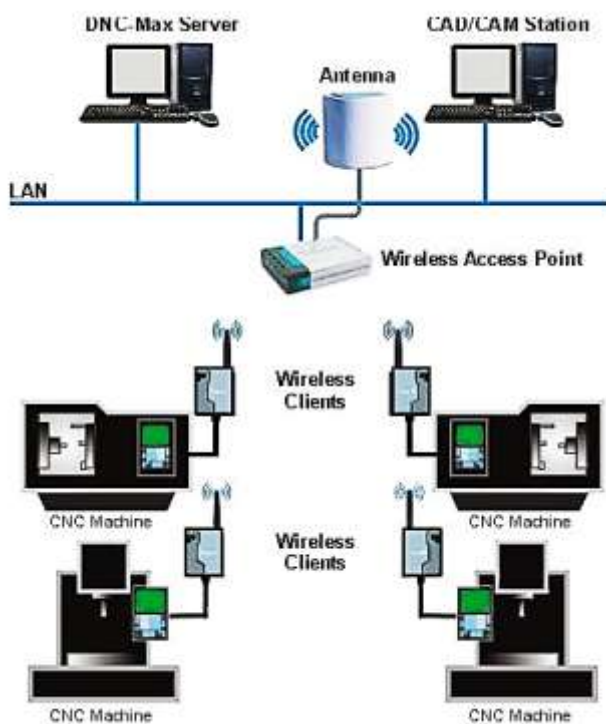

شکل ۲-۸- سیستم DCNC مدرن با استفاده از ارتباط کامپیوتری بیسیم^۹


۲-۵-۱- برتری های (DCNC)

سیستم های DCNC دارای برتری های زیر هستند:

- ۱- حذف کامل نوار و نوارخوان از روی ماشین های ابزار و انتقال برنامه از طریق ارتباطات کامپیوتری
- ۲- در صورت از کارافتادی کامپیوتر مرکزی، ماشین ها بلافاصله از کار نخواهند افتاد.
- ۳- امکان طراحی و نصب سیستم در چند فاز و کاهش سرمایه اولیه مورد نیاز
- ۴- امکان پیاده سازی FMS و استفاده از روش های CAD/CAM

۲-۵-۲- مقایسه اجزاء سیستم ها

مشخصه های اصلی چهار سیستم NC، CNC، DNC و DCNC برای مقایسه در زیر آمده است.

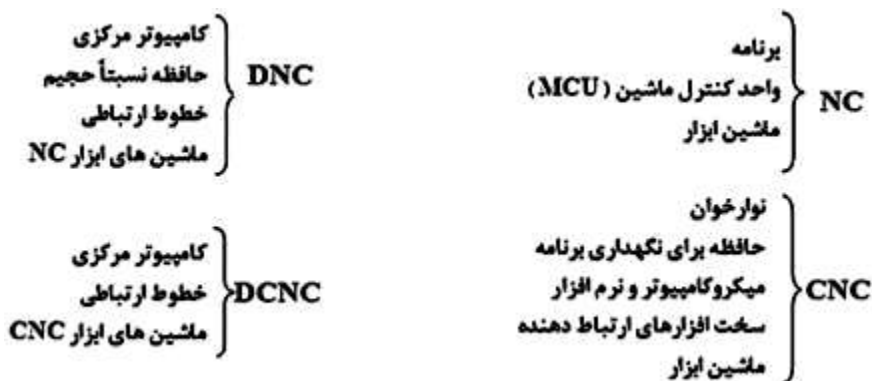

شکل ۲-۹- مقایسه مشخصه های اصلی چهار سیستم NC، CNC، DNC و DCNC

⁹ Wireless

۲-۶- تفاوت های ماشین های CNC و NC

اصلی ترین تفاوت های ماشین های CNC و NC عبارت است از:

- ۱- استفاده از کامپیوتر در ماشین های CNC
- ۲- تفاوت در خواندن برنامه: در ماشین های NC، برنامه **خط به خط** خوانده می شود ولی در ماشین های CNC **تمام خطوط** برنامه خوانده می شود و سپس **بصورت خط به خط** اجرا می شود. بنابراین در صورت وجود اشتباهی در یکی از خطوط برنامه، واحد کنترل پیش از اجرا قادر به تشخیص آن خواهد بود.
- ۳- تست و شبیه سازی گرافیکی اجرای برنامه در ماشین های CNC امکان پذیر است.
- ۴- برنامه نویسی پارامتریک: استفاده از **سیکل ها** برای انجام عملیات های تکراری، برنامه نویسی CNC را ساده تر از NC نموده است.
- ۵- اصلاح برنامه: به کمک نرم افزار CNC امکان پذیر است (برخلاف NC).
- ۶- **جبران شعاع ابزار**: این قابلیت در ماشین های CNC وجود دارد و حجم محاسبات حین برنامه نویسی را بطور قابل توجهی کاهش می دهد.
- ۷- سادگی ارتباط با سیستم های کامپیوتری در ماشین های CNC

۲-۷- کاربرد CNC در ماشین های ابزار :

تعدادی از ماشین هایی که توسط CNC قابل کنترل هستند در زیر لیست شده اند:

- | | |
|----------------------------------|--|
| ۱- ماشین های فرز | ۹- ماشین های پرسکاری (بانچ) |
| ۲- ماشین های تراش | ۱۰- ماشین های چرخنده تراشی (هاب) |
| ۳- ماشین های سوراخکاری (دریل) | ۱۱- ماشین های برش واتر جت |
| ۴- ماشین های داخل تراشی (بورینگ) | ۱۲- ماشین های برش و ایرکات واسپارک |
| ۵- ماشین های سنگ زنی | ۱۳- ماشین های برش لیزری |
| ۶- ماشین های برش (اره) | ۱۴- ماشین های الکتروشیمیایی |
| ۷- ماشین های جوشکاری | ۱۵- ماشین های لوله خم کنی |
| ۸- ماشین های برشکاری با شعله | ۱۶- ماشین های اندازه گیری مختصات سه بعدی (CMM) |

فصل سوم:

اجزای اصلی ماشین های CNC

اجزای اصلی ماشین های CNC به دو بخش تقسیم می شوند:

- ۱- واحد کنترل ماشین
- ۲- اجزای مکانیکی و برقی



شکل ۳-۱- ماشین فرز CNC در حال ماشینکاری پوسته موتور

۳-۱- واحد کنترل ماشین


انواع سیستم کنترل مورد استفاده در ماشین های CNC عبارت است از:

۳-۱-۱- سیستم کنترل مدار باز^۱

در این نوع سیستم کنترل، میزان جابجایی هر محور به دقت تعیین و به موتورها ارسال می شود ولی سیستم قادر به بررسی صحت موقعیت محور در مسیر نیست. یعنی اطلاعات لازم در مورد وضعیت محور، در هر لحظه به سیستم کنترل ارسال

¹ Open Loop Control

نمی شود و اگر در موقعیت محور خطایی رخ دهد، سیستم کنترل قادر به کشف و رفع آن نیست. در این نوع سیستم تجهیزات اندازه گیری و مونیتورینگ وجود ندارد، به همین دلیل سیستم کنترل مدار باز ارزان قیمت تر از سیستم کنترل مدار بسته می باشد. کاربرد این نوع سیستم محدود به ماشین های CNC آموزشی کوچک است.

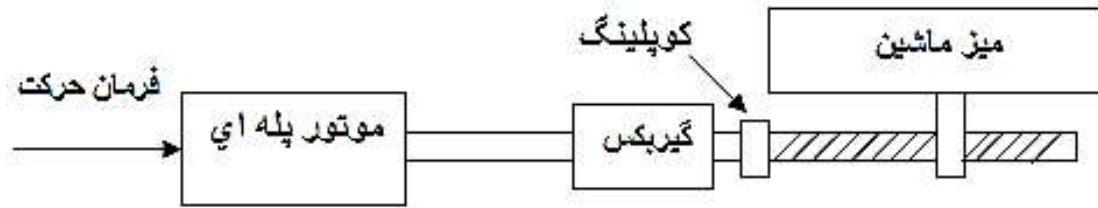


شکل ۳-۲- سیستم کنترل مدار باز

۳-۱-۲- سیستم کنترل مدار بسته^۲

در این نوع سیستم کنترل، موقعیت هر محور مرتباً توسط یک دستگاه به دقت اندازه گیری می شود و اطلاعات آن جهت مقایسه با موقعیت مطلوب و اصلاح در صورت نیاز، به سیستم کنترل ارسال می شود. ارسال اطلاعات به کنترلر توسط سنسورها را فیدبک (بازخورد) می گویند. معمولاً دو نوع فیدبک در سیستم های مدار بسته کنترلر ماشین CNC مورد نیاز است:

الف- فیدبک سرعت دورانی موتور

ب- فیدبک موقعیت اسلایدر

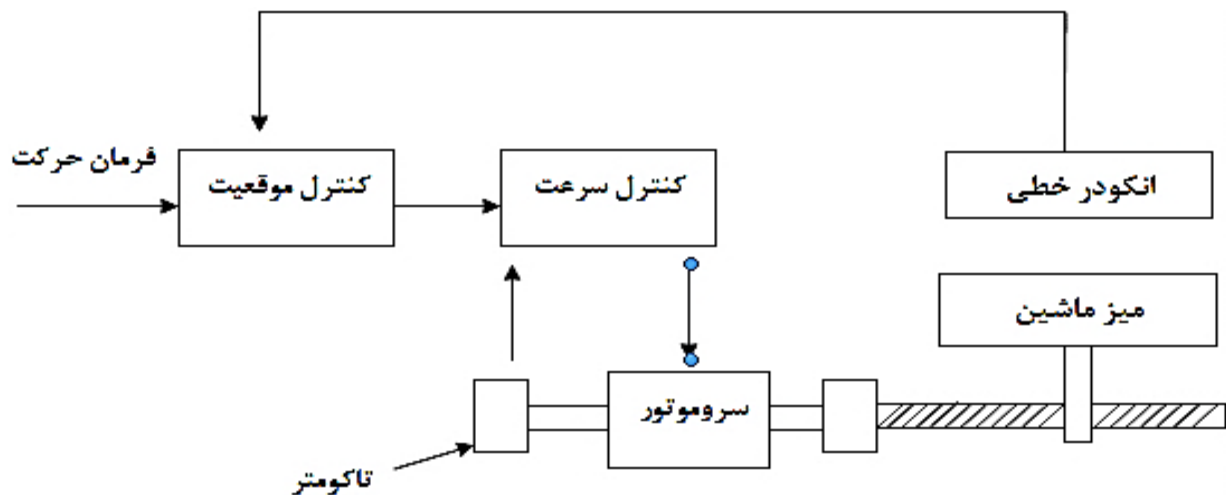

شکل ۳-۳- سیستم کنترل مدار بسته

واحد کنترل از اجزا و قطعات الکترونیکی و سخت افزاری تشکیل شده است که دستورات برنامه را خوانده و به اعمال مکانیکی ماشین ابزار تبدیل می کند. شرکتهای عمده سازنده کنترلرهای ماشین های CNC در جدول زیر آمده است.

² Closed Loop Control

نام شرکت	کشور سازنده	نام تجاری کنترلر
شرکت Siemens	آلمان	Sinumerik (810 / 840D)
شرکت Fanuc	آمریکا	16/160i - 21/210i
شرکت Heidenhain	آلمان	TNC (TNC 530)
شرکت Philips	هلند	
شرکت EMCO	اتریش	
شرکت Cincinnati	انگلستان	
شرکت Grundig	آلمان	
شرکت Cadillac	آمریکا	
شرکت Mazak	ژاپن	
شرکت Host	تایوان	
شرکت Fidia	ایتالیا	


۳-۱-۳- روش های کنترل در ماشین های CNC

۱- کنترل نقطه به نقطه (مکانی)

در کنترل نقطه به نقطه، ابزار به نقطه مورد نظر رفته و عملیات ماشینکاری را انجام می دهد. عملیات ماشینکاری در مسیر بین دو نقطه انجام نمی شود، بلکه بعد از رسیدن ابزار به نقطه هدف انجام می گیرد و حرکت بین دو نقطه با سرعت زیاد انجام می گیرد. کاربرد این روش کنترل در ماشین های مته، پانچ و نقطه جوش است.




شکل ۳-۴- کنترل نقطه به نقطه (مکانی)

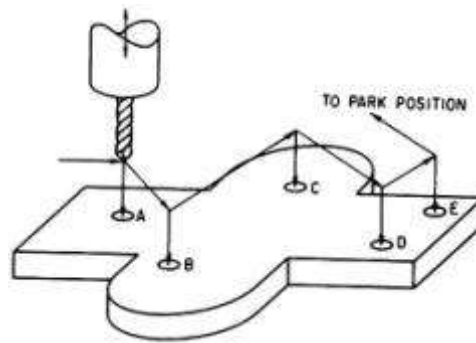

شکل ۳-۵- کاربرد کنترل نقطه به نقطه (مکانی) در سوراخکاری

۲- کنترل تراش مستقیم


در این روش کنترل، ابزار می تواند به موازات هر یک از محورها بطور مستقل و جدا از دیگری با پیشروی قابل کنترل حرکت کند. این روش کنترل قادر به انجام عملیات های نقطه به نقطه نیز می باشد. مثال: پله تراشی، جوشکاری مستقیم و....

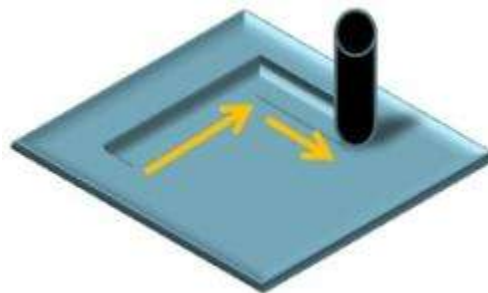


شکل ۳-۶- کنترل تراش مستقیم

۳- کنترل پیوسته

این روش کنترل، گرانترین و پیچیده ترین نوع کنترل است. این روش قابلیت حرکت دادن همزمان بیش از یک محور را دارا می باشد. سطوح شیبدار و منحنی ها را با ماشین های دارای این نوع کنترل می توان تولید کرد.

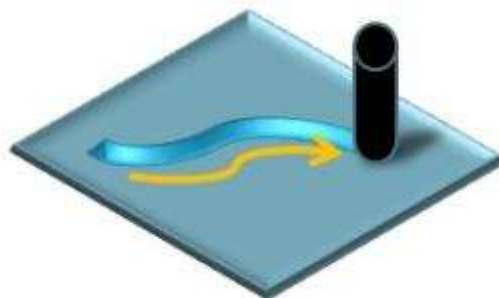

شکل ۳-۷- کنترل پیوسته

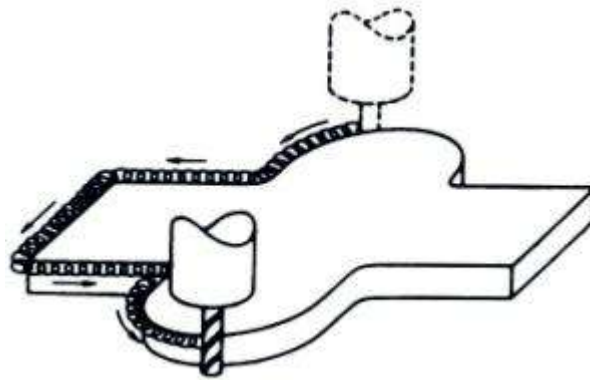

شکل ۳-۸- کاربرد کنترل پیوسته در فرز کاری

۳-۲-۱- اجزا مکانیکی و برقی ماشین های CNC

۳-۲-۱-۱- بدنه یا بستر ماشین^۳

عضوی از ماشین است که سایر اجزا روی آن سوار می شود، لذا باید بسیار مستحکم و مقاوم در برابر ارتعاشات و حرارت باشد تا بتواند شتابها و سرعت های بالا را تحمل کند. عمدتاً از چدن خاکستری سختکاری شده و در بعضی موارد خاص با استفاده از سرامیک یا گرافیت ساخته می شود.

۳-۲-۱-۲- اسلایدرها^۴

صفحات صاف، سخت و دقیقی هستند که ابزارگیر یا میز روی آنها به کمک رولبرینگ و سیستم روغنکاری می لغزد. برای کاهش اصطکاک، اسلایدرها پوشش داده می شوند و یا روی لایه نازکی از روغن یا بالشی از هوا حرکت می کنند. دقت مکانیکی ماشین به دقت ساخت و مونتاژ این سطوح وابسته است.

۳-۲-۳- مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به خطی


۳-۲-۳-۱- پیچ ساچمه ای^۵

در ماشین های سنتی برای جابجایی محورها معمولاً از سیستم پیچ و مهره استفاده می شود. با پیچاندن پیچ به میزان یک دور کامل، مهره به اندازه طول یک گام تغییر مکان می دهد. در این ماشین ها از پیچ و مهره هایی با رزوه های **دوزنقه ای** استفاده می شود که دارای لقی (**Backlash**) زیادی هستند. این لقی هنگام برگشت محور در جهت مخالف، مشکلاتی را ایجاد می کند. در ضمن به علت افزایش اصطکاک و سائیدگی، کاهش لقی هم امکان پذیر نیست.

³ Machine Bed


⁴ Sliders

⁵ Ball Screw

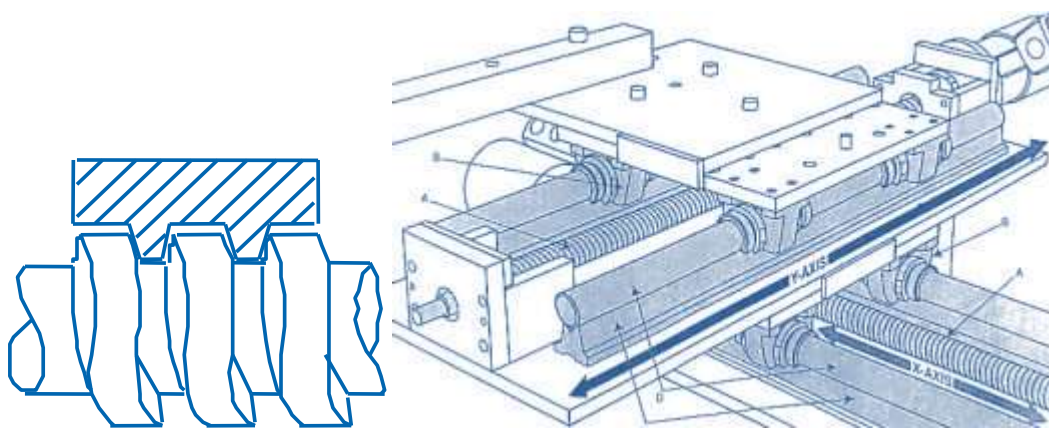

شکل ۳-۹- مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به خطی در ماشین های سنتی (پیچ و مهره دوزنقه ای)

در ماشین های CNC از پیچ و مهره ای استفاده می شود که فاصله بین پیچ و مهره با یک ردیف ساچمه دقیق پر شده است. معمولاً مهره این نوع پیچ ها دو تکه است و با تنظیم فاصله میان دو تکه مهره می توان لقی را به حداقل رساند. بدین ترتیب بین پیچ و مهره عمل غلتش صورت می گیرد نه لغزش، و اصطکاک بسیار کاهش می یابد. با استفاده از این پیچ و مهره ها دقت حرکت به 0.001 mm خواهد رسید.

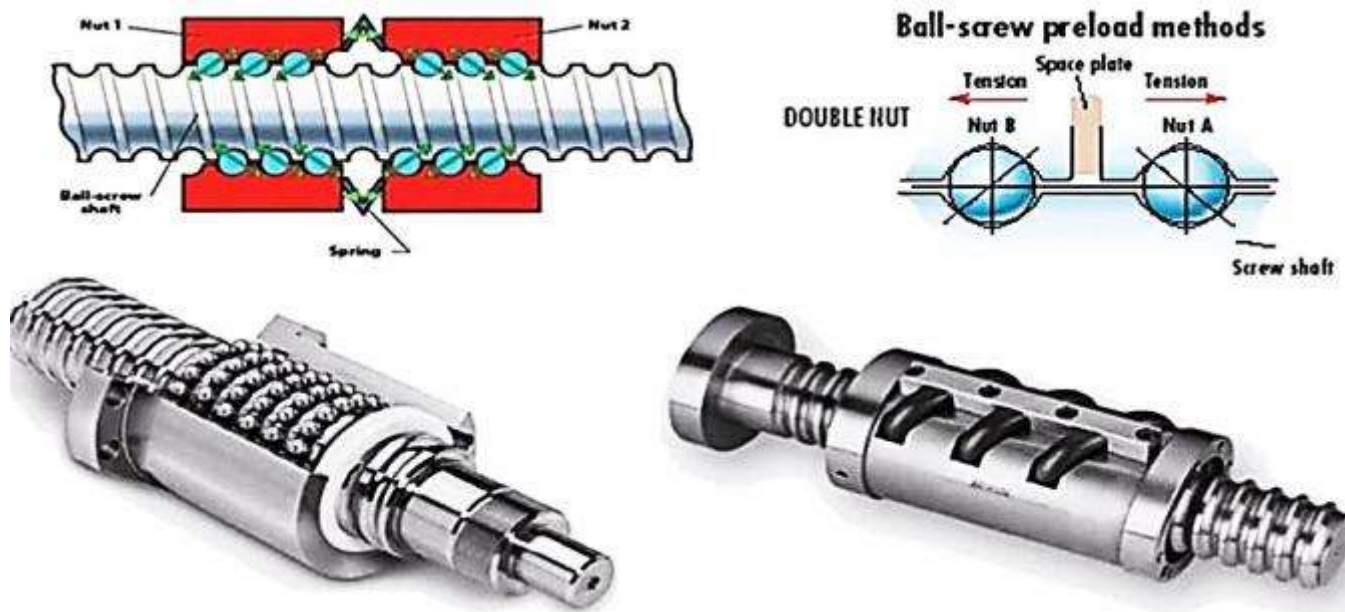


شکل ۳-۱۰- مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به خطی از نوع پیچ ساچمه ای

بنابراین مزایای سیستم تبدیل حرکت دورانی به خطی بکمک پیچ ساچمه ای عبارت است از:


- ۱- اصطکاک و سائیدگی کمتر
- ۲- دقت بالاتر
- ۳- نیروی کمتر برای پیشروی
- ۴- کاهش و تقریباً حذف لقی

۲-۳-۲-۳- پیچ غلطکی^۶

این نوع پیچها عملکردی مشابه پیچهای ساچمه‌ای دارند با این تفاوت که به جای ساچمه از غلطک استفاده می‌شود. بدین ترتیب تماس نقطه‌ای ساچمه‌ها تبدیل به تماس خطی غلطک‌ها می‌شود و با کاهش تنش‌های لهدیگی، عمر مفید را افزایش می‌دهد. عموماً عمر مفید پیچ غلطکی حدود ۱۰ برابر پیچ ساچمه‌ای است.

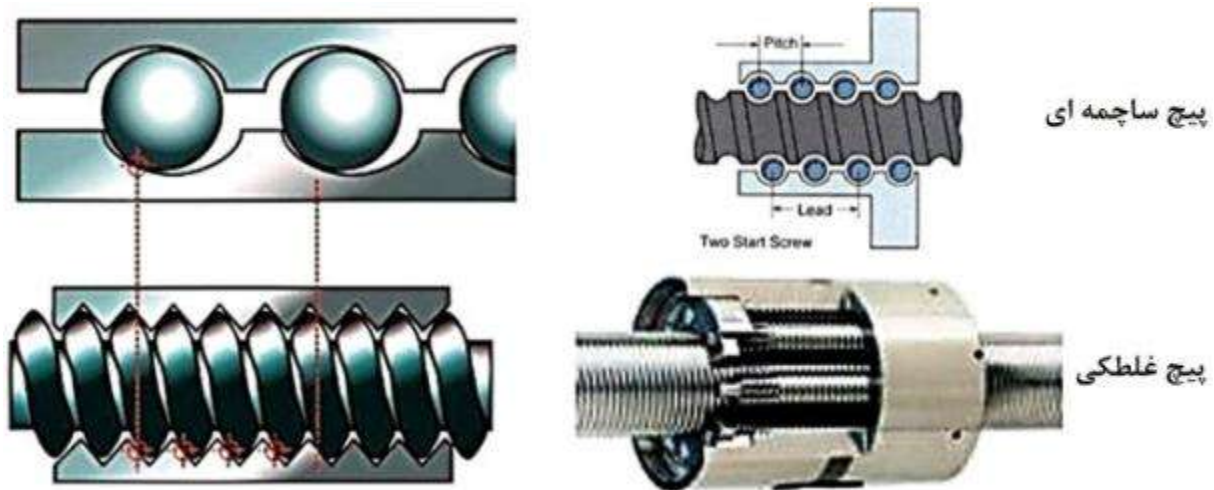



شکل ۳-۱۱- تفاوت سطح تماس در پیچ‌های ساچمه‌ای و غلطکی

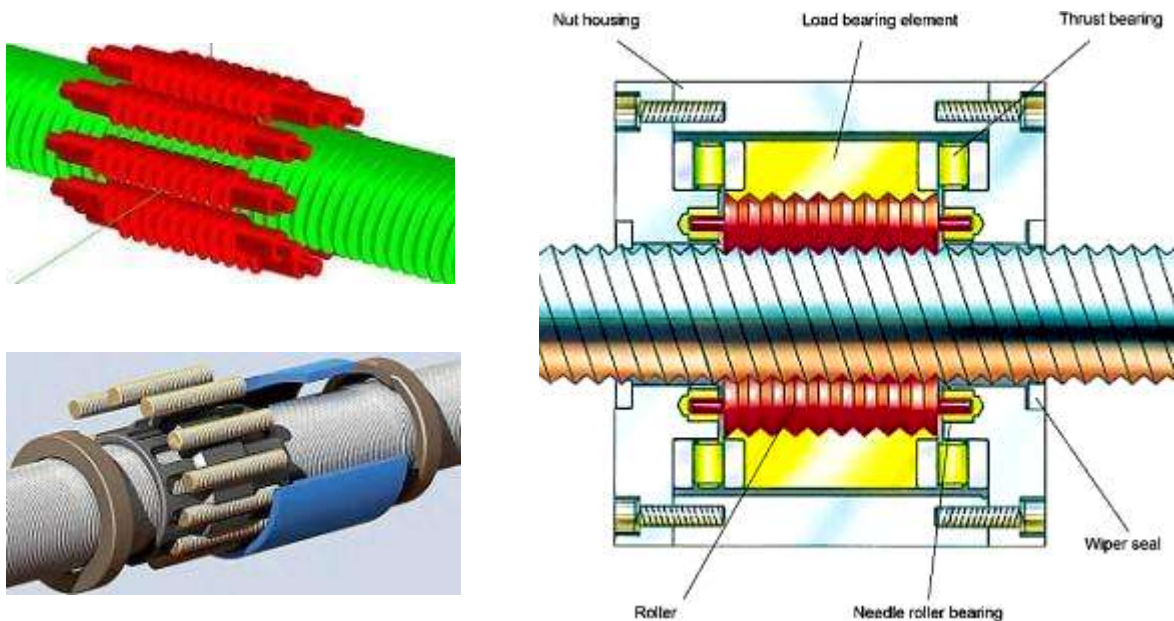

شکل ۳-۱۲- مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به خطی از نوع پیچ غلطکی

اغلب برای ایجاد همزمانی (سنکرون کردن) حرکت غلطک‌ها، آنها را بکمک یک چرخنده خورشیدی به هم متصل می‌کنند.

⁶ Roller Screw

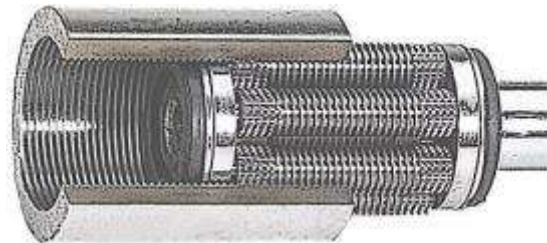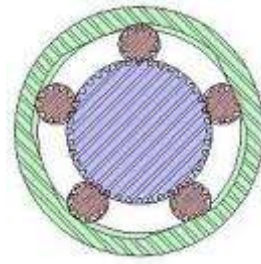

شکل ۳-۱۳- استفاده از چرخدنده خورشیدی بمنظور ایجاد همزمانی حرکت غلطک های پیچ غلطکی


۳-۲-۴- سیستم انتقال قدرت به محورها اصلی

برای انتقال حرکت دورانی دو نوع سیستم انتقال قدرت داریم:

۱- سیستم انتقال قدرت پله ای

۲- سیستم انتقال قدرت غیر پله ای


هریک از انواع فوق نیز خود به انواع دیگری دسته بندی می شوند که در شکل زیر آورده شده است.

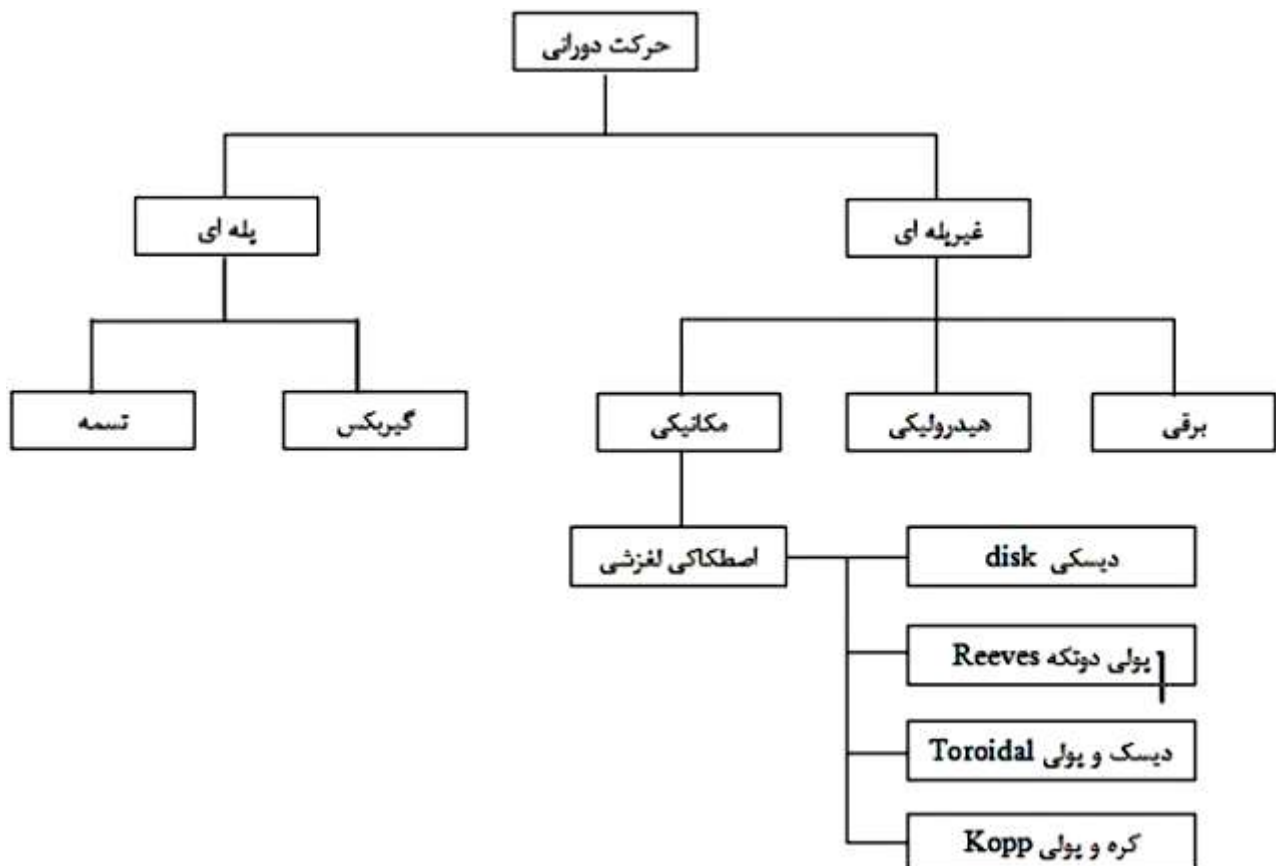


شکل ۳-۱۴- دسته بندی انواع سیستم انتقال قدرت

در ماشین های CNC برای برخی کاربردها لازم است سیستم انتقال قدرت از نوع گیرپله ای باشد، برای نمونه در ماشین تراش در صورتی که بخواهیم سرعت برشی حین ماشینکاری ثابت بماند (یعنی با کاهش قطر قطعه کار سرعت دورانی افزایش یابد و بالعکس) باید ماشین CNC مجهز به سیستم انتقال قدرت گیرپله ای باشد.


در اغلب ماشین های CNC برخلاف ماشین های سنتی، موتور دارای قابلیت تغییر سرعت به صورت گیرپله ای است و سیستم انتقال قدرت فقط وظیفه کاهش سرعت با نسبت ثابت را بر عهده دارد. انواع روش های مکانیکی انتقال قدرت گیرپله ای نیز در برخی ماشین ها کاربرد دارند. در شکل های زیر اصول عملکرد این روش ها نشان داده شده اند.

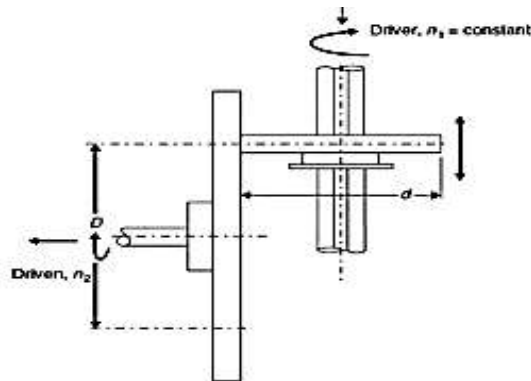


شکل ۳-۱۵- انتقال قدرت گیرپله ای نوع دیسکی

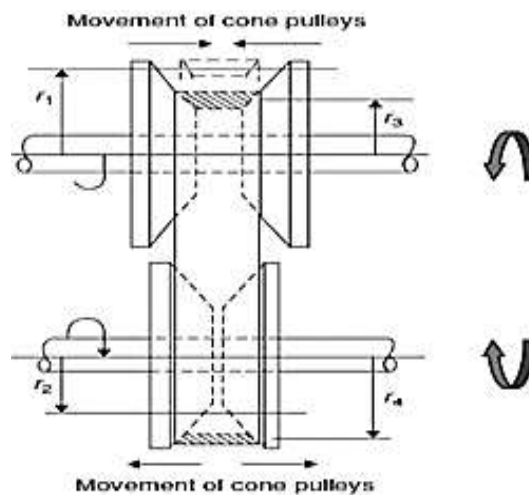

شکل ۳-۱۶- انتقال قدرت گیرپله ای نوع پولی دو تکه

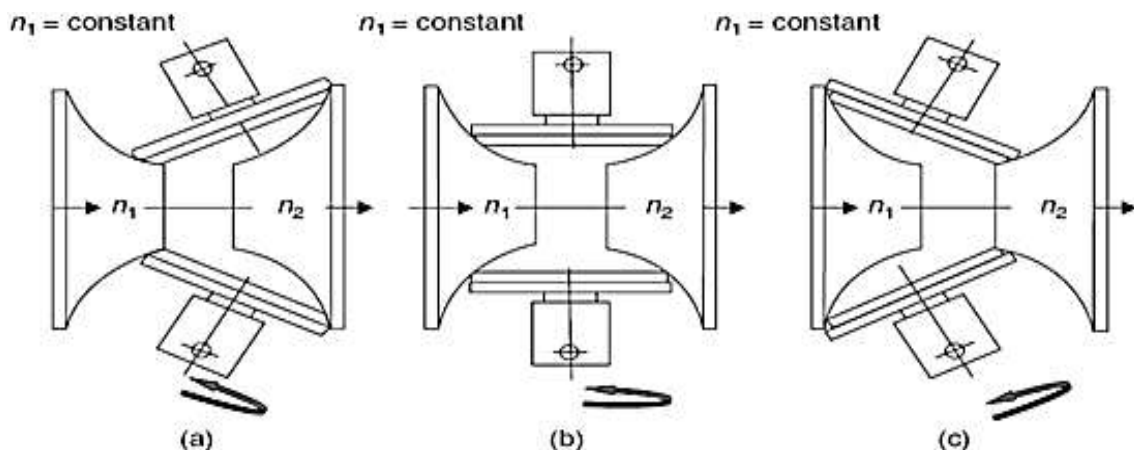

شکل ۳-۱۷- انتقال قدرت گیرپله ای نوع دیسک و پولی Toroidal

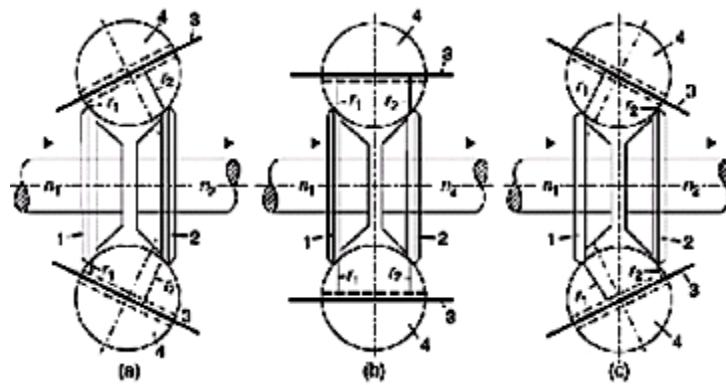

شکل ۳-۱۸- انتقال قدرت غیرپله‌ای نوع کره و پولی Kopp

۳-۲-۵- موتورهای محرک

باتوجه به مدارباز یا مدار بسته بودن نوع کنترل از دو نوع موتور در ماشین‌های CNC استفاده می‌شود.

۳-۲-۵-۱- موتورهای پله‌ای^۷

این نوع موتورها با دریافت پالس الکتریکی دوران می‌کنند. به ازای هر پالس الکتریکی که موتور برسد، روتور به اندازه معینی دوران می‌کند. مثلاً در یک موتور ۲۰۰ پالس بر دور، روتور به ازای هر پالس $1.8^\circ = \frac{360}{200}$ خواهد چرخید. از این موتورها در سیستم کنترل مدار باز استفاده می‌شود. در این نوع موتورها در صورت اعمال نیروی بیش از توان موتور، خطا در موقعیت و کاهش سرعت بروز خواهد کرد یعنی وقتی بار وارده بیش از تحمل موتور باشد، موتور از رسیدن به موقعیت یا سرعت خواسته شده، جامی‌ماند یا اینکه جلو می‌زند. این موتورها دارای قدرت پایین و قیمت ارزان هستند و از آنها معمولاً برای جابجایی ابزار در ماشین‌های CNC کوچک استفاده می‌شود.

۳-۲-۵-۲- سرو موتورها^۸

این نوع موتور به دو دسته DC و AC تقسیم می‌شوند. این موتورها دارای یک سیستم کنترلی به نام درایو^۹ هستند که با دریافت بازخورد^{۱۰} داخلی از تاکومتر یا انکودر متصل به موتور، هرگونه خطا را در چرخش (موقعیت دورانی) یا سرعت موتور اصلاح می‌کند. این نوع موتورها در سیستم‌های کنترل مدار بسته کاربرد دارند.

۱- سرو موتورهای جریان مستقیم DC

سرعت دورانی این موتورها توسط ولتاژ و گشتاور آنها توسط جریان ورودی به موتور به خوبی قابل کنترل است. به علت ویژگی‌هایی از قبیل قدرت بالا، سرعت یکنواخت، عکس‌العمل سریع نسبت به تغییرات سرعت و... بیشترین کاربرد را در ماشین‌های CNC دارند. بیشترین کاربرد آنها در سیستم محرکه محور اصلی ماشین (اسپیندل یا سه نظام) است.

⁷ Step motor

⁸ Servo motor

⁹ Drive


¹⁰ Feed back

۲- سرو موتورهای جریان متناوب AC

سرعت دورانی این موتورها با فرکانس ورودی کنترل می شود. مزیت آنها این است که نیازی به یکسوکننده (مبدل AC به DC) ندارند. به دلیل حجم بودن در مقایسه با موتورهای DC، کاربرد کمتری در ماشین های CNC دارند. از این موتورها معمولاً برای حرکت ابزار در راستای محورها استفاده می شود. در ایران سروموتورهای AC فراوان تر از سروموتورهای DC هستند.

۳-۲-۶- سیستم های اندازه گیری سرعت و موقعیت محورها :

سیستم های اندازه گیری سرعت و موقعیت محورها انواع مختلفی دارد که دسته بندی کلی این سیستم ها در شکل زیر آمده است.

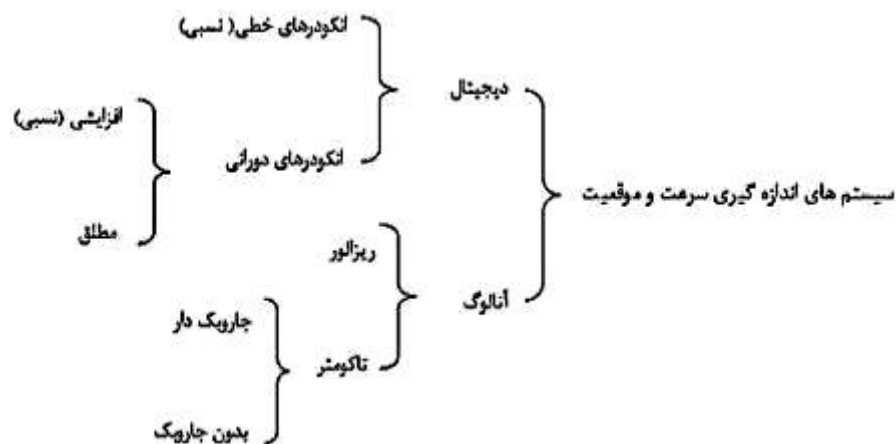

شکل ۳-۱۹- دسته بندی سیستم های اندازه گیری سرعت و موقعیت

در سیستم های اندازه گیری سرعت و موقعیت از نوع دیجیتال، سیگنال خروجی به صورت صفر و یک (خاموش و روشن) است اما در نوع آنالوگ سیگنال پیوسته داریم. به طور کلی پردازش سیگنال دیجیتال در مقایسه با نوع آنالوگ آسان تر است.

۳-۲-۶-۱- انکودر^{۱۱}

انکودر وسیله ای برای اندازه گیری موقعیت واقعی محورها^{۱۲} است.



شکل ۳-۲۰- چند نمونه از انکودرهای مورد استفاده در ماشین های CNC

¹¹ Encoder

¹² Axes Actual Position

انکودرها را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

الف) انکودرهای نسبی

در انکودرهای نسبی موقعیت یک نقطه نسبت به نقطه قبلی اندازه گیری می شود. این نوع انکودرهای ساده تر و ارزاتر می باشند، اما نیاز به رفرنس شدن دارند.

ب) انکودرهای مطلق

در انکودرهای مطلق موقعیت هر نقطه نسبت به یک نقطه معین (صفر) اندازه گیری می شود. این انکودرها گران قیمت تر و از نظر طول محدودتر (حداکثر 3m) می باشند، اما نیازی به رفرنس شدن نخواهند داشت.

تفاوت انکودرهای نسبی و مطلق:


۱- انکودرهای نسبی فقط جابجایی را تشخیص می دهند و به شرطی می توانند موقعیت را شناسایی کنند که نقطه صفر یا مرجع به آنها شناسانده شده باشد.

۲- انکودرهای مطلق در هر لحظه قادر به تشخیص موقعیت هستند، البته از نظر طول حرکت اسلایدر دارای محدودیت می باشند.

انواع انکودرهای نسبی عبارتند از :

الف) انکودرهای نسبی خطی یا خط کشها^{۱۳}

این انکودرها موقعیت محورها را به طور مستقیم اندازه گیری می کنند. (شکل زیر)

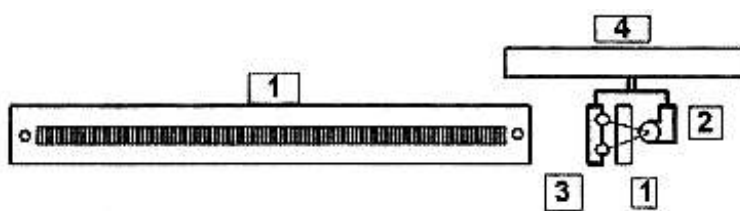


شکل ۳-۲۱- انکودر نسبی خطی (خط کش)

انکودرهای نسبی از بخش های زیر تشکیل شده است:

۱- خط کش شیشه ای: صفحه ای شیشه ای به طول مسیر مورد اندازه گیری که سطح آن با نوارهایی به صورت یک درمیان تاریک و روشن (شفاف و کدر) که با دقت زیادی ایجاد شده، پوشانده شده است. (شماره ۱ شکل بالا).


۲- منبع نور که می تواند یک LED باشد. (شماره ۲ شکل بالا)

۳- سلولهای نوری^{۱۴} (شماره ۳ شکل بالا)

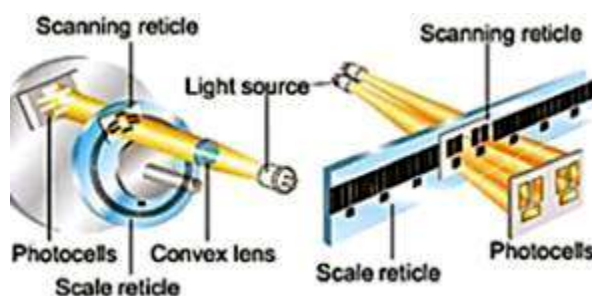

شکل ۳-۲۲- نحوه تابش و دریافت نور در انکودرها

همانطور که در شکل دیده می شود منبع نور و سلول های نوری در دو طرف خط کش قرار گرفته اند. خطکش در امتداد محور ثابت شده است، اما منبع نور و سلول های نوری همراه با محور (شماره ۴ شکل بالا) تغییر مکان می دهند. نور تابیده شده از منبع از میان نوارهای تاریک و روشن عبور می کند و به کمک سلول نوری دریافت می شود. این نور متناوب تبدیل به یک موج سینوسی (سپس مربعی) می شود و توسط کنترل کننده شماره خواهد شد. با معلوم بودن عرض نوارها میزان جابجایی محور اندازه گیری می شود. این انکودرها قادر هستند در ماشین های CNC موقعیت های محور را با وضوح یک میکرون اندازه گیری کنند.

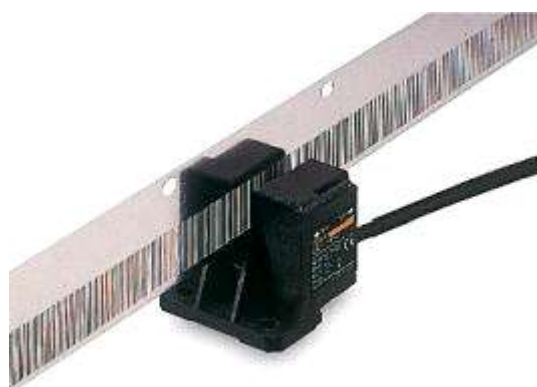

شکل ۳-۲۳- یک نمونه از انکودرهای خطی

ب) انکودرهای دورانی^{۱۵}

در این انکودرها، نوارهای تاریک و روشن روی یک صفحه دایره ای شکل قرار گرفته اند و خود این صفحه نیز روی یک محور سوار شده است. منبع نور و سلول نوری به طور ثابت در دو طرف صفحه مدور قرار گرفته اند. کل این اجزا داخل یک محفظه استوانه ای شکل قرار دارند که روی پیچ ساچمه ای (یا داخل موتور یا روی محور گردان) سوار می شود. با چرخش پیچ ساچمه ای، محور انکودر و به همراه آن، صفحه دوار می چرخد و نور با عبور خطوط تاریک و روشن، قطع و وصل خواهد شد. انکودرهای دورانی موقعیت محورها را به طور غیرمستقیم اندازه گیری می کنند.


¹⁴ Photocells

¹⁵ Shaft/Rotary Encoders



شکل ۳-۲۴- یک نمونه از انکودرهای دورانی ساده

بمنظور افزایش کارایی انکودرهای دورانی، شیارهای روی دیسکها را در قطعاتی با قطرهای مختلف به گونه ای ایجاد می کنند که بتوان بیش از یک دور گردش را ردیابی کرد و در طول محدود به صورت مطلق موقعیت را محاسبه کرد.

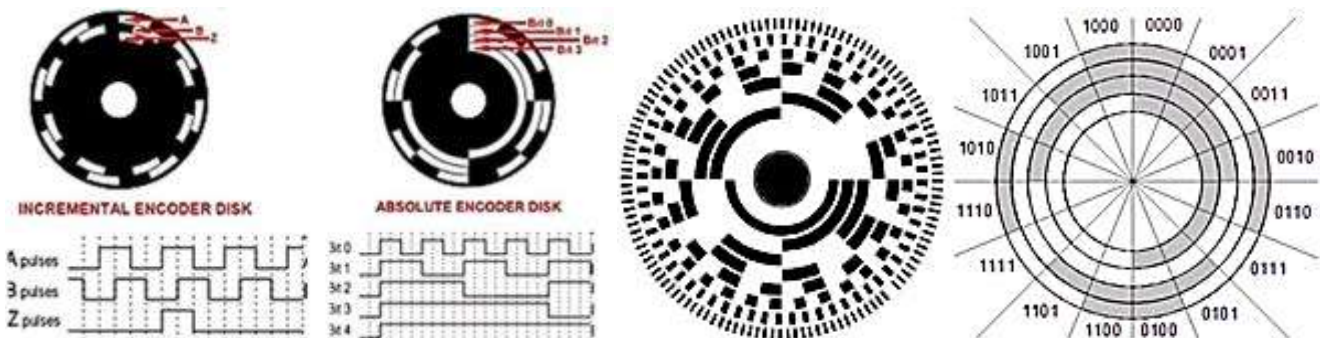

شکل ۳-۲۵- نمونه هایی از فرم شیارهای انکودرهای دورانی

مقایسه انکودرهای خطی و دورانی:

۱- انکودرهای خطی مستقیماً موقعیت محورها را اندازه گیری می کنند در نتیجه اگر خطایی به علت لقی وجود داشته باشد این خطا به انکودر منتقل نمی شود. به عبارت دیگر تا زمانی که محور حرکت نکرده است انکودر جابجایی را ثبت نخواهد کرد.

۲- انکودرهای دورانی میزان چرخش پیچ ساچمه ای را اندازه گیری می کنند. با ضرب کردن تعداد دوران در گام پیچ ساچمه ای میزان جابجایی محور به دست می آید. در نتیجه اگر خطایی به علت لقی وجود داشته باشد به انکودر منتقل خواهد شد، در این حالت پیچ ساچمه ای می چرخد اما محور به علت لقی حرکتی نخواهد داشت. به طور کلی باید گفت که انکودرهای خطی دقیق تر از انکودرهای دورانی می باشند.

۳- انکودرهای خطی خیلی زود کثیف می شوند در حالی که آب بندی کردن انکودرهای دورانی و محافظت آنها در برابر گرد و خاک، بخار و... راحت است.

۴- هر قدر محور طولانی تر باشد انکودر خطی بزرگتری (و به ناچار گرانتری) لازم است در حالی که انکودر دورانی می تواند برای هر محوری با طول متفاوت استفاده شود.


۳-۲-۶-۲-۳ ریزالور^{۱۶}

ساختار آنها مشابه ژنراتورهای AC تکفاز است. ریزالورها قادر به تشخیص سرعت و جابجایی زاویه‌ای محور هستند. استاتور و روتور آنها به ترتیبی ساخته شده که در هر زاویه‌ای که محور قرار بگیرد با تولید شار مغناطیسی، موج سینوسی و کسینوسی به خصوصی ایجاد می‌کنند و بدین ترتیب می‌توانند موقعیت زاویه‌ای را تشخیص دهند.



شکل ۳-۲۶- چند نمونه ریزالور

شکل ظاهری ریزالورها شبیه موتور است و از سه سیم پیچ تشکیل شده است. یک سیم پیچ محرک (اولیه) و دو سیم پیچ فاز X و Y (ثانویه) که با یکدیگر ۹۰ درجه اختلاف فاز دارند. بنابراین در هر دور چرخش یک موج سینوسی و یک موج کسینوسی (یا به عبارتی یک ولتاژ سینوسی و کسینوسی) حاصل می‌شود و بدین ترتیب هم اطلاعات موقعیت زاویه‌ای و هم جهت چرخش به سیستم سرو کنترل داده می‌شود.

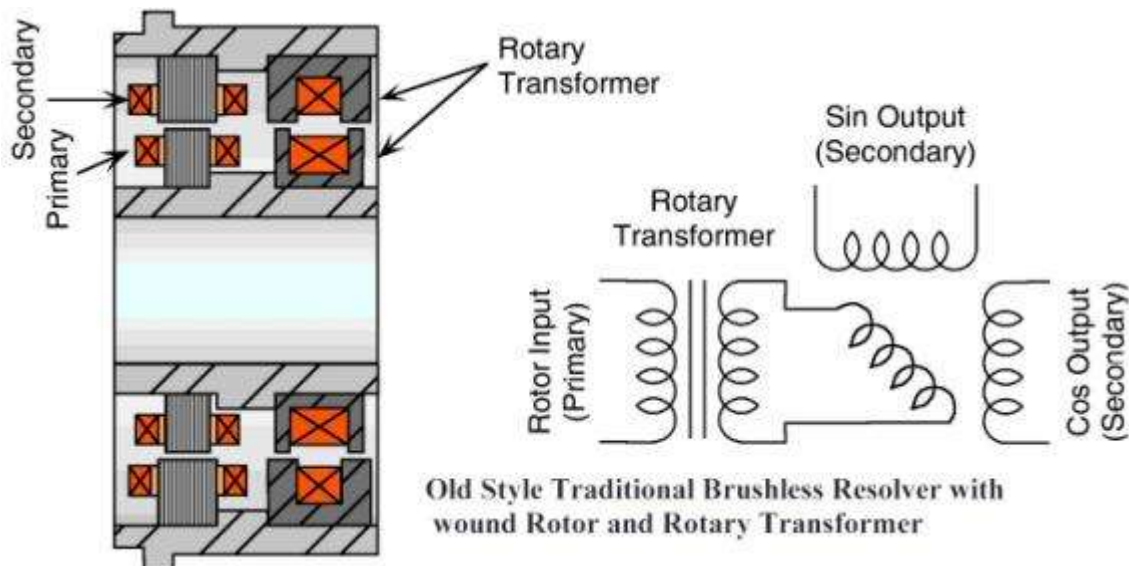


شکل ۳-۲۷- ساختار داخلی ریزالور

ریزالورها عموماً دو قطبه هستند البته انواع $2p$ قطبه هم موجود است. طبیعی است که هر چه تعداد قطبها بیشتر باشد دقت اندازه‌گیری بالاتر است. دقت زاویه‌ای ریزالورهای دو قطبه تا مثبت و منفی ۵ دقیقه می‌باشد و برای ۱۶ قطبه به ۱۰ ثانیه و

برای ۱۲۸ قطبه به ۱ ثانیه نیز می رسد اما به طور کلی دقت ریزالور از انکودر کمتر است. در عوض در محیط های خشن و با ارتعاشات و دمای بالا (بالتر از ۱۲۵ درجه سانتیگراد) که از انکودر نمی توان استفاده نمود ریزالور به خوبی قابل استفاده است.

۳-۲-۳-۶-۳- تاکومتر^{۱۷}


ساختار آنها مشابه ژنراتورهای DC است. برای اندازه گیری سرعت استفاده می شود که دارای نوع جاروبک دار و بدون جاروبک می باشد.

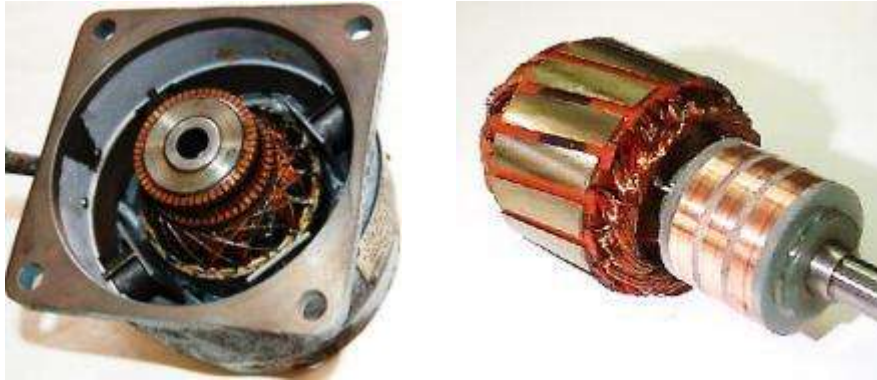

شکل ۳-۱- تاکومتر

۱- نوع جاروبک دار مشابه دینام DC است و استاتور آن آهنربای دائمی و روتور، سیم پیچ است.

۲- نوع بدون جاروبک دارای استاتور سیم پیچی و روتور از جنس آهنربای دائمی است.

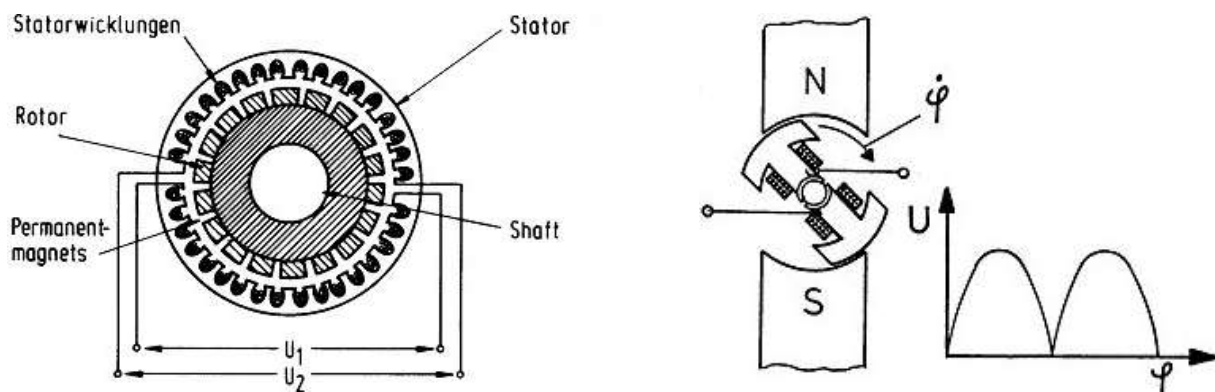

شکل ۳-۱- ساختار داخلی ریزالور نوع جاروبک دار

¹⁷ tacho-Sensor / tacho-Generator

فصل چهارم:

مبانی برنامه نویسی ماشین های CNC

۴-۱- وظایف قابل برنامه ریزی در ماشین های CNC

امروزه با پیشرفت فناوری تولید، وظایف اپراتور یک ماشین دستی، به CNC سپرده شده است. حال این سوال مطرح می شود: « آیا کلیه وظایفی که اپراتور ماشین دستی انجام می داده است، اکنون توسط CNC انجام می شود یا ممکن است بعضی از آن ها هنوز بر عهده اپراتور باشند؟ »

به عبارت دیگر «چه وظایفی را می توان به صورت کد درآورده و در برنامه CNC گنجانید؟»

برای روشن تر شدن موضوع، وظایف اجرایی را در کلیه سیستم های مکانیزه به سه دسته تقسیم می کنیم:

- ❖ **عملیات دستی:** این عملیات (مانند برداشتن و گذاشتن قطعه کار)، تنها با اعمال **نیروی بازوی اپراتور** انجام می شود. از این پس این نوع عملیات را با (*) مشخص خواهیم کرد.
- ❖ **عملیات نیمه خودکار:** این عملیات توسط یک سیستم خودکار با قدرت محرکه هیدرولیک، نیوماتیک یا برق انجام می شود. اما **شروع عمل**، موقوف به **صدور فرمان** (فشرده یک **دگمه** یا **پدال**) از جانب اپراتور است. این نوع عملیات را با (***) مشخص خواهیم کرد.
- ❖ **عملیات تمام خودکار:** این عملیات طبق برنامه انجام می شود. سیستم کنترل، **کد** این وظیفه را از برنامه می خواند و آن را تبدیل به مقادیر قابل فهم برای ماشین می کند. این نوع عملیات را با (***) مشخص خواهیم کرد.

✓ نکته

هرگاه به عملیاتی از نوع (*) برخوردید، اپراتور ماشین باید با اعمال **نیروی بازوی خود**، کار را انجام دهد. در صورتی که عملیات از نوع (***) باشد. اپراتور باید **محل صدور فرمان** (مثلا روی تابلوی اپراتوری) را کاملا بشناسد. در عملیات از نوع (***) **برنامه نویس** باید کد اجرای عملیات و چگونگی به کار بردن آن را در برنامه بداند.

۴-۱-۱- وظایف قابل برنامه ریزی در ماشین های تراش CNC

روشن / خاموش کردن موتور اسپیندل (محور اصلی)

در ماشین های تراش CNC، سه نظام روی محوری به نام اسپیندل (Spindle) سوار شده است. اسپیندل به کمک یک موتور الکتریکی به گردش در می آید. روشن / خاموش کردن موتور در ماشین های تراش CNC می تواند **نیمه خودکار** (*) یا **تمام خودکار** (***) باشد.

تعیین جهت دوران اسپیندل

جهت دوران اسپیندل در ماشین های تراش، بسته به نوع عملیات، می تواند موافق یا مخالف گردش عقربه های ساعت باشد. این تغییر جهت دوران در **بعضی** از ماشین های تراش CNC از **روی تابلوی اپراتوری** امکان پذیر است (***)؛ اما در **تمام** ماشین های CNC به کمک **برنامه** (***)، می تواند جهت چرخش را تعیین کرد.

تعیین سرعت دوران اسپیندل

در حال حاضر، به کمک سیستم های کنترل دور، سرعت دوران محور اصلی توسط CNC کنترل می شود (***) . موتور محور اصلی می تواند DC (کنترل دور با تغییرات شدت جریان) یا AC (کنترل دور با تغییرات فرکانس) باشد. در ماشین های تراش CNC، تغییرات سرعت دوران اسپیندل با یک مدار بازخورد (Feedback)، تحت کنترل لحظه ای درایو موتور می باشند. با این امکان می توان با **قطرهای مختلف قطعه کار، سرعت های دورانی مختلفی** را بدست آورد.

تعویض ابزار


ابزارهای تراشکاری، روی قطعه ای دیسکی شکل به نام **برجک (Turret)** سوار می شوند. هر ایستگاه ابزار دارای یک شماره است و می توان به روش **نیمه خودکار (***)** یا **تمام خودکار (***)** ابزار مورد نظر را فعال کرد.

تعیین موقعیت ابزار روی دو محور در نقاط معین و دقیق

ابزارگیر ماشین تراش CNC، روی دو سطح راهنما (Slider) که عمود بر یکدیگرند، می لغزد و جابه جا می شود. با کلیدهای موجود روی **تابلوی کنترل (***)** یا با وارد کردن مختصات یک نقطه در **برنامه** می توان موقعیت ابزار را به طور دقیق تعیین کرد (***) این موقعیت یابی (Positioning) به کمک سیستم کنترل موقعیت انجام می شود.

تعیین مسیر حرکت ابزار

ابزار، در نقطه ۱ مستقر است و می خواهیم آن را به نقطه ۲ ببریم. روش های زیر، در ماشین های CNC امکان پذیرند:

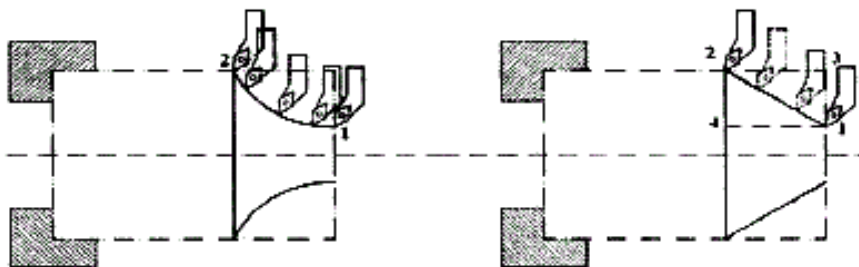

❖ **حرکت خطی محور به محور:** ابتدا ابزار را به نقطه ۳ و سپس به ۲، یا ابتدا به نقطه ۴ و سپس به ۲ می بریم. این حرکت ها مشابه عملیات **روتراشی** و **پیشانی تراشی** در ماشین های تراش دستی می باشند.

❖ **حرکت خطی به صورت کنترل همزمان ۲ محور (میان یابی خطی):** در ماشین های تراش CNC به کمک کنترل همزمان ۲ محور می توان مسیر مستقیم ۱ به ۲ را برای حرکت ابزار برنامه ریزی کرد (***) . به این ترتیب می توان سطوح **مخروطی** را بدون نیاز به تجهیزات یا عملکردهای خاص (مانند انحراف مرغک در ماشین های دستی) تراشکاری کرد.

❖ **حرکت دایره ای (میان یابی دایره ای):** کنترل کننده های CNC می توانند همزمان حرکت ابزار را به نحوی روی دو محور کنترل کنند که نوک ابزار همیشه روی کمانی از یک دایره مشخص قرار داشته باشد. به این ترتیب، ایجاد شکل های بسیار پیچیده با برنامه نویسی CNC امکان پذیر می شود (***) .

۴-۱-۲- وظایف قابل برنامه ریزی در ماشین های فرز CNC

روشن / خاموش کردن موتور اسپیندل

مشابه ماشین های تراش

تعیین جهت دوران اسپیندل

مشابه ماشین های تراش

تعیین سرعت دوران اسپیندل

مشابه ماشین های تراش، البته در **بعضی** از ماشین های فرز CNC، تغییرات سرعت به کمک یک **گیربکس** به دست می آید. تغییر سرعت این نوع ماشین ها، به صورت **پله ای** است و می تواند به طور **دستی (*)**، **نیمه خودکار (**)** یا **تمام خودکار (***)** انجام شود.

تعویض ابزار

تعویض ابزار در ماشین های **فرز**، به صورت **دستی (*)** و در ماشین های **سنتر**، به صورت **تمام خودکار (***)** انجام می شود.

تعیین موقعیت ابزار روی سه محور در نقاط معین

ماشین های فرز CNC، دارای سه محور عمود بر هم هستند. به کمک کنترل کننده می توان موقعیت دقیق روی هر محور را تعیین کرد.

تعیین مسیر حرکت ابزار

نوع مسیر حرکت ابزار، می تواند به یکی از دو حالت زیر باشد:


❖ **حرکت خطی:** این روش به سه صورت **تک محور**، **دو محور همزمان** یا **سه محور همزمان** برنامه ریزی می شود.

❖ **حرکت دایره ای:** این روش، **فقط** به صورت **دو محور همزمان** قابل برنامه ریزی است. با پیشرفت هایی که در صنعت کامپیوتر صورت گرفته است، در ماشین های نوین، حرکت ابزار، روی **کمانی از دایره که در فضای سه بعدی** قرار گرفته، نیز امکان پذیر شده است.

۴-۲- میز یا هد گردان و موارد کاربرد آن

فرزهای عمودی فقط می توانند یک وجه (سطح افقی) را از قطعه کار، ماشینکاری کنند. فرزهای افقی نیز تنها قادر به ماشینکاری یک وجه (سطح عمودی) قطعه کار خواهند کرد. در صورت نیاز به ماشینکاری چند وجه، ماشین باید مجهز به میز گردان (Rotary Table) یا هد گردان (Rotary Head) باشد؛ در غیر این صورت باید قطعه چند بار باز و بسته شود که علاوه بر اتلاف وقت، باعث افزایش خطا نیز خواهد شد.

میزهای گردان، مشابه صفحه تقسیم عمل می کنند. این میزها می توانند با کنترل، زوایای مختلفی را برای قطعه کار ایجاد و امکان دسترسی ابزار را نیز به وجوه و قسمت های مختلف قطعه کار فراهم کنند. در ماشین های بزرگ (مانند فرز دروازه ای) که امکان چرخش میز وجود ندارد، هد ماشین با چرخش خود این توانایی را ایجاد می کند.

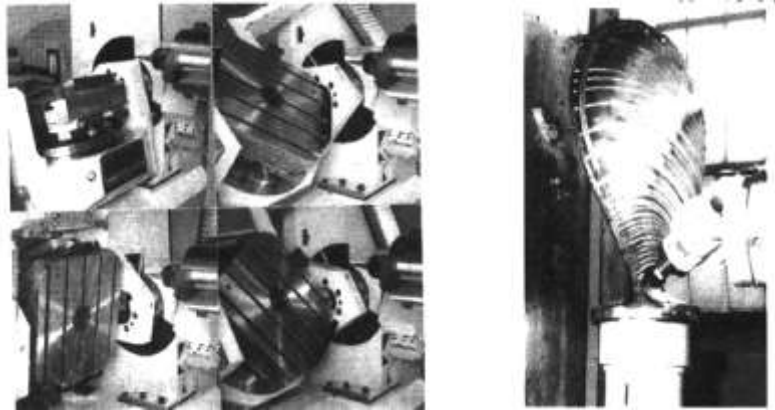

میز یا هد گردان به دو نوع تقسیم می شود:

❖ **با چرخش ایستگاهی (ایندکس):** این نوع میز یا هد، ایستگاه به ایستگاه توقف می کند. زاویه بین دو ایستگاه می تواند از ۰/۵ تا ۱۸۰ درجه تغییر کند. در هنگام چرخش میز، ابزار باید از کار جدا شده باشد. این سیستم برای دسترسی ابزار به وجوه مختلف قطعه کار مورد استفاده قرار می گیرد، اما توانایی ماشینکاری مسیرهای پیوسته را همزمان با چرخش میز (یا هد) ندارد. برای تثبیت موقعیت میز از درگیری دو عدد چرخ دنده استفاده می شود.

❖ **با چرخش پیوسته (NC Rotary):** برای ماشینکاری مسیرهای پیچیده (مانند پره توربین) ابزار باید قادر باشد همزمان با چرخش میز، ماشینکاری کند. این امر با استفاده از میز یا هد گردان با چرخش پیوسته (NC Rotary) میسر است. این میزها می توانند به طور مداوم و بدون نیاز به جدا شدن ابزار، دوران نمایند.

بدیهی است که قدرت مقاومت آن ها در برابر نیروهای ماشینکاری و پیشروی، کمتر از میزهای ایندکس خواهد بود. برای حل این مشکل معمولاً دو یا چهار ایستگاه با نوعی گیره (کلمپ) هیدرولیکی مجهز می شوند تا عملیات سنگین در این زوایا، به صورت ثابت اجرا شوند.

ماشین های فرز دارای میز یا هد گردان، ماشین های چهار محور نامیده می شوند. در ماشین های تراش که مجهز به ابزار گردان (Driven Tool) می باشند، اسپیندل مشابه یک میز گردان با چرخش پیوسته عمل می کند. در این نوع ماشین های می توان مسیرهای پیچیده ای را روی قطعات مدور اجرا کرد یا سوراخ هایی خارج از مرکز را با دقت بالا ماشینکاری نمود.

۴-۳- زبان های برنامه نویسی

در حال حاضر، دو زبان برنامه نویسی رایج تر می باشند:

۴-۳-۱- زبان DIN/ISO (G کد)

اکثریت سیستم های کنترل CNC، با این زبان برنامه نویسی می شوند. دستورالعمل ها، با کد G تعریف می شوند. تعدادی از G کدها دارای تعریف استاندارد می باشند و سازندگان CNC خود را موظف به مطابقت با این استاندارد می دانند. تعدادی از کدها نیز آزادند و هر کنترل کننده CNC تعریف جداگانه ای برای این کدها دارد.

مثالی از یک برنامه با زبان DIN/ISO

```
%4856
N5 G17 G71 G90 G56
N10 G00 Z200
N15 T5 D5 M6
N20 S1850 M3
N25 Z2
N30 G1 Z-10 F300 M8
N32 X300
N40 Y150
N45 G91 X200 Y-18
N50 G2 X80 Y80 I0 J-80
N100 M30
```

۴-۳-۲- زبان برنامه نویسی هایدن هاین (Heidenhain)

این زبان، مخصوص شرکت آلمانی هایدن هاین است. ویژگی این زبان، استفاده از کدهایی است که با زبان انگلیسی مطابقت دارند. به عنوان مثال، برای حرکت خطی از کد L (Line)، برای حرکت دایره ای از کد C (Circle) و برای مختصات مرکز از کد CC (Circle Center) استفاده شده است.

مثالی از یک برنامه به زبان هایدن هاین:

```
0 Begin pgm 10 MM
1 BLK Form 0.1 Z Xo YOZ- 100
2 BLK Form 0.2 X300 Y400 Z0
3 Tool def 1 L0 R8
4 Tool call 1 Z S1800
5 L Z20 Fmax M03
6 L X130 Y250 F R0
7 L Z-8 F300
8 L IX50 IY80 F500
9 CR IX100 IY100 DR - R100
```

۴-۴- میان یابی (Interpolation) و انواع آن

حرکت ابزار روی یک مسیر مشخص به نحوی که همه محورها همزمان به نقطه پایان مسیر برسند، میان یابی خوانده می شود. بطور کلی، هر کنترل کننده CNC می تواند دو نوع **میان یابی خطی** (Linear Interpolation) و **میان یابی دایره ای** (Circular Interpolation) را اجرا کند. سیستم های کنترل CNC پیشرفته می توانند انواع دیگر مسیرها مانند **حلقوی**، **بیضی**، **سه می** و **چندنمایی** را میان یابی کنند.

کنترل کننده های CNC برای شناسایی نقاط مختلف یک مسیر از دستگاه مختصات متعامد کارترین استفاده می کنند.


۴-۵- دستگاه مختصات کارترین (Cartesian Coordinate System)

هر دستگاه مختصات، شامل چند محور (Axis) است. هر محور مختصاتی باید ویژگی های زیر را دارا باشد:

- دارای نام باشد. محورهای مختصات با عناوین X, Y, Z و ... نامیده می شوند.
- واحد اندازه گیری مختصات روی محور معلوم باشد. در ماشین های CNC، دو سیستم اندازه گیری متریک و انگلیسی به کار می روند. در **سیستم متریک**، اندازه ها بر حسب **میلی متر** (تا سه رقم اعشار) و در **سیستم انگلیسی**، بر حسب **اینچ** (تا چهار رقم اعشار) می باشند.
- مبدأ** مختصات محور مشخص باشد. مبدأ مختصات نقطه ای است که مختصات آن صفر است. به این نقطه، نقطه صفر (Zero Point) گفته می شود. هر محور باید دارای یک نقطه صفر معین باشد.
- جهت مثبت** محور تعیین شده باشد. اندازه ها در راستای مثبت، افزایش می یابند و در خلاف جهت آن کاهش پیدا می کنند.

۴-۵-۱- دستگاه مختصات دوبعدی

با داشتن یک محور مختصات، موقعیت کلیه نقاط واقع روی محور تعیین خواهند شد. برای تعیین مختصات نقاطی که در صفحه واقع شده اند، به یک دستگاه مختصات دو محور (دو بعدی) نیاز داریم. محور دوم نیز باید مشخصات محور اول را داشته باشد. نام این محور را Y فرض می کنیم.

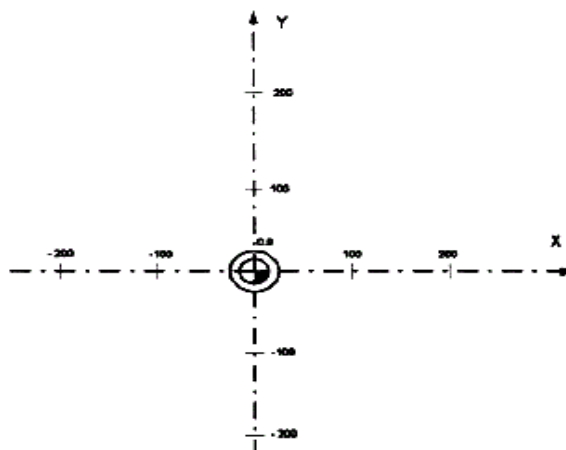

ویژگی هایی که باید دو محور یک دستگاه مختصات نسبت به یکدیگر دارا باشند، عبارتند از (شکل بالا):

دو محور باید بر هم عمود باشند. به همین دلیل، این دستگاه مختصات را **متعامد** (عمود بر هم) می نامند.


واحد اندازه گیری هر دو محور، یکسان باشد (مثلا هر دو میلی متر یا اینچ باشند).

مبدأ مختصات (نقطه صفر) دو محور بر هم منطبق باشد.


جهت مثبت محور دوم، با توجه به جهت مثبت محور اول، براساس قاعده زیر تعیین می شود:

قاعده: اگر از جهت مثبت محور اول (X) دستگاه مختصات، 90° برخلاف جهت گردش عقربه های ساعت گردش کنیم،

به جهت مثبت محور دوم (Y) می رسیم (شکل زیر).

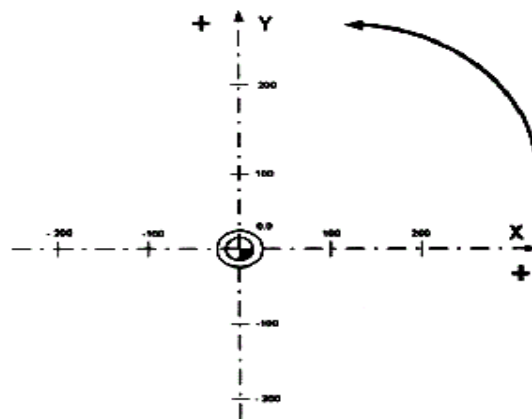

با داشتن یک دستگاه مختصات دو بعدی، کلیه نقاط واقع در صفحه ای که از دو محور X و Y می گذرد با دو عدد تعریف خواهند شد. برای تعیین مختصات X یک نقطه، خطی از آن نقطه بر محور X عمود و فاصله پای عمود تا نقطه صفر محورها را، مختصات X آن نقطه می نامیم. برای تعیین مختصات Y یک نقطه، خطی را بر محور Y عمود می کنیم (شکل زیر).

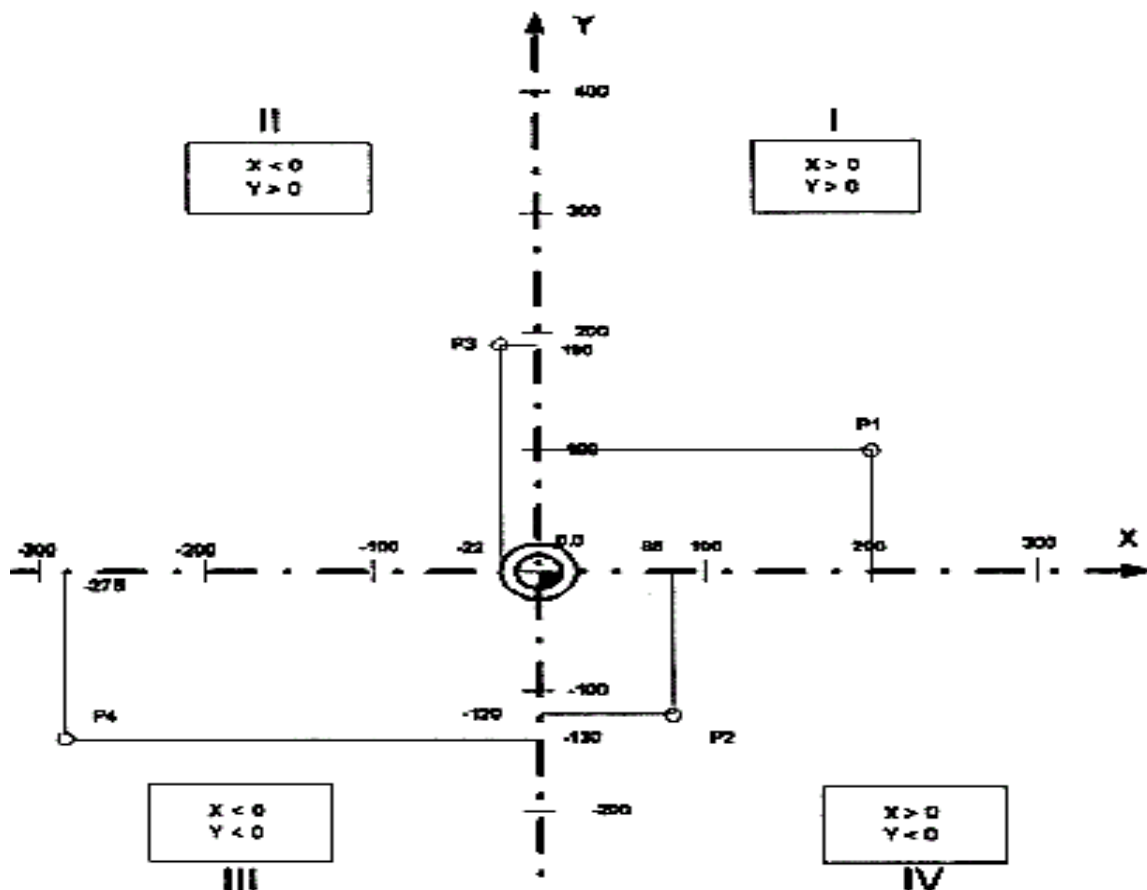

به عنوان نمونه:

P1(X200, Y100)

P2(X85, Y-120)

P3(X-22, Y190)


P4(X-275, Y-130)

همان طور که در شکل بالا مشاهده می شود، دستگاه مختصات XY صفحه را به چهار ناحیه تقسیم می کند. در ناحیه I، کلیه مختصات مثبت می باشند. در ناحیه II، کلیه X ها منفی و کلیه Y ها، مثبت خواهند بود. مختصات X و Y در ناحیه III، همگی منفی می باشند و در ناحیه IV، مختصات X مثبت و مختصات Y منفی خواهند بود.

۴-۵-۲- دستگاه مختصات سه بعدی


برای تعیین مختصات یک نقطه در خارج از صفحه (در فضای سه بعدی)، به یک محور دیگر نیازمندیم. این محور را Z می نامیم و در این جا به معرفی ویژگی های آن می پردازیم.

- ✓ محور Z باید بر محورهای X و Y عمود باشد، پس بر صفحه ای که از X و Y می گذرد نیز عمود خواهد بود.
- ✓ واحد اندازه گیری هر سه محور یکسان است.
- ✓ نقطه صفر دستگاه مختصات، محل تقاطع سه محور X, Y و Z است.
- ✓ جهت مثبت محور Z با توجه به جهت های مثبت محورهای X, Y، براساس قانون دست راست تعیین می شود.

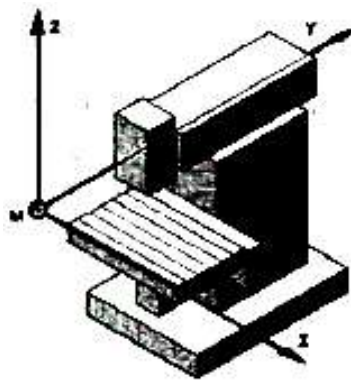


۴-۵-۳- قانون دست راست برای تعیین جهت محورهای مختصات

روش اول: اگر انگشت شست دست راست را بر جهت مثبت محور اول (X) و انگشت سبابه (اشاره) را بر جهت مثبت محور دوم (Y) منطبق کنیم انگشت میانی این دست، بر جهت مثبت محور سوم (Z) منطبق خواهد بود (شکل زیر).

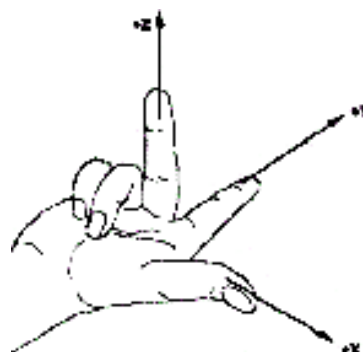


روش دوم: اگر انگشتان خمیده دست راست جهت چرخش، از جهت مثبت محور اول (X) به سمت جهت مثبت محور دوم (Y) باشد، انگشت شست دست راست در راستای جهت مثبت محور سوم (Z) قرار خواهد گرفت.

✓ **دقت** کنید که ترتیب سه محور اصلی، مطابق شکل زیر حفظ شود.

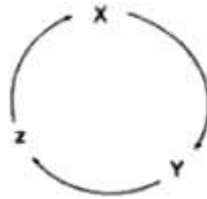


✓ اگر انگشت شست را بر محور Z منطبق کرده باشیم، انگشت سبابه بر محور X منطبق می شود و در نتیجه انگشت میانی دست راست، نمایان گر جهت مثبت محور Y خواهد بود.

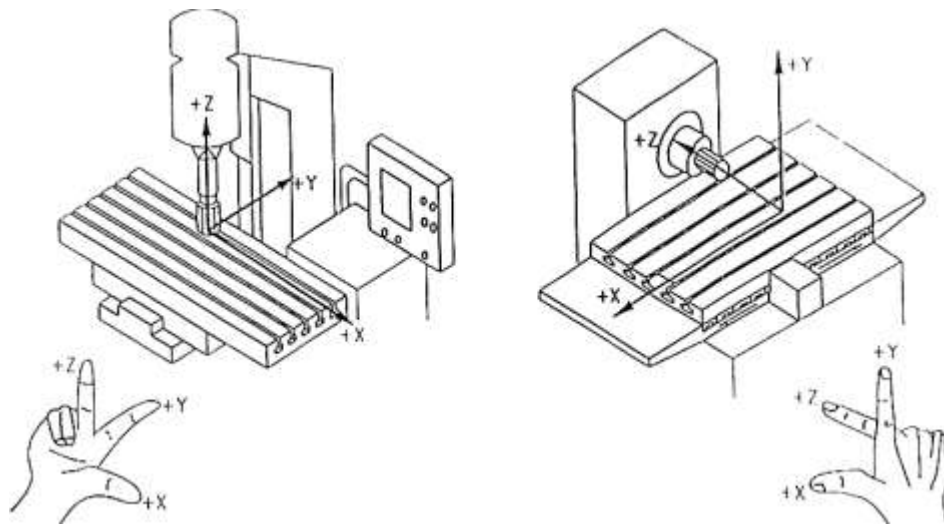

۴-۶- روش تعیین نام و جهت مثبت محورهای مختصات در ماشینهای فرز CNC

در این روش که قابل استفاده در اکثر ماشینهای CNC است، به دو نوع افقی و عمودی از ماشینهای فرز CNC اشاره می شود و برای هر نوع ماشین نیز دو اندازه کوچک و بزرگ در نظر گرفته خواهد شد.


اصل اول: محوری: که در راستای نفوذ ابزار قرار گرفته است، Z نام دارد و جهت مثبت آن به سمت دور شدن از قطعه کار است.

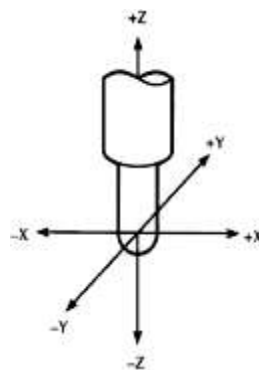

اصل دوم: محوری که در راستای طول میز است، X نام دارد و جهت مثبت آن از چپ به راست اپراتور است.

✓ در اصل دوم باید محل استقرار اپراتور کاملاً مشخص شده باشد.

✓ نکته: حال، با دانستن جهت دو محور Z و X با استفاده از قانون دست راست، جهت مثبت محور سوم یعنی Y را تعیین می کنیم.

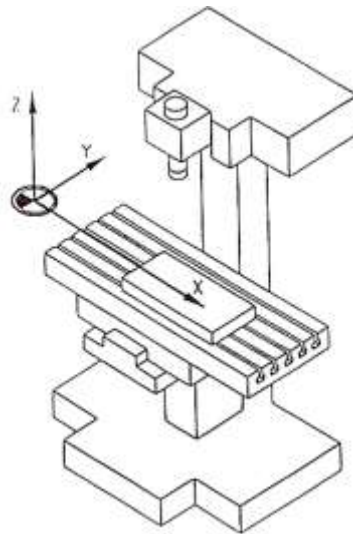

۴-۶-۱- کاربرد روش فوق در ماشینهای فرز CNC

همان طور که اشاره شد، ماشینهای فرز سه گروه را شامل می شوند:

ماشینهای فرز عمودی


ماشینهای فرز افقی

ماشینهای فرز یونیورسال

روش مذکور را برای دو نوع ماشین فرز عمودی (در اندازه کوچک تا متوسط و دروازه ای) دو نوع ماشین فرز افقی (در اندازه کوچک تا متوسط و بورینگ بزرگ) استفاده می کنیم (بورینگ به ماشین فرزی گفته می شود که محور اصلی - اسپیندل - آن نیز، یک حرکت کشویی داشته باشد. ماشینهای بورینگ در ماشینکاری سطوح داخلی عمیق به کار می روند).


۱- ماشین فرز عمودی کوچک تا متوسط

در این نوع ماشینها، محل استقرار اپراتور در مقابل ماشین است. همان طور که در شکل زیر دیده می شود جهت مثبت محور Z ، به سمت بالا (دور شدن از قطعه کار) و جهت مثبت محور X ، از چپ به راست اپراتور (در راستای طول میز) است. به این ترتیب، جهت مثبت محور Y (در راستای عرض میز) به سمت ماشین خواهد بود.

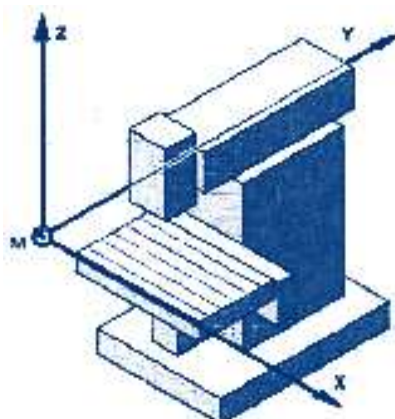


۲- ماشین فرز دروازه ای

در شکل زیر محل استقرار اپراتور مشخص شده است. محور Z ، در راستای نفوذ ابزار (محور عمودی) و جهت مثبت آن به سمت بالاست. محور X ، در راستای طول میز و از چپ به راست اپراتور است. پس راستای محور Y ، منطبق بر عرض میز (یا در جهت Cross beam) و جهت مثبت آن مطابق شکل زیر خواهد بود.

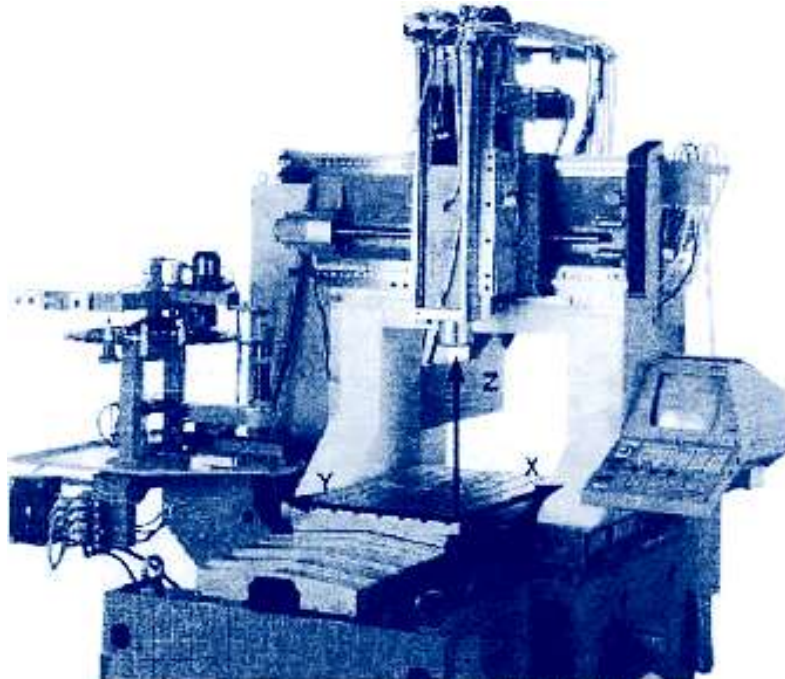


۳- ماشین فرز افقی کوچک تا متوسط

در این ماشینها، محور نفوذ ابزار افقی است و Z نام دارد. جهت مثبت محور Z به سمت دور شدن از قطعه کار خواهد بود. محل استقرار اپراتور در جلوی ماشین است؛ در نتیجه جهت مثبت محور X از چپ به راست خواهد بود (شکل زیر). بر اساس قانون دست راست، محور Y (عمودی) دارای جهت مثبتی به سمت پایین خواهد بود.

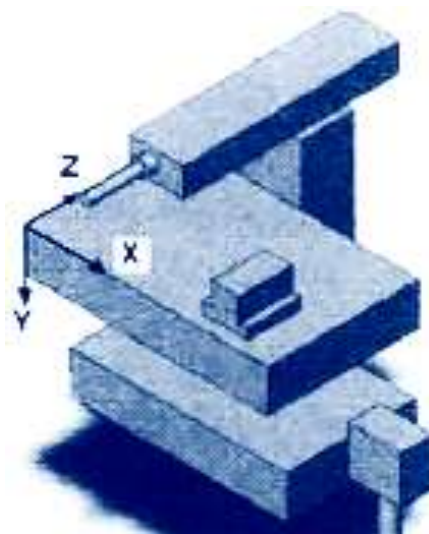


۴- ماشینهای بورینگ بزرگ

در این ماشینها، اپراتور در محلی پشت میز کار ماشین مستقر می شود تا به ابزار و قطعه کار مسلط باشد. محور نفوذ ابزار (محور افقی در راستای عرض میز)، Z نامیده می شود. با توجه به موقعیت اپراتور جهت مثبت محور X، از چپ به راست اپراتور (از راست به چپ ناظری که روبه روی ماشین ایستاده است). خواهد بود. با توجه به قانون دست راست، جهت مثبت محور Y، به سمت بالا خواهد بود. (شکل زیر)

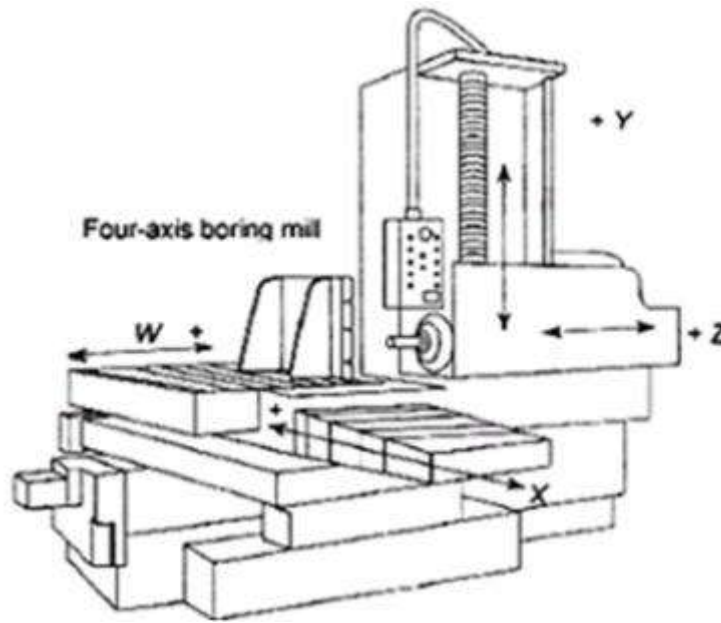

۵- ماشینهای فرز یونیورسال

در ماشینهای فرز یونیورسال عمدتاً نامگذاری محورها، مطابق با فرز عمودی است و هنگام تعویض هد از عمودی به افقی، نام جهت مثبت محورها تغییری نخواهد کرد. به عبارت دیگر، در ماشین فرز یونیورسالی که در وضعیت افقی قرار گرفته است محور نفوذ ابزار، Y نام خواهد داشت (شکل زیر).

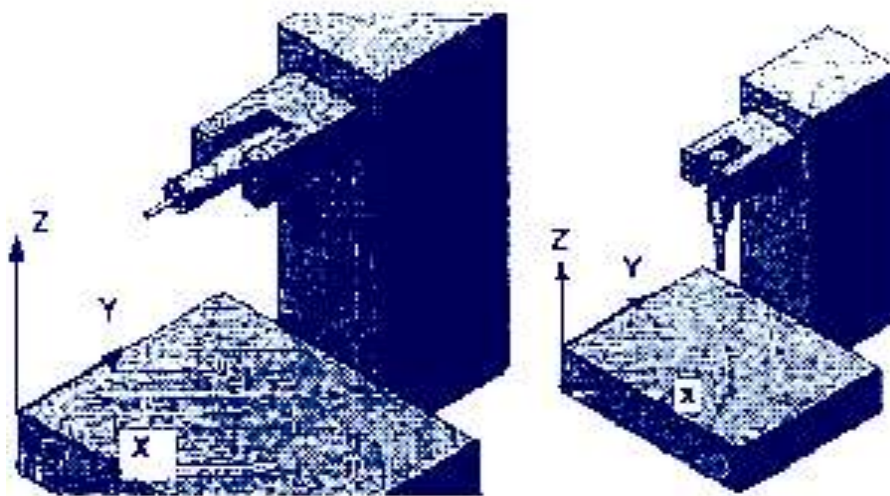


۴-۶-۲- نامگذاری محورهای مختصات در ماشین های تراش


ماشین های تراش CNC، اعم از افقی یا عمودی (کاروسل) دارای دو محور مختصات می باشند:

اصل اول: محور **Z** محوری است منطبق بر محور دوران قطعه کار (سه نظام) و **Z** نام دارد، جهت مثبت آن، به سمت دور شدن از قطعه کار (از سه نظام به طرف مرغک) است.

اصل دوم: محور **X** محوری است عمود بر **Z** که در راستای قطر قطعه کار قرار گرفته و سمت مثبت آن، به جهت دور شدن از قطعه کار است.

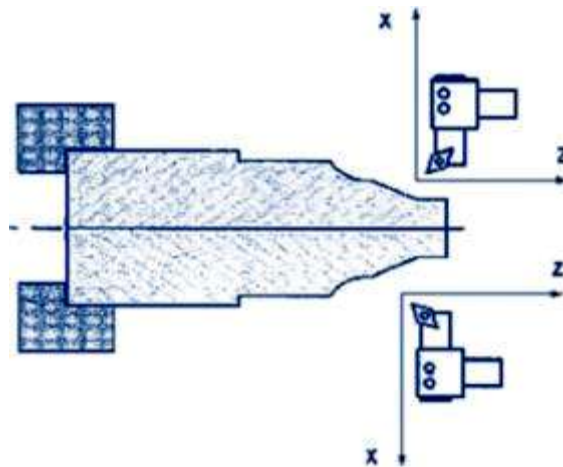


همان طور که در شکل فوق دیده می شود جهت مثبت محور **X**، بستگی به محل استقرار ابزار گیر دارد. در هر صورت می توان گفت که جهت مثبت محور **X**، به سمت دور شدن از قطعه کار (یا از مرکز قطعه به سمت قطر بزرگ) است.

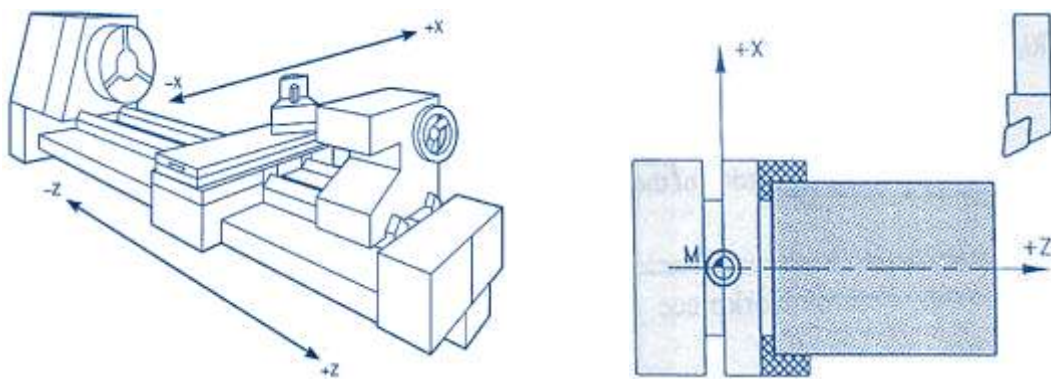

✓ نکته

باید توجه داشت که به علت متقارن بودن قطعات تراشکاری، ابزار فقط نیمی از قطعه را می تراشد. در این حالت می توان با زدن یک نیم برش روی نقشه قطعه، همان نیمه را به عنوان قطعه کار تلقی کرد. از آنجا که محور **X** روی قطر قطعه کار قرار گرفته است و نقطه صفر محور **X** بر مرکز دوران منطبق است، برای جلوگیری از محاسبات اضافی و سر درگمی، توافق شده است که مختصات نقاط روی محور **X** در برنامه به صورت قطری تعریف شوند. به این ترتیب، کنترل کننده CNC نیز موقعیت محور **X** را به صورت قطری روی صفحه نمایش خواهد داد (شکل زیر).

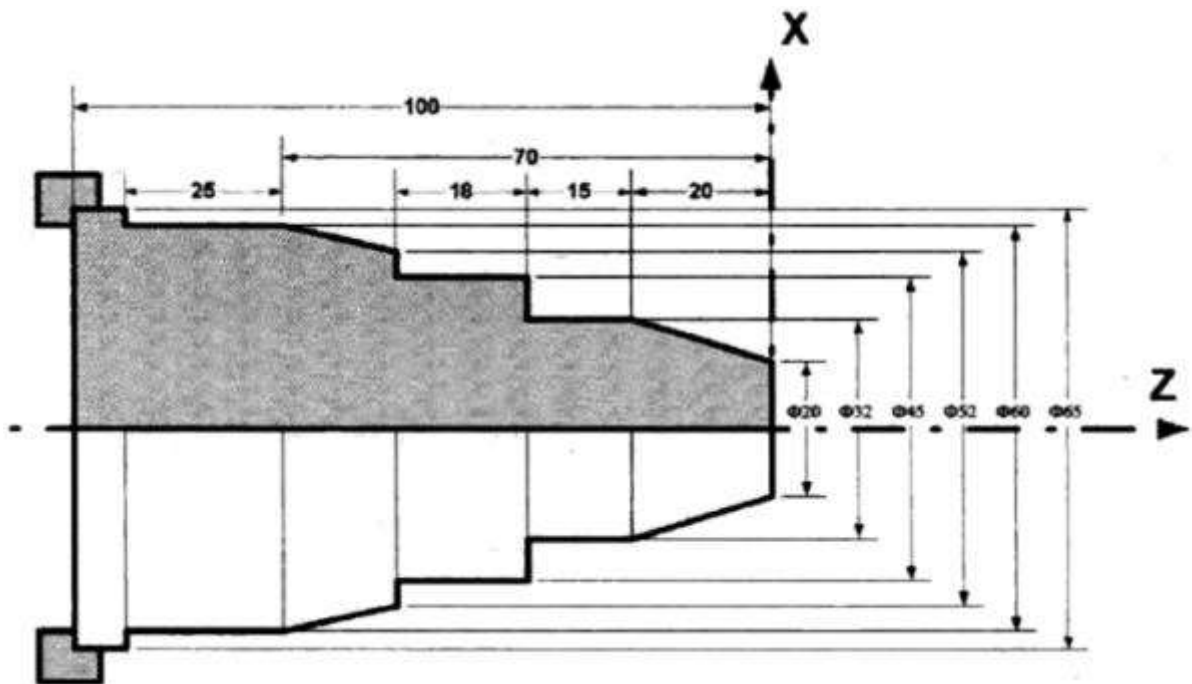

۴-۷- صفحات کاری (working planes)


در یک دستگاه مختصات سه بعدی، محورها دو به دو تشکیل یک صفحه را می دهند. به این صفحات، صفحات کاری گفته می شود. صفحات کاری اصلی عبارتند از شکل زیر:

صفحه **XY**: محور سوم Z

صفحه **ZX**: محور سوم Y

صفحه **YZ**: محور سوم X

برخی از عملیات ماشینکاری (مانند میان یابی دایره ای، مختصات قطبی، جبران شعاع ابزار و...)، فقط در صفحات کاری اصلی قابل اجرا خواهند بود.

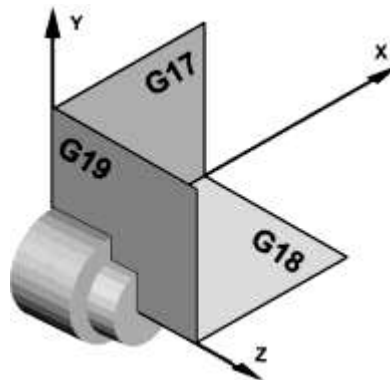

✓ نکته


هنگام کار در یک صفحه کار اصلی، جهت دید به صفحه اهمیت زیادی دارد. جهت دید صحیح به یک صفحه کاری از سمت مثبت محور سوم (محور عمود بر صفحه) می باشد.

۴-۸- محورهاى كمكى (Auxiliary Axes)

هر گاه دو محور به موازات یکدیگر قرار گیرند، یکی از محورها را اصلی و دیگری را کمکی قلمداد می کنند. معمولاً محورهای کمکی، با اسامی U، V و W نامگذاری می شوند. اگر محور کمکی به موازات X باشد نام آن U، اگر به موازات Y نام آن V و اگر به موازات Z باشد نام آن W خواهد بود.

✓ مثال:

همان طور که گفته شد، ماشینهای بورینگ دارای یک حرکت اضافی برای اسپیندل (جهت نفوذ به سوراخهای عمیق) می باشند. در این ماشینها، محور اصلی، Z و محور کمکی، W نامیده می شود (شکل زیر).

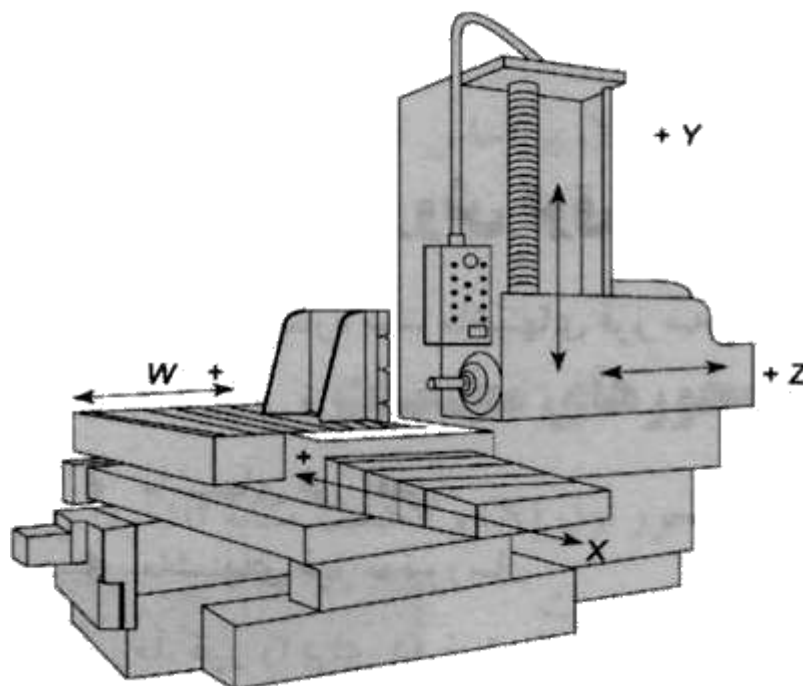

✓ مثال:


در ماشینهای تراش که دارای دو برجک (Turret) می باشند، باید برای هر برجک یک دستگاه مختصات دو محور تعریف شود. به همین دلیل می توان یکی از برجکها را به عنوان برجک اصلی (محور X و Z) و دیگری را به عنوان برجک کمکی (محورهای U و W) تعریف کرد.

✓ نکته

زمانی که تعداد محورهای موازی بیشتر از دو عدد است، معمولاً از اندیس برای نامگذاری محورهای کمکی استفاده می شود.

✓ مثال:

ماشین تراش VDF25M، دارای دو برجک و محور مرغک در کنترل CNC است (شکل زیر).

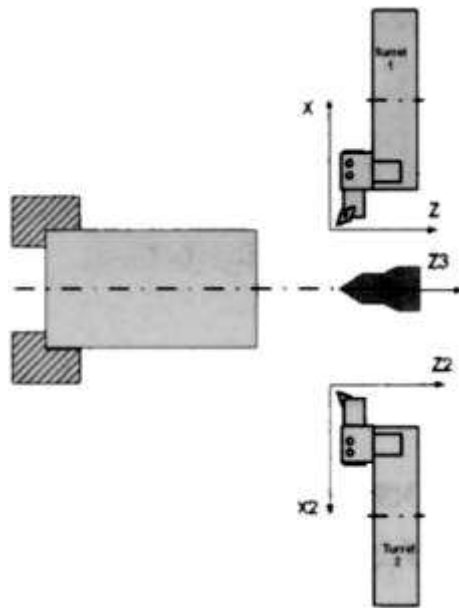

✓ نکته

در ماشینهای بورینگ، محور کمکی وابسته به محورها اصلی است. به عبارت دیگر، موقعیت محور کمکی با تغییر مکان محور اصلی جابه جا خواهد شد. برای جلوگیری از هرگونه اشتباه پیشنهاد می شود که ابتدا یکی از محورها را در یک موقعیت مناسب تثبیت نمایید و سپس محور دیگر را به مقدار لازم جابه جا کنید. از تغییر مکان مکرر هر دو محور در طول یک برنامه پرهیز کنید.


کدام محور را ثابت نگه داریم و کدام محور را جابه جا کنیم؟

❖ **پیشنهاد اول**، تثبیت محوری است که وزن بیشتری دارد و جابه جایی مکرر آن باعث استهلاک محور خواهد شد. به عنوان مثال، در ماشین بورینگ، تثبیت یک ستون (Column) که وزنش به مراتب بیشتر از اسپیندل است، پیشنهاد می شود.

❖ در پیشنهاد اول، این مشکل وجود دارد که به علت کم بودن قطر اسپیندل و بالا بودن طول آزاد (overhang)، میزان خمش (Deflection) آن زیاد می شود و خطای قطعات افزایش پیدا می کند. حال به عنوان **پیشنهاد دوم**، اسپیندل را در کوتاهترین طول آزاد خود تثبیت کنید تا سایر حرکتها به ستون انتقال یابد.


✓ نکته

به منظور حل این مشکلات، ماشینهای بورینگ از نوع **Ram Type** طراحی و ساخته شده اند. در این نوع ماشینها، ستون هیچ گونه حرکت نفوذی ندارد. روی ستون، قطعه ای به شکل مکعب مستطیل با نام **Ram** یا **Head Stock** قرار می گیرد که اسپیندل در داخل آن حرکت کشویی دارد. **Ram** روی ستون حرکت نفوذی و عمودی خواهد داشت (شکل زیر). به این ترتیب، **Ram** نه تنها نسبت به اسپیندل از مقاومت بیشتری در مقابل خمش برخوردار است، بلکه نسبت به ستون نیز دارای وزن و استهلاک کمتری خواهد بود.

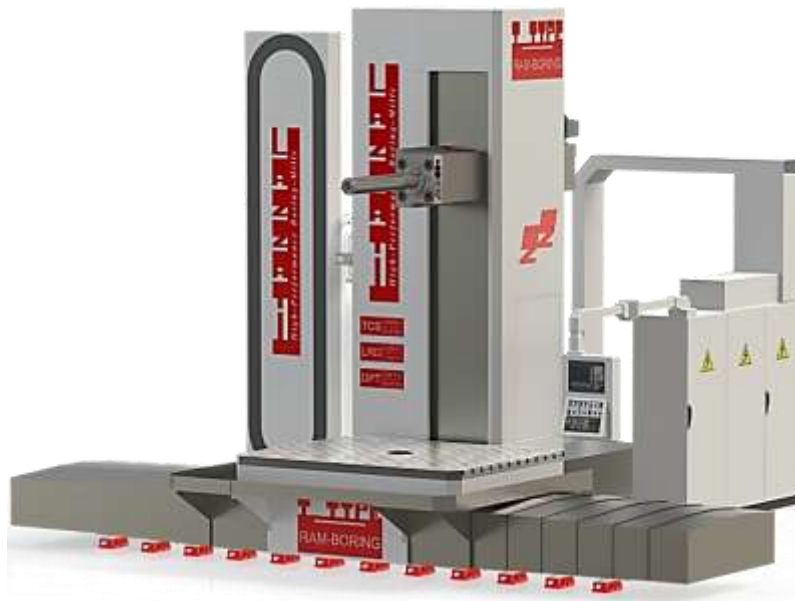

۴-۹- محورهای گردان (Rotary Axes)

برای کنترل زاویه میز یا هد گردان، محورهای گردان تعریف می‌شوند. محورهای گردان با استفاده از انکودرهای زاویه‌ای (Angular Encoders)، موقعیت زاویه‌ای میز یا هد را کنترل می‌کنند. این محورها با نامهای **A**، **B** و **C** تعریف می‌شوند. شکل زیر نشان می‌دهد که اگر محور گردان، **حول محور X** گردش نماید نام آن محور، **A** و اگر **حول محور Y** بچرخد نام آن محور، **B** و اگر **حول محور Z** دوران نماید نام آن محور **C** خواهد بود.

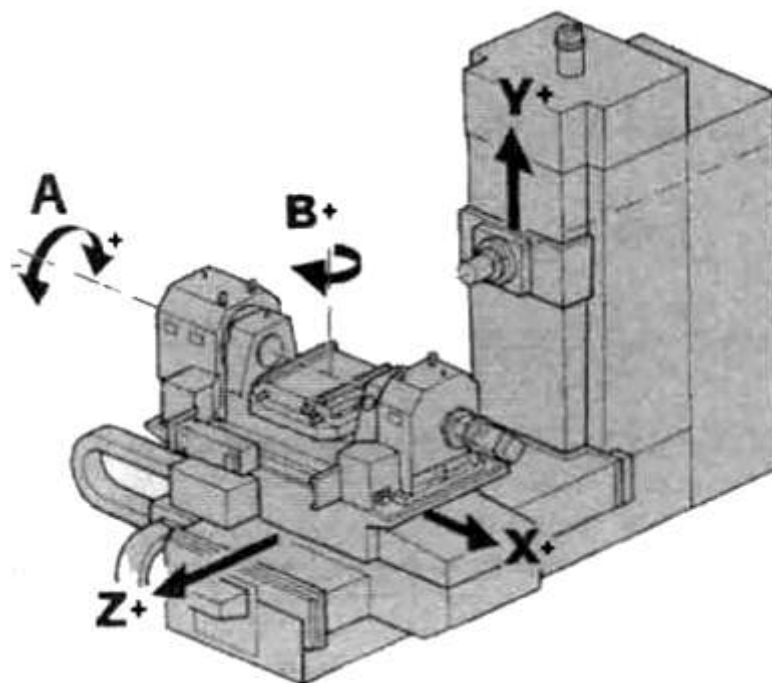

✓ نکته

جهت مثبت محور گردان بر اساس قانون دست راست تعیین می‌شود. توضیح اینکه اگر انگشت شست دست راست را در جهت مثبت محور خطی قرار دهیم انگشتان خمیده این دست، جهت محور دورانی را نشان خواهند داد.


✓ نکته

در میزهای گردان، در اکثر موارد، جهت مثبت زاویه از دید ابزار محاسبه خواهد شد.

✓ مثال:

قطعه ای استوانه ای، روی میز گردان یک بورینگ بسته شده است. می خواهیم دو سوراخ را که زاویه بین آنها ۹۰ درجه است، روی محیط این استوانه ایجاد کنیم. اگر سوراخ شماره ۱ (H1)، در زاویه صفر درجه قرار داشته باشد، زاویه سوراخ شماره ۲ (H2) را چگونه باید برنامه ریزی کنیم؟

در مرحله اول باید نام محور دورانی را تعیین کنیم. از آنجا که میز گردان حول محور Y می چرخد، پس نام آن باید B باشد. جهت مثبت محور Y به سمت بالا است، در نتیجه جهت مثبت محور B (از دید ابزار) مطابق شکل زیر خواهد بود.

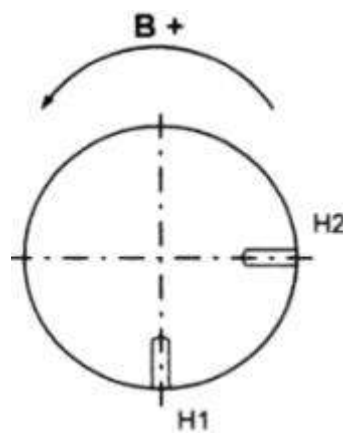


در مرحله بعد مشخص می شود که پس از سوراخکاری سوراخ شماره ۱ (زاویه B0)، باید دستور B90 داده شود تا ابزار در موقعیت سوراخ ۲ قرار گیرد. عملاً میز گردان خلاف جهت خواهد چرخید.

✓ نکته

نقطه مبنا (Base Point) برای دوران میزهای گردان، مرکز این میزهاست. هنگام استقرار قطعات، روی میز گردان باید محور دوران قطعات یا قید و بست (Fixture) بر مرکز میز منطبق باشد. به منظور شناساندن مختصات مرکز میز به CNC، سوراخی دقیق (H7) در مرکز میز ساخته شده است که با استفاده از ساعت اندازه گیری بر مرکز میز منطبق خواهد شد.

شرکت سازنده ماشین ابزار برای راهنمایی اپراتور معمولاً با علائمی نام محورها و جهت مثبت آنها را مشخص می کند. اگر حرکت یک محور، روی جابه جایی میز تنظیم شده باشد نام محور همراه با پرین (مثلاً به صورت X') نشان داده خواهد شد (شکل زیر).

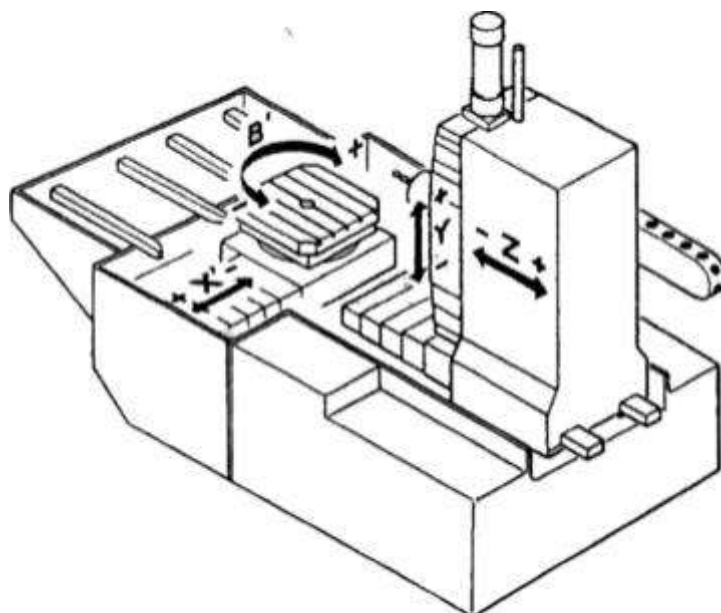


برای دسترسی کامل به پنج وجه یک قطعه شش وجهی، به دو محور گردان نیاز خواهد بود. در چنین مواردی میز یا هد گردان، در طول یک محور دیگر گردش خواهد داشت. این ماشینها را، پنج محور می نامند و برنامه نویسی آنها، عمدتاً با نرم افزارهای CAD/CAM امکان پذیر است.

۴-۱۰- نقاط مرجع (Reference Points) در ماشینهای CNC

در هر ماشین CNC، می توان به پنج نقطه مرجع اشاره کرد.

۴-۱۰-۱- نقطه صفر ماشین (Machine Zero Point)

این نقطه مرجع را به عنوان نقطه صفر ثابت ماشین نیز می شناسند. موقعیت این نقطه، توسط سازنده ماشین تعیین شده است و اپراتور یا برنامه نویس مجاز به تغییر آن نیست. موقعیت این نقطه در ماشینهای مختلف، متفاوت است.

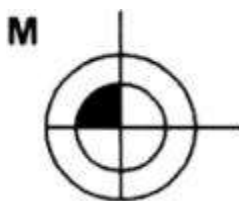

نکته مهمی که در ارتباط با نقطه صفر ماشین وجود دارد این است که سیستم اندازه گیری ماشینهای CNC می تواند آخرین موقعیت ابزار را نسبت به این نقطه تعیین کند و روی صفحه نمایش نشان دهد. به عنوان مثال سیستم کنترل زیمنس با عنوان MCS (Machine coordinate system) موقعیت ابزار را نسبت به این نقطه نشان می دهد.

۴-۱۰-۲- نقطه صفر قطعه کار (Workpiece zero point)

این نقطه مرجع را به عنوان نقطه صفر شناور نیز می شناسند. موقعیت این نقطه، توسط برنامه نویس تعیین می شود. هدف از تعیین نقطه صفر قطعه کار، کاهش محاسباتی است که برنامه نویس انجام می دهد.

در ادامه، اگر نقطه W_2 رابه عنوان نقطه صفر بعدی تعریف کنیم، مختصات نقاط ۷ تا ۱۰ راحت تر به دست می آیند:


$$X_7 = -52$$

$$X_8 = -120$$

$$Y_7 = -90$$

$$Y_8 = -130$$

نقاط W_1 و W_2 را نقاط صفر قطعه کار می نامیم و عمل **تعریف این نقاط صفر**، **Datum shift** یا **Zero Offset** نامیده می شود. نقطه صفر قطعه کار در درون نقشه، با شکل زیر نشان داده می شود تعداد نامحدودی از نقاط صفر قطعه کار را می توان در برنامه تعریف کرد.

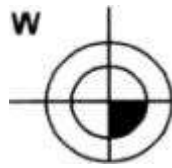

با وجود تعریف یک نقطه جدید به عنوان نقطه صفر، CNC نقطه صفر ماشین را همچنان می شناسد و هرگاه بخواهیم، می توانیم به دستگاه مختصات قطعه کار (WCS) برگردیم (لغو **Zero Offset**).


✓ نکته

برای بدست آوردن مختصات نقاط W_1 و W_2 نسبت به M می توان از مماس کردن یک ابزار دقیق یا (**Touch Offset**) بر دیواره های قطعه کار استفاده کرد. شرح کامل این روش در فصل ۸ کتاب مرجع (۱) آمده است.

برای انتقال نقطه صفر، می توان مقادیر بدست آمده از روش فوق را در **حافظه ای به نام Zero Offset** ذخیره کرد و سپس آنها در محل مناسبی از برنامه فعال نمود.

۴-۱۰-۳- نقطه مرجع ابزار گیر (Tool Holder Reference Point)


ابزارهای برشی که در ماشینهای CNC مورد استفاده قرار می گیرند، ابعاد متفاوتی دارند. برنامه ای که برای ماشینکاری یک قطعه نوشته می شود، نقطه معینی از ابزار را در نظر گرفته است، با این حال کنترل کننده CNC، ابتدا نقطه ای را می شناسد که برای همه ابزارها یکسان است. این نقطه که به عنوان نقطه مرجع ابزار گیر شناخته می شود معمولاً در ماشینها فرز، مرکز گلویی اسپیندل در سطح خارجی آن است در ماشینهای تراش CNC که از ابزارگیرهای VDL استفاده می کنند، معمولاً مرکز سوراخ هر ایستگاه به عنوان نقطه مرجع اندازه گیری تعریف می شود. این نقطه را معمولاً با حرف F نشان می دهند (شکل زیر).

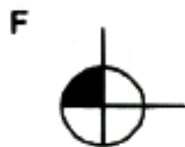

اگر هیچ گونه اطلاعاتی در مورد ابزار به CNC داده نشود، کنترل کننده این نقطه را ملاک حرکت و موقعیت یابی خود قرار خواهد داد.


۴-۱۰-۴- نقطه مرجع ابزار (Tools Reference point)

نقطه ای را که برنامه نویس به عنوان ملاک حرکت و موقعیت در نظر می گیرد (مانند نوک یک مته)، نقطه مرجع (صفر) ابزار می نامند. این نقطه را با حرف T نشان می دهند (شکل زیر).

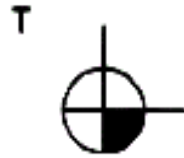

فاصله این نقطه تا نقطه F، باید برای CNC تعریف شود تا کنترل کننده بتواند این نقطه را به عنوان ملاک حرکت و موقعیت محورها قرار دهد. اندازه گیری این فاصله (L) روشهای مختلفی دارد که در فصل ۷ مرجع (۱) به آن اشاره شده است. بخشی از حافظه اطلاعات CNC به فایلی با نام Tool Offset (که Tool Table یا Tool Data نیز نامیده می شود) اختصاص داده شده است. این فایل تقسیم بندی شده و هر قسمت آن، مخصوص اطلاعات هندسی یک ابزار است. ابزارها را شماره گذاری می کنیم و اطلاعات مربوط به هر ابزار را در نشانی خاص خود قرار می دهیم. هنگام اجرای برنامه، هر ابزار با کد ایستگاه خود در انباره ابزار فراخوانی می شود و اطلاعات آن با کد مربوط به نشانی در فایل Tool Offset فعال خواهد شد (شکل های زیر).

به عنوان نمونه: ابزار ایستگاه شماره ۸ با نشانی اطلاعات T8 D1

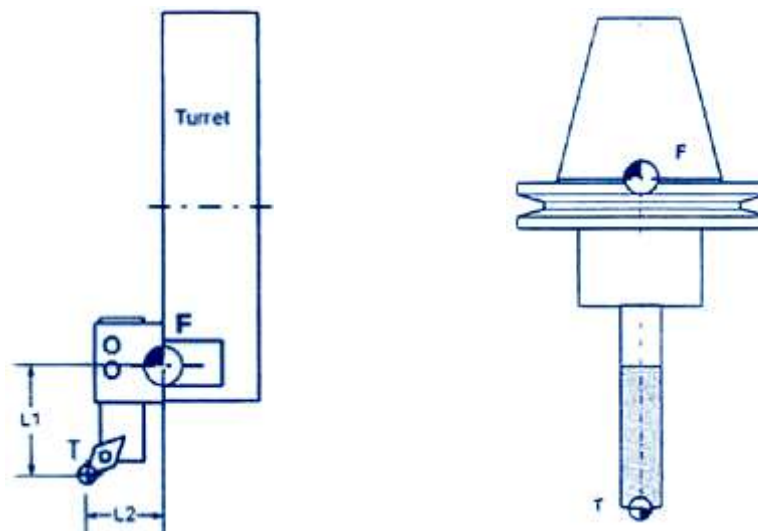

۴-۱۰-۵- نقطه رفرنس محورها

هر محور مختصات دارای یک نقطه رفرنس است. لزوم وجود نقطه رفرنس، به نوع انکودر بر می گردد. انکودرهای نسبی احتیاج به نقطه رفرنس دارند؛ در حالی که در انکودرهای مطلق، نیازی به نقطه رفرنس نیست (شکل زیر).



۴-۱۰-۶- لزوم قراردادن نقطه رفرنس در انکودرهای نسبی

با توجه به مکانیزم کار انکودرهای نسبی که در فصل پیش توضیح داده شد، مشخص شد که **انکودر نسبی** می تواند فاصله بین دو نقطه شروع حرکت تا پایان آن (و نه فاصله نقطه پایان حرکت تا نقطه صفر محور) را اندازه گیری کند. این در حالی است که کنترل کننده CNC، در هر لحظه **مختصات نقطه پایان حرکت را نسبت به نقطه صفر ماشین** به ما نشان می دهد.

در واقع، کنترل کننده CNC آخرین موقعیت هر نقطه را درون یک حافظه قرارداده است و اندازه های ارسالی از انکودر را با آخرین مقدار حافظه جمع جبری می کند. موقعیتی که روی صفحه نمایش نشان داده می شود با استفاده از مقدار ذخیره شده در این حافظه است.

حافظه ای که آخرین موقعیت هر محور (Actual Position) در آن ذخیره می شود، یک حافظه موقت است. توضیح اینکه در صورت خاموش شدن ماشین، این اندازه ها پاک می شوند و پس از روشن کردن مجدد دستگاه، کنترل کننده آخرین موقعیت آخرین موقعیت محورها را نمی شناسد. برای حل این مشکل، در نقطه معینی از محور (نقطه رفرنس)، یک حسگر (مکانیکی یا الکترونیکی) قرارداده شده و فاصله آن تا نقطه صفر محور به دقت اندازه گیری شده است. این فاصله در یک حافظه دائمی (اطلاعات ماشین یا Machine Data) ذخیره شده است. پس از هر بار خاموش و روشن شدن ماشین، اپراتور باید محورها را به نقطه رفرنس هدایت کند. با دریافت علامت از جانب حسگر نقطه رفرنس، محور در همان نقطه متوقف می شود و عدد ذخیره شده در حافظه دائمی به حافظه موقت انتقال می یابد. به این ترتیب، CNC موقعیت نقطه صفر محور خود را شناسایی می کند. بنابراین در ماشینهایی که از انکودر نسبی استفاده می کنند، پس از هر بار خاموش و روشن شدن ماشین، اپراتور باید کلیه محورها را رفرنس کند. قبل از رفرنس کردن محورها هیچ گونه عملی که به نوعی با نقطه صفر در ارتباط باشد، انجام نخواهد شد.

😊 چرا سازنده ماشین اطلاعات حافظه موقتی را که آخرین موقعیت محورها را درون خود دارد، با نصب یک باتری پشتیبان (Backup) دائمی نمی کند تا نیازی به رفرنس کردن محورها نباشد؟


زیرا امکان دارد محورها در هنگام خاموش بودن سیستم کنترل جابجایی داشته باشند. این اتفاق ممکن است در زمان خاموش شدن ناگهانی ماشین در هنگام حرکت محورها (مثلا بر اثر قطع برق) یا جابجایی محورها برای تعمیرات رخ دهد. در حالت اول، سیستم کنترل (سیستم اندازه گیری موقعیت) بلا فاصله خاموش می شود، اما محورها به علت وجود اینرسی، بعد از چند لحظه، توقف کامل خواهند داشت و انکودر این جابجایی را اندازه گیری نمی کند.

😊 چرا در همه ماشینها از انکودر مطلق استفاده نمی شود؟

انکودر مطلق گران قیمت است و در اندازه های بزرگ (بیشتر از ۳ متر) ساخته نمی شود، در حالی که انکودر نسبی تا طول ۳۰ متر نیز ساخته شده است. تنها در ماشینهای CNC که رفرنس کردن محورها مشکلات بزرگی ایجاد می کند از انکودر مطلق استفاده می شود.


۴-۱۰-۷- انکودرهای نسبی کد بندی شده (Codified Incremental Encoders)

انتقال کلیه محورها به یک نقطه معین (برای رفرنس کردن) وقت زیادی را از ماشین خواهد گرفت. برای حل این مشکل از انکودرهایی استفاده می شود که نسبی اند و تنها در فاصله های معین دارای مختصات مطلق می باشند. به منظور رفرنس کردن هر محور، اپراتور محور را در جهت مورد نظر خود حرکت می دهد تا به یکی از نقاط مطلق برسد. ارسال کد هفت رقمی در آن نقطه، معادل یافتن صفر محور توسط سیستم و در حقیقت رفرنس شدن آن محور خواهد بود. با توجه به نزدیک بودن فاصله های این نقاط، زمان لازم برای رفرنس کردن محورها کاهش چشمگیری خواهد داشت (شکل زیر).

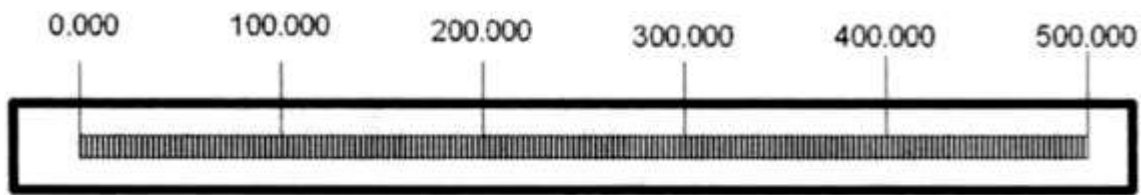


۴-۱۱- دستگاه مختصات قطبی (Polar Coordinate System)

در بعضی موارد، مختصات کارترین نقاط مشخص نیست. در شکل زیر به خوبی دیده می شود که برای بدست آوردن مختصات مرکز سوراخها به صورت کارترین، احتیاج به محاسبات زیادی خواهیم داشت.

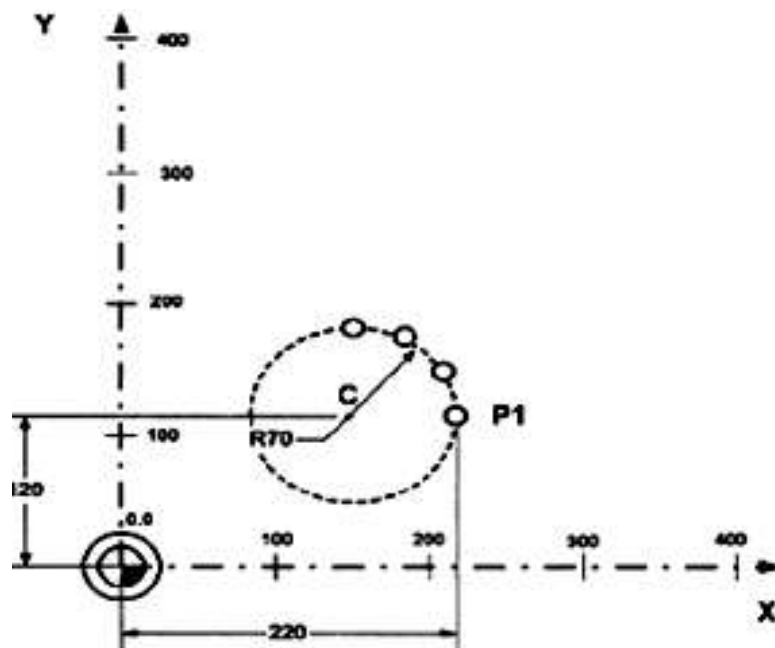

استفاده از مختصات قطبی نیاز به محاسبات را کاهش می دهد. ما در دستگاه مختصات قطبی نیاز به یک نقطه (مانند مرکز دایره) به نام قطب (pole) داریم که باید مختصات کارترین آن معلوم باشد. حال در صورت معلوم بودن فاصله نقطه تا قطب (شعاع قطبی) و زاویه قطبی می توان مختصات قطبی نقطه را با (R, α) تعیین کرد. آدرسهایی که به کمک آنها شعاع قطبی و زاویه قطبی تعریف می شوند در سیستمهای کنترل مختلف، متفاوتند (شکل زیر).

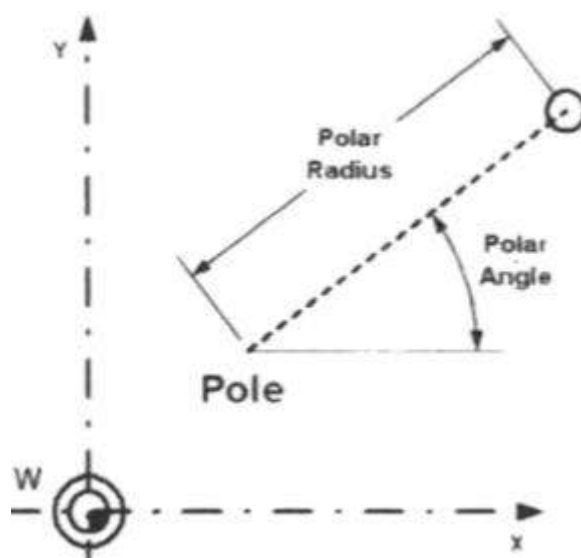

۴-۱۱-۱- فرمولهای تبدیل مختصات به کارتیزین و بالعکس

❖ تبدیل مختصات قطبی به کارتیزین

$$x = R \cos \alpha$$

$$y = R \sin \alpha$$

❖ تبدیل مختصات کارتیزین به قطبی

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$\alpha = \arctan \frac{y}{x}$$

دستگاه مختصات قطبی، یک دستگاه کمکی است و دستگاه مختصات اصلی ماشین، همان دستگاه مختصات کارتیزین به شمار می رود.

۴-۱۲- مختصات مطلق و نسبی (Absolute & Incremental Coordinates)


مختصات نقاط در نقشه ها به یکی از دو صورت زیر تعریف می شوند (شکل زیر):

❖ مختصات نقطه نسبت به یک نقطه معین: این مختصات را مطلق (Absolute Coordinates) می نامیم و آن نقطه

معین را به عنوان نقطه صفر قطعه کار تعریف خواهیم کرد.

❖ مختصات هر نقطه نسبت به نقطه قبلی: این مختصات را نسبی، زنجیره ای یا افزایشی (Incremental Coordinates) می نامیم.

می نامیم.

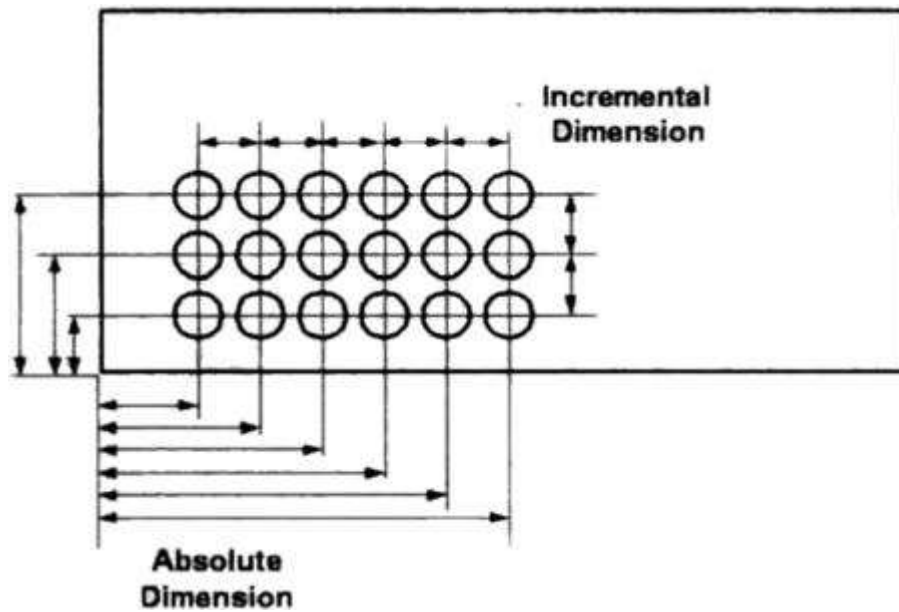

در برنامه‌نویسی CNC برای هر کدام از دو نوع مختصات فوق کد معینی تعریف شده است. با فعال کردن این کدها نوع موقعیت‌یابی سیستم تغییر خواهد کرد. استفاده از مختصات مطلق و نسبی، کاهش محاسبات و به تبع آن، کاهش خطا را در پی خواهد داشت.

فصل پنجم:

برنامه نویسی CNC

۵-۱- ذخیره سازی اطلاعات در حافظه ماشینهای CNC

انواع اطلاعاتی که باید به حافظه CNC سپرده شوند عبارتند از:

- ❖ اطلاعات برنامه (CNC Part Programs): انواع مختلف برنامه‌ها مانند **برنامه اصلی**، **زیربرنامه**، **ماکرو** و ... و در بخش حافظه برنامه ذخیره خواهند شد.
- ❖ اطلاعات ابزارها (Tools Offset): **اطلاعات هندسی و جانبی** در مورد ابزارها در بخشی از حافظه که Tools Offset یا Tool Table نام دارد، ذخیره خواهند شد (شکل زیر).

TOOL OFFSET		1999-01-01 12:00:00 0 1234 H 0		
NO	DATA	NO	DATA	RELATIVE
0001	25.235	0017	86.237	X 0.000 Y 0.000 Z 0.000 A 0.000 B 0.000 C 0.000
0002	542.362	0018	125.657	
0003	31.251	0019	125.743	
0004	56.246	0020	18.934	
0005	74.574	0021	138.742	
0006	236.821	0022	197.544	
0007	7.652	0023	82.352	
0008	53.124	0024	45.754	
0009	86.534	0025	86.425	
0010	8.643	0026	76.524	
0011	96.543	0027	128.546	
0012	52.364	0028	8.235	
0013	43.215	0029	8.156	
0014	542.364	0030	38.545	
0015	125.263	0031	25.723	
0016	512.364	0032	73.480	

- ❖ اطلاعات هندسی (Zero Offset): ویژگی‌های **دستگاه مختصات**، مانند **مختصات نقاط صفر قطعه کار** و... در فایل Zero Offset ذخیره می‌شوند.
- ❖ اطلاعات متفرقه: **مقادیر متغیرها در برنامه نویسی پارامتریک** نیز می‌توانند در بخشی از حافظه ذخیره شوند.
- ❖ اطلاعات ماشین (Machine Data): سیستم کنترل CNC، نیاز به **اطلاعاتی در مورد پیکربندی (Configuration)** ماشین خود دارد تا بتواند بخشهای مختلف ماشین را کنترل کند. بخشی از این اطلاعات، عبارتند از طول مسیر (Course)

محورها، حداکثر سرعت محورها، حداکثر سرعت اسپیندل (Spindle)، مختصات نقاط رفرنس محورها، مختصات محدود کننده ها (Limit Switch)، پارامترهای کنترل موقعیت، کنترل سرعت، ضریب بهره (Gain Factor) و ...

این اطلاعات، در قسمتی از حافظه که به نام Machine Parameters یا Machine Constants نیز خوانده می شود ذخیره می گردند. کنترلر CNC با خواندن این اطلاعات می تواند ماشین را بشناسد و کنترل کند. این اطلاعات بسیار مهم و حیاتی می باشند و معمولاً با کلمه عبور (Password) یا سوئیچ حفاظت می شوند. این اطلاعات تنها در صورت لزوم باید به کمک بخش تعمیر و نگهداری که آموزش های لازم را دیده اند، تغییر کنند. تغییر اطلاعات ماشین توسط افراد آموزش ندیده می تواند بسیار خطرناک باشد و در بهترین شرایط منجر به کارکرد غلط یا کار نکردن ماشین شود. اشتباه بودن این اطلاعات نیز، منجر به کارکرد غلط دستگاه و وارد آوردن خسارتهای سنگین خواهد شد.

 تذکر به پرسنل واحد نصب، راه اندازی یا تعمیرات:

تنها هنگامی اقدام به تغییر اطلاعات ماشین کنید که مطمئن باشید این کار ضرورت دارد و زمانی مقادیر اطلاعات ماشین را وارد یا اصلاح کنید که از درستی مقادیر مورد نظر خود مطمئن باشید. از روش آزمون و خطا در اصلاح یا وارد کردن اطلاعات ماشین، جداً پرهیز کنید.

۵-۲- حافظه اطلاعات (Data Memory)

تمامی اطلاعات ذکر شده، در حافظه ای به نام حافظه اطلاعات (Data Memory) ذخیره می شوند. این حافظه ممکن است به دو شکل در ماشین وجود داشته باشد:

۱- حافظه با دستیابی اتفاقی (RAM)

در بسیاری از کنترلرهای CNC، حافظه اطلاعات از نوع RAM (Random Access Memory) است. ویژگی های این حافظه عبارتند از:

سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات زیاد است.

با خاموش شدن ماشین، اطلاعات حافظه پاک خواهد شد مگر اینکه این حافظه مجهز به باتری پشتیبان (Backup) باشد.

حجم حافظه محدود است.

واحد پردازشگر مرکزی (CPU) مستقیماً از روی این حافظه، اطلاعات را می خواند و اطلاعات لازم را روی این حافظه ذخیره می کند.

۲- حافظه دائمی (Hard Disk)

در CNC های جدید از دیسک سخت یا حافظه دائمی استفاده شده است. ویژگی های این نوع حافظه عبارتند از:

سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات کندتر از RAM است.

با خاموش شدن ماشین، اطلاعات پاک نخواهند شد.

حجم حافظه بسیار بزرگتر از حافظه RAM است.

در این نوع سیستمها، حافظه دیگری نیز از نوع RAM وجود دارد که اطلاعات مورد نیاز CPU، روی آن بارگذاری (Load) شده‌اند. این اطلاعات در صورت بی‌استفاده ماندن، روی حافظه دائمی ذخیره‌سازی مجدد (Restore) خواهند شد. در این نوع سیستمها، نیازی به باتری پشتیبان نیست.

۵-۳- واسطه ورود اطلاعات (Data Input Media)

برای وارد کردن اطلاعات ذکر شده به حافظه اطلاعات ماشین، به یک واسطه ورود نیاز خواهیم داشت انواع واسطه های ورود اطلاعات به حافظه ماشین، عبارتند از:

الف- صفحه کلید ماشین

این وسیله متداولترین و در دسترس ترین واسطه برای ورود اطلاعات است. اپراتور با استفاده از کلیدهایی موجود روی تابلوی اپراتوری ماشین، برنامه‌ها و سایر اطلاعات را وارد حافظه CNC می‌کند.



علاوه بر آنکه این روش بسیار کند و وقتگیر است، احتمال اشتباه و خطای انسانی نیز در آن وجود دارد. استفاده از صفحه کلید تنها در موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

وارد کردن اطلاعات مختصر و کم حجم (اطلاعات ابزار و ...)

اصلاح اطلاعات موجود در حافظه

وارد کردن اطلاعات ماشین یا برنامه های حجیمی که با CAD/CAM نوشته شده اند، با صفحه کلید تقریباً ناممکن است.

ب- دستگاه نوار پانچ

این یک روش **قدیمی** برای وارد کردن اطلاعات به شمار می‌رود. اطلاعات مورد نیاز، ابتدا به کمک دستگاه پانچ روی نوار مخصوصی پیاده می‌شوند و سپس دستگاه موجود روی ماشین CNC، این نوار را می‌خواند. دستگاه، سوراخها را به کدهای برنامه تبدیل می‌کند و در حافظه ذخیره می‌نماید. این روش، دارای سرعت متوسطی است و **امروزه** به علت نیاز به دستگاه پانچ و دستگاه نوار خوان، **مورد استفاده قرار نمی‌گیرد**.

ج- واسطه‌های (Interfaces) استاندارد RS232


بهترین روش برای تبادل اطلاعات **زیاد** (سرعت متوسط ۹۶۰۰ بیت بر ثانیه) و ارتباط دو طرفه خواهد بود. با این واسطه‌ها می‌توان از برنامه‌های موجود در حافظه CNC، یک **نسخه پشتیبان** تهیه کرد. تنها نیاز سخت افزاری تبادل اطلاعات به روش فوق، یک **کابل ارتباطی** (Link cable) است. با استفاده از یک کابل **۸ رشته‌ای** و **دو فیش** (Socket) می‌توان ارتباط دو دستگاه را برقرار کرد.



یک سر این کابل، به **درگاه** (Port) **سریال خانگی** (com1/com2) وصل می‌شود. که آن هم می‌تواند **۹ یا ۲۵ پین** باشد. سر دیگر این کابل، به **درگاه RS232 (24V) دستگاه CNC** وصل می‌شود. که آن هم می‌تواند **۹ یا ۲۵ پین** باشد. فیشهای دو سر کابل باید با توجه به این دو درگاه انتخاب شوند.



چگونگی **سیم‌بندی** این نوع کابلها در مدارک فنی ماشینهای CNC تعریف شده است.

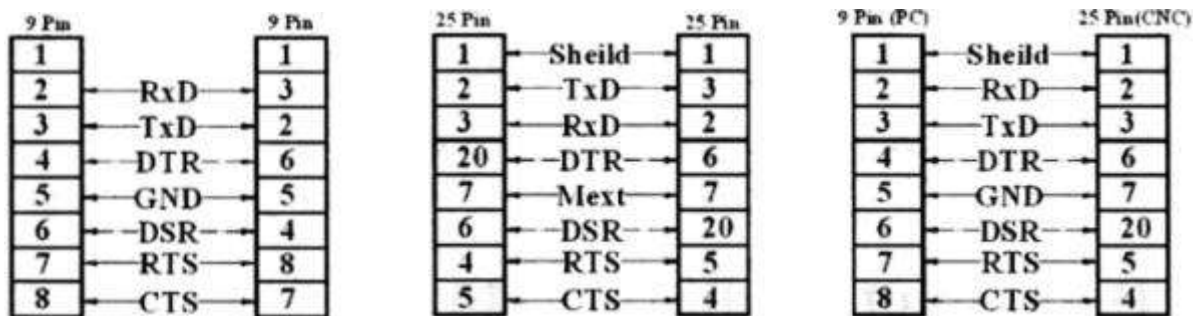

از لحاظ **نرم‌افزاری** به برنامه‌ای نیاز داریم که بتواند ارتباط این دو سیستم را برقرار نماید، برنامه‌های مختلفی وجود دارند که از میان آنها، برنامه **PCIN**، برای سیستمهای کنترل **زیمنس** و برنامه **HARTCOMM** برای سیستمهای کنترل **هایدن‌هاین**،

پیشنهاد می‌شوند. روش استفاده از این دو نرم افزار در فصل ۷ مرجع (۱) توضیح داده شده است و یک نسخه از این نرم افزارها در CD همراه آن مرجع وجود دارد.

برای ایجاد ارتباط بین دو سیستم کامپیوتری باید تنظیمات زیر، روی هر دو سیستم انجام شوند:

سرعت انتقال اطلاعات (Baud Rate): واحد این پارامتر، بیت بر ثانیه (bit/s) و مقدار پیشنهادی ۹۶۰۰ است.

Parity: یک بیت برای کنترل صحت اطلاعات وجود دارد که می‌تواند فرد (odd) یا زوج (Even) باشد.

Data Bits: تعداد بیت های اطلاعاتی که معمولاً ۷ تا ۸ است.

Stop Bits: تعداد بیت های فاصله بین بایت ارسالی که معمولاً ۱ تا ۲ است.

نرم افزارهای فوق، کاراکترهای برنامه را (که حتماً باید از نوع کاراکترهای ASCII باشند) به عددی بین ۰ تا ۲۵۵ تغییر می‌دهند و هر عدد را، به یک بایت (شامل ۸ بیت) تبدیل می‌کنند. سپس این ۸ بیت را برای سیستم مقابل ارسال می‌نمایند و به همین ترتیب بایت‌های ارسالی را دریافت و به کاراکتر ASCII برمی‌گردانند.

✓ نکته

چهار پارامتر فوق، باید در ماشین CNC و PC به صورت کاملاً یکسان تعریف شده باشند. پس از برقراری ارتباط به روش فوق، حتماً از آخرین اطلاعات ماشین یک نسخه پشتیبان تهیه کنید تا در صورت پاک شدن آن اطلاعات، قادر به ذخیره سازی مجدد (Restore) آن باشید.

د- استفاده از فلاپی

بسیاری از ماشینهای CNC، مجهز به یک فلاپی داریو (FDD) در کنار سیستم کنترل می‌باشند که مستقیماً با CNC ارتباط دارد و نیازی به کابل، نرم افزار و تنظیمات فوق نخواهند داشت. با این سیستم می‌توان اطلاعاتی در حد ۱/۴۴ مگابایت (MB) انتقال داد.



✓ نکته

در بعضی از سیستم‌های کنترل CNC (مانند کنترل کننده هاییدن‌هاین تا سری 400) این نوع FDD با قالب (Format) مخصوص خود کار می‌کند (و تحت قالب DOS نیست)، بنابراین اطلاعات روی فلاپی را نمی‌توان ویرایش کرد یا از روی دیسک سخت کامپیوتر منتقل نمود.

۵- ایجاد شبکه

در سیستمهای جدید CNC امکان ایجاد یک شبکه بین کنترل کننده های CNC در یک کارخانه وجود دارد تا به راحتی بتوان اطلاعات را میان ماشینها رد و بدل کرد.

✓ نکته:

در صورتی که حجم برنامه ای که قرار است برای CNC ارسال شود، بیشتر از حجم حافظه CNC باشد باید برنامه را به صورت مداوم و با استفاده از سیستم DNC ارسال و در همان زمان اجرا نمود. (جهت کسب اطلاعات بیشتر به فصل ۷ مرجع (۱) مراجعه کنید.)

۵-۴- ساختار برنامه های CNC (Part Program structure)

هر برنامه CNC، از سه بخش تشکیل شده است (شکل زیر) که عبارتند از:



۱- عنوان/نام (Headline) برنامه CNC

هر برنامه باید دارای یک عنوان باشد تا بتوان آن را از برنامه های دیگر تشخیص داد. این عنوان، در فهرست برنامه ها ذکر خواهد شد و در سیستمهای کنترل مختلف با یکدیگر متفاوت است. به ویژه در هنگام انتقال اطلاعات به کمک واسطه باید این عنوان با دقت تمام رعایت شود؛ در غیر این صورت انتقال اطلاعات صورت نخواهد گرفت. حال با ذکر چند نمونه به توضیح بیشتر مطلب می پردازیم:

❖ کنترل کننده زیمنس سری (800) آنالوگ: علامت % با یک عدد حداکثر چهار رقمی،

به عنوان نمونه: %1383

❖ کنترل کننده زیمنس سری 810/840 (دیجیتال): یک نام حداکثر ۲۴ کاراکتری، شامل حروف الفبا از A تا Z، ارقام

از ۰ تا ۹ و Underline. همچنین نام برنامه باید حداقل دارای ۲ کاراکتر باشد و ۲ کاراکتر اول نیز عدد نباشد.

به عنوان نمونه: TURBINESHAFT483_12

✓ نکته

هنگام وارد کردن برنامه به کمک یک کامپیوتر جانبی، معمولاً عنوان برنامه در اولین خط قرار می گیرد. کنترلر CNC با خواندن این خط می فهمد که باید اطلاعات را در کدام بخش از حافظه اطلاعات ذخیره کند. به همین دلیل، ممکن است شکل کلی عنوان برنامه در این حالت با زمانی که برنامه از راه صفحه کلید وارد می شود تفاوت داشته باشد.

❖ سیستم کنترل زمینس سری 800 (آنالوگ):

%MPF1383

❖ سیستم کنترل زمینس سری 810/840 (دجیتال):

%_N_TURBINESHAFT483_12_MPF

;\$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_SHAFTS_WPD

۲- پایان برنامه

پایان برنامه با یکی از کدهای M02 یا M30 تعیین می شود:

❖ عملکرد دستور M30: با رسیدن به دستور M30 اجرای برنامه خاتمه یافته تلقی می شود و سیستم کنترل به خط اول برنامه برمی گردد. اپراتور پس از تعویض قطعه کار با فشار دادن کلید START مجدداً برنامه را اجرا خواهد کرد.

❖ عملکرد دستور M02: پس از اجرای این دستور، برنامه تمام شده تلقی می شود. با این حال، در صورت وجود خطوطی بعد از این دستور، آنها نیز خوانده و اجرا خواهند شد.

✓ نکته

در سیستمهای کنترل زمینس، هیچ تفاوتی بین M02 و M30 وجود ندارد و عملکرد هر دو مشابه دستور M30 خواهد بود. درحالی که در سیستم کنترل هایدن هاین، زیربرنامه ها بعد از M02 قرار می گیرند. بدین ترتیب، خطوطی که بعد از M02 قرار دارند، تنها زمانی اجرا خواهند شد که در متن برنامه فراخوانی شده باشند.

۳- متن برنامه

اطلاعات دستورالعمل های لازم برای اجرای عملیات، در این قسمت گنجانده می شود. هر برنامه از تعدادی بلوک (Block) تشکیل شده است. بلوک ها پشت سر یکدیگر قرار گرفته اند و برنامه را می سازند. هر بلوک معمولاً حاوی یک مرحله عملیاتی (Operating Sequence) است.

ترتیب اجرای مراحل مختلف عملیاتی با چگونگی چیدن این بلوک ها تعریف خواهد شد. کنترلر CNC، این بلوک ها را به ترتیب قرار گرفتن، پردازش و سپس اجرا خواهد کرد.


✓ نکته

در برنامه نویسی پیشرفته با پرشهای شرطی و غیر شرطی می توان این توالی را تغییر داد.

✓ مثال


ابزار در نقطه ۱ مستقر شده و قرار است پس از رسیدن به نقطه ۲ اسپیندل روشن شود. سپس ابزار مسیرهایی را که از نقاط ۳ تا ۷ می گذرند، طی می کند و به نقطه ۸ می رود. در این نقطه اسپیندل خاموش می شود و تعویض ابزار صورت می گیرد (شکل زیر).

در صورت جابه جا شدن بلوکهای فوق، روش اجرای برنامه تغییر خواهد کرد. مثلا اگر جای بلوک ۲ را با بلوک ۳ عوض کنیم، پس از اتمام نفوذ ابزار، اسپیندل روشن خواهد شد.

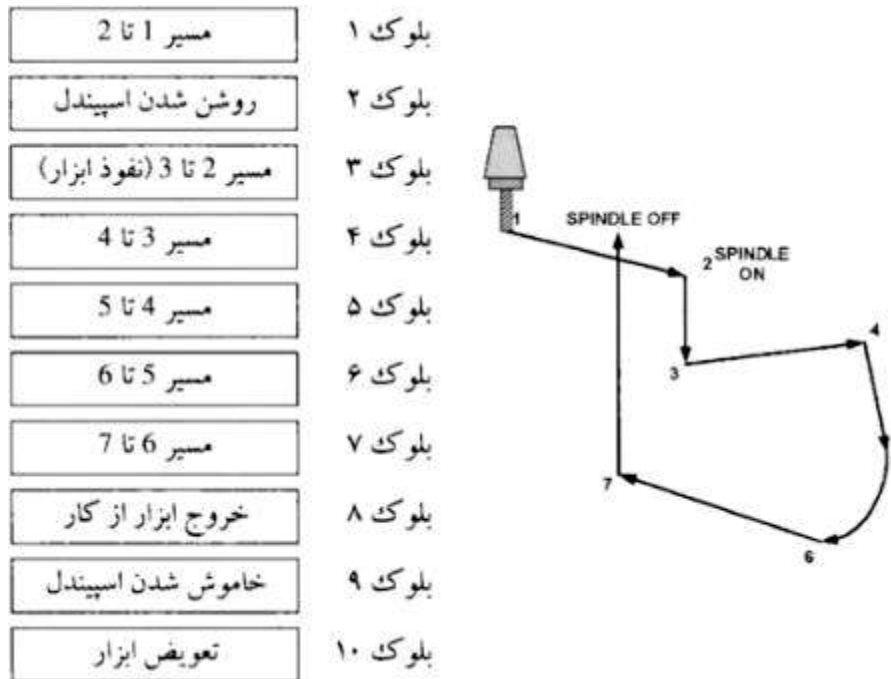


۵-۵- ساختار بلوک

هر بلوک از چند Word تشکیل شده است. یک Word می تواند یک دستورالعمل (Function)، اطلاعات هندسی و... برای اجرای برنامه باشد. اطلاعات لازم برای اجرای یک مرحله عملیاتی، در قالب Word و در همان بلوک یا بلوکهای قبلی آمده است (شکل زیر).

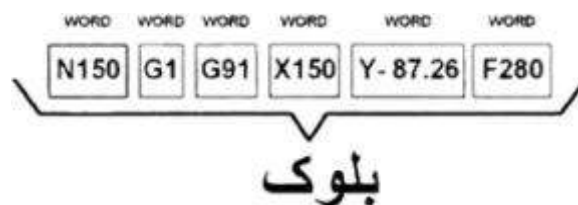

۵-۶- ساختار Word

در استاندارد DIN/ISO، هر Word با دو بخش آدرس و مقدار عددی تعریف شده است (شکل زیر) که در اینجا به توضیح آنها می پردازیم.

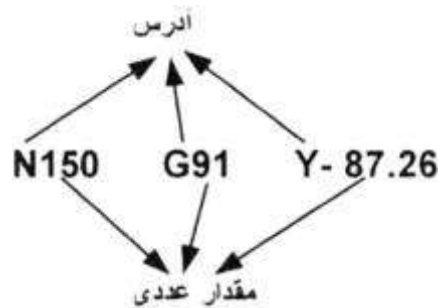

الف- آدرس

یک حرف لاتین از قبیل (D , F , K , G , L , Z , X , Y , T , S , M , G , N و....) است. هر آدرس، مبین نوع دستورالعمل یا اطلاعاتی است که در Word آمده است. تعدادی از آدرسها که کاربرد بیشتری دارند عبارتند از:

N: شماره بلوک

G: دستورالعمل های اصلی

M: دستورهای متفرقه

X , Y , Z: آدرس محورهای مختصات

I , J , K: پارامترهای میان یابی (Interpolation)

T: ابزار

S: سرعت اسپیندل

✓ نکته

در سیستم کنترل زیمنس 840D، از Word هایی مانند TRANS استفاده شده است. که از قالب فوق پیروی نمی کنند.

ب- مقدار عددی

با توجه به ماهیت آدرس، مقدار عددی می تواند به دو حالت عمل کند:

اگر آدرس، نمایانگر یک گروه از دستورها باشد مقدار عددی به صورت یک کد عمل خواهد کرد و به عبارتی، مشخص کننده وظیفه دقیق Word خواهد بود. به عنوان مثال، دستور M30 یک Word است که آدرس آن M و مقدار عددی آن 30 خواهد بود. در اینجا آدرس M نشان دهنده گروه دستورهای متفرقه است و مقدار عددی 30 مشخص می کند که وظیفه M30 پایان دادن به برنامه است.

آدرس، به خودی خود کاملاً واضح و روشن است و نیازی به توضیحات اضافی ندارد. به عنوان مثال آدرس X، نشان دهنده مختصات محور X است. در اینجا (مثلاً X-358.72) مقدار عددی به صورت یک مقدار ارزشی عمل می کند و مختصات محور X را نشان خواهد داد.

✓ نکته

در حالت اول مقدار عددی معمولاً به صورت یک عدد صحیح بدون علامت ظاهر می شود، اما در حالت دوم مقدار عددی می تواند اعشاری و همراه علامت باشد.

فقط علامت منفی (بین آدرس و مقدار عددی) آورده می شود.

فقط در سیستمهای کنترل قدیمی، آوردن 0 قبل از مقادیر عددی (نوع اول) لازم بود. در سیستمهای جدید هیچ فرقی بین M2 و M02 وجود ندارد.

آدرس و مقدار عددی همیشه با یکدیگر و بدون فاصله در برنامه قرار میگیرند.

ج- ترتیب قرار گرفتن Word ها

در اکثر سیستمهای کنترل (از جمله SINUMERIK) ترتیب قرار گرفتن Word ها، هیچ تاثیری در روال اجرای آنها ندارد. به عبارت دیگر، اگر دو عملکرد در یک بلوک تعریف شده باشند، CNC تصمیم می گیرد که کدام را اول اجرا کند. با تغییر مکان این دو Word در بلوک برنامه، ترتیب اجرای آنها تغییر نخواهد کرد. به عنوان نمونه:

N150	G1	Z-10	M3
1	2	3	4

در بلوک فوق Word های ۲ و ۳ معرف یک جابجایی و Word شماره ۴ نشان دهنده روشن شدن اسپیندل است. طبیعتاً CNC، صرف نظر از موقعیت این Word ها، ابتدا شماره ۴ (روشن شدن اسپیندل) را اجرا خواهد کرد و سپس جابجایی را صورت خواهد داد. در صورتی که مایلید اول جابجایی صورت می گیرد و سپس اسپیندل روشن شود، باید برنامه را به صورت زیر بنویسید:

N150 G1 Z-10

N155 M3

با وجود این، سیستم کنترل SINUMERIK پیشنهاد می کند Word ها به ترتیب زیر نوشته شوند (الزامی نیست):

N... G... G... X... Y... Z... I... J... K... S... T... D... F... M... L_F

✓ نکته

در پایان هر بلوک معمولاً علامتی مبنی بر اتمام بلوک قرار می گیرد. این علامت را E.O.B (End of Block) یا Line Feed می نامند. این علامت، در بعضی از سیستمهای کنترل حذف شده است. به عنوان نمونه:

الف- سیستم کنترل SINUMERIK

سری 800 (آنالوگ): عبارت LF

سری 800 (دیجیتال): بدون علامت

ب- سیستم کنترل فانوک: علامت ;

در بعضی از سیستم های کنترل (مانند سیستم های کنترل فیلیپس و هایدن هاین) موقعیت هر **Word** از قبل در داخل بلوک مشخص شده است. در نتیجه ترتیب قرار گرفتن آنها به صورت خودکار انجام خواهد شد.

در بعضی از کنترل کننده ها (مانند فیلیپس) آوردن دو **Word** با آدرسهای یکسان در یک بلوک مجاز نیست.

در سیستم کنترل **SINUMERIK** قواعد زیر را رعایت کنید:

۱- آوردن دو آدرس **G** در یک بلوک، در شرایط زیر غیرمجاز است:

دستورهای همگروه

دستورهایی (مانند **G04**، **G110**، **G111**) که به طور مشخص در مورد آنها صحبت شده است.

۲- در هر بلوک حداکثر پنج آدرس **M** (در سری آنالوگ حداکثر سه آدرس **M**) را می توان تعریف کرد.

۳- سایر آدرسها حداکثر یک بار می توانند در هر بلوک تعریف شوند.

۵-۷- تقسیم بندی دستورها از نظر عملکرد

دستورهای اصلی (Preparatory Functions)

این دستورها با آدرس **G** تعریف می شوند و مهمترین دستورها در استاندارد برنامه نویسی DIN/ISO به شمار می روند. به همین دلیل به این زبان برنامه نویسی، **G** کد هم گفته می شود.

دستورهای حرکت محورها، تعریف دستگاه مختصات، جبران شعاع ابزار و ... همگی با **G** کد تعریف می شوند. تعدادی از **G** کدها (مانند **G0**، **G1**، **G2**، **G3**، **G41** و **G42**) توسط استاندارد **DIN 66025** تعریف شده اند. اکثریت کنترل کننده های CNC نیز بر همین اساس عمل می کنند. با این حال، تعدادی از **G** کدها آزادند و هر سیستم کنترلی آنها را مطابق با خواسته خود تعریف کرده است.

دستورهای متفرقه (Miscellaneous Functions)

این دستورها که با آدرس **M** تعریف می شوند، به **M** کد معروف شده اند. در اکثر موارد این دستورها فرمانی را برای PLC صادر می کنند (سیستم کنترل هایدن هاین نیز از **M** کدها به همین شکل استفاده می کند).

از آنجا که آوردن یک **M** کد همراه یک **G** کد در یک بلوک برنامه مجاز است باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:

الف - در صورتی که **G** کد، شامل یک عملکرد (مانند حرکت ابزار) باشد، لازم است تا ما از محل عملکرد **M** کد در ابتدا یا انتهای بلوک آگاه باشیم. به عنوان نمونه:

در اکثر موارد **M3** در ابتدای بلوک و **M5** در انتهای بلوک عمل می کند.

N100 G1 Z-10 M3

N200 G1 Z2 M5

ب- ممکن است **M** کد، شامل فرمانی برای یک **عمل مکانیکی** (مانند دستور مرغک برای نگهداری قطعه کار) باشد که مدت زمان معینی را برای اجرای آن می طلبد. چنانچه عملکرد بعدی ماشین موکول به پایان گرفتن این دستور باشد، دو حالت قابل پیش بینی است:

- ۱- سازنده ماشین، پیش بینی لازم را انجام داده است. به عبارت دیگر، **بلوک بعدی زمانی اجرا خواهد شد که اجرای این فرمان به پایان برسد و علامت (Signal) اتمام آن برای PLC صادر شود.**
- ۲- سازنده ماشین، فرمان را به حالت اول **برنامه ریزی نکرده** یا امکان آن وجود نداشته است. در این صورت با اینکه هنوز عملکرد این دستور پایان نیافته است **بلوک بعدی** در مرحله اجرا قرار می گیرد و همراه با توقف ماشین، پیغام خطا صادر خواهد شد. در این حالت **برنامه نویسی** باید قبل از **بلوک حاوی دستور بعدی**، یک **بلوک شامل مکث زمانی (Dwell Time)** با مدت **زمان کافی** در برنامه بگنجانند (کد G04).

دستورهای کمکی (Auxiliary)

دستورهای S, T, F و ... دستورهای کمکی خوانده می شوند.

۵-۸- تقسیم بندی دستورها از نظر پایداری

کلیه دستورها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دستورهای پایدار (Modal)

دستورهای پایدار پس از فعال شدن همچنان مؤثر و پایدار می مانند تا با دستور دیگری (از گروه خودشان) لغو یا جایگزین شوند. به این ترتیب تا زمانی که یک دستور پایدار لغو نشده است نیازی به تکرار در بلوک های بعدی ندارد.

N110 G1 X100 Y200

N115 X-50 Y80

N120

...

N165

N170 G0 Z300

در بلوک های N115 تا N165 دستور پایدار G1 فعال است. در بلوک N170، دستور G0 که هم گروه با دستور G1 است، فعال شده است و در نتیجه دستور G1 لغو خواهد شد.

✓ نکته

آوردن دستورهای پایدار در بلوک های بعدی اشکالی ندارد و فقط حافظه بیشتری را اشغال خواهد کرد.

دستورهای ناپایدار (Nonmodal)

دستورهای ناپایدار تنها درون بلوک خودشان فعال و مؤثر می باشند و با پایان بلوک، خودبه خود لغو می شوند. در صورت نیاز به این نوع دستورها در بلوک های بعدی، مجدداً باید آنها را فراخواند.

به عنوان نمونه، دستور G04 (مکث زمانی برحسب ثانیه) یک دستور ناپایدار است:

N75 G04 F2

N85 G04 F1

دستورهای ناپایدار ممکن است به دو صورت عمل کنند:

- ❖ پس از لغو دستور، اثرشان نیز از بین برود (مانند G53 – لغو محل فعلی صفر قطعه کار).
- ❖ با وجود لغو دستور، اثر آنها باقی بماند (مانند G110 – تعریف قطب برای مختصات قطبی).

✓ نکته

تعیین پایدار یا ناپایدار بودن هر دستور برعهده طراح سیستم کنترل است.

هر دستور پایدار نیاز به یک دستور لغو کننده یا جایگزین شونده دارد.

۵-۹- شماره گذاری بلوکها در یک برنامه CNC

آدرس N، برای شماره گذاری در بلوکها پیش بینی شده است. در مورد شماره گذاری باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

~ ذکر شماره بلوک در بعضی از سیستم های کنترل (مانند فیلیپس) الزامی و در تعدادی از سیستم های کنترل (مانند زیمنس) اختیاری است.

~ شماره بلوک حتماً باید در ابتدای آن قرار گیرد.

~ شماره بلوکها هیچ تأثیری در روند اجرای برنامه ندارند. به عبارت دیگر، بلوکهای برنامه به ترتیب قرار گرفتن در متن برنامه اجرا خواهند شد.

شماره بلوک	ترتیب اجرای بلوکها
N5 ...	۱
N10 ...	۲
N100 ...	۳
N4 ...	۴
...	۵
N230 ...	۶

🔗 یادآوری

پرش های شرطی و غیرشرطی، روال اجرا را تغییر می دهند (به فصل ۴ مرجع ۱ مراجعه شود).

~ مقدار عددی آدرس N، یک عدد صحیح است که معمولاً از ۱ رقم شروع می شود و می تواند حداکثر تا ۴ رقم (در بعضی از کنترل کننده ها تا ۶، ۸ و ... رقم) افزایش یابد.

N1 ...

N2 ...

...

N9999 ...

~ تکراری بودن شماره خطوط در سیستم کنترل زیمنس، اشکالی ایجاد نخواهد کرد.

باتوجه به این موضوع که در صورت وجود خطا در برنامه، شماره بلوک دارای خطا اعلام خواهدشد، پیشنهاد می گردد شماره گذاری بلوکها به صورت مرتب و به طور تصاعدی انجام شود تا در صورت اعلام خطا، به راحتی بتوان موقعیت آن را پیدا کرد:

N5 . . .

N10 . . .

N15 . . .

N20 . . .

در سیستم کنترل SINUMERIK 810/840D می توان ویرایشگر (Editor) برنامه را طوری تنظیم کرد که شماره گذاری بلوکها به طور خودکار و با گام معینی صورت پذیرد.

۵-۱۰- بررسی دستورهای اصلی (G کدها)

همانطور که گفته شد دستورهای اصلی مهمترین دستورها در زبان برنامه نویسی DIN/ISO میباشند.

۵-۱۰-۱- گروه بندی دستورهای اصلی

دستورهای اصلی در چند گروه دسته بندی می شوند. مبنای دسته بندی، شباهت (هم سنخ بودن) وظایف دستورهای هم گروه است. به عنوان نمونه:

الف - گروه دستورهای حرکت ابزار (میان یابی)

G0: حرکت خطی با حداکثر سرعت.

G1: حرکت خطی با سرعت قابل تعریف.

G2: حرکت دایره ای موافق گردش عقربه ها.

G3: حرکت دایره ای مخالف گردش عقربه ها.

ب - گروه دستورهای تعیین کننده صفحات کاری:

G17: صفحه کاری XY

G18: صفحه کاری ZX


G19: صفحه کاری YZ

Group 6: Plane selection				
G17	1.	Plane selection 1st - 2nd geometry axis	m	Def.
G18	2.	Plane selection 3rd - 1st geometry axis	m	
G19	3.	Plane selection 2nd - 3rd geometry axis	m	

m: modal

n: Non-modal

Def.: Default

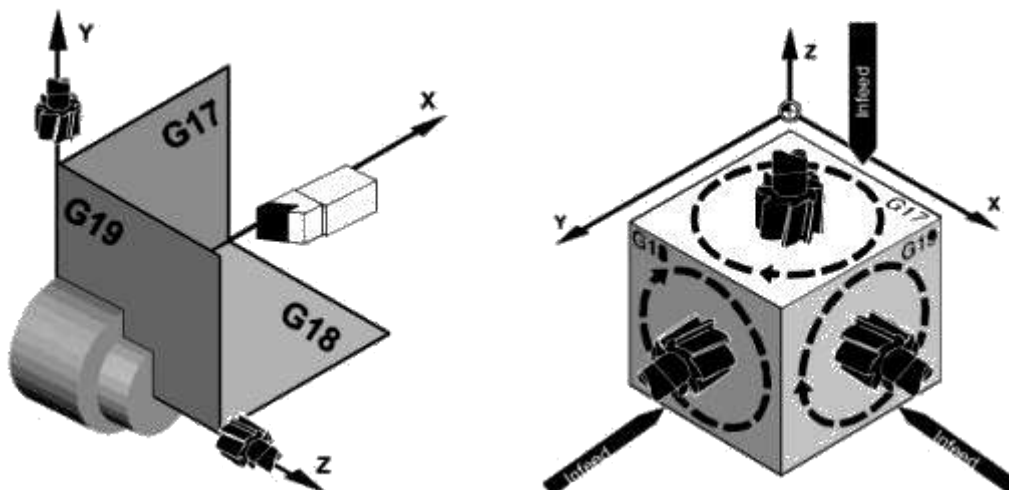

Group 1: Modal motion commands				
Name	No.	Meaning	m/n	Def.
G0	1.	Rapid traverse motion	m	
G1	2.	Linear interpolation	m	Def.
G2	3.	Circular interpolation clockwise	m	
G3	4.	Circular interpolation counterclockwise	m	
CIP	5.	Circular interpolation through point	m	
ASPLINE #	6.	Akima spline	m	
BSPLINE #	7.	B spline	m	
CSPLINE #	8.	Cubic spline	m	
POLY ##	9.	Polynomial interpolation	m	
G33	10.	Thread cutting with constant lead	m	
G331	11.	Rigid tapping	m	
G332	12.	Return (rigid tapping)	m	
G58		Axial-programmable absolute zero offset	m	
G59		Axial-programmable additive zero offset	m	
OEMIPO1 ###	13.	OEM interpolation 1 *)	m	
OEMIPO2 ###	14.	OEM interpolation 2 *)	m	

نام یا شماره گروه دستورها اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که:

- ❖ دستورهایی همگروه با یکدیگر ناسازگارند.
- ❖ فعال شدن هر دستوری از یک گروه، آخرین دستور را از گروه خود لغو می کند.
- ❖ آوردن دو دستور از یک گروه، درون یک بلوک غیرمجاز است.
- ❖ در هر لحظه، تنها یک دستور از یک گروه فعال خواهد بود.

در هر گروه، یک دستور به عنوان پیش فرض (Default) معرفی می شود. در ابتدای برنامه، دستورهای پیش فرض به صورت خودکار فعال می شوند و تا زمان فراخواندن دستور دیگری از گروه خودشان فعال می مانند.

✓ نکته

پیشنهاد می شود به منظور اطمینان بیشتر، دستورهای پیش فرض نیز در ابتدای برنامه آورده شوند. به عنوان نمونه:

N5 G17 G71 G90

دستورهای فوق، همگی پیش فرض می باشند:

G17: صفحه کاری فعال XY (پیش فرض در فرز)

G71: سیستم اندازه گیری فعال متریک

G90: سیستم مختصات فعال مطلق

بعضی از دستورهای اصلی (مانند دستور G04) حتماً باید در یک بلوک مجزا قرار گیرند. علت این امر، احتمال تداخل اطلاعات و پارامترها با دستورهای دیگر است.

۵-۱۱- دستورهای جابجایی ابزار (Tool Motion)

دستورهای جابجایی ابزار در سیستم کنترل SINUMERIK در گروه ۱ قرار گرفته اند (شکل بالا). در این گروه، دستورهای مربوط به حرکت بر اساس میانبایی (خطی، دایره ای، حلقوی، پیچ تراشی، فلاویزنی و ...) قرار می گیرند.

۵-۱۱-۱- انواع حرکت های خطی

هدف از اجرای دستورهای حرکت خطی، جابجایی ابزار روی یک مسیر مستقیم است.

الف- کد G0

حرکت خطی با حداکثر سرعت (Rapid) و بدون براده برداری


تشریح حرکت

هرگاه ابزار باید بین دو نقطه، بدون هیچ گونه درگیری (یا حتی تماسی) با قطعه کار، حرکت کند از حرکت خطی با حداکثر سرعت استفاده می شود. روش کنترل محورها ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد:

❖ با میان بایی خطی


در این حالت همه محورها همزمان به نقطه پایانی خود خواهند رسید. به عبارت دیگر، کوتاهترین فاصله بین دو نقطه طی می شود. در این روش هر یک از محورها که باید مسیر طولانی تری طی کند با حداکثر سرعت تعریف شده در اطلاعات ماشین (Machine Data) حرکت می کند و سایر محورها متناسب با فاصله شان تا نقطه هدف، سرعت های کمتری خواهند داشت (شکل زیر).

برتری: مسیر حرکت ابزار کوتاه، کاملاً مستقیم و قابل پیش بینی است.
کاستی: به علت کاهش سرعت محورها، زمان طولانی تری صرف خواهد شد.

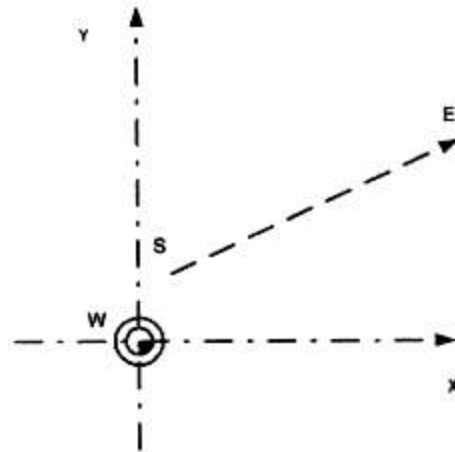

❖ بدون میان یابی خطی

کلیه محورها با حداکثر سرعت، پیشروی خواهند کرد. هر محوری که به نقطه هدف خود برسد، می ایستد و سایر محورها حرکت خودشان را ادامه خواهند داد. در این صورت اگر سرعت حرکت محورها مساوی تعریف شده باشد، ابزار یک مسیر خطی را با زاویه 45° شروع می کند و سپس به صورت تک محور تا نقطه هدف ادامه خواهد داد (شکل زیر).

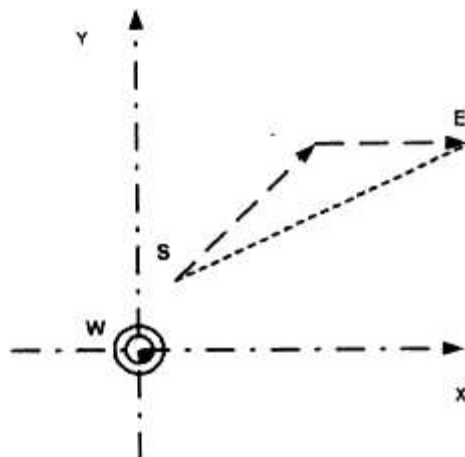

برتری: از حداکثر سرعت محورها استفاده شده است. به عنوان مثال، اگر حداکثر سرعت هر محور ۱۰ متر بر دقیقه (m/min) باشد در طی مسیر 45° سرعت حرکت ابزار $14/2$ m/min خواهد بود.
کاستی: مسیر طولانی تری طی شده است. مسیر حرکت مستقیم نیست و احتمال برخورد با سایر تجهیزات وجود دارد.

شکل کلی دستور

N... G00 X... Y... Z...

توضیح پارامترها

X، Y و Z: مختصات نقطه پایان مسیر خطی

در برنامه نویسی CNC، همیشه مختصات نقطه پایان مسیر (نقطه هدف) ذکر می شود. به عبارت دیگر، موقعیت ابزار همیشه در نقطه شروع مسیر فرض می شود و این بدان معناست که ما باید در بلوک های قبل، ابزار را به نقطه شروع آورده باشیم. به عنوان نمونه:

N50 G0 X90 Y70
 N55 X30 Y25
 N60 X-42 Y83


مختصات نقطه هدف می تواند **مطلق** یا **نسبی** باشد (در ادامه این فصل، دستورهای G91/G90 مربوط به فعالسازی مختصات مطلق و نسبی تشریح خواهد شد). از آنجا که دستورهای مختصات مطلق و نسبی از **گروه دیگری** می باشند، آوردن این دستورها با G0 در یک بلوک اشکالی ندارد.

✓ نکته

حداکثر سرعت محورها در کد G0 در اطلاعات ماشین تعریف می شود و در اکثر سیستم های کنترل امکان تعریف این سرعت در برنامه وجود ندارد.

از آنجا که سرعت محورها در کد G0 بسیار بالاست (به ویژه در ماشین های جدید که به حدود ۱۰۰ m/min و بالاتر نیز میرسد) پیشنهاد می شود هنگام استفاده از کد G0 با احتیاط بیشتری عمل کنید.

روی تابلوی کنترل ماشین، پتانسیومتر کنترل سرعت پیشروی (Feed Override) قرار دارد. با این وسیله می توان سرعت پیشروی محورها را از 0 تا 100% سرعت پیش بینی شده کنترل کرد.

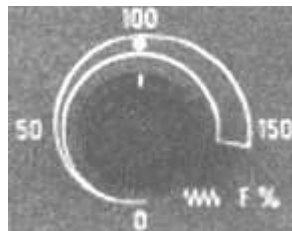

هنگام اجرای یک برنامه برای اولین بار، با استفاده از کنترل سرعت پیشروی می توانید تسلط بسیار خوبی بر اجرای خطوط G0 داشته باشید. (برای اطمینان بیشتر، در حالت اجرای خط به خط - Single Block - برنامه را آزمایش کنید).

🔗 توجه

در بعضی از ماشین های CNC، دستور G0 تحت کنترل پتانسیومتر سرعت پیشروی قرار ندارد. یا اینکه یک پتانسیومتر مجزا برای کنترل G0 پیش بینی شده است، قبل از اجرای دستور G0 از این موضوع مطمئن شوید.

✓ نکته

هنگام اجرای دستور G0، اسپیندل می تواند روشن یا خاموش باشد.

از دستور G0 برای نزدیک کردن ابزار به کار استفاده کنید اما هیچگاه با این روش حرکت، بر قطعه کار مماس نشوید.

ب- کد G1

حرکت خطی با سرعت پیشروی مشخص (میان یابی خطی یا Linear Interpolation):

برای حرکت ابزار توأم با براده برداری و با سرعت پیشروی معین از کد G01 استفاده می شود.

شکل کلی دستور

N... G1 X... Y... Z... F...

توضیح پارامترها

F: سرعت پیشروی ابزار روی مسیر نهایی.

در مورد مختصات نقطه پایان، کلیه موارد، مشابه دستور G0 است.


دستور G1 همیشه به صورت میان یابی خطی اجرا می شود یعنی همه محورها همزمان به نقطه پایانی خود خواهند رسید.

دستور F – تعیین سرعت پیشروی (Feed Rate)

این دستور کمکی، پایدار است و تا هنگام تعریف یک سرعت جدید معتبر می ماند. مقدار عددی این دستور، نشان دهنده میزان پیشروی ابزار روی مسیر تعریف شده، خواهد بود.

واحد این سرعت معمولاً در ماشین های فرز CNC، بر حسب میلی متر بر دقیقه (mm/min) و در ماشین های تراش CNC، بر حسب میلی متر بر دور (mm/r) یا میلی متر بر دقیقه است (دستورهای G94 / G95).

با توجه به سرعت پیشروی تعریف شده و میزان جابجایی هریک از محورها، سرعت هر محور توسط CNC محاسبه خواهد شد (شکل زیر).

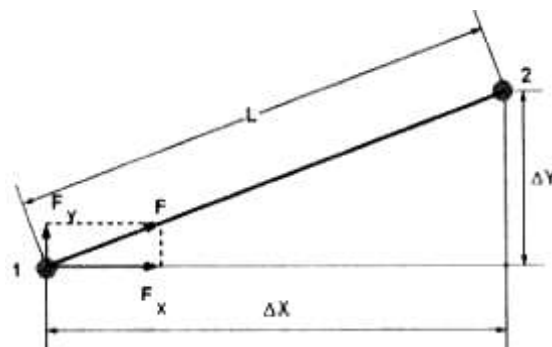

✓ نکته

در ماشین های فرز CNC سرعت پیشروی از رابطه زیر بدست می آید:

$$F = f_z \times Z \times S$$

F: سرعت پیشروی با واحد میلی متر بر دقیقه (mm/min).

f_z : نرخ پیشروی به ازای هر لبه برنده (در هر دور چرخش اسپیندل).

Z: تعداد لبه های برنده ابزار.

S: سرعت دوران با واحد دور بر دقیقه (rpm).

۵-۱۲- مختصات مطلق و نسبی


همانطور که پیشتر گفته شد، مختصات نقاط در یک نقشه می تواند به یکی از دو صورت زیر تعریف شود:

❖ موقعیت نقطه نسبت به یک نقطه ثابت

این مختصات را **مطلق (Absolute)** می نامند و **نقطه ثابت** می تواند به عنوان **نقطه صفر (Zero Point)** اختیار گردد.

❖ موقعیت هر نقطه نسبت به نقطه قبلی

این مختصات را **نسبی، افزایشی یا زنجیره ای (Incremental)** می نامند.

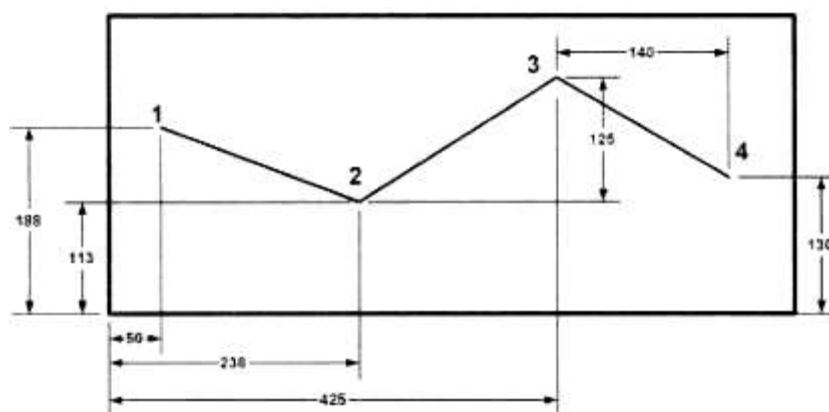

در برنامه نویسی CNC می توان به دو روش بالا برنامه نویسی کرد و انتخاب این دو نوع مختصات با یکی از کدهای G90 و G91 امکان پذیر خواهد شد.

❖ G90 مختصات مطلق

با فعال کردن این دستور کلیه مختصات نسبت به آخرین نقطه صفر قطعه کار محاسبه خواهد شد.

❖ G91 مختصات نسبی


با فعال کردن این دستورها مختصات هر نقطه نسبت به نقطه قبلی (موقعیت فعلی ابزار) محاسبه خواهد شد.

این دو دستور هم گروه و پایدارند و دستور پیش فرض در اکثر موارد کد G90 است.

✓ مثال

این مثال، شما را در درک بهتر مطالب فوق کمک خواهد کرد.

N300 G0 X100 Y150 Z2
 N305 G1 Z-10 F150
 N310 G0 Z2
 N315 G91 Y97
 N320 G1 Z-12
 N325 G0 Z12
 N330 X100
 N335 G1 Z-12
 N340 G0 Z12
 N345 Y-97
 N350 G1 Z-12
 N355 G0 Z12
 N360 G90 X400
 N365 G1 Z-10
 N370 G0 Z2
 N375 G91 Y97
 N380 G1 Z-12
 N385 G0 Z12
 N390 X100
 N395 G1 Z-12
 N400 G0 Z12
 N405 Y-97
 N410 G1 Z-12
 N415 G0 Z12

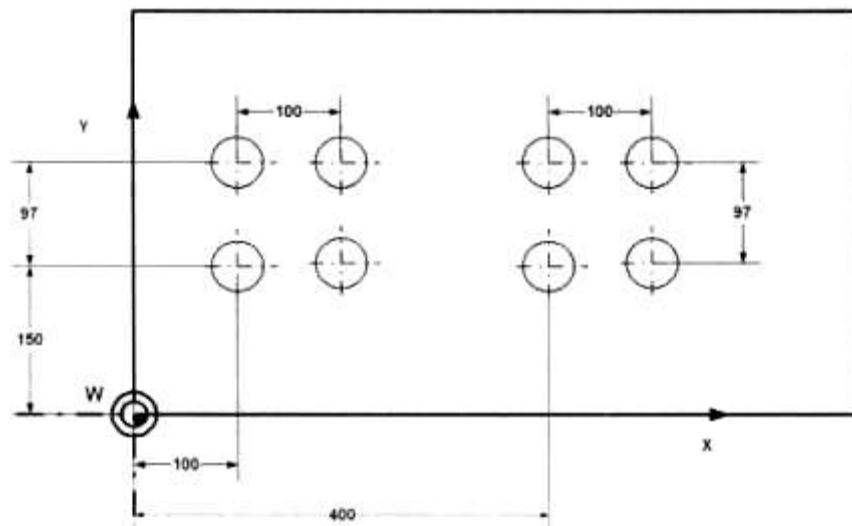

۵-۱۳- مختصات مطلق و نسبی به صورت ترکیبی

باتوجه به شکل زیر مشخص می شود که مختصات نقطه ۱ و ۲ مطلق می باشند اما در نقطه ۳ مختصات X مطلق و Y نسبی و در نقطه ۴ مختصات X نسبی و Y مطلق تعریف شده است. در اینجا لزوم استفاده از مختصات مطلق و نسبی به صورت ترکیبی مشخص می شود. در بعضی از سیستم های کنترل این امکان وجود ندارد و باید هر دو مختصات را به صورت مطلق یا نسبی محاسبه کرد.

۵-۱۳-۱- مختصات مطلق و نسبی به صورت ناپایدار (مخصوص سیستم کنترل 810/840D)

سیستم های کنترل 810/840D برای حل این مشکل، علاوه بر کدهای $G90$ و $G91$ روش دیگری را برای تعریف مختصات مطلق و نسبی پیشنهاد می کنند:

$$X = AC (...)$$

$$Y = AC (...)$$

$$Z = AC (...)$$

الف- مختصات مطلق به طور ناپایدار

$$X = IC (...)$$

$$Y = IC (...)$$


$$Z = IC (...)$$

ب- مختصات نسبی به طور ناپایدار

این روش تعریف مختصات از G90 و G91 تأثیر نمی پذیرد و روی مختصات بعدی محورها نیز تأثیری نخواهد داشت. به عبارت دیگر، فقط در همان بلوک مؤثر خواهد بود. امکان استفاده از گدهای G90 و G91 با مختصات ناپایدار در یک بلوک وجود دارد.

به این ترتیب مختصات نقاط را در مثال فوق، به شرح زیر خواهیم داشت:

```
N65 G1 G90 X50 Y100
N70 X275 Y150
N75 X150 Y=IC(150)
N80 X=IC(140) Y330
```

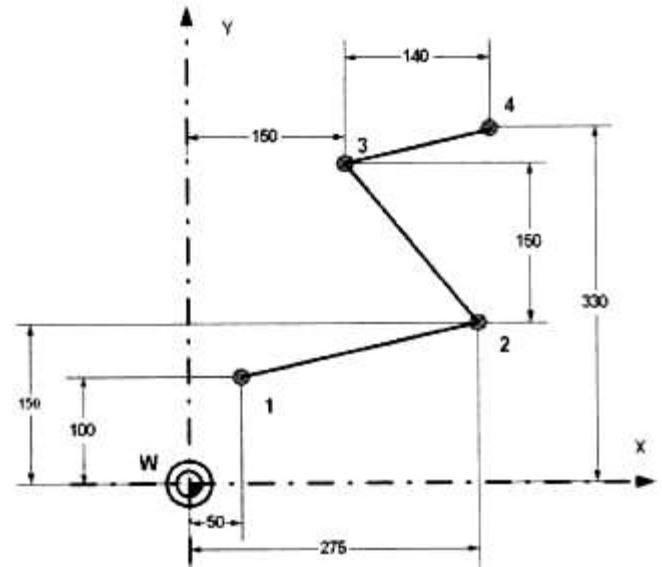

۵-۱۳-۲- مختصات مطلق و نسبی در سیستم های کنترل دیگر

در سیستم های کنترل Philips و Fanuc مختصات مطلق و نسبی به صورت زیر تعریف می شوند:

مختصات مطلق با آدرس های X, Y و Z

مختصات نسبی با آدرس های U, V و W

به این ترتیب، مثال فوق در این سیستم های کنترل به شرح زیر برنامه نویسی خواهد شد:

```
N65 G1 X50 Y100
N70 X275 Y150
N75 X150 V150
N80 U140 Y330
```

😊 در چه مواردی از مختصات مطلق و در چه مواردی از مختصات نسبی استفاده کنیم؟

الف- در موارد زیر حتماً از مختصات مطلق استفاده کنید:

اولین موقعیت در برنامه.

اولین موقعیت پس از هر تعویض ابزار.

اولین موقعیت پس از هر تغییر نقطه صفر.

ب- در سایر موارد بر اساس مختصات داده شده در نقشه عمل کنید؛ یعنی اگر مختصات در نقشه نسبت به یک نقطه معین داده شده است آن نقطه را به عنوان نقطه صفر انتخاب کنید و سپس با فعال کردن کد G90 مختصات مطلق را به کار ببرید.

ج- اگر مختصات نقاط نسبت به نقطه قبل داده شده باشد کد G91 را فعال کنید و مختصات نسبی را به کار ببرید.

✓ نکته

اگر از مختصات نسبی استفاده کرده باشید در صورت وجود خطا در مختصات هر نقطه، این خطا به نقاط بعدی نیز منتقل خواهد شد.

د- هنگامی که نقاط متوالی باید دارای فاصله ثابتی نسبت به یکدیگر باشند از مختصات نسبی استفاده کنید.

✓ مثال

این مثال شما را در درک بهتر مطالب فوق کمک خواهد کرد (شکل زیر).

N80 G0 G90 X50 Y300

N81 ...

N82 ...

⋮

⋮

N90 G0 G91 X50

N91 ...

N92 ...

⋮

⋮

N100 G0 G91 X50

⋮

⋮


N300 G0 G90 X125 Y150

N301 ...

N302 ...

N310 G0 G91 X70

N311 ...

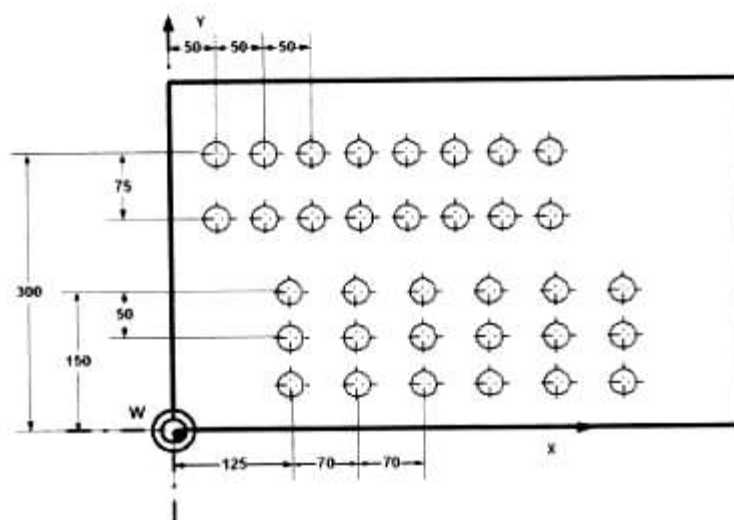

✓ نکته

در طی یک مسیر، اگر محور یا محورهایی جابجایی نداشته باشند نیازی به ذکر آدرس آن محورها نیست. در نمونه فوق، در بلوک N90، روی محور Y جابجایی وجود نداشته است.

۵-۱۴- تعیین وضعیت و سرعت اسپیندل

قبل از اینکه ابزار برشی با قطعه کار درگیر شود باید وضعیت اسپیندل مشخص شده باشد. وضعیت اسپیندل از طریق تعدادی از دستورهای متفرقه تعیین خواهد شد.

۵-۱۴-۱- دستورهای متفرقه برای روشن / خاموش کردن اسپیندل

برای این منظور از M کدهای زیر استفاده می شود:

M03: اسپیندل روشن و جهت چرخش موافق گردش عقربه های ساعت (CW).

M04: اسپیندل روشن و جهت چرخش مخالف گردش عقربه های ساعت (CCW).

M05: اسپیندل خاموش.

از آنجا که موافق / مخالف بودن با گردش عقربه های ساعت یک امر نسبی است و به جهت دید ناظر بستگی دارد همیشه باید نکته زیر را مد نظر قرارداد:

✓ نکته

برای تعیین جهت دوران اسپیندل، از دید ناظری که پشت اسپیندل قرار گرفته است به آن نگاه می کنیم.

به این ترتیب یک قلاویز راستگرد در هر نوع ماشینی در مسیر رفت خود با کد M03 و در مسیر برگشت با کد M04 دوران خواهد کرد.

۵-۱۴-۲- تعیین سرعت دوران اسپیندل

همراه با دستورهای فوق باید سرعت دوران اسپیندل مشخص گردد. سرعت اسپیندل با آدرس S که یک دستور کمکی و پایدار است، تعریف می شود. واحد سرعت اسپیندل در ماشین های فرز CNC به صورت دور بر دقیقه (rpm) تعریف می شود. به عنوان نمونه:


N270 S1250 M3

با اجرای خط فوق، اسپیندل ماشین فرز با سرعت 1250 rpm و موافق گردش عقربه های ساعت دوران خواهد کرد.

✓ نکته

با استفاده از پتانسیومتر کنترل سرعت اسپیندل (Spindle Override) می توان سرعت دوران اسپیندل را تغییر داد. بدین وسیله امکان تصحیح سرعت تعریف شده در برنامه برای اجرای بعدی فراهم خواهد شد (شکل زیر).

در بعضی از عملیات ماشینکاری (مانند قلاویزکاری «Tapping» و پیچ تراشی) پتانسیومتر ذکر شده روی مقدار ۱۰۰٪ قفل خواهد شد.

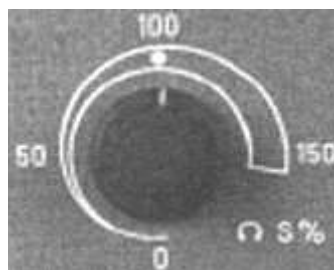

سرعت دوران اسپیندل برای ابزارهای دورانی (مانند فرزها، مته ابرقوو قلاویز) پس از تعیین سرعت برش V_c از فرمول زیر بدست می آید:

$$S = \frac{V_c \cdot 1000}{\pi \cdot D}$$

S: سرعت دوران اسپیندل با واحد دور بر دقیقه (rpm)

V_c : سرعت برشی ابزار با واحد متر بر دقیقه (m/min).

D: قطر ابزار با واحد میلی متر (mm).


مثال ✓

برای ایجاد یک شیار به عرض ۱۰ mm و عمق ۶ mm روی قطعه کاری از جنس آلومینیوم مطابق شکل زیر برنامه نویسی کنید. ابزار مورد نظر، یک فرز انگشتی دولبه، به قطر ۱۰ mm، با سرعت برشی ۷۵ mm/min و سرعت پیشروی ۰.۱ mm/rev.

MY1STPGM.MPF

```

N5 G17 G71 G90 G54
N10 G0 Z200
N15 T7 D1
N20 M6
N25 S2220 M3
N30 G0 X20 Y50
N35 Z3
N40 G1 Z-6 F200 M8
N45 G91 X50 F444
N50 G0 G90 Z3
N52 G91 Y120
N60 G1 Z-9 F200
N65 X-50 F444
N70 G0 Z9
N75 X25
N80 G1 Z-9
N85 Y-120
N90 G0 G90 Z3
N95 X90
N100 G1 Z-6 F200
N105 G91 Y120 F200
N110 X50
N115 Y-50
N120 X-50
N125 X50 Y-70
N130 G0 G90 Z3
N135 X160
N140 G1 Z-6 F200
N145 G91 X25 Y120
N150 X25 Y-120
N155 G0 Z9
N160 X-12.5 Y60
N165 G1 Z-9 F200
N170 X-25 F444
N175 G0 G90 Z3
N180 X230 Y50
N185 G1 Z-6 F200
N190 G91 Y120
N195 X50 Y-120
N200 Y120
N205 G0 G90 Z200
    
```

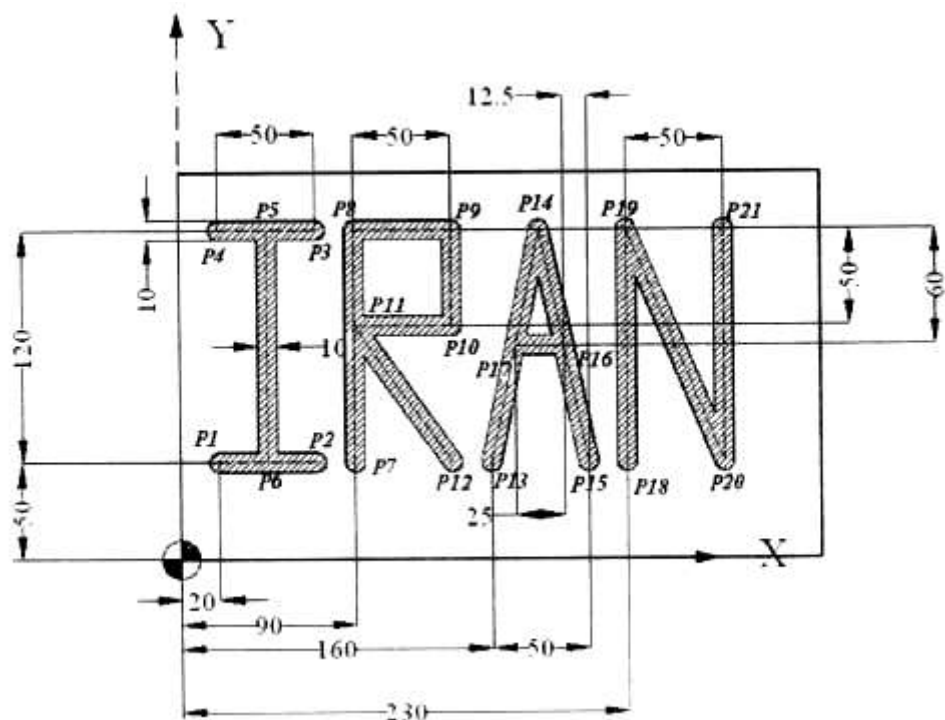

N210 X-50 Y-50
N215 M30

توضیح بلوک های برنامه

انتخاب **صفر قطعه کار**: برای آسانی برنامه نویسی با توجه به اندازه های نقشه، صفر قطعه کار، مماس بر روی سطح فوقانی آن و در گوشه سمت چپ پایین انتخاب می شود.

N5: مشخص کردن صفحه کاری با کد **G17** (صفحه XY).

مشخص کردن سیستم اندازه گیری با کد **G71** (متریک).

مشخص کردن سیستم مختصات مطلق (**G90**).

N10: انتقال اسپیندل به نقطه ای مناسب برای تعویض ابزار.

✓ نکته

اگر ماشین CNC دارای سیستم **ATC** (تعویض ابزار اتوماتیک) باشد، نیازی به این حرکت نیست. در ماشین هایی که تعویض ابزار به صورت دستی انجام می شود این نقطه باید با توجه به ساختار ماشین تعیین شود، به نحوی که اپراتور در تعویض ابزار با مشکل و مانعی روبرو نگردد.

N15 و N20: دستورهای تعویض ابزار و فعال کردن اطلاعات هندسی ابزار **Tool Offset**

N25: تعیین سرعت دورانی اسپیندل ($S = 75 \times 1000 / (3.14 \times 10) = 2220$).

N30: انتقال ابزار به نقطه شروع کار (نقطه ۱، اما با حفظ فاصله مناسب نسبت به قطعه کار روی محور Z) با حداکثر سرعت

N33: نزدیک شدن به قطعه کار فقط در راستای محور Z (فاصله ۳ میلی متری، نسبت به سطح فوقانی قطعه کار در صورت صاف بودن و دقت قطعه خام می تواند کمتر شود).

N40: نفوذ به عمق ۶ میلی متری با سرعت پیشروی 200 mm/min

✓ نکته

در صورت لزوم می توان سیستم **خنک کاری** (Coolant) را به صورت زیر فعال کرد:

M08: پمپ پاشش مایع خنک کاری روشن

M09: پمپ پاشش مایع خنک کاری خاموش

N45: حرکت ابزار به نقطه ۲ با مختصات نسبی و سرعت پیشروی 444 mm/min (محاسبه: $F = 2220 \times 0.1 \times 1.2 = 444$)

N50: خروج ابزار از کار با حداکثر سرعت تا فاصله ۳ میلی متری نسبت سطح قطعه کار

N55: حرکت به نقطه 3

N60: نفوذ به عمق ۶ میلی متری از سطح قطعه کار

N65: حرکت به نقطه ۴ با سرعت پیشروی 444 mm/min

N70: خروج ابزار از قطعه کار

N75: حرکت به نقطه ۵

N80: نفوذ ابزار

N85: حرکت به نقطه ۶

N90: خروج ابزار

N95: انتقال به نقطه ۷

N100: نفوذ ابزار

N105 تا N125: حرکت روی مسیر از نقاط ۸ تا ۱۲

N123 تا N150: حرکت ابزار و عبور از نقاط ۱۳ و ۱۴ و ۱۵

N160 تا N170: حرکت ابزار روی نقاط ۱۶ تا ۱۷

N180 تا N200: حرکت ابزار روی نقاط ۱۸ تا ۲۱

N205: خروج ابزار از قطعه کار و دور شدن تا فاصله ۲۰۰ میلی متری از سطح قطعه کار


N210: انتقال ابزار به نقطه مناسبی جهت تعویض قطعه کار

N125: پایان برنامه

با اجرای دستور M30 برنامه خاتمه یافته تلقی می شود و اجرا به خط اول برنامه بر می گردد. سیستم کنترل، منتظر صدور فرمان شروع برنامه (یا زدن شستی NC Start) می ماند. با دستور M30 کلیه فرمانهای پایدار لغو می شوند و دستورهای پیش فرض فعال خواهند شد (به عنوان مثال، اسپیندل و پمپ سیستم خنک کاری خاموش می شوند).

✓ مثال

برنامه تراشکاری قطعه ای را مطابق نقشه زیر بنویسید. عملیات در مرحله پرداخت (Finishing)، سرعت برش ابزار $V_c = 300m/min$ و سرعت پیشروی آن $F = 0.2mm/r$ است.

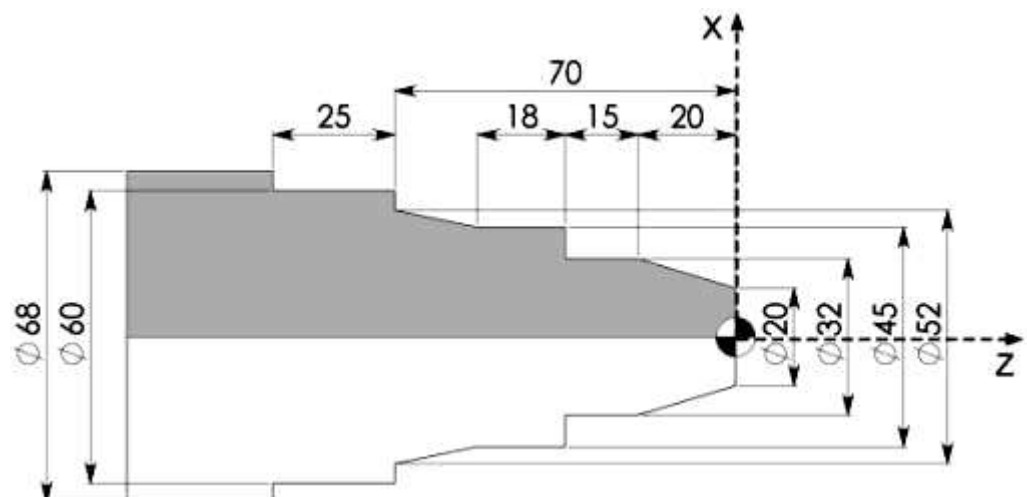

LATHEPGM1.MPF
 N5 G18 G71 G90 G55
 N10 G0 X150 Z200
 N15 T5 D1
 N20 LIMS=3500
 N25 G96 S300 F0.2 M4
 N30 G0 X20 Z2
 N35 G1 Z0 M8
 N40 X32 Z-20
 N45 G91 Z-15
 N50 G90 X45
 N55 G91 Z-18
 N60 G90 X52 Z-70
 N65 X60
 N70 G91 Z-25
 N75 G90 X68
 N80 G0 X150 Z200
 N85 M30

توضیح بلوک های برنامه

N5: تعریف صفحه کاری XZ (G18)، سیستم اندازه گیری میلیمتری (G71)، سیستم مختصاتی مطلق (G90) و نقطه صفر قطعه کار (یکی از کدهای G54 تا G57).

N10: انتقال ابزار گیر به نقطه مناسبی برای تعویض ابزار

✓ نکته

با توجه به اینکه هنگام چرخش برجک (Turret)، احتمال درگیر شدن ابزار با قطعه کار، سه نظام، مرغک و ... وجود دارد، باید با دقت تمام نقطه ای برای تعویض ابزار انتخاب شود که ضمن اجتناب از حرکت های اضافی، احتمال برخورد وجود نداشته باشد.

N15: تعویض ابزار (چرخش برجک) و قرار گرفتن ابزار ایستگاه ۵ در موقعیت کار (T5)، ضمناً اطلاعات ابزار نیز از فایل Tool Offset خوانده و فعال خواهند شد (D1).

N20: تعیین حداکثر سرعت دوران اسپیندل به میزان 3500rpm (LIMS=3500)

N25: تعیین کد سرعت برشی ثابت (G96)، تعریف سرعت برش (S300) و پیشروی (F0.2) و تعیین جهت دوران اسپیندل مخالف گردش عقربه های ساعت (M4)

N30: انتقال ابزار به نقطه ای با فاصله 2mm (روی محور Z) نسبت به نقطه ۱ برای شروع عملیات.

N35: حرکت به نقطه ۱، سیستم خنک کاری روشن

N40 تا N75: حرکت ابزار روی مسیرهای خطی از نقطه ۱ تا ۱۰

N80: دور کردن ابزار از قطعه کار برای تعویض ابزار یا تعویض قطعه کار

N85: پایان برنامه (M30)

۵-۱۵ - صفحات کاری (Working Planes)


محورهای مختصات، دو به دو تشکیل صفحاتی را می دهند که به نام صفحات کاری خوانده می شوند. بعضی از G کدها (مانند دستورهای G42/G41/G3/G2، مختصات قطبی و...) از نظر محاسبات ریاضی فقط در یکی از این صفحات اجرا می شوند، پس باید در ابتدای برنامه و یا در هر نقطه ای که لازم است، صفحه کاری مورد نظر را تعریف کنیم. کدهای اختصاص یافته به تعریف صفحات کاری:

G17: صفحه کاری XY محور نفوذ ابزار Z

G18: صفحه کاری ZX محور نفوذ ابزار Y

G19: صفحه کاری YZ محور نفوذ ابزار X

این G کدها هم گروه و پایدارند. معمولاً G17 در ماشینهای فرز و سنگ تخت (شکل زیر، چپ و راست بالا) و معمولاً G18 در ماشینهای تراش و سنگ محور (شکل زیر، راست پایین) پیش فرض می باشند.

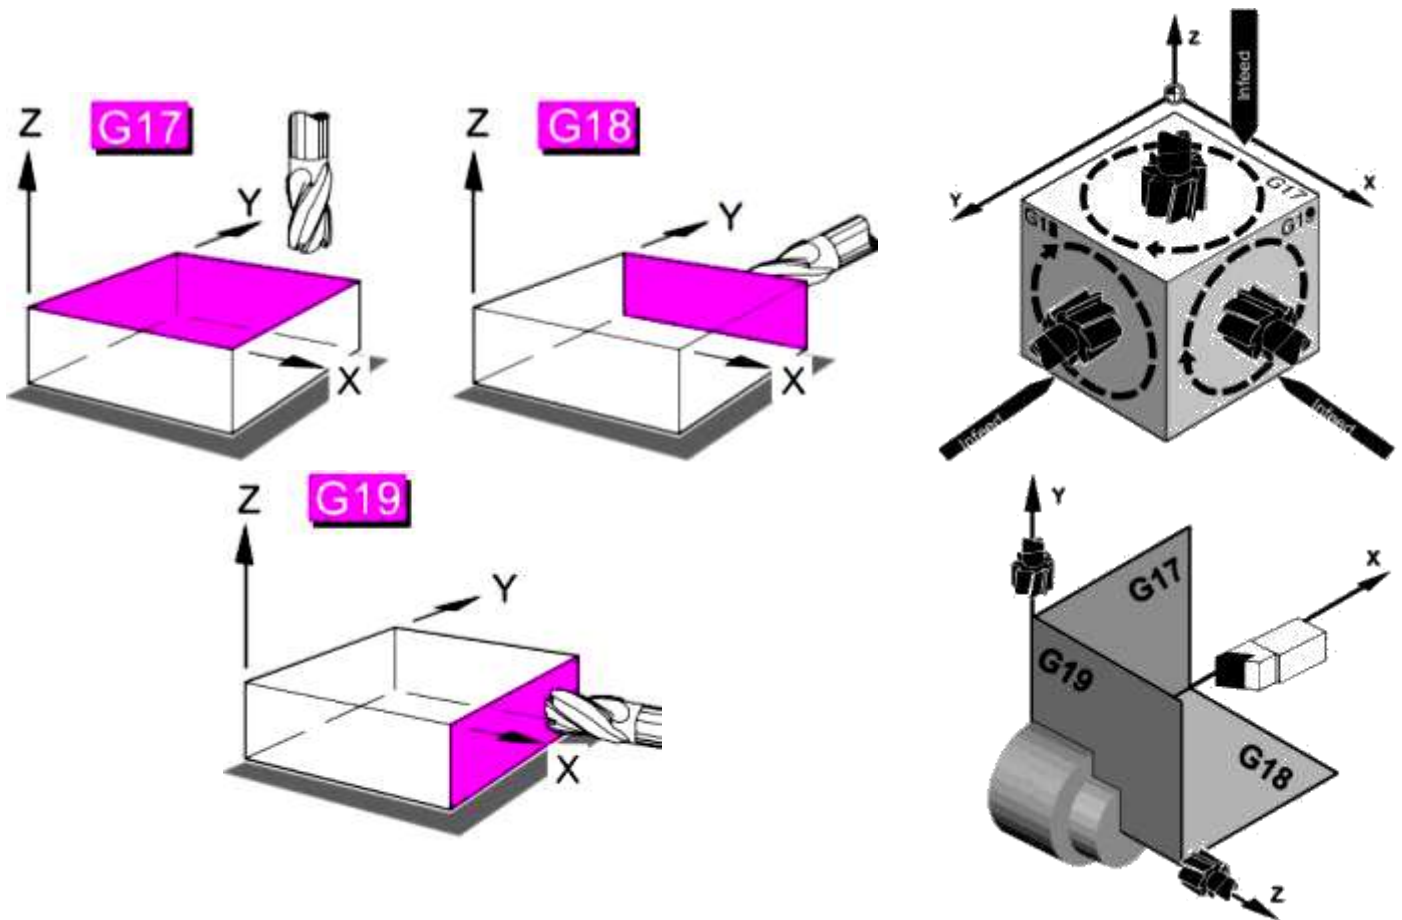

در صورت تغییر صفحه کاری در اواسط برنامه، می توان با دستورهای فوق، صفحه جدید تعریف کرد (به عنوان مثال: **چرخش هد در ماشینهای فرز یونیورسال**).

✓ نکته

دستورهای G17/G18/G19، علاوه بر تعیین صفحه کاری، محور نفوذ ابزار Infeed را نیز مطابق جدول فوق تعریف می کنند. به این ترتیب، در یک ماشین فرز یونیورسال:

- در حالت **اسپیندل عمودی**: صفحه کاری XY و محور نفوذ ابزار Z است، پس باید کد G17 تعریف شود.
- در حالت **اسپیندل افقی**: صفحه کاری ZX و محور نفوذ ابزار Y است، پس باید کد G18 تعریف شود.
- در صورتی که هد 90 درجه حول محور Y چرخیده باشد، صفحه کاری YZ و محور نفوذ X خواهد بود (در این حالت باید G19 فعال شود).

✓ نکته

در یک فرز عمودی یا افقی بدون تغییر وضعیت هد، دستورهای G17 تا G19 به صورت زیر عمل خواهند کرد:

دستور	صفحه کاری	محور نفوذ
G17	XY	Z
G18	ZX	Y
G19	YZ	X

در صورتی که صفحه کاری مورد نظر و محور نفوذ ابزار با هیچ کدام از موارد فوق مطابقت نداشته باشد. باید به دستورهایی خاصی که در هر سیستم کنترل تعریف می شود، مراجعه کرد.

✓ مثال

می خواهیم در یک فرز عمودی در حالی که محور نفوذ ابزار Z است، صفحه کاری ZX باشد.

حل: دستورهایی خاص چند سیستم کنترل برای مورد فوق عبارتند از:

الف - کنترل کننده های SINUMREIK سری 800A زیمنس: دستور G16 برای این منظور پیش بینی شده است. در این دستور می توان صفحه کاری و محور نفوذ ابزار را به صورت آزاد تعریف کرد. در این مثال، دستور G16 به صورت زیر تعریف می شود:

G16 ZX Z

ب - کنترل کننده های SINUMREIK سری 810/840D زیمنس: بایستی با استفاده از دستور ROT دستگاه مختصات را بچرخانیم:

ROT X90

۵-۱۶ - تعیین سیستم اندازه گیری محورهای مختصات (خطی)

در ماشینهای CNC دو نوع سیستم اندازه گیری برای محورهای خطی پیش بینی شده است:

❖ سیستم متریک G71

❖ سیستم انگلیسی (اینچی) G70

شرکت سازنده ماشین ابزار با توجه به این موضوع که خریدار ماشین، معمولاً از چه سیستم اندازه گیری استفاده می کند، یکی از دو حالت فوق را به عنوان پیش فرض انتخاب می کند (در ایران اکثراً سیستم متریک). حال اگر در نقشه یک قطعه بخشی از اندازه ها با سیستم پیش فرض متفاوت باشند، می توان با تعریف کد مناسب، سیستم اندازه گیری را تغییر داد. به عنوان نمونه

N5 G17 G71

⋮

N300 G70

N305 G1 Z-2

⋮






N330 G71

کلید اندازه های داده شده در فاصله N300 تا N330 بر حسب اینچ (in) خواهند بود. در ادامه، اندازه ها بر حسب میلی متر (mm) تعریف می شوند.

✓ نکته

تغییر سیستم اندازه گیری در اواسط برنامه در سیستم کنترل **Sinumerik** پذیرفته می شود، اما در بعضی از کنترل کننده ها باید سیستم اندازه گیری منتخب از ابتدا تا انتهای برنامه حفظ شود.




در سیستم کنترل **SINUMERIK** یا تغییر سیستم اندازه گیری در برنامه (به کمک کدهای **G70** یا **G71**) موارد زیر همچنان بر حسب سیستم اندازه گیری پیش فرض محاسبه خواهند شد.

- سرعت برش (با آدرس S) 
- سرعت پیشروی (با آدرس F) 
- ابعاد ابزار 
- مختصات نقاط صفر قطعه کار 
- نمایش موقعیت محورها روی صفحه نمایش 

۵-۱۷- مختصات قطبی (Polar Coordinates)

تعریف مختصات قطبی در سیستمهای مختلف کنترل، متفاوت است. در این بخش، روش تعریف مختصات قطبی در سیستم کنترل **Sinumerik 810/840D** توضیح داده می شود.

برای تعریف مختصات یک نقطه به صورت قطبی به اطلاعات زیر نیاز داریم:

- مختصات نقطه ای به نام قطب Pole 
- شعاع قطبی 
- زاویه قطبی 

✓ نکته

مختصات قطبی فقط در یکی از سه صفحه کاری اصلی قابل اجرا است.

۵-۱۷-۱- روش های تعریف مختصات قطب


سه روش برای تعریف قطب وجود دارد.

❖ **کد G110**، مختصات قطب را نسبت به آخرین موقعیت ابزار تعریف می کند. این مختصات همیشه نسبی هستند و دستورهای **G90** یا **G91** تأثیری بر آن نخواهند داشت.

N... G110 X... Y... Z ...

مثال ✓

ابزار در نقطه P1 قرار گرفته است و می خواهیم نقطه C را به عنوان قطب معرفی می کنیم (شکل زیر)

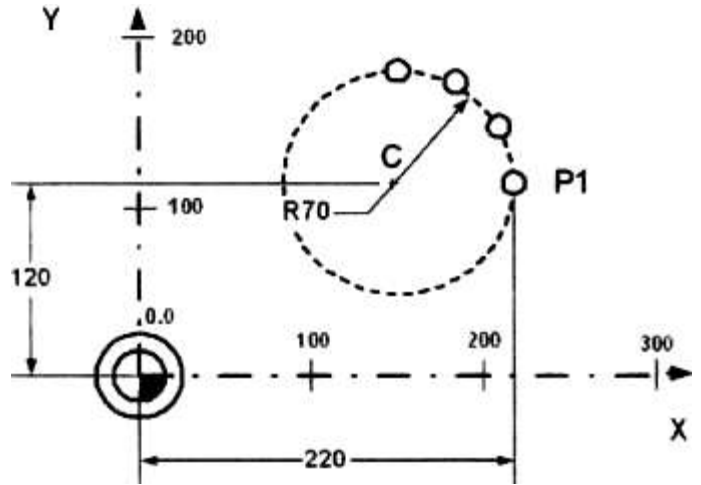


```

:
:
N300 G0 G90 X220 Y120
N305 G110 X-70 Y0
    
```

مثال ✓

ابزار در نقطه P2 قرار گرفته و قرار است این نقطه به عنوان قطب تعریف شود (شکل زیر).

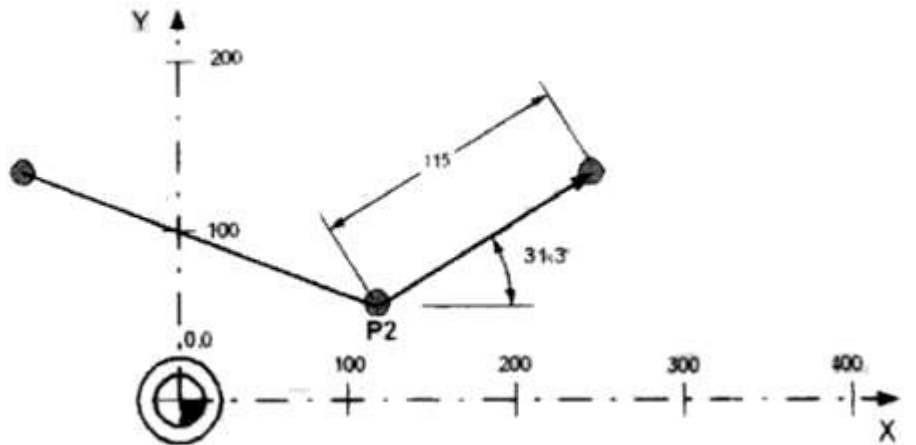


```

:
:
N160 G1 X120 Y50
N165 G110 X0 Y0
    
```

❖ کد **G111**، مختصات قطب را نسبت به آخرین نقطه صفر قطعه کار تعریف می کند. این مختصات همیشه مطلق است. به

عنوان نمونه:

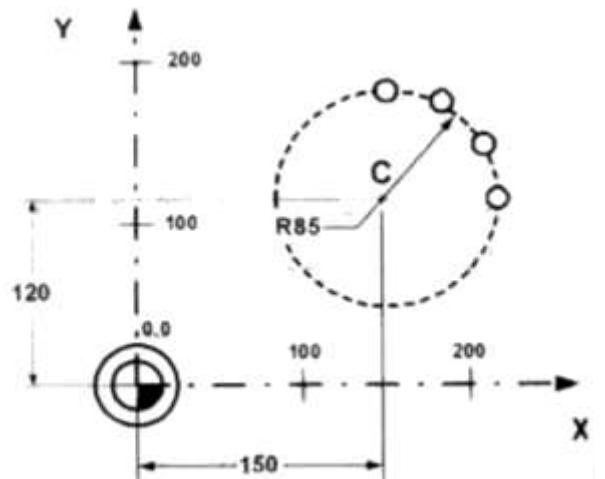


```

:
:
N305 G111 X150 Y120
    
```

❖ کد **G112**، مختصات قطب جدید را نسبت به آخرین قطب تعریف خواهد کرد (شکل زیر). این مختصات همیشه نسبی است.

⋮
N680 G111 X110 Y65
⋮
G740 G112 X-235 Y25

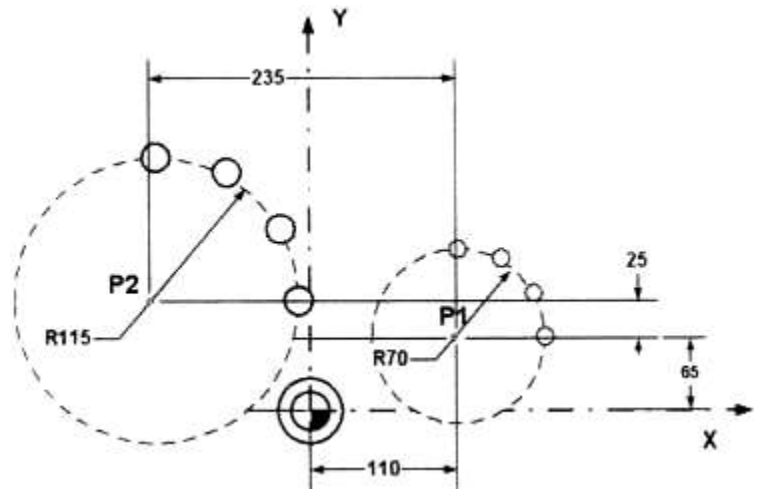


✓ نکته

برای تعریف هر قطب جدید حتماً باید یکی از سه کد G110/G111/G112 تعریف شود. مختصات نقطه قطب باید در همان بلوک آورده شود. به عبارت دیگر این G کدها ناپایدارند اما اثر آنها باقی می ماند. در بلوک حاوی کدهای G110/G111/G112 هیچ دستور دیگری آورده نشود. قطب پیش فرض، آخرین نقطه صفر تعریف شده خواهد بود.

۵-۱۷-۱- شعاع قطبی (Polar Radius)

طبق تعریف، فاصله نقطه مورد نظر تا نقطه قطب، شعاع قطبی نامیده می شود و به صورت $RP=$ نشان داده می شود. شعاع قطبی بدون علامت تعریف می شود.

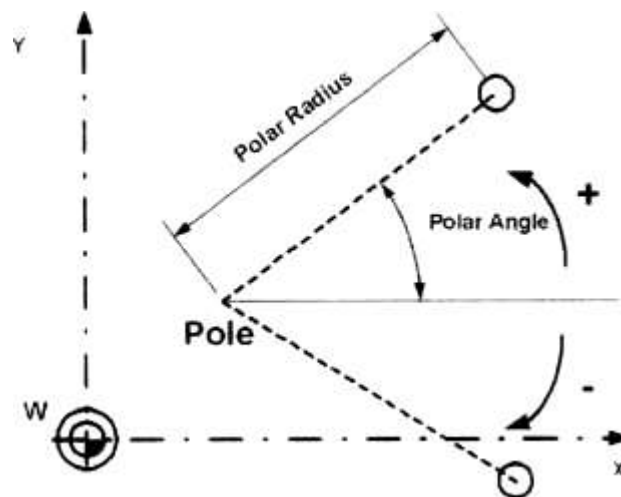


۵-۱۷-۲- زاویه قطبی (Polar Angle)

طبق تعریف، زاویه خط واصل بین نقطه مورد نظر تا قطب با جهت مثبت محور اول صفحه کاری، زاویه قطبی نامیده می شود و با $AP=$ نشان داده می شود. زاویه AP می تواند مثبت یا منفی باشد. چنانچه جهت اندازه گیری زاویه، مخالف گردش عقربه های ساعت (مثبت مثلثاتی) باشد، علامت AP مثبت و در صورتی که جهت اندازه گیری موافق گردش عقربه ها باشد، علامت آن منفی خواهد بود. محدوده مقادیر مجاز برای تعریف AP برابر $\pm 360^\circ$ است.

مثال ✓

می خواهیم سوراخ هایی را مطابق نقشه شکل زیر، روی یک قطعه آلومینیومی ایجاد کنیم:
الف- قطعه باید در یک ماشین فرز دروازه ای سوراخکاری (Drilling) شود. عمق سوراخ ها مساوی است. سرعت دورانی 800rpm و سرعت پیشروی 150mm/min محاسبه شده است.

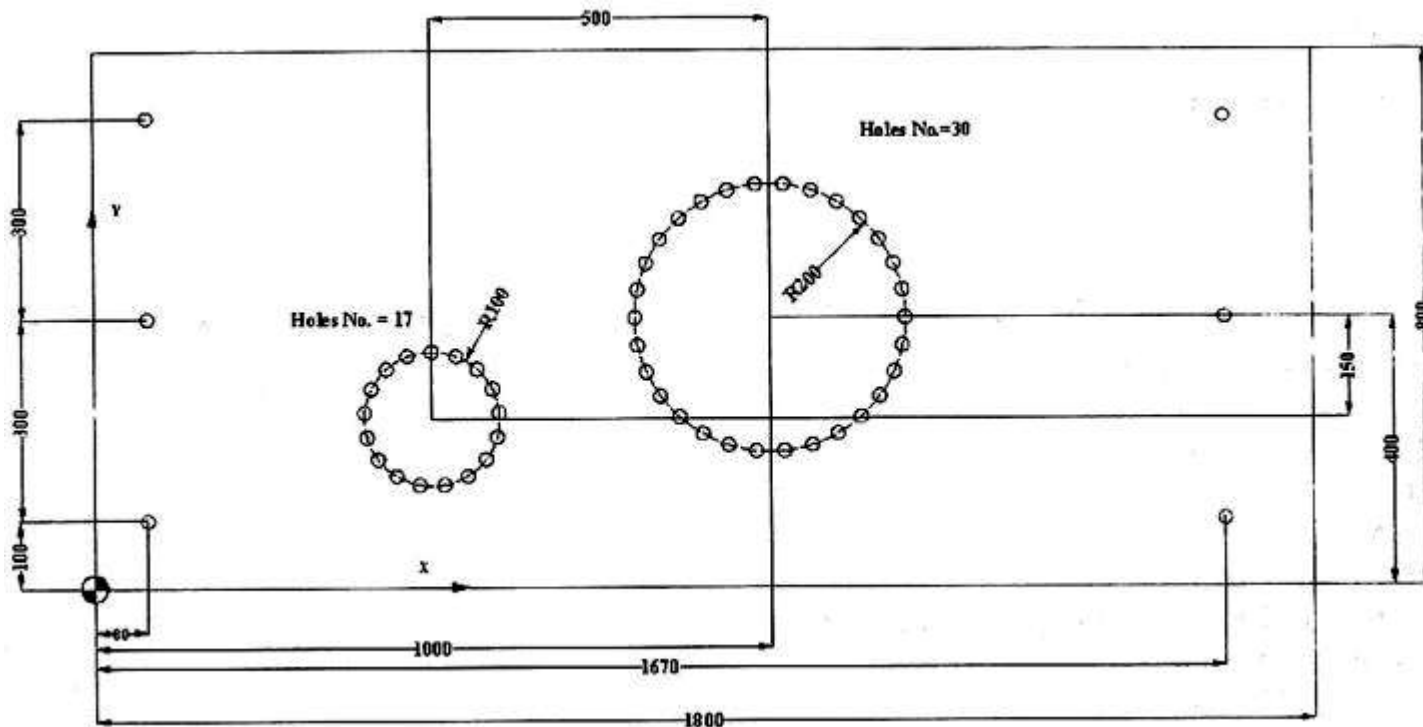**POLCORDTSTI_MPF**

N5 G17 G71 G90 G54

N10 T10 D1

N15 M6 (تعویض ابزار)

N17 S800 M3

N20 G0 X80 Y100

G25 MILLPGM (فراخوانی زیر برنامه سوراخکاری)

N30 G91 Y300

N35 MILLPGM

N40 G91 Y300

N45 MILLPGM

N50 G90 X1670

N55 MILLPGM

N60 G91 Y-300

N65 MILLPGM

N75 G91 Y-300

N75 MILLPGM

N80 G90 G0 X1200 Y400

N85 G110 X-200 Y0

N90 MILLPGM

N95 POINTS1 P=29

(تعداد دفعات اجرای زیر برنامه سوراخکاری بر روی دایره بزرگتر: ۲۹)

N100 G112 X-500 Y-150

N105 G0 AP=90 RP=100

N110 MILLPGM

N115 POINTS2 P=16 (تعداد دفعات اجرای زیربرنامه سوراخکاری بر روی دایره کوچکتر: ۱۶)

N120 G0 G90 Z200

N125 G53 X0 Y0

N130 M30

MILLPGM-SPF (زیر برنامه سوراخکاری)

N10 G1 G90 Z-10 F800 M8

N15 G0 Z2

N20 M17 (پایان زیر برنامه)

POINTS1-SPF (زیربرنامه سوراخکاری بر روی دایره بزرگتر)

N5 G0 G90 RP=200 AP=IC(12)

N10 MILLPGM

N15 M17

POINTS2-SPF (زیربرنامه سوراخکاری بر روی دایره کوچکتر)

N5 G0 G90 RP=100 AP=IC(-21.176) (استفاده از مختصات نسبی موقت)

N10 MILLPGM

N15 M17

ب- قطعه را یک ورق آلومینیومی در نظر بگیرید که قرار است با ماشین پانچ CNC، سوراخکاری شود.

POLCORDTST2-MPF

N5 G17 G71 G90 G54

N10 T10 D1

N15 M6

N20 G0 X80 Y100

N25 PUNCHPGM (فراخوانی زیر برنامه پانچ کاری)

N30 G91 Y300

N35 PUNCHPGM

N40 G91 Y300

N45 PUNCHPGM

N50 G90 X1760

N55 PUNCHPGM

N60 G91 Y-300

N65 PUNCHPGM

N70 G91 Y-300

N75 PUNCHPGM

N80 G90 G0 X1200 Y400

N85 G110 X-200 Y0

N90 PUNCHPGM

N95 POINTS1 P=29

N100 G112 X-500 Y-150

N105 G0 AP=90 RP=100

N110 PUNCHPGM

N115 POINTS2 P=16

N120 G0 G90 Z200

N125 G53 X0 Y0

N130 M30

PUNCHPGM-SPF (زیر برنامه پانچ کاری)

N5 M25 (پایین رفتن سنبه پانچ کاری)

N10 M20 (بالا رفتن سنبه پانچ کاری)

N15 M17

POINTS1-SPF

N5 G0 G90 RP=200 AP= IC(12)

N10 PUNCHPGM

N15 M17

POINTS2-SPF

N5 G0 G90 RP=100 AP=IC(-21.176)

N10 PUNCHPGM

N15 M17

۱۱-۳ میان‌یابی دایره‌ای (Circular Interpolation)

با اجرای دستورهای میان‌یابی دایره‌ای، ابزار روی کماتی از یک دایره مشخص حرکت خواهد کرد. مشابه دستورهای G0 و G1 (میان‌یابی خطی)، ابزار باید در نقطه شروع قرار گیرد و سپس مشخصات نقطه پایان مسیر داده شود. از آنجا که از دو نقطه معین بی‌نهایت دایره می‌گذرد، باید دقیقاً مشخص شود که چه دایره‌ای مورد نظر است. روشهای مختلفی برای تعریف دایره وجود دارد. در اینجا ۷ روش (بر اساس کنترل کننده SINUMERIK 840D) تشریح می‌شود که دو روش اول در اکثر سیستمهای کنترل نیز اجرا می‌شوند:

میان‌یابی دایره‌ای، فقط به صورت دوبعدی (در یکی از سه صفحه کاری اصلی) قابل اجراست (جز دستور CIP). در صورتی که بخواهید این حرکت را در یک صفحه مورب اجرا کنید، ابتدا باید دستگاه مختصات را طوری بچرخانید که دایره مورد نظر در یکی از سه صفحه اصلی کاری قرار گیرد (به بخش ۱۳-۳ موضوع چارچوبها - Frames و صفحات کاری مراجعه کنید).



۱۱-۳-۱ روش اول: دستورهای G2 یا G3 + مختصات مرکز کمان + مختصات نقطه پایان کمان

این روش کاملترین راه برای تعریف یک مسیر دایره‌ای است و تقریباً در اکثر سیستمهای کنترل قابل اجراست.


N... G2/G3 X... Y... [Z...] I... J... [K...]

شکل کلی دستور

توضیح پارامترها

ابتدا فرض کنیم که دایره‌ای با مختصات مرکز مشخص داریم. اگر بخواهیم روی محیط این دایره از

نقطه ۱ به نقطه ۲ برویم، دو راه وجود خواهد داشت (شکل ۳۱-۳):

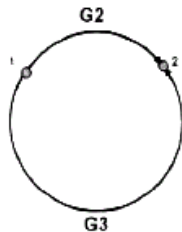

شکل ۳۱-۳

◀ حرکت روی محیط دایره موافق گردش عقربه‌های

ساعت: این حرکت، با دستور G02 برنامه‌ریزی می‌شود.

◀ حرکت روی محیط دایره مخالف گردش عقربه‌های


ساعت: این حرکت، با دستور G03 برنامه‌ریزی خواهد شد.


در اینجا نیز جهت موافق یا مخالف گردش عقربه‌های ساعت، بستگی به دید ناظر

خواهد داشت. با توجه به این موضوع که این حرکت، تنها در یکی از سه صفحه کاری

اصلی اجرا می‌شود، پس باید از دید ناظری که در جهت مثبت محور سوم (محور عمود

بر صفحه کاری) قرار گرفته است، بررسی کرد.

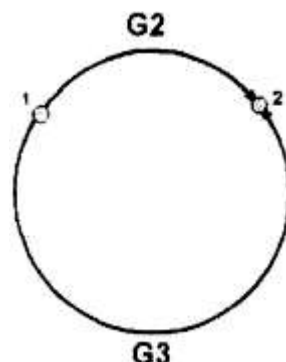

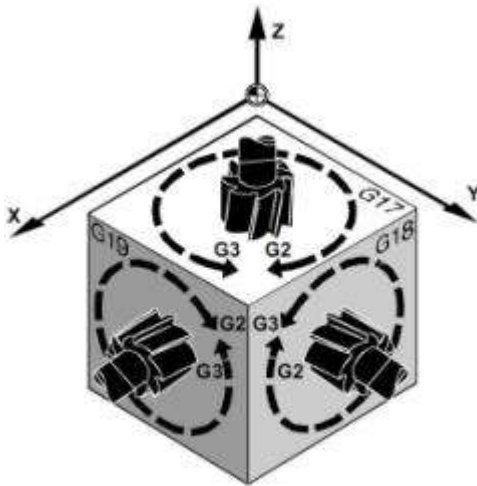

شکل ۳-۲۲


به این ترتیب می توان دستورهای فوق را در صفحات کاری اصلی به صورت زیر تعریف کرد (شکل ۳-۲۲):

X, Y و Z- مختصات نقطه پایان مسیر

از سه مختصات فوق، حداکثر باید دو مختصات ذکر شوند. این دو مختصات با توجه به صفحه کاری تعیین می شوند. مثلاً باید در صفحه G17 مختصات X و Y، در صفحه G18 مختصات X و Y و در صفحه G19 مختصات Y و Z را تعریف کنیم.

مختصات نقطه پایان مسیر می تواند مطلق (با کد G90) یا نسبی (با کد G91) باشد.

در صورتی که مختصات نقطه پایان مسیر روی یک محور، با مختصات نقطه شروع آن یکسان باشد نیازی به تعریف مختصات آن محور نیست.

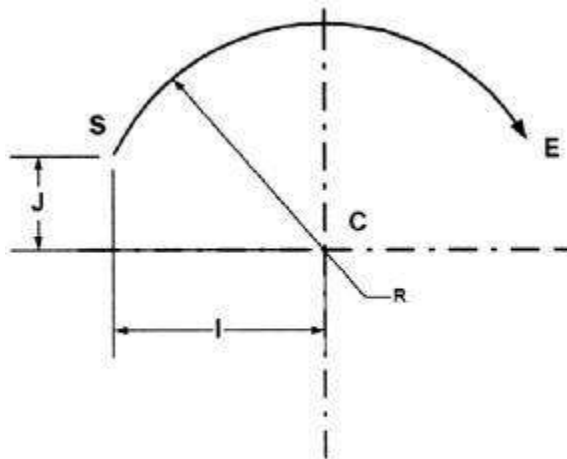

شکل ۳-۳۳

I, J و K- مختصات مرکز کمان

مختصات مرکز کمان، نسبت به نقطه شروع کمان با آدرسهای I, J و K (به ترتیب روی محورهای X, Y و Z) تعریف خواهد شد (شکل ۳-۳۳).

این مختصات، همیشه نسبی می باشند و G91/G90 تأثیری در آنها نخواهند داشت. برای تعیین مقادیر I, J و K و علامت آنها می توان یکی از دو روش زیر را انتخاب کرد:

◀ یک دستگاه مختصات (فرضی) را در نظر بگیرید که

محورهای آن I و J (به موازات X و Y) می باشند و مبدأ مختصات آن بر نقطه شروع کمان منطبق است. حال، مختصات مرکز کمان را در این دستگاه به دست آورید.

◀ فرض کنید که می خواهید از نقطه شروع کمان به مرکز بروید. فاصله ای که باید روی محور X طی شود، همان مقدار I و فاصله روی محور Y، همان مقدار J خواهد بود. چنانچه برای رسیدن به مرکز کمان (از نقطه شروع) موافق محوری حرکت کنیم علامت پارامتر، مثبت و در غیر این صورت، منفی خواهد بود.

هر کدام از پارامترهای I, J و K را که برابر صفر باشند می توان حذف کرد.

این پارامترها ناپایدارند و در بلوکهای بعدی باید تکرار شوند.




تعریف مختصات مرکز کمان به صورت مطلق

I=AC(...)
J=AC(...)
K=AC(...)

با این روش، می توان مختصات مرکز کمان را نسبت به نقطه صفر قطعه کار تعریف کرد. به عنوان نمونه:

I=AC(270) J=AC(190)

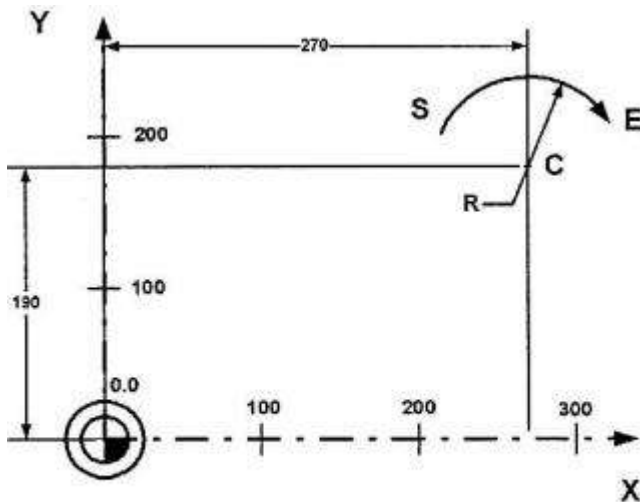


تعریف مختصات مرکز به صورت ترکیبی از مطلق و نسبی نیز امکان پذیر است (شکل ۳-۳۴).



به عنوان نمونه:

I=AC(270) J-15

شکل ۳-۳۴

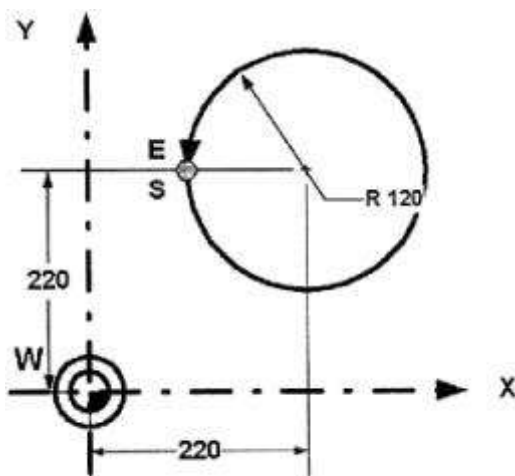

شکل ۳-۳۵

دایره کامل (۳۶۰°): برای حرکت ابزار، روی یک دایره کامل فقط باید از روش مختصات مرکز استفاده کرد. از آنجا که مختصات نقطه شروع و پایان مسیر یکی است، نیازی به آوردن مختصات نقطه پایان نیست (شکل ۳-۳۵).

N145 G1 G90 X220 Y220

N150 G3 I120

مسیر فوق، یک دایره کامل به شعاع ۱۲۰ میلی متر خواهد بود.

روش مختصات مرکز، روش دقیقی است که بسیار بسته عمل

می کند، به این معنی که اگر مختصات نقطه شروع، پایان و مرکز کمان، متعلق به یک دایره نباشند دستور اجرا

N140 G1 X200 Y200

N145 G2 G91 X50 Y50 I50

نخواهد شد و یک پیغام خطا (Error Message) صادر خواهد گردید.

برنامه فوق، صحیح است و اجرا خواهد شد.

N140 G1 X200 Y200

N145 G2 G91 X50 Y51 I50

از آنجا که سه نقطه تعریف شده در این مثال متعلق به یک دایره نمی باشند، پیغام خطای "Wrong circle

end point" صادر خواهد شد. برای آگاهی از پیغامهای خطا به فصل ۸ مراجعه کنید.

میزان خطای مجاز: سیستم کنترل، درستی مختصات نقاط شروع، پایان و مرکز را با مقایسه شعاع در نقطه شروع (R_1) و در نقطه (R_2) پایان انجام می دهد.

اگر این دو شعاع، دقیقاً مساوی باشند برنامه اجرا خواهد شد، اما اگر اختلافی باشند؛ این اختلاف با تولرانس معینی که در اطلاعات ماشین (Machine Data) تعریف شده است (که معمولاً بین ۵ تا ۱۰ میکرون است)، مقایسه خواهد گردید (برای آگاهی از اطلاعات ماشین به فصل ۸ مراجعه کنید).

در صورتی که اختلاف کمتر از تولرانس مذکور باشد، مرکز جدیدی توسط CNC برای کمان به دست می آید که فاصله نقطه شروع و پایان تا آن مرکز مساوی خواهد بود و برنامه بدون اعلام خطا اجرا خواهد شد.

در صورتی که اختلاف بیشتر از تولرانس فوق است، پیغام خطای شماره 14040 صادر می شود و اجرای برنامه متوقف خواهد شد.




اگر مختصات نقاط از برنامه های AutoCAD استخراج شده یا در نرم افزار CAD/CAM نوشته شده باشد، معمولاً مقادیر تا سه رقم اعشار گرد می شوند و در نتیجه نسبت به مختصات واقعی اختلاف خواهند داشت. در چنین صورتی اگر تولرانس اشاره شده، خیلی بسته انتخاب شده باشد برنامه مرتباً با اعلام خطا متوقف خواهد شد. برای حل این مشکل پیشنهاد می شود برنامه با روش تعریف شعاع (به جای تعریف مختصات مرکز) اصلاح شود.

.....

نمونه هایی از تعریف مختصات مرکز

N180 G1 G90 X95 Y291.652
 N185 G2 X296.989 Y244.03 I85 J-91.652
 N190 G3 X514.272 Y339.593 I82.949 J105.97
 N200 G1 X681.544 Y239.024

◀ شکل ۳-۳۶

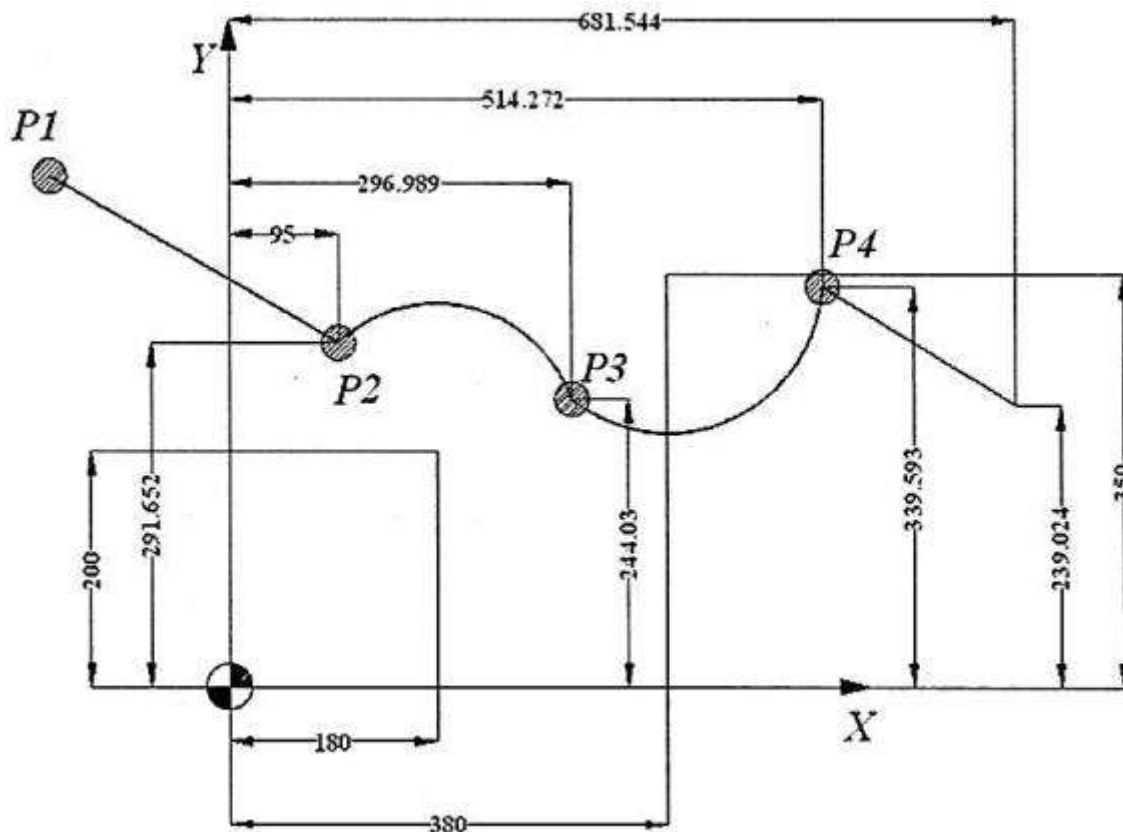

شکل ۳-۳۶




می توان بلوکهای N185 و N190 را به صورت زیر نیز نوشت:


N185 G2 X... Y... I=AC(180) J=AC(200)
N190 G3 X... Y... I=AC(380) J=AC(350)

N365 G1 G90 X35 Y200
N370 G3 X-175 Y312.25 I-135 J0

◀ شکل ۳-۳۷

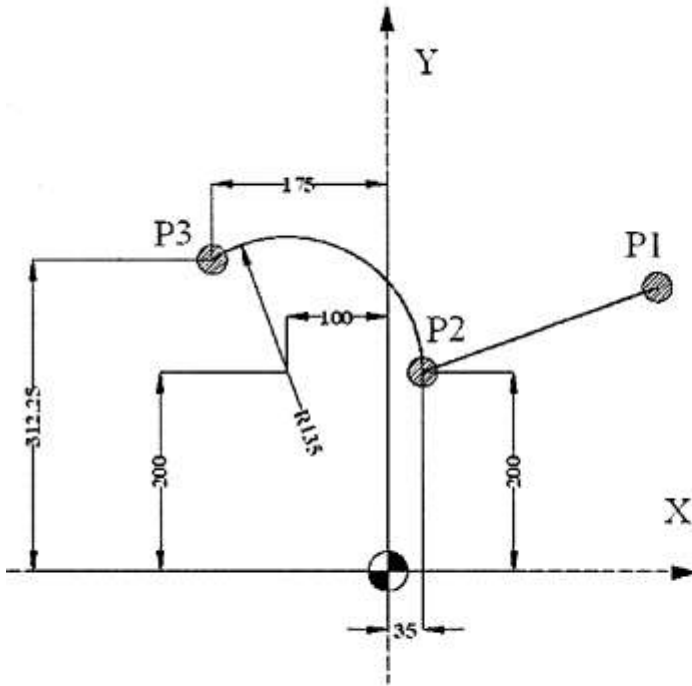

شکل ۳-۳۷

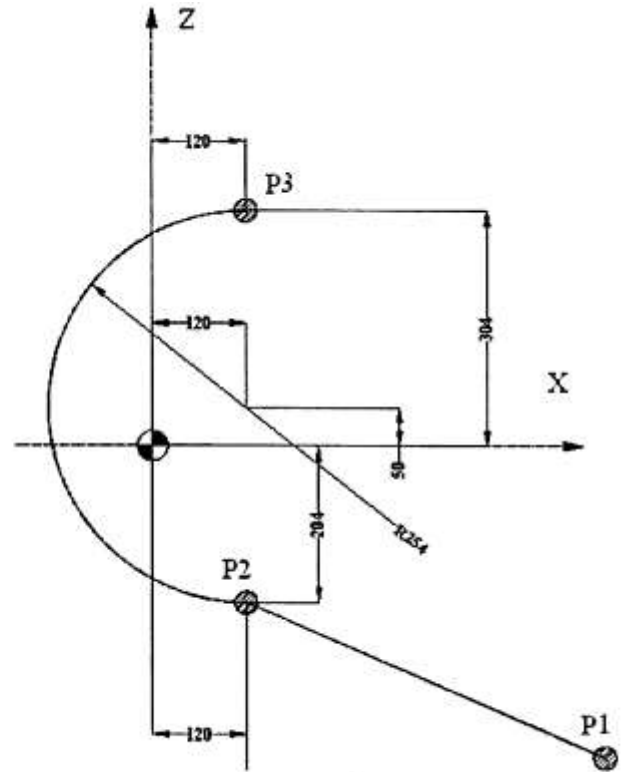

شکل ۳-۳۸

◀ شکل ۳-۳۸

N5 G18


⋮

★ N70 G1 G90 X120 Z-204
N75 G3 Z304 I0 K254

در صفحه کاری G18 (با توجه به جهت محورهای X و Z) جهت دید صحیح، از

پشت صفحه است.



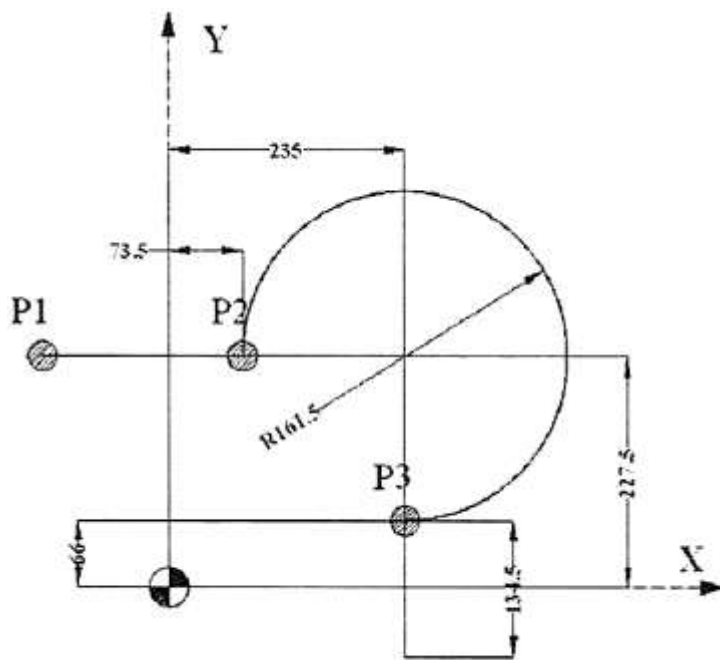

◀ شکل ۳-۳۹

N700 G1 G90 X73.5 Y227.5
N705 G2 X235 Y66 I161.5
N710 G1 G91 Y-134.5

شکل ۳-۳۹


در مواردی که کمان، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ یا $\frac{3}{4}$ دایره است، استفاده از مختصات نسبی برای



تعریف پایان مسیر بهتر خواهد بود:

N705 G2 G91 X161.5 Y-161.5 I161.5

نکته

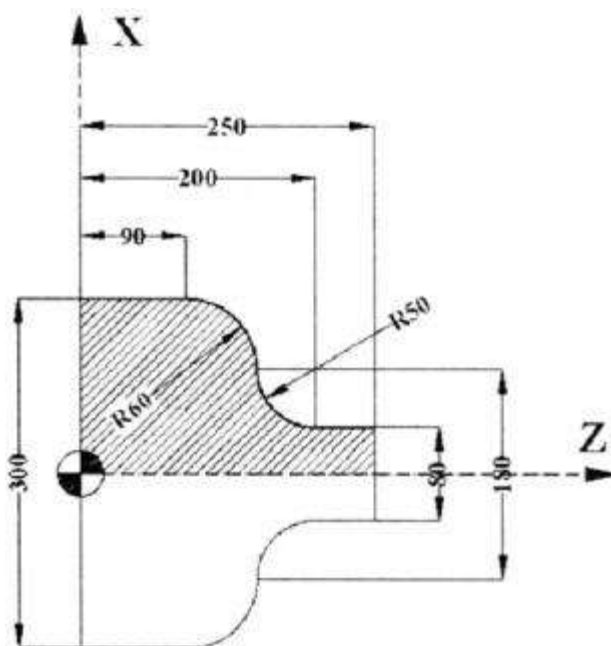

◀ شکل ۳-۴۰


N60 G1 G90 X80 Z250
N65 G1 Z200
N70 G2 X180 Z=IC(-50) I50 K0
N75 G3 X300 Z90 I0 K-60
N80 G1 Z0

شکل ۳-۴۰

در تمام موارد فوق I0, J0 و K0 را می توان حذف کرد.

مختصات محور X در تراش (در حالت مطلق) به صورت قطری تعریف می شود.



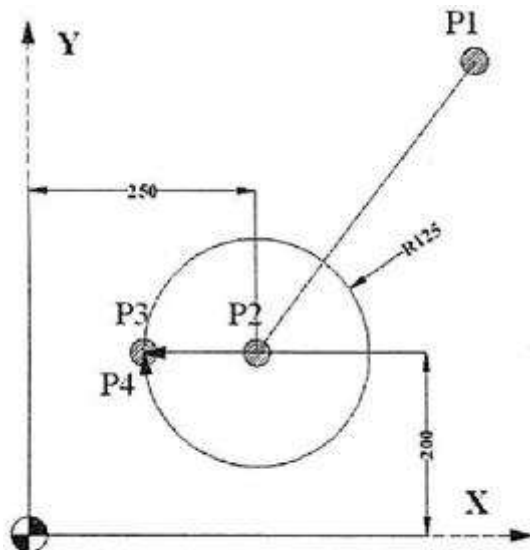


شکل ۳-۴۱

◀ شکل ۳-۴۱


N685 G0 G90 X250 Y200
 N690 G1 Z-10
 N695 G91 X-125
 N700 G2 I125

مختصات نقطه پایان و نقطه شروع یکسان می باشند (دایره کامل)، در نتیجه هر دو مختصات حذف شده اند. 

۳-۱۱-۲ روش دوم: تعریف شعاع کمان + مختصات نقطه پایان کمان

N... G2/G3 X... Y... [Z...] CR=...

شکل کلی دستور

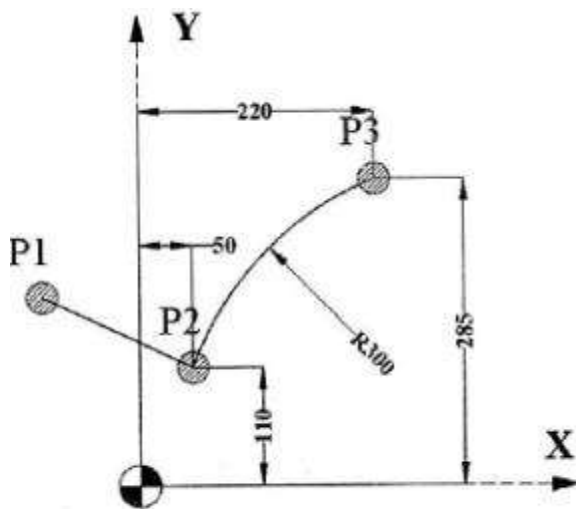

شکل ۳-۴۲


کمانهای دایره، در اکثر موارد با استفاده از شعاع تعریف می شوند. در این حالت می توان از شعاع CR=... و مختصات پایان کمان استفاده کرد. به عنوان نمونه (شکل ۳-۴۲):

N660 G1 G90 X50 Y110
 N665 G2 X220 Y285 CR=300

ضوابط تعریف مختصات نقطه پایان، دقیقاً مشابه مواردی است که در روش قبل (مختصات مرکز) توضیح داده شد.

استفاده از شعاع کمان ساده تر از روشهای دیگر است، اما باید نکات زیر در نظر گرفته شود:

۱- با تعریف شعاع و مختصات نقطه پایانی دو پاسخ به دست خواهد آمد که از نظر هندسی هر دو صحیح

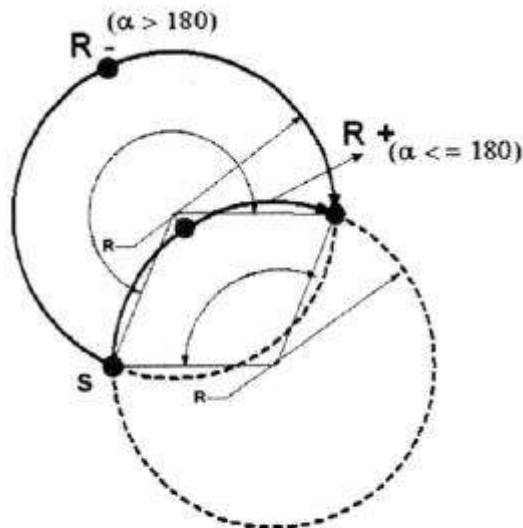

شکل ۳-۴۳

می باشند. از نظر اجرایی، به روش زیر یکی را مشخص می کنیم (شکل ۳-۴۳):

◀ کمانی که زاویه مرکزی آن کوچکتر از ۱۸۰° باشد، با CR=200 در برنامه تعریف خواهد شد.


◀ کمانی که زاویه مرکزی آن بزرگتر از ۱۸۰° باشد، با CR=-200 در برنامه تعریف خواهد شد.

کمانهایی که زاویه مرکزی آنها نزدیک به ۱۸۰° باشند، ممکن است برنامه نویسی را به اشتباه بیندازند. در این موارد اگر مطمئن نیستید از روش مختصات مرکز استفاده کنید.
فاصله بین دو نقطه شروع و پایان، باید کوچکتر یا مساوی قطر دایره باشد. در غیر این صورت، پیغام خطای "Circle radius too small" اعلام می شود و اجرای برنامه متوقف خواهد شد.



اگر هنگام نوشتن برنامه، مقدار عددی شعاع را خیلی بزرگتر از مقدار مورد نظر وارد کنیم، از نظر هندسی غلط نیست و برنامه با شعاع بزرگتر اجرا خواهد شد. به عنوان نمونه (شکل ۳-۴۴):

G2 X... Y... CR=200
 G2 X... Y... CR=1200

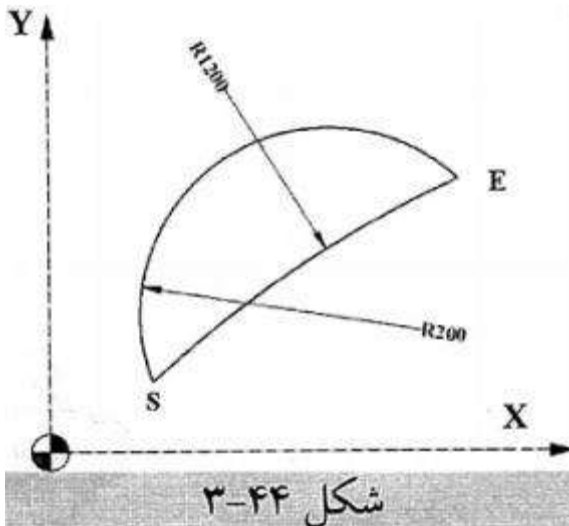

شکل ۳-۴۴

۳-۱۱-۳ روش سوم: دستورهای G2 و G3 + مختصات قطبی نقطه پایان کمان

N... G2/G3 RP=... AP=...

شکل کلی دستور
 توضیح پارامترها

RP=...: شعاع قطبی نقطه پایانی (شعاع کمان)


AP=...: زاویه قطبی

در این روش، باید مختصات قطب قبلاً تعریف شده باشد.



مختصات قطب، باید منطبق بر مرکز دایره باشد.
شعاع قطبی، دقیقاً باید همان شعاع کمان باشد.
 اگر نقطه شروع کمان با مختصات

P1

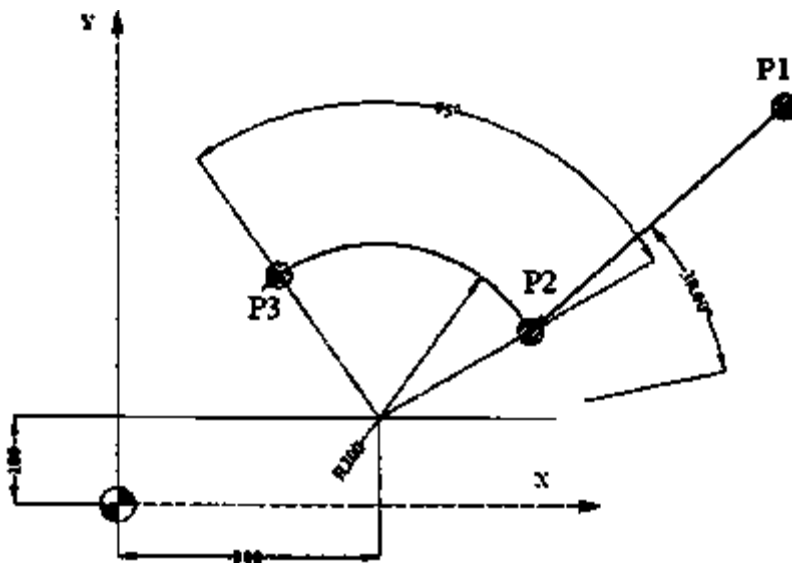

قطبی تعریف شده باشد می توان
 زاویه مرکزی کمان را در قالب زاویه
 قطبی (البته به صورت نسبی) تعریف
 کرد. به عنوان نمونه (شکل ۳-۴۵):

N420 G111 X300 Y100
 N425 G1 RP=200 AP=30
 N430 G3 RP=200 AP=IC(95)

۳-۱۱-۴ روش چهارم: دستورهای G2 و G3 + مختصات کارتزین نقطه پایان کمان + زاویه مرکزی کمان

N... G2/G3 X... Y... [Z...] AR=...

شکل کلی دستور

توضیح پارامترها

X, Y و Z - مختصات نقطه پایان مسیر

AR=...: زاویه مرکزی کمان با واحد درجه



زاویه مرکزی به صورت یک عدد بدون علامت تعریف می شود (شکل ۳-۴۶).

اطلاعات تکمیلی: توضیح چگونگی رسم کمانی با داشتن نقطه شروع، پایان و زاویه مرکزی (شکل ۳-۴۷):

الف- وتر SE را رسم می کنیم.


$$\alpha = \frac{180 - AR}{2}$$

ب- از نقطه S خطی را رسم می کنیم که با وتر SE زاویه α بسازد.

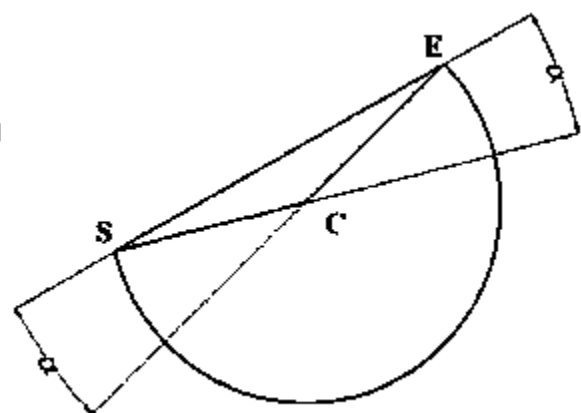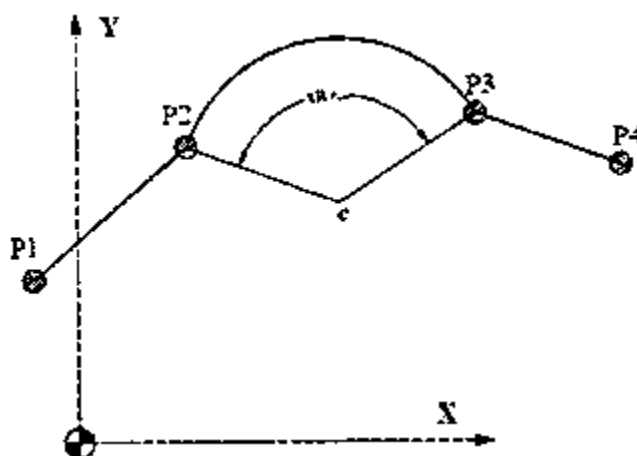

ج- از نقطه E نیز خطی رسم می کنیم که با وتر SE زاویه α بسازد.

د- محل تقاطع این دو خط مرکز کمان خواهد بود.

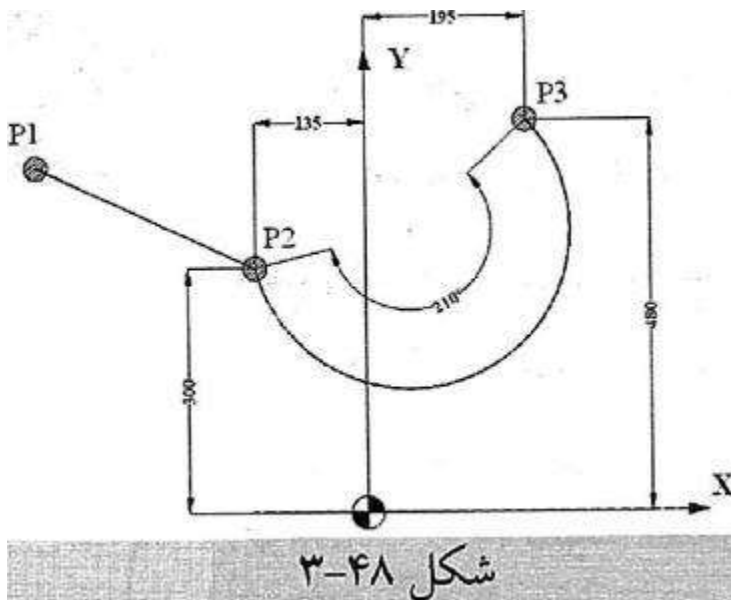

با توجه به کد G2 یا G3 باید مرکز مناسب را به دست آوریم. به عنوان نمونه (شکل ۳-۴۸):



```
N365 G1 X-135 Y300
N370 G3 X195 Y480 AR=210
```

۳-۱۱-۵ روش پنجم: دستورهای G2/G3 + مختصات مرکز کمان + زاویه مرکزی

N... G2/G3 I... J... [K...] AR=...


شکل کلی دستور

یا

N... G2/G3 I=AC(...) J... AR=...


```
N365 G1 X-135 Y300
N370 G3 I189.055 J45.788 AR=210
```

به عنوان نمونه (شکل ۳-۴۹):

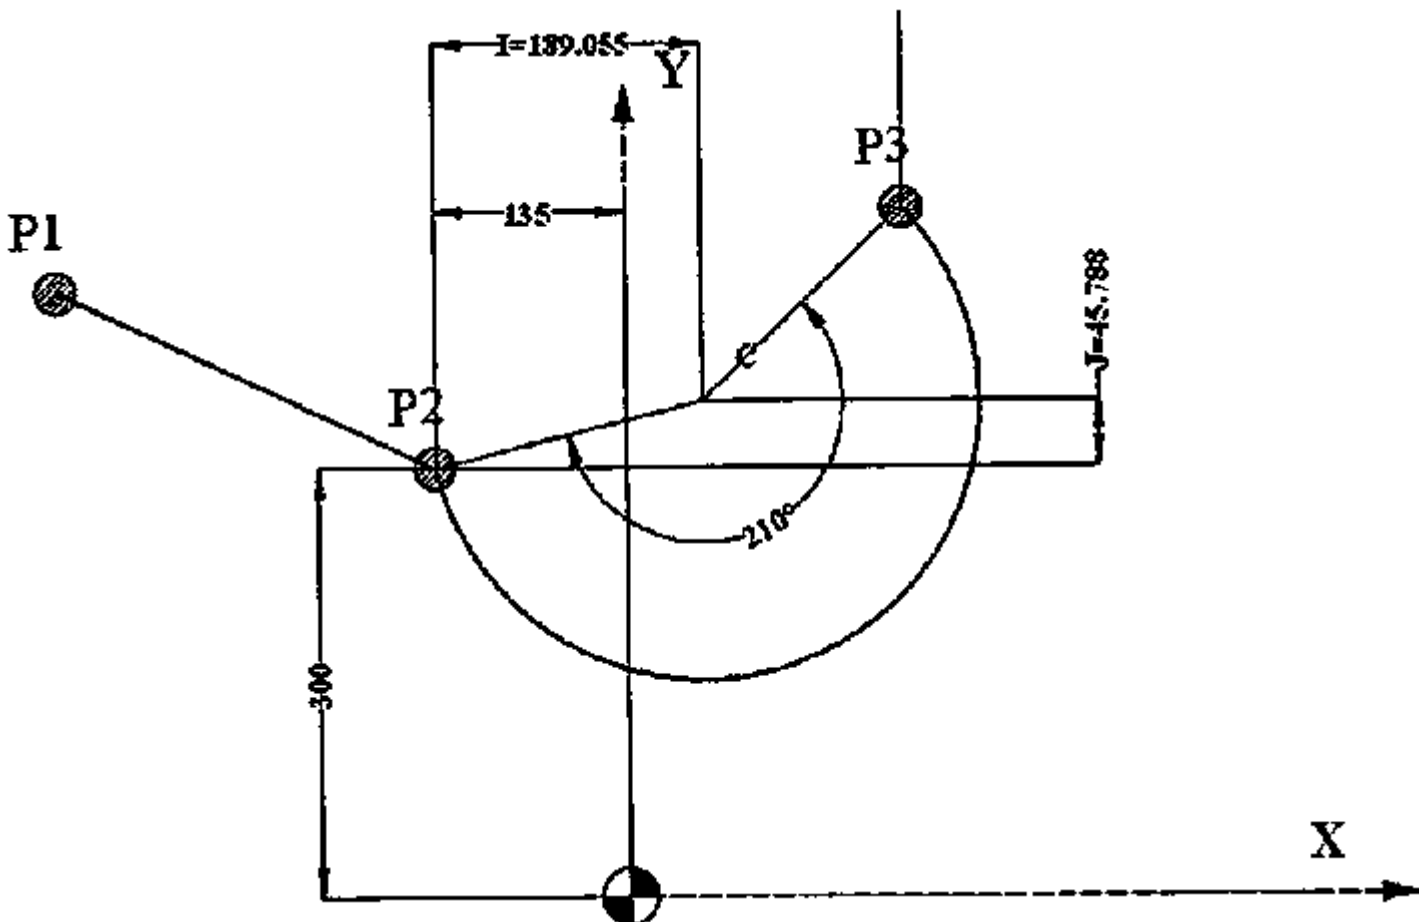

۳-۱۱-۶ روش ششم: دستور CT + مختصات کارتیزین نقطه پایان کمان

دستور CT برای اجرای کمانهایی به کار می رود که بر مسیر قبلی خود مماس باشند. برای اجرای این کمان نیازی به شعاع یا مختصات مرکز نیست (شکل ۳-۵۰).

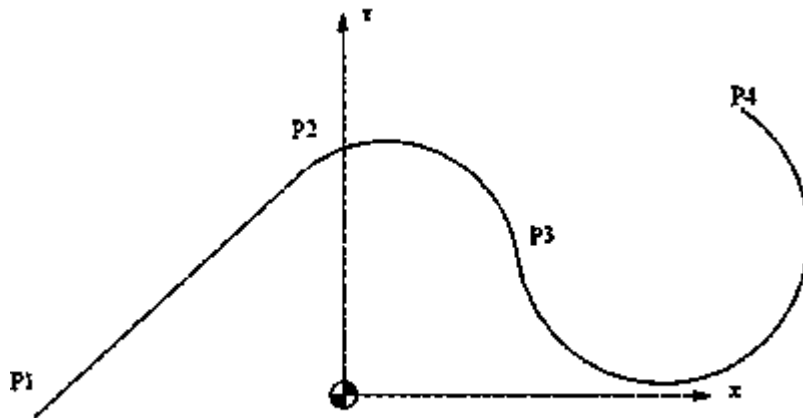

شکل ۳-۵۰

N... CT X... Y... [Z...]

شکل کلی دستور


توضیح پارامترها

X, Y و Z - مختصات نقطه پایان کمان

این مختصات می توانند مطلق یا نسبی باشند.

مسیر قبل از CT می تواند خط یا کمان باشد (شکل ۳-۵۰).

در صورت تغییر مسیر قبل از CT، وضعیت کمانی که با CT اجرا شده است نیز

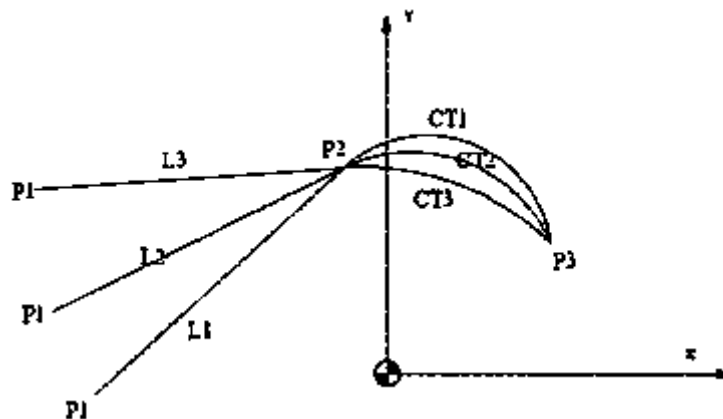

تغییر خواهد کرد (شکل ۳-۵۱). به منظور کنترل این موضوع در مثال ۳-۱۱، خط N100 مقدار X را به 157.331 تغییر دهید و نتیجه را ملاحظه کنید.

چنانچه وتر SE در امتداد مسیر قبلی (اگر خط باشد) یا مماس بر

نکته

مسیر قبلی (اگر دایره ای باشد) قرار گیرد، یک مسیر خطی اجرا خواهد شد (به عبارت دیگر، کمانی به شعاع ∞ تعریف شده است).

۳-۱۱-۷ روش هفتم: دستور CIP + مختصات نقطه پایان کمان + مختصات یک نقطه واسطه، روی مسیر


N... CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...

شکل کلی دستور

توضیح پارامترها

X, Y و Z - مختصات نقطه پایان کمان

I1, J1 و K1 - مختصات نقطه واسطه

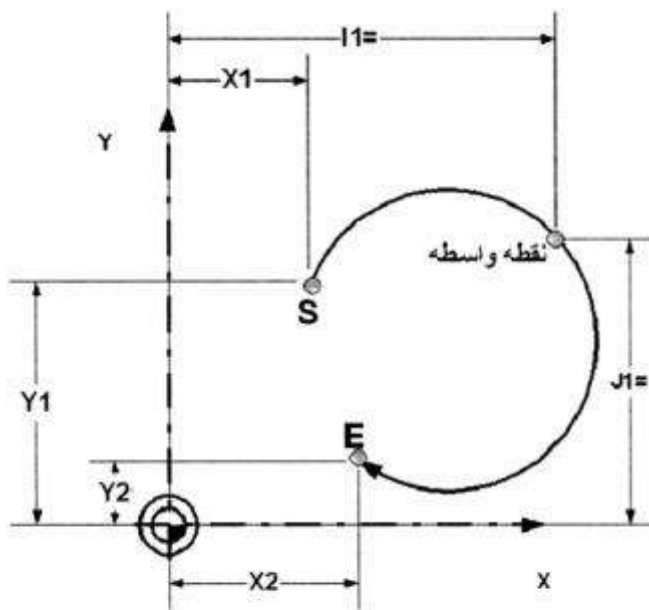

شکل ۳-۵۲

مختصات دو نقطه فوق می تواند مطلق (نسبت به نقطه صفر) یا نسبی (نسبت به نقطه شروع کمان) باشد. با این روش، می توان کمانی از دایره را در فضای سه بعدی اجرا کرد و این نوع حرکت محدود به صفحات کاری اصلی نخواهد بود. موقعیت نقطه واسطه، مشخص کننده جهت حرکت ابزار (موافق یا مخالف گردش عقربه های ساعت) خواهد بود (شکل ۳-۵۲).

برای بازیابی توانایی دستور CIP در مثال ۱۱-۳، خط

N90 را به صورت زیر تغییر دهید:

N90 CIP X97.041 Y-61.878 Z-10 I1=186 J1=0 K1=0

سپس، شبیه سازی را اجرا کنید تا آن را در حالت سه بعدی (Perspective) ببینید. ملاحظه خواهید کرد که کمان از نقطه 10 تا 11 در فضای سه بعدی اجرا شده است.

- ◀ دستورهای CIP, CT, G2 و G3 همگی پایدار و متعلق به گروه ۱ می باشند.
- ◀ اگر مختصات نقطه پایان (جز روشهای زاویه مرکزی و CIP) با صفحه کاری متفاوت باشد، کمان تعریف شده در صفحه ای اجرا خواهد شد که شامل مختصات نقطه پایان است. به عنوان نمونه:




```
N5 G17
N100 G2 G91 X100 Z100 U100
N105 G3 X200 U100
```

در این مثال، کمان مندرج در بلوک N100 در صفحه ZX و کمان تعریف شده در بلوک N105، در صفحه XY (G17) اجرا خواهد شد.

مثال ۱۱-۳: مسیر حرکت ابزار را مطابق نقشه شکل ۳-۵۳ برنامه نویسی کنید. عمق نفوذ ابزار 10 mm و

مختصات نقاط معلوم به صورت زیر است:

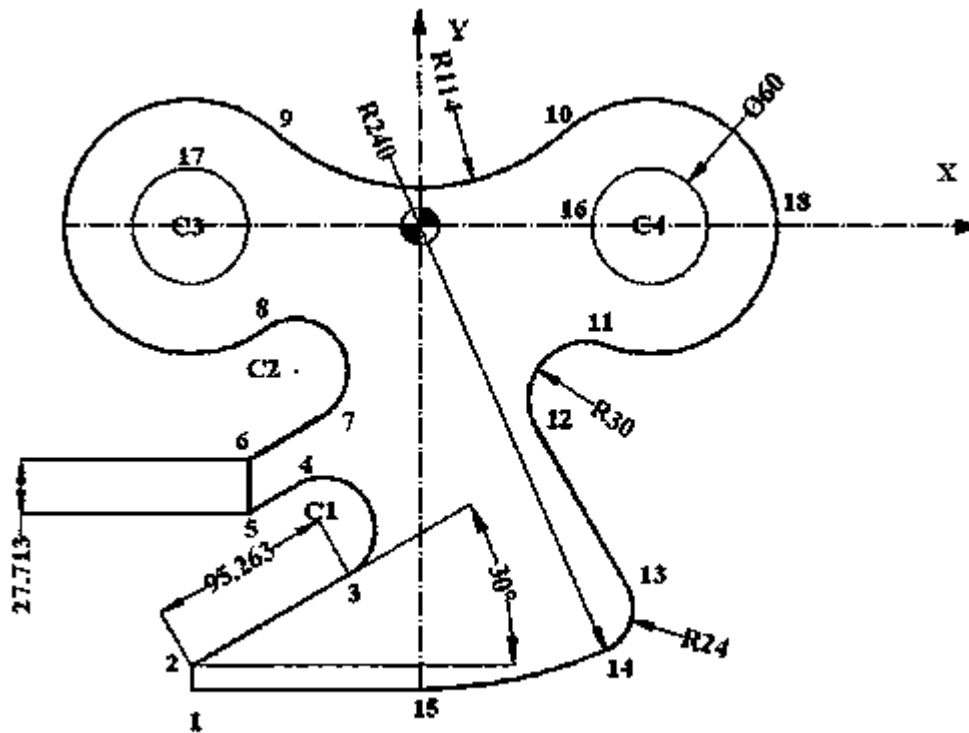

شکل ۳-۵۳

```

#1 (X-120, Y-240) #2 (X-120, Y-228)
#4 (X-64.5, Y-133.603) #5 (X-90, Y-148.326)
#7 (X-51.557, Y-98.418) #8 (X-81.008, Y-53.25)
#9 (X-76, Y49.194) #10 (X76, Y49.194)
#11 (X97.041, Y-61.876) #12 (X60.624, Y-105.004)
#13 (X107.331, Y-185.903) #14 (X96.163, Y-219.892)
#15 (X-0, Y-240) #16 (X90, Y0)
#17 (X-120, Y30)
C1 (X-51, Y-156.986) C2 (X-65.057, Y-75.035)
C3 (X-120, Y0) C4 (X120, Y0)
%_N_CIR_INT_1_MPF
;$ PATH=/_N_MPF_DIR
N5 G17 G71 G90 G54
N10 T7 D1; END MILL DIA. 8 3LIPS
N15 M6
N20 S1500 M3
N25 G0 X-120 Y-240 Z2; POINT#1
N30 G1 Z-10 F200
N35 Y-228; POINT#2
N40 G110 X0 Y0
N45 RP=95.263 AP=30; POINT#3
N50 G3 X-64.5 Y-133.603 I=AC(-51) J=AC(-156.986); POINT#4
N55 G1 X-90 Y-148.326; POINT#5
N60 Y=IC(27.713); POINT#6
N65 X-51.557 Y-98.418; POINT#7
N70 G3 X-81.008 Y-53.251 I=AC(-65.057) J=AC(-75.035); POINT#8
N75 G2 X-76 Y49.194 I=AC(-120) J=AC(0); POINT#9
N80 G3 X76 CR=114; POINT#10

```

```

N85 G2 X97.041 Y-61.878 I=AC(120) J=AC(0); POINT#11
N90 G3 X60.624 Y-105.004 CR=30; POINT#12
N95 G1 X107.331 Y-185.903; POINT#13
N100 G2 X96.163 Y-219.892 CR=24; POINT#14
N105 X0 Y-240 I=AC(0) J=AC(0); POINT#15
N110 G1 X-120; POINT#1
N115 G0 Z2
N120 X90 Y0; POINT#16
N125 G1 Z-10
N130 G2 I30
N135 G0 Z2
N140 X-120 Y30; POINT#17
N145 G1 Z-10
N150 G3 J-30
N155 G0 Z200
N160 G53 X150 Y150
N165 M30

```

مثال ۱۲-۳: حال، برای نقشه مثال ۱۱-۳ با معلومات زیر برنامه نویسی کنید:

الف- مختصات نقاط #3، #2 و #1 مشابه مثال قبل

ب- مختصات نقطه #4 مجهول، شعاع کمان معلوم R27 و زاویه مرکزی 180° (نیم دایره)

ج- مختصات نقطه #8 مجهول، شعاع کمان مجهول و زاویه مرکزی 180°

د- نقطه C3 مجهول و شعاع کمان معلوم R66

ه- کمان 9-10 مماس بر مسیر قبلی و شعاع آن مجهول

و- نقطه C4 مجهول، شعاع کمان 10-11 مجهول و مختصات نقطه (X180, Y0) #18 معلوم

ز- شعاع کمان 13-14 مجهول و کمان مماس بر مسیر قبلی

ح- مختصات مرکز کمان 14-15 مجهول

```

%_N_CIR_INT_2_MPF
;$ PATH=/_N_MPF_DIR
N5 G17 G71 G90 G54
N10 T7 D1; END MILL DIA. 8 3LIPS
N15 M6
N20 S1500 M3
N25 G0 X-120 Y-240 Z2; POINT#1
N30 G1 Z-10 F200
N35 Y-228; POINT#2
N40 G110 X0 Y0
N45 RP=95.263 AP=30; POINT#3
N50 G111 X-51 Y-156.986
N55 G3 RP=27 AP=120; POINT#4
N60 G1 X-90 Y-148.326; POINT#5
N65 Y=IC(27.713); POINT#6
N70 X-51.557 Y-98.418; POINT#7
N75 G3 AR=180 I=AC(-65.057) J=AC(-75.035); POINT#8
N80 G2 X-76 Y49.194 CR=-66; POINT#9
N85 CT X76; POINT#10
N90 CIP X97.041 Y-61.878 Z-10 I1=186 J1=0 K1=0; POINT#11
N95 G3 X60.624 Y-105.004 CR=30; POINT#12
N100 G1 X107.331 Y-185.903; POINT#13
N105 CT X96.163 Y-219.892; POINT#14
N110 G2 X0 Y-240 CR=240; POINT#15
N115 G1 X-120; POINT#1
N120 G0 Z2
N125 X90 Y0; POINT#16
N130 G1 Z-10
N135 G2 I30
N140 G0 Z2
N145 X-120 Y30; POINT #17
N150 G1 Z-10
N155 G3 J-30
N160 G0 Z200
N165 G53 X150 Y150
N170 M30

```

توضیحات لازم را در هر بلوک، بعد از علامت «;» بنویسید. این توضیحات مانند مشخصات ابزار در بلوک N10 توسط CNC خوانده نخواهد شد.

